

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ-МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ
ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

ТЕХНОЛОГИК МАШИНАЛАР ВА ЖИҲОЗЛАР

йўналиши

**“БОСИМ ОСТИДА ПАЙВАНДЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА
ЖИҲОЗЛАРИ”**

**модулидан
ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА**

ТОШКЕНТ -2018

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ-МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ
ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**“БОСИМ ОСТИДА ПАЙВАНДЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ЖИҲОЗЛАРИ”
модули бўйича**

ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА

**Тузувчилар : т.ф.н. доцент Дуняшин Н.С,
катта ўқитувчи Эрматов З.Д.**

ТОШКЕНТ -2018

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 201_ йил «_» _____даги ____-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.

Тузувчиilar: ТДТУ “Технологик машиналар ва жиҳозлар” кафедраси доценти, т.ф.н. Н.С Дуняшин.

ТДТУ “Технологик машиналар ва жиҳозлар” кафедраси катта ўқитувчisi З.Д Эрматов.

Такризчи: ТДТУ “Материалшунослик” кафедраси доценти, т.ф.н. К.К. Кадырбекова

Ўқув -услубий мажмуа Тошкент давлат техника университети Кенгашининг 201_ йил _____даги ____-сонли қарори билан нашрға тавсия қилинган.

МУНДАРИЖА

I.	ИШЧИ ДАСТУР.....	5
II.	МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.....	10
III.	НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР.....	16
IV.	АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ	59
V.	КЕЙСЛАР БАНКИ.....	71
VI	МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ.....	73
VII.	ГЛОССАРИЙ.....	74
VIII	АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.....	76

I. ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРИ

Кириш

Дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-4732-сон Фармонидаги устувор йўналишлар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қиласди. Дастур мазмуни контактли, совуқ ҳолатда, диффузион, ультра товуш ёрдамида, ишқалаб, термокомпрессион, прокаткалаб, портлатиб, юқори частотали ва магнит-импулсли пайвандлаш жараёнларининг замонавий ахволи ва ривожлантиришнинг истиқболлари, босим остида пайвандлашда кенг тарқалган технологиялари, ишлатиладиган жиҳозлари, ускуналари бўйича янги билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Ушбу дастурда контактли, совуқ ҳолатда, диффузион, ультра товуш ёрдамида, ишқалаб, термокомпрессион, прокаткалаб, портлатиб, юқори частотали ва магнит-импулсли пайвандлашда кенг тарқалган технологиялари, ишлатиладиган жиҳозлари, ускуналари масалаларининг назарий ва амалий асосларини ўрганишни ўзида қамраб олган.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

“Босим остида пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари” модулининг **мақсади:**

Контактли, совуқ ҳолатда, диффузион, ультра товуш ёрдамида, ишқалаб, термокомпрессион, прокаткалаб, портлатиб, юқори частотали ва магнит-импулсли пайвандлаш жараёнларининг замонавий ахволи ва ривожлантиришнинг истиқболлари, босим остида пайвандлашда кенг тарқалган технологиялари, ишлатиладиган жиҳозлари, ускуналари бўйича билим, кўникма ва малакаларни **шакллантиришдир.**

“Босим остида пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари” модулнинг **вазифаси:**

- босим остида пайвандлаш жараёнларининг замонавий ахволини ўрганиш;
- машинасозликда қўлланиладиган янги босим остида пайвандлаш усулларни қўллаш;
- машинасозликда қўлланиладиган янги босим остида пайвандлаш жиҳозларидан фойдаланиш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

“Босим остида пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари” модулни ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- босим остида пайвандлаш ривожининг тарихи ва истиқболи;

- босим остида пайвандлашнинг янги замонавий турлари;
- босим остида пайвандлашнинг физик асослари;
- машинасозликда босим остида пайвандлаш технологиясининг замонавий тенденциялари ҳақида **билимларга эга бўлиши лозим.**

Тингловчи:

- контактли нўктали пайвандлаш режимини ҳисобини бажариш ва уларни таҳлил қилиш;
- контактли чокли пайвандлаш режимини ҳисобини бажариш ва уларни таҳлил қилиш;
- юқори частотали пайвандлаш режимини ҳисобини бажариш ва уларни таҳлил қилиш **қўникма ва малакаларини эгаллаши зарур.**

Тингловчи:

- эгаллаган билим ва қўникмаларга асосланган ҳолда босим остида пайвандлаш ишлаб чиқариш технологик жараёнларини ташкил этиш;
- босим остида пайвандлаш жараёнларининг муаммоларини ечиш компетенцияларни **эга бўлиши лозим.**

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Босим остида пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари” модули маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Модулни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;
- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш, ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

**Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва
узвийлиги**

“Босим остида пайвадлаш технологияси ва жиҳозлари” модули ўқув режадаги куйидаги фанлар билан боғлиқ: “Эритиб пайвадлаш технологияси ва жиҳозлари”, “Пайвандлаш сифат назорати”.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар эритиб пайвадлаш технологияси ва жиҳозларини ўрганиш, амалда қўллаш ва баҳолашга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат						Мустакил тальим	
		Хаммаси	Аудитория ўқув юкламаси						
			Жами	Назарий	Амалий машғулот	Кўчма машғулот			
1.	Нуқтали ва чокли контактли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари	8	8	2	4	2			
2.	Релефли ва учма-учли контактли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари	10	8	2	4	2	2		
3.	Совуқ ҳолатда, диффузион, ультра товуш ёрдамида ва ишқалаб пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари	2	2	2					
4.	Контактли пайвандлаш машиналарининг иккиламчи контурини хисоблаш	2	2		2				
5.	Термокомпрессион, прокаткалаб, портлатиб, юқори частотали ва магнитимпусли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари	8	6	2	4			2	
	Жами:	30	26	8	14	4	4	4	

НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу: Нуқтали ва чокли контактли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Босим остида пайвандлашнинг технологияси ва жиҳозларини кискача ривожланиш тарихи. Босим остида пайвандлашни келаждаги ривошланиши, уни унумдорлигини ва иш сифатини ошириш. Контактли пайвандлаш. Контактли пайвандлашнинг технологик имкониятлари. Контактли пайвандлаш жараёнларининг таснифи. Нуқтали контактли пайвандлаш. Чокли контактли пайвандлаш.

2-мавзу: Рельефли ва учма-учли контактли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Рельефли контактли пайвандлаш. Рельефли контактли пайвандлашнинг физикавий асослари. Рельефли контактли пайвандлаш ишлатилиш соҳалари.

Усулнинг ўзига хос камчиликлари ва авзаликлари. Учма-уч контактли пайвандлаш. Учма-уч контактли пайвандлашнинг физикавий асослари. Учма-уч контактли пайвандлаш ишлатилиш соҳалари. Усулнинг ўзига хос камчиликлари ва авзаликлари.

3-мавзу: Совуқ ҳолатда, диффузион, ультра товуш ёрдамида ва ишқалаб пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совуқ ҳолатда пайвандлаш. Металларни совуқ ҳолатда пайвандлашнинг физикавий асослари. Совуқ ҳолатда пайвандлаш усуллари. Диффузион пайвандлаш жараёнининг моҳияти. Диффузион пайвандлашнинг физикавий асослари. Диффузион пайвандлашда деформацияланиш чизмаси. Ультра товуш ёрдамида пайвандлашнинг физикавий асослари. Ультра товуш ёрдамида пайвандлаш ишлатилиш соҳалари. Усулнинг ўзига хос камчиликлари ва авзаликлари. Технологик имкониятлар. Ультра товуш ёрдамида пайвандлашнинг режим параметрларини танлаш. Ишқалаб пайвандлаш. Ишқалаб пайвандлаш усулларининг таснифи. Инерцион ишқалаб пайвандлаш. Тебратиб ишқалаб пайвандлаш. Орбитал ишқалаб пайвандлаш.

4-мавзу: Термокомпрессион, прокаткараб, портлатиб, юқори частотали ва магнит-импулсли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Термокомпрессион пайвандлаш. Термокомпрессия моҳияти. Термокомпрессион пайвандлашнинг ишлатилиш соҳалари. Термокомпрессион пайвандлаш усулларининг таснифи. Термокомпрессион пайвандлашда ишлатиладиган жиҳозлар. Прокаткараб пайвандлаш. Прокаткараб пайвандлашнинг моҳияти. Плакирловчи қатлам. Прокаткараб пайвандлаш ишлатилиш соҳалари. Усулнинг ўзига хос камчиликлари ва авзаликлари. Юзаларни тайёрлаш. Режим параметрларини танлаш. Прокаткараб пайвандлашда ишлатиладиган жиҳозлар. Портлатиб пайвандлаш. Портлатиб пайвандлашнинг физикавий асослари. Портлатиб пайвандлаш технологияси. Юқори частотали пайвандлаш. Юқори частотали пайвандлашнинг моҳияти. Юқори частотали пайвандлашда токни узатиш усули. Юзадаги эффект. Яқинлаштириш эффекти. Юқори частотали пайвандлашнинг авзаликлари. Юқори частотали пайвандлашда кондуктив ток узатиш. Юқори частотали пайвандлашда индуктив ток узатиш. Магнит-импулсли пайвандлаш. Магнит-импулсли пайвандлаш технологияси. Магнит-импулсли пайвандлашда ишлатиладиган жиҳозлар.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАЗМУНИ

1-амалий машғулот:

Нуқтали ва чокли контактли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Нуқтали контактли режимларини ҳисоблаш. Чокли контактли режимларини ҳисоблаш. Пайвандлаш электродларни ўрганиш

2- амалий машғулот:

Релефли ва учма-учли контактли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Релефли контактли режимларини ҳисоблаш. Учма-учли контактли режимларини ҳисоблаш. Пайвандлаш электродларни ўрганиш

3- амалий машғулот:

Контактли пайвандлаш машиналарининг иккиламчи контурини ҳисоблаш

Контактли пайвандлаш машиналарининг электр занжирлари ўрганиш
Контактли пайвандлаш машиналарининг иккиламчи контурини ҳисоблаш

4- амалий машғулот:

Термокомпрессион, прокаткараб, портлатиб, юқори частотали ва магнит-импулсли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Юқори частотали пайвандлаш режимларни ҳисоблаш. Юқори частотали пайвандлаш жиҳозларни танлаш.

Таълимни ташкил этиш шакллари

Таълимни ташкил этиш шакллари аниқ ўқув материали мазмунни устида ишлаётганда ўқитувчини тингловчилар билан ўзаро ҳаракатини тартиблаштиришни, йўлга қўйишни, тизимга келтиришни назарда тутади.

Модулни ўқитиши жараёнида қўйидаги таълимнинг ташкил этиш шаклларидан фойдаланилади:

- маъруза;
- амалий машғулот;
- мустақил таълим.

Ўқув ишини ташкил этиш усулига кўра:

- жамоавий;
- грухли (кичик грухларда, жуфтликда);
- якка тартибда.

Жамоавий ишлаш – Бунда ўқитувчи грухларнинг билиш фаолиятига раҳбарлик қилиб, ўқув мақсадига эришиш учун ўзи белгилайдиган дидактик ва тарбиявий вазифаларга эришиш учун хилма-хил методлардан фойдаланади.

Грухларда ишлаш – бу ўқув топширигини ҳамкорликда бажариш учун ташкил этилган, ўқув жараёнида кичик грухларда ишлашда (2 тадан – 8 тагача иштирокчи) фаол роль ўйнайдиган иштирокчиларга қаратилган таълимни ташкил этиш шаклидир. Ўқитиши методига кўра грухни кичик грухларга, жуфтликларга ва грухларора шаклга бўлиш мумкин. *Бир турдаги грухли иш ўқув грухлари учун бир турдаги топшириқ бажаришни назарда тутади. Табақалашган грухли иш грухларда турли топшириқларни бажаришни назарда тутади.*

Якка тартибдаги шаклда - ҳар бир таълим олувчига алоҳида- алоҳида мустақил вазифалар берилади, вазифанинг бажарилиши назорат қилинади.

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

№	Баҳолаш мезони	Балл	Максимал балл
1	Кейс	1.5 балл	
2	Мустақил иш	1.0 балл	2.5

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

“SWOT-таҳлил” методи.

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топишга, билимларни мустаҳкамлаш, тақрорлаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қиласи.



Методнинг қўлланилиши: Лазерли пайвандлашнинг SWOT таҳлилини ушбу жадвалга туширинг.

S	Контактли пайвандлашнининг кучли томонлари	Пайванд чокнинг юқори сифатлилиги...
W	Контактли пайвандлашнинг кучсиз томонлари	Бир турли пайванд бирикмаларни пайвандлаш...
O	Контактли пайвандлашдан фойдаланишнинг имкониятлари (ички)	Юпка металлни устма-уст пайвандлаш...
T	Контактли пайвандлаш тўсиқлар (ташқи)	Пайвандлаш сифати пайвандлаш режимларидан боғлиқ...

«Хулосалаш» (Резюме, Веер) методи

Контактли пайвандлаш					
Нұктали		Чоқли		Учма-учли	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги

Методнинг мақсади: Бу метод мұраккаб, күптармоқлы, мумкин қадар, муаммоли харақтеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилған. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бүйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда мухокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бүйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни мұваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гурухлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гурухларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гурухга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма материалларни



ҳар бир гурух ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мuloҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласи;



навбатдаги босқичда барча гурухлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлр билан тўлдирилади ва мавзу

Методнинг қўлланилиши:

Хулоса:

“Кейс-стади” методи

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитиши амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган. Кейсда очик ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс харакатлари ўз ичига қуидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Ниманатижа (What).

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили; ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топширигни белгилаш	✓ индивидуал ва гурӯҳда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топширигининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	✓ индивидуал ва гурӯҳда ишлаш; ✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	✓ якка ва гурӯҳда ишлаш; ✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиха тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиши

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий хулосалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хулосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўнилмаларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзуни сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний хулоса ёки ғоя тақлиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қофозларни

тарқатилади:



- иштирокчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯхий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффакиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Мавзуга қўлланилиш:

Фикр: “Нуқтали контактли пайвандлаш – бу юкори унумдорли пайвандлаш усулидир”.

Топшириқ: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинади.

“Ассесмент” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод таълим оловчиларнинг билим даражасини баҳолаш, назорат қилиш, ўзлаштириш кўрсаткичи ва амалий кўнималарини текширишга йўналтирилган. Мазкур техника орқали таълим оловчиларнинг билиш фаолияти турли йўналишлар (тест, амалий кўнималар, муаммоли вазиятлар машқи, қиёсий таҳлил, симптомларни аниқлаш) бўйича ташҳис қилинади ва баҳоланади.

Методни амалга ошириш тартиби:

“Ассесмент” лардан маъруза машғулотларида талабаларнинг ёки қатнашчиларнинг мавжуд билим даражасини ўрганишда, янги маълумотларни баён қилишда, семинар, амалий машғулотларда эса мавзу ёки маълумотларни ўзлаштириш даражасини баҳолаш, шунингдек, ўз-ўзини баҳолаш мақсадида индивидуал шаклда фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, ўқитувчининг ижодий ёндашуви ҳамда ўқув мақсадларидан келиб чиқиб, ассесментга қўшимча топшириқларни киритиш мумкин.

Методнинг қўлланилиши:

Ҳар бир катакдаги тўғри жавоб 5 балл ёки 1-5 балгача баҳоланиши мумкин.

Тест

- 1. Кайси пайвандлаш усуллари контактли пайвандлаш гурухига кирмийди?
- А. совуқ ҳолатда

Қиёсий таҳлил

- Чокли контактли пайвандлаш жиҳозларидан фойдаланиш кўрсатгичларини таҳлил

Тушунча таҳлили

- Диффузион пайвандлаш жиҳозлари изоҳланг...

Амалий кўникма

- Нуқтали контактли пайвандлаш режимларни ҳисобланг?

“Биламан /Билишни хоҳлайман/ Билиб олдим” методи (Б-Б-Б)

“Биламан /Билишни хоҳлайман/ Билиб олдим” методи - янги ўтиладиган мавзу бўйича талабаларнинг бирламчи билимларини аниқлаш ёки ўтилган мавзуни қай даражада ўзлаштирганлигини аниқлаш учун ишлатилади. Методни амалга ошириш учун синф доскасига янги ўтиладиган маву бўйича асосий тушунча ва иборалар ёзилади, талаба берилган вазифани ўзларига белгилайди. Юқорида берилган тушунча ибораларни билиш мақсадида қуидаги чизилади:

Биламан	Билишни хоҳлайман	Билиб олдим

Ушбу методда талабаи томонидан берилган вазифани якка тартибда ёки жутлиқда жадвални тулдиради. Яъни тахминан биз нимани биламиз устунида рўйхат тузиш фикрларни тоифалар бўйича гурӯхлаш. Билишни хоҳлайман устуни учун саволлар олиш ва саволларни ўйлаб белгилар қўйиш. Биз нимани билдик устунига асосий фикрларни ёзиш.

Мавзуга қўлланилиши:

Биламан	Билимайман	Билишни ҳоҳлайман
Контактли нуқтали пайвандлаш		
Чокли контактли пайвандлаш.		
Релефли контактли пайвандлаш.		

Учма-чули контактли пайвандлаш.		
---------------------------------	--	--

“5 дақиқали эссе” методи

Эссе методи - французча тажриба, дастлабки лойиха, шахснинг бирор мавзуга оид ёзма равишда ифодаланган дастлабки мустақил эркин фикри. Бунда

Талаба ўзининг мавзу бўйича таассуротлари, ғояси ва қарашларини эркин тарзда баён қиласди. Эссе ёзишда ҳаёлга келган дастлабки фикрларни зудлик билан қоғозга тушириш, иложи борича ручками қоғоздан узмасдан - тўхтамасдан ёзиш, сўнгра матнни қайта таҳлил қилиб, такомиллаштириш тавсия этилади. Мана шундагина ёзилган эссенинг ҳаққоний бўлиши эътироф этилган. Эссени муайян мавзу, таянч тушунча ёки эркин мавзуга бағишлиб ёзиш мақсадга мувофик. Баъзан, айниқса тарбиявий соатларда таълим олувчиларга ўзларига ёқкан мавзу бўйича эссе ёздириш ҳам яхши натижага беради.

Ёзма топшириқнинг ушбу тури талabalарнинг мавзуга доир ўз мустақил фикрларини ифодалай олишга ёрдам бериш ва ўқитувчига ўз талabalari ўқув материалини билан танишганда қайси жиҳатларига кўпроқ эътибор беришлари хусусида фикрлаш имконини беради. Аниқ қилиб айтганда, талabalardan қуидаги икки топшириқни бажариш: мазкур мавзу бўйича улар нималарни ўргангандикларини мустақил баён этиш ва улар барibir жавобини ололмаган битта савол беришни сўралади.

“Венн диаграмма” методи

Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишган айлана тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали кўриб чиқиши, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниqlаш, таққослаш имконини беради.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштириладилар ва уларга кўриб чиқилаётган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф этилади;
- навбатдаги босқичда иштирокчилар тўрт кишидан иборат кичик гурухларга бирлаштирилади ва ҳар бир жуфтлик ўз таҳлили билан гурух аъзоларини таниширадилар;
- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргалашиб, кўриб чиқилаётган муаммо ёхуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар.

Методнинг мавзуга қўлланилиши: Босим остида пайвандлаш турлари бўйича



III. Назарий машғулот материаллари

1-маъруза. Нуқтали ва чокли контактли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Режа:

- 1.1. Босим остида пайвандлашнинг моҳияти ва классификацияси
- 1.2. Контактли пайвандлаш усулларининг таснифи ва классификацияси
- 1.3. Нуқтали контактли пайвандлаш
- 1.4. Чокли контактли пайвандлаш


Таянч сўз ва иборалар: пайвандлаш, пластик деформацияси, атомлараро боғланиш, контактли пайвандлаш, нуқтали контактли пайвандлаш, чокли контактли пайвандлаш, пайвандлаш вакти

1.1. Босим остида пайвандлашнинг моҳияти ва классификацияси

Босим остида пайвандлашда танаворларни биректиришга биректириладиган юзаларини ташки куч қўйиш ҳисобига биргаликда пластик деформациялаш йўли билан эришилади. Бунда биректириш жойидаги материал, қоидага кўра, пластиклигини ошириш мақсадида қиздирилади. Деформациялаш жараёнида нотекисликлар эзилади, оксид пардалари емирилади, натижада тоза юзаларнинг тегиши контакт катталашади. Атомлараро боғланишларнинг юзага келиши деталларнинг мустаҳкам бирлашишига олиб келади.

Материалларни пайвандлаш деб, уларни атомларнинг ўзаро таъсирлашиш кучлари ҳисобига биректириш жараёнини айтилади. Маълумки, металл деталларнинг сиртқи атомлари тўйинмаган эркин боғларга эга бўлади, бу боғлар атомлараро кучлар таъсир қилувчи масофада яқинлашган турли атомлар ёки молекулаларни қамраб олади. Агар иккита металл деталларнинг юзалари атомлараро кучларнинг металл ичидаттурадиган масофада яқинлаштирилса, улар (юзалар) тегиши юзасида бирлашиб яхлит бир нарсага айланади, унинг мустаҳкамлиги яхлит металлнинг мустаҳкамлиги билан баробар бўлади. Бирекиши жараёни энергия сарфланмасдан ва жуда тез, деярли бир зумда ўз-ўзидан юз беради.

Оддий металлар хона ҳароратида нафақат бир-бирига оддий теккизилганда, ҳатто катта куч билан босилганда ҳам ўзаро биркмайди. Қаттиқ, металларнинг бирекишига энг аввало уларнинг қаттиқлиги ҳалақит берали, улар яқинлаштирилганда росмана тегиши (контакт), уларга қанчалик яхши ишлов берилган бўлмасин, фақат бир неча нуқтада содир бўлади.

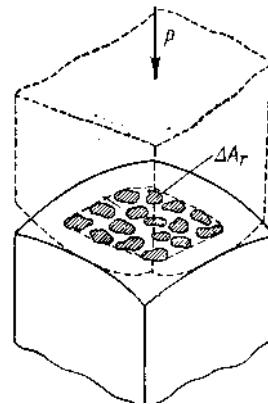

Металл деталнинг механик туташиши:


ΔA_r - элементар (ягона) микротуташув майдони.

Бирикиш жараёнига металлар сиртидаги ифлосликлар - оксидлар, ёғ пардалари ва бошқалар, шунингдек газлар молекулаларининг сингиган қатламлари кучли таъсир қиласи. Сиртнинг тозалигини фақат юқори вакуум шароитида (камида $1-10^{-8}$ мм симоб устунида) бирмунча узоқ муддат сақлаб туриш мумкин.


Мазкур қийинчиликларни бартараф этиш учун, пайвандлашда қиздириш ва босимдан фойдаланилади.

Қиздирилганда ҳарорати кўтарилиши билан металл пластик бўлиб қолади. Ҳароратни янада кўтариш орқали металлнинг зришига эришиш мумкин. Бу ҳолда суюқ металлнинг ҳажмлари умумий пайвандлаш ваннасига ўз-ўзидан бирлашади.

Бириктириладиган қисмларга бериладиган босим металлнинг анчагина пластик деформацияланишини юзага келтиради, ва у суюклик каби оқа бошлайди. Металл ажralиш юзаси бўйлаб силжиб ўзи билан ифлосликлар, пардалар ва сингиган газлар бўлган сиртқи қатламни олиб кетади. Юзага чиқиб қолаётган янги қатламлар бир-бирига зич тегади ва яхлит бир нарсани ҳосил қиласи. Пайвандлаш усулига қараб металлда пластик деформация ёки эриш жараёнлари содир бўлиб, эритмалар, кимёвий бирикмалар, суюқ ҳолатдан кристалланиш жараёнлари ва бошқа ҳодисалар юз беради.

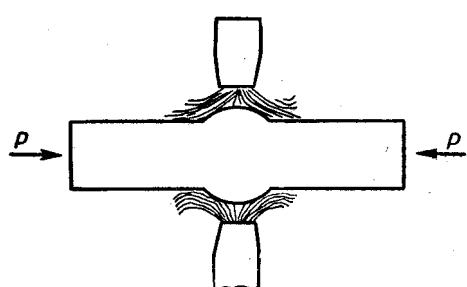

Босим остида пайвандлаш чизмаси.

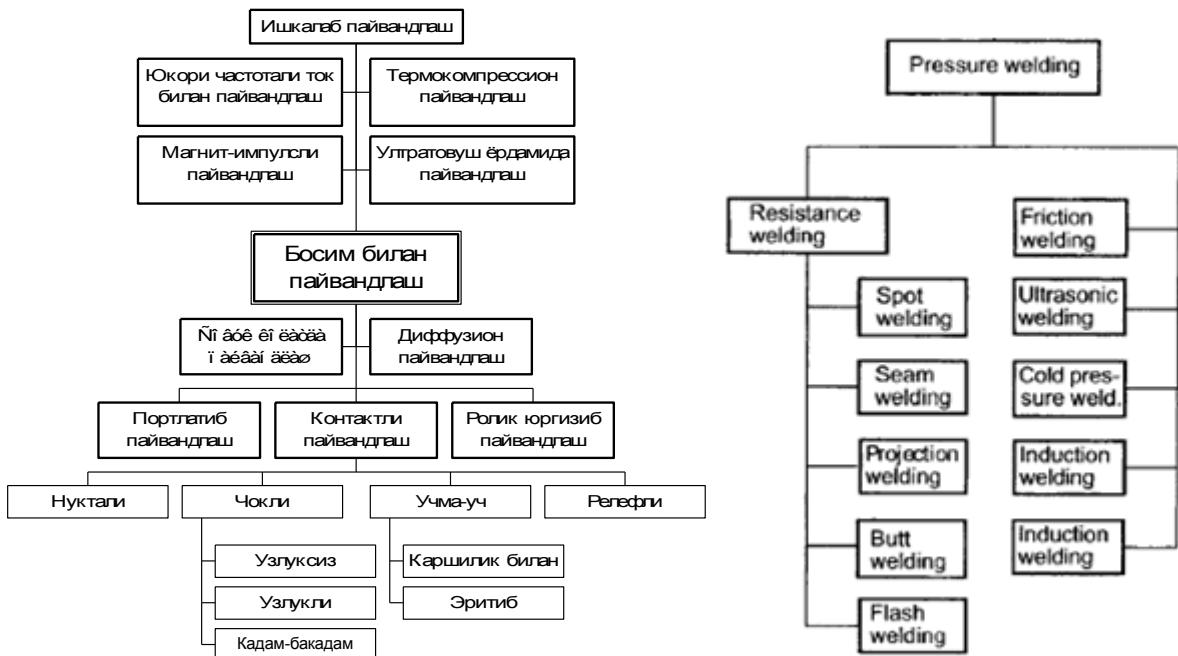

Босим билан пайвандлаш уссулларининг классификацияси.¹

1.2. Контактли пайвандлаш усулларининг таснифи ва классификацияси

Контактли пайвандлаш деталларни улар орқали ўтувчи электр токи билан қиска муддат қиздириш ва сиқиши кучи ёрдамида пластик деформациялаш натижасида деталларнинг ажралмас металл бирикмаларини ҳосил қилиш технологик жараёнидир.²

Контактли пайвандлаш бириктириладиган деталларни пайвандланаётган материалнинг эриш нуқтасидан пастда ёки юқорида ўтувчи ҳароратгача маҳаллий қиздириш йўли билан амалга оширилади.

Контактли пайвандлашда деталлар атомлараро илаши кучлари таъсир қилиши ҳисобига бирикади. Ушбу кучлар иккита металл детал орасида намоён бўлиши учун ёки улар пайвандланиши учун улар кристал панжара параметри билан таққосланадиган масофада яқинлаштирилиши лозим. Масалан, юқори даражада пластик металлар: алюминий, мис ёки унинг қотишмаларини совук, холатда пайвандлаш бунга мисол була олаиди. Пластиклиги пастроқ, материаллар, чунончи, пўлаттсовук, холатда деярли пайвандланмайди, чунки деталлар сиқилганда юзага келувчи анча катта қайишқоқ зўриқишлиар ташки куч олинганда айрим нуқталарда вужудга келган элементар бирикмаларни емиради.

Контактли пайвандлаш совук ҳолатда пайвандлашдан асосан шуниси билан фарқ қиласиди, қиздиришда атомларнинг ҳаракатчанлиги ортади, пайвандлаш учун зарур бўлган пластик деформация даражаси камаяди. Иссик металлнинг

¹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.4

² K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.80

деформацияси кичикроқ солишири маалиматта амалга ошади ва пайвандлашни кийинлаштирувчи қайишқоқ; кучларни бартараф этади.

Босим бермасдан, ҳатто эритиш йўли билан контактли пайвандлашни амалга ошириб бўлмайди. Босимнинг аҳамияти қўйидагилардан иборат:

1) пайвандланаётган деталлар бир-бирига зич теккунча якинлашади, натижада пайвандлаш жойида иссиқлиқ ажралиш жадаллигига таъсир қилувчи, деталлар орасида ҳосил бўлувчи контактнинг ҳолатини роптлаш имконияти пайдо бўлади;

2) берк хажмда криссталанувчи металл қўймакорлик нуқсонлари (ғоваклик, чўкиш бўшликлари ва б.) пайдо бўлмасдан зичланади;

3) пайвандлаш жойи ифлосланган ва оксидланган металлдан ҳоли бўлади.

Контактли пайвандлашнинг маълум усуслари бир қатор белгиларига кўра таснифланади:

1. Технологик белгиларига кура:

- нуқтали пайвандлаш;
- чокли пайвандлаш;
- учма-уч пайвандлаш;
- рельефли пайвандлаш;³

2. Бирикманинг тузилитига кура:

- устма-уст пайвандлаш;
- учма-уч пайвандлаш;

3. Пайвандлаш жойида (зонасида) металлнинг чокли ҳолатига кўра:

- эритиб пайвандлаш;
- эритмасдан пайвандлаш;

4. Токнинг берилиш усулига кура:

- контактли пайвандлаш;
- индукцион пайвандлаш;

5. Пайвандлаш токининг турига кўра:

- узгарувчан ток билан пайвандлаш;
- узгармас ток билан пайвандлаш;

• униполяр ток, яъни импульс давомида кучи ўзгарадиган бир қутбли ток билан пайвандлаш;

6. Бир йўла бажариладиган бириктиришлар сонига кура:

- бир нуқтали ва кўп нуқтали пайвандлаш;
- бир чок билан ёки кўп чок билан пайвандлаш;
- битта ёки бир нечта бирикиш жойларини бир йўла пайвандлаш;

7. Чокли пайвандлашда роликларни силжитиш турига кўра:

- узлуксиз силжитиб (роликларни доимий равишда айлантириб) пайвандлаш;
- роликларни қадам-бақадам силжитиб (пайвандлаш вақтида роликларни тўхтатиб) пайвандлаш.

Контактли пайвандлашнинг афзал томонлари ушбулардан иборат:

1) жараённинг унумдорлиги юқори;


³ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.80

- 2) пайвандлаш жараёнини енгил механизациялаштириш ва автоматлаштириш мүмкін;
- 3) термодеформация цикли қулай бўлиб, кўпгина конструкцией материалларни биритириш сифати юқори бўлишини таъминлайди;
- 4) технологияи жараённинг гигиеник шароити яхши.

1.3. Нуқтали контактли пайвандлаш

Нуқтали пайвандлаш контакти пайвандлашнинг бир усули бўлиб, бунда деталлар чегараланган алоҳида тегиш жойлари бўйича (нуқталар қатори бўйича) пайвандланади.⁴

Нуқтали пайвандлашда деталлар устма-уст йиғилиб, электр токи манбаи (масалан, пайвандлаш трансформатори) уланган электродлар ёрдамида $F_{пай}$ кучи билан сиқилади. Қисқа муддати пайвандлаш токи $I_{пай}$ ўтганда деталлар уларнинг ўзаро эриш зонаси пайдо бўлгунча кизийди. Бу зона ўзак (ядро) деб аталади. Пайвандлаш жойи (зонаси) қизигандан деталларнинг бирига тегиш жойида (ўзак атрофида) металл пластик деформацияланади. Бу жойда зичловчи белбоғ ҳосил бўлиб, у суюқ металлни чайқалиб тўкилишдан ва атроф ҳавосидан ишончли тарзда ҳимоялайди. Шу боис пайвандлаш жойини маҳсус ҳимоялаш талаб килинмайди. Ток узиб қўйилгандан сўнг, ўзакнинг эриган метали тез кристалланади ва биритирилаётган деталлар орасида металл боғланишлар вужудга келади. Шундай қилиб, нуқтали пайвандлашда деталларнинг бирикиши металлнинг эриши билан содир бўлади.

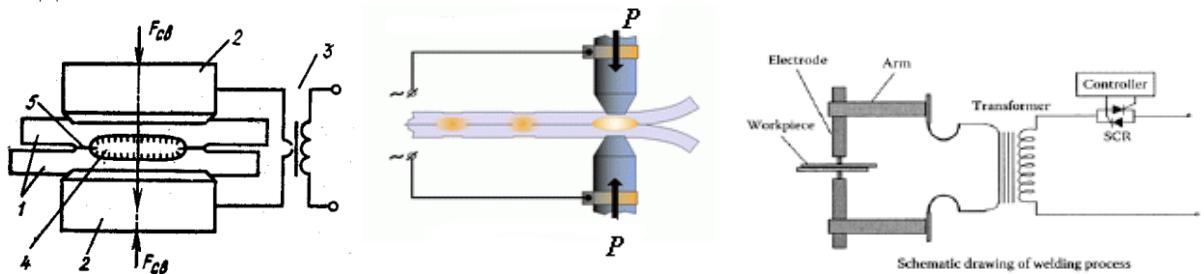

Контакти нуқтали пайвандлаш схемаси:⁵

1 - пайвандаланаётган деталлар; 2 – электродлар; 3 – трансформатор; 4 - ўзак; 5 - зичлови белбоғ.

Нуқтали пайвандлашда деталлар 50 Гц саноат частотали ўзгарувчан ток импулслари билан, шунингдек ўзгармас ёки униполяр ток импульслари билан қиздирилади.

Нуқтали пайвандлашда пайванд чок тўрт босқичда ҳосил бўлади.

Биринчи тайёргарлик (сиқиши) босқичида пайвандланадиган юзалар муайян куч таъсирида бир-бирига тегади. Тегиш жойларидағи микронотекисликлар

⁴ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 80

⁵ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 80


деформацияланади ва оксид пардалари емирилади. Тегиши қаршиликлари камаяди ва барқарорлашади, бирикма пайвандлаш токини улашга тайёрланади.

Иккинчи босқич пайвандлаш токи уланган пайтдан бошланиб, қуйма ўзакнинг эрий бошлиши билан ниҳоясига етади. Мазкур босқич вақтида металл қизийди ва бириким жойида кенгаяди. Металл қизиши билан пластик деформациялар ортади, бу деформациялар таъсирида металл тирқишига сиқиб чикарилади ва белбог ҳосил бўлиб, у ўзакни зичлайди.

Учинчи босқич эриган зона пайдо бўлишидан ва унинг қуйма ўзакнинг номинал диаметригача катталатишидан бошланади. Бу босқичда оксид пардалари бўлиниб ва емирилиб, ўзакнинг эригам металида аралашади. Электр-динамик кучларнинг таъсири кўрсатиши ушбу жараёнга ёрдам беради ва суюқ металл жадал аралашишига ҳамда турли хил металларни пайзандлашда узакнинг таркиби твиксланишига олиб келади. Бундай аралашишида оксид пардалар ва ифлосликларнинг эримайдиган - зарралари эриган металл четида тўпланади.

Тўртинчи босқич ток узиб қўйилган пайтдан бошланади. Ушбу босқич вақтида металл совийди ва кристалланади ҳамда пайвандлаш жойи чўкичланади.


Нуқтали пайвандлаш қўйидагиларга бўлинади: бир нуқталива кўп нуқтали, бир томонли, икки томонли ва билвосита ток узатишлар билан.

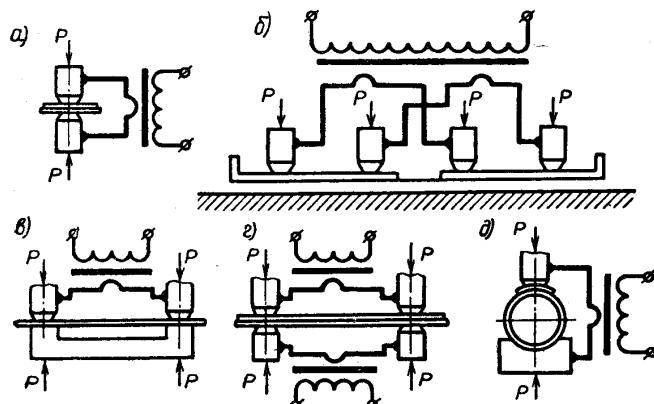

Нуқтали пайвандлаш схемалари.

Нуқтали пайвандлаш қўлланиладиган соҳалар. Нуқталар пайвандлаш штамплаб-пайвандлаб салалиган конструкцияларни тайерлаш кенг қўлланилади. Ғундай конструкцияларда листдан штамплаб ясалган икки бундан ортиқ деталлар бикр узелларга пайвандланади (масалан, енгил автомобилнинг поли ва кузови, юк автомобилнинг кабинаси ва б.).

Синчли конструкциялар (чунончи йўловчи ташиш вагонининг ёндорлари ва томи, комбайн бункери, самолёт узеллари ва б.) одатда нуқталар тарзида пайваналади.

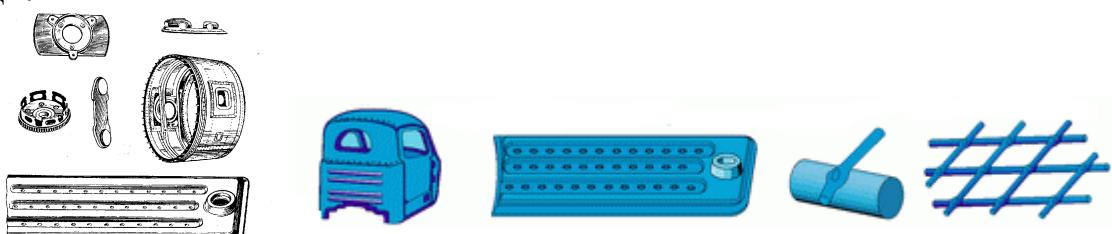


Нуқтали пайвандлаш билан бажарилган намунавий деталлар.

Нуқтали пайвандлаш нисбатан юпқа металлдан узеллар тайёрлашда яхши натижалар беради. Нуқтали пайвандлаш құлланиладиган мұхим соҳа электр- вакуум техникасыда, асбосозлик бошқа соҳаларда юпқа деталларни бириктиришdir.

1.4. Чокли контактлы пайвандлаш

Чокли пайвандлаш бир-бирни беркитиб турувчи нуқталар қаторини ҳосил қилиш йули билан зич бирикма (чок) олиш усулидир. Бунда айланувчи дисксім он электродлар - роликлар ёрдамида ток көлтирилади ва деталлар силжитилади.⁶ Нуқтали пайвандлашда бүлгани каби деталлар устма-уст йиғилади ва пайвандлаш токининг қисқа муддатли импулслари билан қиздирилади. Нуқталарнинг бир-бiriни беркитиб туришига ток импулслари ўртасидаги түхтам (пауза)ни ва роликларнинг айланиш тезлигини тегишлича танлаш орқали эришилади.

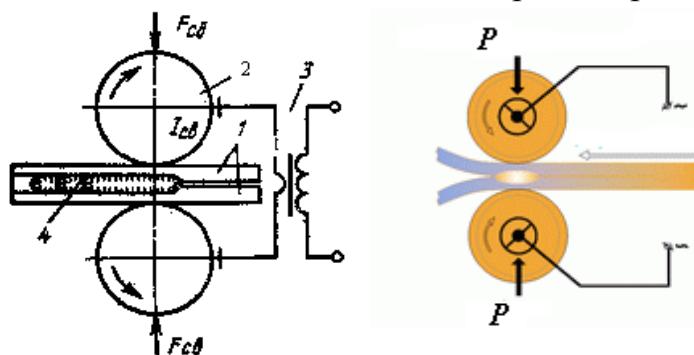

Контактлы чокли пайвандлаш схемаси:⁷

1 - пайвандалаётган деталлар; 2 - роликлар; 3 - трансформатор; 4 - ўзак.

Чокли пайвандлашнинг узлукли, узлуксиз ва қадам-бақадам турлари бўлади.

Роликлар ёрдамида узлуксиз пайвандлашда пайвандланаётган деталлар узгармас тезликда узлуксиз харакатланади. Бунда пайвандлаш токи узлуксиз уланган булади.

Роликлар ёрдамида узлукли пайвандлашда қисқа муддатли ток импулслари (t_i) түхтамлар (t_T) навбатлашиб келади ва деталлар узлуксиз ҳәракатланади.


Роликлар ёрдамида қадам-бақадам пайвандлашда пайвандлаш токи уланган пайтда роликлар вақтинча түхтайди - деталлар ҳәракатланмайди, бу эса роликларнииг ейилишини, қолдиқ, зўриқишиларни ва дарзлар ҳамда кавакарлар пайдо булишига мойилликни камайтириш имконини яратади.

Чокли пайвандлашда деталлар кўпинча устма-уст йиғилади ва пайвандланади. Аммо айрим ҳолларда чокли учма-уч пайвандлашдан ҳам фойдаланилади, бу ҳол

⁶ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.87

⁷ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 87

бирикмаларнинг циклик мустахамлиги юқорирок бўлишини таъминлайди. Бунда пайваланаётган деталлар тўлароқ, эриши учун фолгадан ясалган устқўймалардан фойдаланилади.

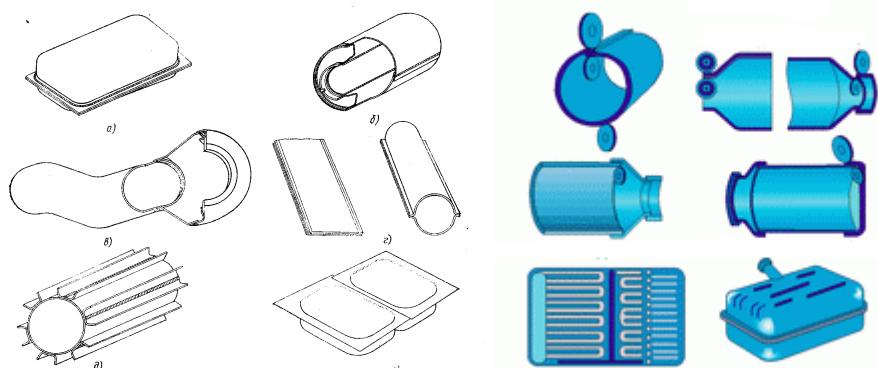

Чокли пайвандлаш билан бажарилган намунавий деталлар:

а – ёқилғи баки, б – юргизгичнинг чиқариб юбориш шовқин сўндиригичи, в – қисқа қувур, г – текис эгилувчи қувур, д – қувурларни қовурғалаш, е – ошхона ювгич идиши.

НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ:

1. Босим остида пайвандлашнинг моҳимият нимадан иборат?
2. Босим остида пайвандлаш жараёнларини қандай таснифлаш мумкин?
3. Контакли пайвандлашнинг моҳият нимадан иборат?
4. Контактли пайвандлаш жараёнларини қайси параметрларига кўра таснифлаш мумкин?
5. Нуқтали контактли пайвандлашнинг моҳияти айтиб беринг?
6. Нуқтали контактли пайвандлаш қайси соҳаларда кўлланилади?
7. Чокли пайвандлаш жараенларини қайси параметрларига кура таснифлаш мумкин?

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

2-маъруза. Релефли ва учма-учли контактли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Режа:

- 2.1. Релефли контактли пайвандлаш
- 2.2. Учма-учли контактли пайвандлаш

Таянч сўз ва иборалар: пайвандлаш, пластик деформацияси, атомлараро боғланиш, контактли пайвандлаш, релефли контактли пайвандлаш, учма-учли контактли пайвандлаш, пайвандлаш вакти

2.1. Релефли контактли пайвандлаш

Релефли пайвандлашни контактли пайвандлашнинг бир тури сифатида таърифлаш мумкин. Бунда бўлғуси пайванд бирикмажойидаги токнинг зарур зичлиги электроднинг иш юзаси билан эмас, балки пайвандланадиган буюмларнинг тегишли шакли билан ҳосил қилинади.⁸ Буюмнинг бу шакли сунъий равишда, турли шаклдаги маҳаллий чиқиқлар (релефлар) олиш йўли билан ҳосил қилинади. Бирикманинг конструктив хусусиятларига мувофиқ буюмнинг шакли табий бўлиши ҳам мумкин.

Релефли пайвандлашда бириктириладиган деталлар бир вақтнинг ўзида битта ёки бир неча нуқтада ёки бутун тегиши юзаси бўйича пайвандланади, бу деталларнинг бирида маҳсус тайёрланган чиқиқлар (релефлар)га ёинки пайвандланадиган деталларнинг пайвандланадиган жойи шаклига боғлиқ.

Пайвандлаш токи улангандан сўнг пайвандлаш жойида ток миқдори жуда кўпаяди ва металл тез қизийди. Бу ҳол пластик деформациялар жадал катталашувига олиб келади.


Релефли пайвандлашда пайванд бирикма қўйма ўзак ҳосил бўлиши билан ёки қаттиқ фазада шаклланади.

Пайвандлашнинг мазкур усулида, қоидага кўра, агар машинанинг бир юришида бир неча пайванд бирикмалар ёки катта юзали битта бирикма ҳосил бўлса, жараённинг унумдорлиги ортади.

Баъзи ҳолларда ушбу усульдан фойдаланиш пайванд бирикманинг ташқи кўрининишини яхшилаш, пайвандлаш қўлланиладиган соҳаларни кенгайтириш, эритиб пайвандлашнинг кам тежамли усулларини бошқаси билан алмаштириш вз электродларнинг чидамлилигини ошириш имконини беради.

Бир йўла бир қанча (10 - 15 тагача) нуқталар тушириб релефли пайвандлаш энг самаралидир. Залворли электродлар воситасида барча релефлар бўйича сиқилган деталлар қизийди. Сиқиш кучи таъсирида чиқиқлар бир вақтнинг ўзида чўкади. Ички тегиши жойида (контактда) меъёридаги ўлчамли қўйма ўзак юзага келади. Шундай қилиб, бир цикл ичида қўшимча белгиланмаган ва нуқталари берилган тарзда жойлашган кўп нуқтали пайванд чок ҳосил бўлади

⁸ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.83

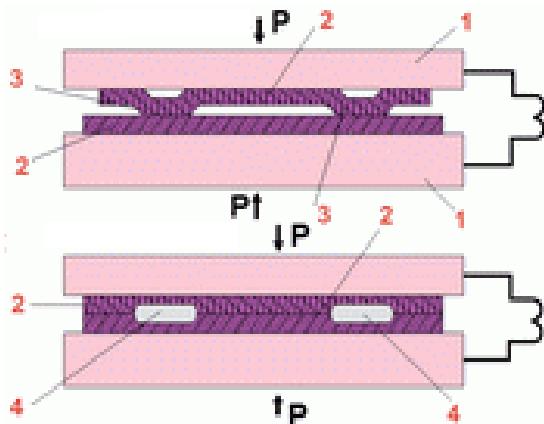

Релефли пайвандлаш схемаси:⁹

1 - ток келтирувчи электродлар; 2 -пайвандланаётган деталлар; 3 - рельеф; 4 - ўзак.

Релефли пайвандлашнинг афзал жиҳатлари қуидагилардир:

- машинанинг бир юришида бир неча нүкталар бир йўла пайвандланади, бу эса меҳнат унумдорлигини оширади. Бир вақтнинг ўзида пайвандланадиган нүкталар сони ускунанинг электродларда зарур пайвандлаш токи ва кучини ҳосил килишж имкониятига боғлик (юпқа пўлатларда бир йўла 20 тагача рельеф пайвандланади);

- пайванд бирикмлар кўп электродли машинаналарда нүктали пайвандлашга, лист металлардан ясалган кичикроқ, ўлчамли деталларни пайвандлашга қараганда ихчамрок жойлашади;

- рельефлар нүктали пайвандлашдагига нисбатан кичикроқ оралиқда (кичикроқ қадам билан) ва пайвандланаётган деталларнинг четига яқинроқ жойлашади. Шу туфайли таянч юзаси кичик бўлган, лист пўлатдан тайёрланган деталларга турли маҳкамлаш деталларини бир неча жойидан пайвандлаб қўйиш (приварка) учун рельефли пайвандлашдан фойдаланиш имкони бўлади;

- нүкталар олдиндан рельефлар билан белгилаб қўйилган жойларда жойлашади. Пайвандлаш изларининг камлиги (кичкилиги) бирикманинг ташқи қўринишини яхшилайди;

- 1:6 ва бундан катта нисбатли лист металларни пайвандлаш мумкин;

- юзаси оксидланган лист пўлатлар яхши пайвандланади, чунки рельефларни штамплаш ва катта босим оксид пардаларини қисман емиради, тегиши (контакт) қаршилигини камайтиради ҳамда барқарорлаштиридан;

- рельефли пайвандлаш ускуналари кўп электродли нүктали пайвандлаш машиналарига нисбатан соддароқ.

Рельефли пайвандлаш қўлланиладиган соҳалар. Рельефли пайвандлаш ҳар хил майда маҳкамлаш деталлари, втулкалар, скобалар, ўқлар ва шу кабиларни лист пўлатдан ясалган ёирикроқ, буюмлар билан бириктириш учун энг кўп қўлланилади. Рельефлар одатда майда деталларда уларни тайёрлаш жараёни билан бир вақтда совуқлайн ҳосил қилинади. Уларнинг умумий юзаси катталлашиши билан пайванд

⁹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 83

бирикманинг мустахкамлиги ҳам мос равиша ортади. Ҳалқасимон релефли буюмларда зич (герметик) бирикмалар ҳосил қилиш мумкин.

2.2. Учма-уч контактли пайвандлаш

Учма-уч пайвандлаш деб, контактли пайвандлашнинг шундай турини айтилади, бунда пайвандлаш деталларнинг бирлаштириладиган бутун юзаси, бутун учма-уч бирикиш жойи буйича амалга оширилади.¹⁰



Учма-уч пайвандлаш схемаси¹¹

Пайвандлаш учун деталлар қисиши қурилмаси ёрдамида пастки ток ўтказувчи электродларга сиқилади. Бу электродлар контактли пайвандлаш машинаси трансформатори иккиласми чулғамининг ҳар хил ишорали қутблари ҳисобланади. Токни алмашлаб улагич (переключател) ёрдамида трансформаторнинг иккиласми чулғами занжирини туташтириб, қаршиликка келтирилган деталлар орқали катта кучли ток ўтказилади. Шунда икки деталининг тегиши қаршилиги эвазига жадал ажралиб чиқаётган иссиқлик пайвандланаёттан юзаларнинг металлнинг эриш ҳароратига яқин ҳароратгача тез қизишини таъминлайди. Деталлар талаб этилган даражада қизигандан кегин чўқтириш қурилмаси ёрдамида босилади.

Юқори ҳарорат ва босимнинг биргаликдаги таъсири пайвандланаётган қисмлар материалидан умумий кристал панжара ҳосил бўлиши туфайли деталлар пайвандланишини таъминлайди.


Учма-уч пайвандлаш бажарилиш усулига қараб икки асосий турга ажратилади:

1) қаршилик билан учма-уч пайвандлаш.

- қаршилик билан учма-уч пайвандлашда деталлар аввал F_b куч билан сиқилади ва пайвандлаш трансформатори тармоққа уланади. Деталлар орқали пайвандлаш токи $I_{пай}$ ўтади ва деталларнинг деталларнинг учма-уч бирикиш жойлари эриш ҳароратига яқин ҳароратгача аста-секин қизийди. Кейин пайвандлаш токи учиб қўйилади ва чўқтириш кучи кескин оширилади, шунда улар учма-уч бирикиш жойида деформацияланади. Бунда пайвандлаш жойидан сиртдаги пардаларнинг бир қисми сиқилиб чиқади, физик контакт шаклланади ва бирикма ҳосил бўлади.

¹⁰ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 84

¹¹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 84

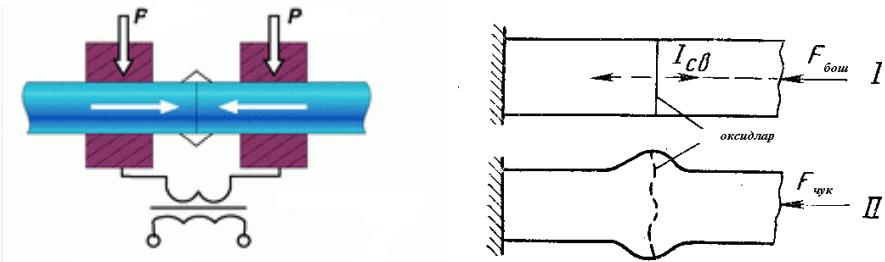

Қаршилик билан учма-уч пайвандлашда бирикма ҳосил бўлиш схемаси¹² (F_6 – бошланғич куч; $F_{\text{чўкт.}}$ – чўқтириш кучи)

Қаршилик билан учма-уч пайвандлашда биринчи тайёргарлик босқичида деталлар катта куч таъсирида бир-бирига тегади.


Иккинчи босқичда ток уланиб, бирикманинг ён юзалари асосий металлнинг эриш ҳарорати Тэриш нинг (0,8 - 0,9) қисми қадар қиздирилади. Металлнинг туташ қисмлари маълум чукурликкача қизийди ва биргалиқда пластик деформацияланиш содир бўлади. Пайвандлашнинг айни усулида пластик деформация вақгида ён юзалардан оксидларнинг бир қисми сиқилиб чиқади. Бу пайтда атомларнинг термик фаоллашуви ўзаро таъсирнинг актив маркази юзага келишига ва қаттиқ фазада пайванд бирикманинг узил-кесил шаклланишига ёрдам беради.

Деталларни учидаги пардалари пайванд бирикма ҳосил бўлишига катта таъсисир кўрсатади. Қиздириш вақтида ҳаво қиздирилаётган учларга деярли қаршиликсиз кириб, уларни оксидлайди ва атомлараро боғланишлар юзага келишига тўсқинлик қиласи. Мазкур усулнинг айрим турларида қўлланиувчи пайвандлаш жойини ҳимоялаш оксидланиш жараёнларини секинлаштиради. Қаршилик билан учма-уч пайвандлашда бирикиш жойида одатда оксидларнинг бир қисми қолиб кетади, улар бирикманинг сифатини ёмонлаштиради;

2) Эритиб учма-уч пайвандлаш.

Эритиб учма-уч пайвандлашда дастлаб деталларга пайвандлаш трансформаторидан кучланиш берилади, кейин улар бир-бирига якинлаштирилади. Деталлар бир-бирига текканда токнинг зичлиги катталаги туфайли тегиши жойининг айрим жойларидаги металл тез қизийди ва портлашсимон емирилади. Тегиши жойлари, яъни улагичлар узлуксиз ҳосил бўлиши ва емирилиши, яъни учларнинг эриши ҳисобига деталларнинг учлари қизийди. Жараённинг охирига келиб учларда узлуксиз суюқ, металл қатлами юзага келади. Бу пайтда якинлаштириш тезлиги ва чўқтириш кучи кескин оширилади; учлар бир-бирига туташади, суюқ; металлнинг кўп қисми сиртдаги пардалар билан бирга пайвандлаш жойидан сиқилиб чиқиб, қалинлашган жой - грат ҳосил қиласи. Пайвандлаш токи чўқтириш вақтила ўз-ўзидан узилади.

¹² K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 85

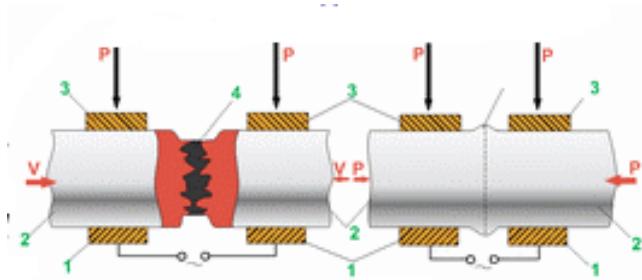

Эритиб учма-уч пайвандлашда бирикма ҳосил бўлиш схемаси¹³

Эритиб учма-уч пайвандлашда биринчи босқичда деталларнинг учлари фақат электр контакт учун етарли бўлган кичикроқ куч билан бир-бирига теккизилади. Иккинчи босқичда пайвандлаш жойи қиздирилади ва эритилади. Учлар аввал қаттиқ ҳолатда теккизилади, кейин эса эритилган металл улагичлар қўринишда тегади, бу улагичлар вақт-вақтида емирилади. Эритиб қиздиришда учларнинг ҳарорати эриш ҳароратига яқин бўлади. Катта кесимли деталлар бу босқичдан олдин учларини қиска муддат туташриш йўли билан ёки тореъ индуктори орқали юқори чаототали ток (ЮЧТ) билан бир оз қиздирилади. Учинчи босқичда чуктириш амалга оширилади. Учлар бир-бирига тез яқинлаштирилганда учларни беркитиб турувчи эриган металл пардалари умумий суюқ юпқа қатламга бирлашади ва суюқ фазада умумий боғланишлар вужудга келади. Чўктириш ва пластик деформациялаш давом эттирилганда суюқ металл тиркишдан сиқилиб чиқади ҳамда бирикма энди қаттиқ, фазада узил-кесил шаклланади. Эриган металлнинг бир қисми сиқилиб чиқмасдан қолиб кетиши мумкин ва бу жойда пайванд бирикма биргаликда кристалланиш натижасида ҳосил бўлади. Эритиб пайвандлашда оксид пардаларини йўқотиш анча осон. Уларнинг кўп қисми юзада эриган металл ҳолатида бўлиб, деталлар учларини қоплаб туради ва чўктириш чоғида эриган металл билан бирга чиқиб кетади.

Эритиб учма-уч пайвандлаш усули пайванлаланадиган деталлар кўндаланг кесимининг материали, катта-кичиклиги ва шаклига қараб, шунингдек мавжуд ускуналарни ҳамда бирикманинг сифатига қўйиладиган талабларни инобатга олинган ҳолда танланади:

- қаршилик билан пайвандлаш орқали асосан кичикроқ кесимли (кўпи билан 250 mm^2) деталлар бириктирилади;

- кесими 1000 mm^2 гача бўлган деталлар узлуксиз эритиб пайвандланади (эриш жараёнинг ўз-ўзидан ростланиши ёмон булгани учун бундан катта кесимли деталларни бу усулда пайвандлаб бўлмайди);

- бир оз қиздирган ҳолда эритиб қаршилик билан пайвандлаш $5000-10000 \text{ mm}^2$ ли кесиклар билан чегараланади. Кесими 10000 mm^2 дан катта деталлар пайвандлаш трансформаторининг кучланиши ва ҳаракатланувчи қисқични узатиш тезлиги дастур билан бошқарилувчи машиналарда узлуксиз эритиб пайвандланади.

Учма-уч пайвандлаш қўлланиладиган соҳалар. Контактли учма-уч пайвандлаш қўйидаги ҳолларда кенг қўлланилади:


¹³ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 84

- прокатдан узун буюмлар (қозонларнинг қизиш юзасидаги қувурдан ишланган змеевиклар, темир йўл релслари, темир-бетон арматураси, узлуксиз прокатлаш шароитида танаворлар) олиш учун;

- оддий танаворлар (заготовкалар)дан мураккаб деталлар (учиш аппаратлари шассиларининг қисмлари, тортқилар, валлар, автомобилларнинг карданли валлари ва б.) тайёрлаш учун;

- тулаш шаклдаги мураккаб деталлар (автомобил ғилдираклэрининг тўғинлари, реактив двигателларнинг бикрлик чамбараклари, шпангоутлар, занжирлар бўғинлари ва б.) ясаш учун;

- легирланган пўлатларни тежаш мақсадида (асбобнинг иш қисми тезкесар пўлатдан, қуйруқ қисми эса углеродли ёки кам легирланган пўлатдан ишланади).

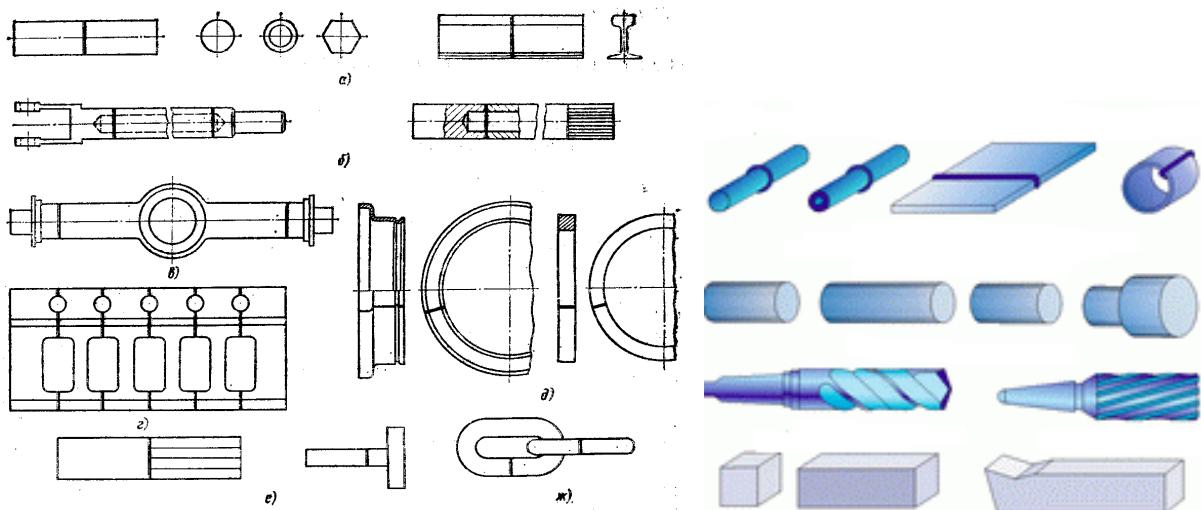

Учма-уч пайвандлаш билан бажарилган намунашвилий деталлар:

а – компакт профилли узун ўлчамли буюмлар, қувурлар, релслар; б – валлар; в – автомобиллар орка кўпригининг ғилофи; г – юргизгич блоки; д – ғилдирак тўғинни, ҳалқалар; е – кесувчи асбоб, юргизгичлар клапанлар; ж – занжир.

НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ:

1. Релефи пайвандлашнинг моҳияти ниадан иборат?
2. Релефли пайвандлаш қайси соҳаларда қўлланилади?
3. Релефли пайвандлашнинг қандай афзалликлари бор?
4. Қаршилик билан учма-уч пайвандлашда бирикма ҳосил қилиш қандай босқичларни ўз ичига олади?
5. Эритиб учма-уч пайвандлашнинг моҳиятини айтиб беринг.
6. Учма-уч пайвандлаш усули қандай параметрларга қараб танланади?
7. Учма-уч пайвандлаш қайси соҳаларда қўлланилади?

1. H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.

2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p

3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

З-мавзу. Совуқ ҳолатда, диффузион, ультра товуш ёрдамида ва ишқалаб пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Режа:

- 3.1. Совуқ ҳолатда пайвандлаш
- 3.2. Диффузион пайвандлаш
- 3.3. Ультратовуш ёрдамида пайвадлаш
- 3.4. Ишқалаб пайвандлаш

Таянч сўз ва иборалар: пайвандлаш, совуқ ҳолатда пайвандлаш, диффузион пайвандлаш, диффузия, ультратовуш ёрдамида пайвадлаш, ишқалаб пайвандлаш, ишқаланиш

3.1. Совуқ ҳолатда пайвандлаш

Металларни совуқ ҳолатда пайвандлаш чуқур ўтмишдан бери қўлланилиб келмоқда. Совуқ ҳолатда пайвандлаш тарихининг замонавий даври 1948 йилда Англияда бажарилган тадқиқотлардан бошланади.

Совуқ ҳолатда пайвандлаш - пайвандланадиган қисмларни анчагина пластик деформациялаган ҳолда, ташқи иссиқлик манбалари билан қиздирмасдан босим билан пайвандлаш.¹⁴

Совуқ ҳолатда пайвандлаш усули пластик деформациялашдан фойдаланишга асосланган. Пластик деформациялаш ёрдамида, пайвандланаётган юзадаги мўрт оксид пардаси, яъни металларнинг бирикишига ҳалақит берувчи асосий тўсиқ, парчалаб ташланади. Бириктирилаётган металлар орасида метали bogланишлар юзага келиши ҳисобига яхлит металл бирикма ҳосил бўлади. Ушбу боғланишлар бириктирилаётган металлар юзалари $(2-8)10^{-7}$ мм атрофида якинлаштирилганда электрон булут ҳосил бўлиши натижасида атомлар орасида юзага келади. Бу булут иккала металл юзанинг ионланган атомлари билан ўзаро таъсирлашади.

Совуқ ҳолатда пайвандлашнинг авзалликлари:

- нархи арzonлиги;
- унумдорлиги юқори;
- ёнғин портлаш хавфсизлиги мухитида ишларни автоматизациялаш имкони мавжудлиги;
- изоляция қопланган деталларни пайвандлаш имкони борлиги.

Совуқ ҳолатда пайвандлаш билан юқори пластик хусусиятга эга металлар пайвандлаш мумкин: алюминий ва унинг қотишмалари, мис ва унинг қотишмалари, кадмий, никел, қўрғошин, қалай, цинқ, титан, кумуш ва бошқалар. Бу пайвандлаш усули турли хил металларни пайвандлашда ишлатилади, масалан, мисни алюмин билан пайвандлашда.


Саноатда асосан икки тур пайвандлаш усули ишлатилади: устма-уст пайвандлаш ва учма-уч пайвандлаш.

¹⁴ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 92

Устма-уст пайвандлашда пайвандланаётган деталларни устма-уст тахлаб пресс остига қўйилади. Пайванд бирикма деталларни пластик деформацияланиш хисобига бўлади.

Амалиётда қўйидаги пайвандлаш усуллари ишлатилади: пайвандланаётган детални олдиндан қисмасдан, пайвандланаётган деталларни олдиндан қисиб, пайвандланаётган деталларни бир томонини деформациялаб.

1) Деталларни олдиндан қисмасдан нуқтали пайвандлаш.

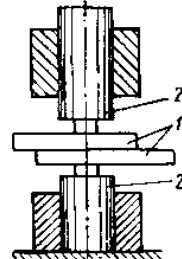


Пайвандланаётган деталларни олдиндан қисмасдан совук ҳолатда нуқтали пайвандлаш схемаси:

1 - пайвандланаётган деталлар; 2 - пуансон.

Пайвандлашга таёргланган деталлар 1, ўқдошли жойлашган пуансонлар орасида ўрнатилади 2. Кучланиш таъсир этганда пуансонларнинг ишчи дўнгликлари пайвандлаш учун маълум деформацияга эга бўлгунча металлни эзади. Пуансонларнинг ишчи дўнгликларининг энг рационал шакли – бу тўғри бурчакли ва думалоқ. Пуансоннинг ишчи дўнглигининг эни ва диаметрини пайвандланаётган детал қалинлиги 1-3 га teng қилиб олинади.

2) Детални олдиндан қисиб бажариладиган нуқтали пайвандлаш.

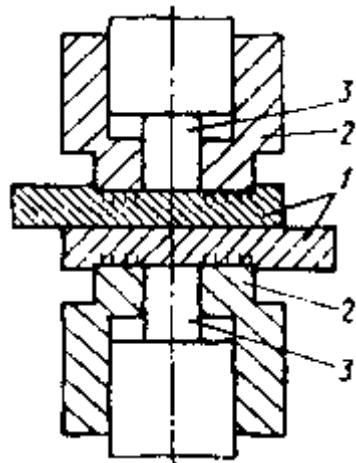


Пайвандланаётган деталларни олдиндан қисиб бажариладиган совук ҳолатда нуқтали пайвандлаш чизмаси.

Қисқичлар 2 орасидаги детални пуансоннинг ишчи дўнгликларигача 3 эзилади. Шуни хсиобига пайвандланаётган деталлар қийшайиши бартараф этилади ва пайванд бирикманинг мустахкамлиги оширилади. Бу усулда пайвандлашда қисқичда босимни 29,4-49МПа қилиб олиш тавсия этилади. Қисқич юзаси пуансоннинг ишчи дўнглик юзасидан 15-20 мартага ортиқ бўлиши керак.

3) Бир томонли деформациялаш билан нуқтали пайвандлаш.

Бундай пайвандлаш усули шундай ҳолатларда қўлланиладики, пайванд бирикманинг юзасига ўта текис ҳолатда бўлиши талаби қўйилган бўлсагина.

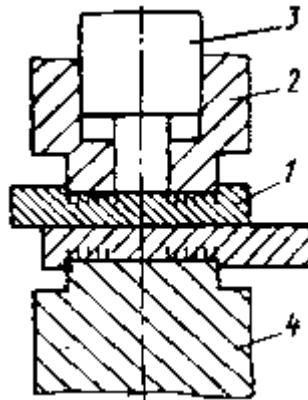

Пайвандланаётган детални бир томонли деформациялаш билан совуқ ҳолатда нуқтали пайвандглаш чизмаси.

Бу ҳолатда устма-уст пайвандланаётган деталлар 1 текис асосда 4 жойлашади, ишчи пуансон 3 эса талаб этилган шакл ва ўлчам бўйича шу деталга босилади.

Бир томонли деформациялашда пайванд бирикманинг мустахкамлиги пайвандланаётган деталнинг қалинлигига нисбатан пуансон билан босиш чуқурлиги 60% чамасида бўлганда максимал даражага етади.

3.2. Диффузион пайвандлаш

Диффузион пайвандлаш босим билан пайвандлаш усуллари гурухига киради, бунда пайвандланаётган қисмларнинг пластик деформацияланиш эвазига бирикиши эриш ҳароратидан паст ҳароратда, яъни қаттиқ фазада амалга ошади. Мазкур усулнинг ўзига хос хусусияти шундаки, нисбатан унча катта бўлмаган қолдик деформация юқори ҳароратдан фойдаланилади.¹⁵

Жараённи пайвандлашда маълум бўлган кўпигина иссиқлик манбаларидан фойдаланиб амалга ошириш мумкин. Индукцион, радиацион, электрон-нур ёрдамида қиздириш, шунингдек ўтувчи ток билан қиздириш хамда тузлар эритмасида қиздиришдан амалда энг кўп фойдаланилади.

Пайвандлаш пайтида бириктирилаётган деталлар бир-бирига тўғридан-тўғри ёки қатламлар (фолга ёхуд кукун қистирмалар, копламалар) орқали теккизилади.

Диффузион пайвандлаш кўпинча вакуумда олиб борилади. Аммо жараённи ҳимоя ёки тиклаш газлари ёхуд уларнинг аралашмалари муҳитида амалга ошириш хам мумкин (назорат қилинадиган муҳитда диффузион пайвандлаш). Кислородга унча яқин бўлмаган материалларни пайвандлашда жараённи ҳатто ҳавода хам олиб бориш мумкин. Диффузион пайвандлаш учун муҳит сифатида тузлар эритмаларидан хам фойдаланса бўлади, улар айни пайтда иссиқлик манбалари вазифасини ҳам бажаради.

¹⁵ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 92

Диффузион бириктириш орқали пайвандлаш жараёни шартли рввишда икки босқичга бўлинади.

Биринчи босқичда материаллар юқори ҳароратгача қиздирилади ва босим берилади, натижада бир-бирига тегиб турган юзалардаги микрочиқиқлар пластик деформацияланади турли пардалар емирилади ҳамга йўқолади. Бунда метали бир-бирига тўғридан-тўғри тегиб турувчи (контакт) кўплаб қисмлар (металл боғлар) ҳосил бўлади.

Иккинчи босқичда қолиб кетган микронотекисликлар йуқотилади ва сингиш (диффузия) таъсирида ўзаро бириши ҳажмий зонаси юзага келади.

Диффузион пайвандлашнинг авзалликлари:

- кийинчиликсиз турли материалларни пайвандлаш имконияти мавжуд (пўлат билан чўянни, пўлат билан титанни, пўлат билан ниобийни, пўлат билан волфрамни, пўлатни металлкерамика билан, платинани титан билан, олтинни бронза билан ва ҳақозо.);

- турли қалинликдаги деталларни пайвандлаш имконияти мавжудлиги;

- асосий металл ва пайванд бирикма металларини мустахкамлигини бир текис таъминлайди;

- пайвандлаш жараёнида металл эриши йўқ, оқибатда пайванд бирикмага ёмон таъсири турувчи металлургик таъсири этмайди, конструкцияни ишлаб чиқиш арzonлашади.

Диффузион пайвандлашнинг камчиликлари:


- пайвандлаш циклининг давомийлиги учун ишлаб чиқиш жараёни унумдорлиги паст;

- жихозлар ва технологик мосламаларнинг мураккаблиги, бир вақтнинг ўзида қизиш ва юкламага таъсирланиши;

- контактли юза сифатига юқори талаблар қўйилиши.

Диффузион пайвандлаш амалиётида иккита технологик жараён қўлланилиши маълум:


1) Эркин деформациялаш схемаси бўйича диффузион пайвандлаш – бунда окувчанлик чегарасидан паст бўлган доимий кучланиш ишлатилади.

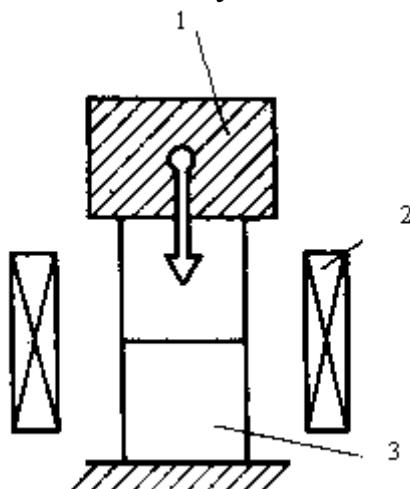

Эркин деформациялаш схемаси бўйича диффузион пайвандлаш:

1 - юклаш тизими; 2 - қиздиргич; 3 - деталлар.

2) Мажбурий деформациялаш схемаси бўйича диффузион пайвандлаш – бунда кучланиш ва пластик деформацияланиш пайвандлаш жараёнида ростланувчи тезлик билан харакатланувчи махсус қурилма билан таъминланади.

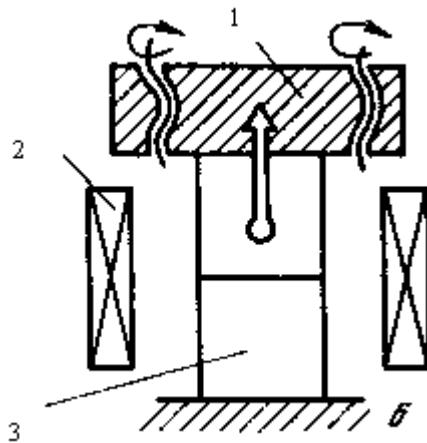

Мажбурий деформациялаш схемаси бўйича диффузион пайвандлаш:

1 - юклаш тизими; 2 - қиздиргич; 3 - деталлар.

3.3. Ултратовуш ёрдамида пайвандлаш

Ултратовуш ёрдамида пайвандлаш – бу тадқиқотнинг ривожланиш даври 20 – чи асрнинг 30-40 йилларидан бошланган. Ушбу жараённинг очилишига сабаб контактли пайвандлаш билан боғлиқ бўлган юзаларни тозалашда қўлланиладиган ултратовуш тўлқинлар билан боғлиқдир.¹⁶

Ултратовуш ёрдамида пайвандлаш - ултратовуш тебранишлари таъсирида амалга оширилувчи босим билан пайвандлаш. Металларни ултратовуш ёрдамида пайвандлашда ажралмас бирикма бириктириладиган қисмларни нисбатан кичик (микросхемалар ва ярим ўтказгичли асбоблар қисмларини бириктиришда нютоннинг ўндан бир улуши ёки бирлигига teng ҳамда нисбатан қалин тунукаларни бириктиришда 10^4 Н дан катта бўлмаган) куч билан сиқиш ва айни вақтда тегиши (контакт) жойига 15 - 80 кГц частотали механик тебранишлар таъсири этириш жараёнида ҳосил бўлади.


Ултратовуш ёрдамида пайвандлашда бирикма ҳосил бўлиши учун зарур шароит бириктирилаётган қисмларнинг бир-бирига тегиши жойида механик тебранишлар мавжудлиги натижасида юзага келади. Тебраниш энергияси мураккаб чўзилиш, сиқилиш ва кесилиш зўриқилшларини ҳосил қиласи. Бириктирилаётган металларнинг эгилувчанлик чегарасидан ошиб кетганда уларнинг тегиши жойида пластик деформация содир бўлади. Пластик деформация ва ултратовушнинг ажратувчи (дисперсловчи) таъсири натижасида турли хил сиртқи пардалар емирилади ва йўқолади ҳамда пайванд бирикма ҳосил бўлади. Тегиши жойидаги ҳарорат одатда бириктирилаётган металлар эриш ҳароратининг 0,3 - 0,5 қисмидан ортиқ бўлмайди.

Ултратовуш ёрдамида пайвандлашнинг авзалликлари:

¹⁶ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.89

- пайвандлаш металлни қаттиқ холатида қиздирмасдан бажарилади, натижада бирикма худудида мұрт интерметаллидлар хосил бўлишига мойил кимёвий фаол металлар ва турли жинсли металларни бириктириш имконини беради;
- ингичка деталларни пайвандлаш имконини беради;
- пайванд бирикма юзаларига тозалик талаблари унча юқори эмаслиги қопланган, оксидлашган детал юзаларидан, ҳамда турли изоляцион қатлами мавжуд юзаларни пайвандлаш имконини яратади;
- паст пайвандлаш кучланишлари ишлатилиши ҳисобига детал юзалари кам деформацияланади;
- пайвандлаш жараёнининг автоматлиширилиши содда.

Ултратовуш ёрдамида пайвандлаш буюмларнинг турли элементларини 0,005 – 3,0 мм қалинликда ёки 0,01 – 0,5 мм диаметрда бўлган ўлчамларни пайвандлаш имконини беради. Ултратовуш ёрдамида пайвандлашнинг қўллаш соҳаси қўйидагилардир: яримўказгичлар, электроника учун микроасбоб ва микроэлементлар, конденсаторлар, реле, сақлагичлар ва бошқаларни ишлаб чикишда қўлланилади.

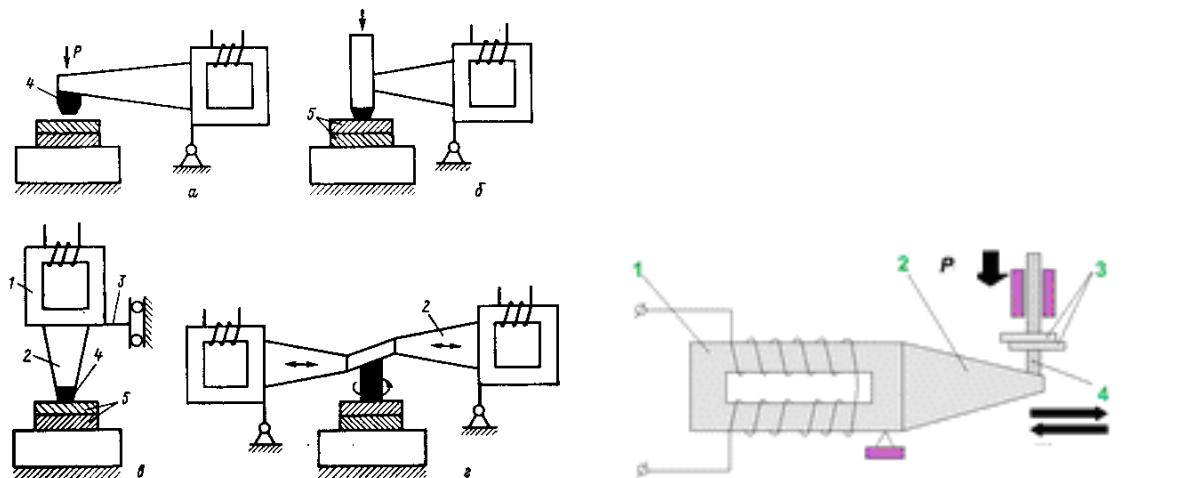

Ултратовуш ёрдамида металларни пайвандлаш учун намунавий тебраниш тизимлари схемаси¹⁷:

а – бўйлама; б – бўйлама-қўндаланг; в – бўйлама-вертикал; г – буралма;

1 - узгартиргич; 2 - тўлқин ўтказувчи бўғин; 3 - акустик бушатқич; 4 - пайвандлаш учлиги; 5 - пайвандланаётган деталлар.

3.4. Ишқалаб пайвандлаш

Ишқалаб пайвандлаш деб, бир-бирига сиқилиб турган ва нисбий ҳаракатда иштирок этадиган иккита танаворнинг тегиши юзасида хосил бўлувчи иссиқликдан фойдаланиш ҳисобига амалга ошириладиган ажралма бирикма хосил қилиш технологик жараёнини айтилади.¹⁸ Нисбий ҳаракат узилганда ёки батамом

¹⁷ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.86

¹⁸ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.86

тўхтаганда ишқалаб пайвандлаш чўкичлаш кучини қўйиш билан ниҳоясига еткачилади.


Пайванд бирикма, босим билан пайвандлашнинг бошқа усулларида бўлгани каби, пайвандланаётган танаворларнинг бир-бирига тегиб турувчи ҳажмлари пластик деформацияланиши натижасида юзага келади. Ишқали пайвандлашнинг фарқли хусусияти шундан иборатки, бунда иссиқлик ишқаланувчи юзалар ўзаро харакатланганда вужудга келувчи ишқаланиш кучларини енгишга сарфланувчи ишининг тўғридан-тўғри ўзгариши ҳисобига ҳосил бўлади.

Ишқалаб пайвандлашнинг авзалликлари:

- пайванд бирикманинг юқори сифатли бажарилиши;
- жараённинг юқори унумдорлиги;
- турли жинсли металларни пайвандлаш имкони мавжудлиги.

Ишқалаб пайвандлашнинг камчиликлари:

- мавжуд ишқалаб пайвандлаш машиналари кўндаланг кесим юзалари 150 mm^2 дан катта бўлган танаварларни биректириш имконияти йўк.

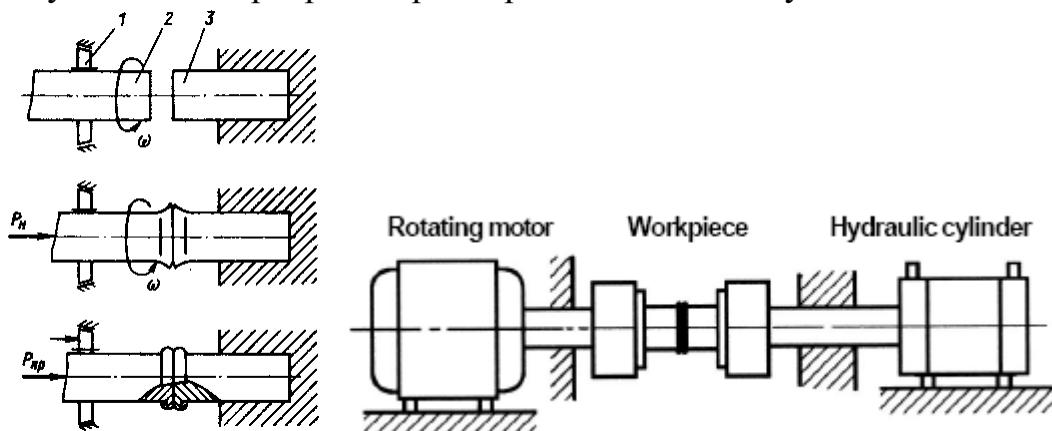

Узлуксиз юргизиб ишқалаб пайвандлаш схемаси:¹⁹

1 - тормоз; 2 - пайвандланаётган танаворлар.

Назорат саволлари:

1. Совуқ ҳолатда пайвандлашнинг моҳияти нимадан иборат?
2. Совуқ ҳолатда пайвандлаш усуллари кандай классификацияланади?
3. Диффузион пайвандлашнинг моҳияти нимадан иборат?
4. Диффузион пайвандлаш усуллари кандай классификацияланади?
5. Ультратовуш ёрдамида пайвандлашнинг қандай афзалликлари бор?
6. Ишқалаб пайвандлашнинг моҳиятини айтиб беринг.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p

¹⁹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.86

3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

4-мавзу. Термокомпрессион, прокаткалааб, портлатиб, юқори частотали ва магнит-импулсли пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Режа:

- 4.1. Термокомпрессион пайвандлаш
- 4.2. Прокаткалааб пайвандлаш
- 4.3. Портлатиб пайвандлаш.
- 4.4. Юқори частотали пайвандлаш.
- 4.5. Магнит-импулсли пайвандлаш.


Таянч иборалар: термокомпрессион пайвандлаш, термокомпрессия, прокаткалааб пайвандлаш, портлатиб пайвандлаш, юқори частотали пайвандлаш, сиртқи эффект, яқинлик эффект, магнит-импулсли пайвандлаш

4.1. Термокомпрессион пайвандлаш

Термокомпрессион пайвандлаш – бириктирилаётган деталларни қиздириб босим остида микро пайвандлашдир. Термокомпрессион пайвандлаш ярим ўтказгичли микро ускуналарни ва симли ўтказгичли турли корпусли интеграл схемаларни йиғишида жуда кенг кўлланилади.

Термокомпрессион пайвандлашнинг турлари асосий уч аломат бўйича тавсифланади:


1) қиздириш усули бўйича;

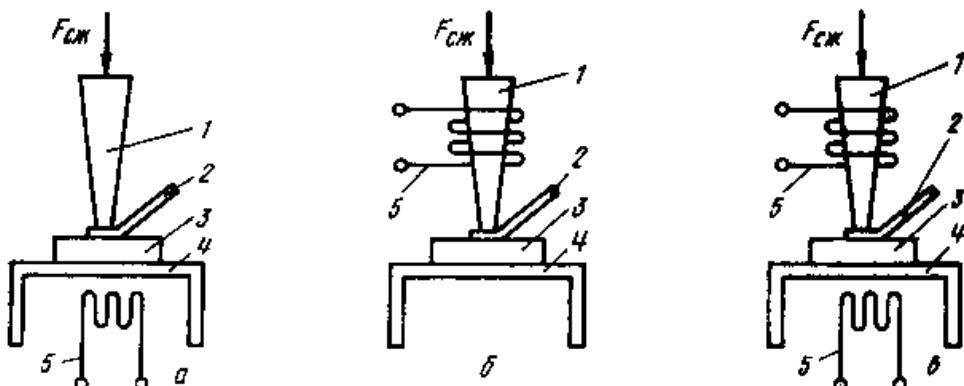

Қиздириш усулига нисбатан термокомпрессиянинг турлилиги:

а – фақатгина ишчи столининг қиздирилиши; б – ишчи асбобнинг қиздирилиши; в – ишчи стол ва асбобни баравар қиздириш; 1 – ишчи асбоб; 2 – ўланувчи сим; 3 – ярим ўтказгичли асбобнинг кристалли; 4 – ишчи столча; 5 – қиздириш учун ўрамасим.


2) бирикмани бажариш усули бўйича;

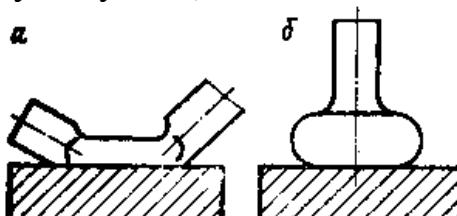

Бирикма бажариш усули бўйича термокомпрессион пайвандлаш усуллари:

а – устма-уст; б – учма-уч.

3) ҳосил бўлган бирикма тури бўйича, ишлатилаётган асбоб шаклига боғлиқ бўлган

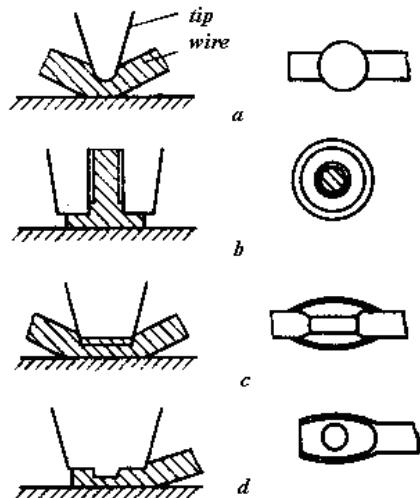

Ишлатилаётган асбоб шакли бўйича термокомпрессион бирикмаларнинг асосий турлари:²⁰


а – текис пайванд нуқта кўринишида (она билан термокомпрессия); б – мих қалпоқ кўринишида; в – мустахкам қирра билан; г - «балиқ қўзи» турли.

4.2. Прокатлаб пайвандлаш

Прокатлаб пайвандлаш йули билан турли вазифаларни бажарувчи икки ва ундан ортиқ қатламлар (таркибий қисмлар)дан ташкил топадиган металл конструкциялар ҳосил қилинади. Куч элементи вазифасини бажарувчи қатлам асосий қатлам дейилади. Конструкцияларга қуйиладиган талаблар билан белгиланувчи маҳсус хоссаларга эга бўлган қатлам қоплама қатлам деб аталади. Коидага кўра, асосий қатлам қоплама катламга нисбатан қалинроқ бўлади ва арzonроқ, материалдан тайёрланади.

Пайвандлаш жараёни пластик металларлан кўп қатламли материаллар олишда бириктириладиган материалларни қиздирган ҳолда (иссиқ, усулда прокатлаб пайвандлаш) ва совуқ ҳолатда (совуқлайнин прокатлаб пайвандлаш) амалга Оширилиши мумкин.

Прокатлаб пайвандлаш босим билан пайвандлашнинг бир тури бўлиб, бунда пайванд бирикма ўзаро таъсирлашув вақти кам бўлгани ҳолда мажбури деформациялаш шароитида ҳосил қилинади.

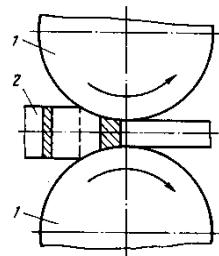


Прокатлаб пайвандлаш схемаси:

²⁰ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.90

1 - валик; 2 - пайвандланаётган танаворлар.

Прокатлаб пайвандлаш билан коррозия бардош, антифрикцион, олов бардош ва декоратив кўп қатламли конструкцияларни пайвандлаш мумкин, уларнинг кўндаланг кесим юзалари расмда кўрсатилган.

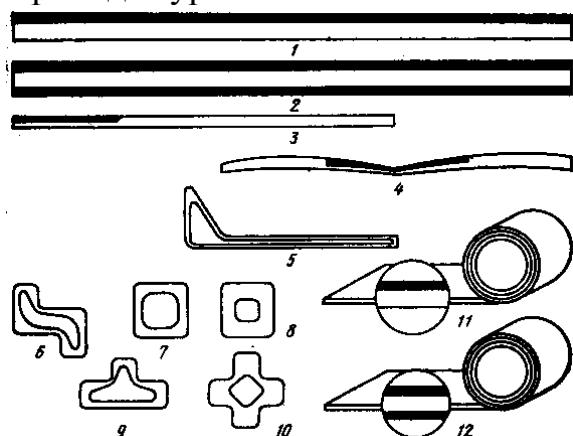


Пайванд биримларнинг кўндаланг кесим профиллари:

1 – қалин тунукали коррозия бардош пўлат; 2 – қалин тунукали уч қатламли ишқаланишга чидамли; 3 – махалий қоплаш билан кесувчи асбоб учун тунукали; 4–10 – фасонли коррозия бардош; 11 – Fe-Ni икки қатлами тасма; 12 – Al-Fe-Ni уч қатламли тасма.

4.3. Портлатиб пайвандлаш

Портлатиб пайвандлаш – босим билан пайвандлашнинг портловчан молда заряди портлаганда ажралиб чиқадиган энергия таъсирида амалга оширилувчи бир туридир.²¹

Кўзралмас пластина 4 ва ҳаракатланувчи пластина 3 бурчак учидан берилган h масофада - α бурчак остида жойлаштирилали. Ҳаракатланувчи пластинага портловчан модда заряди 2 қўйилади. Бурчак учига детонатор 1 урнатилади. Пайвандлаш таянч 5 (металл, кум) устида бажарилади. Ҳаракатланувчи пластиинанинг юзи, қоидага кўра, асосий пластиинанинг юзидан катта бўлади. Портловчан модденинг текис заряди жуда тез портлаганда (детонация) портлаш маҳсулларининг ён томонга отилиш эффекти таъсирини камайтириш учун ҳаракатланувчи пластина асосий пластина тепасида осилиб туриши зарур.

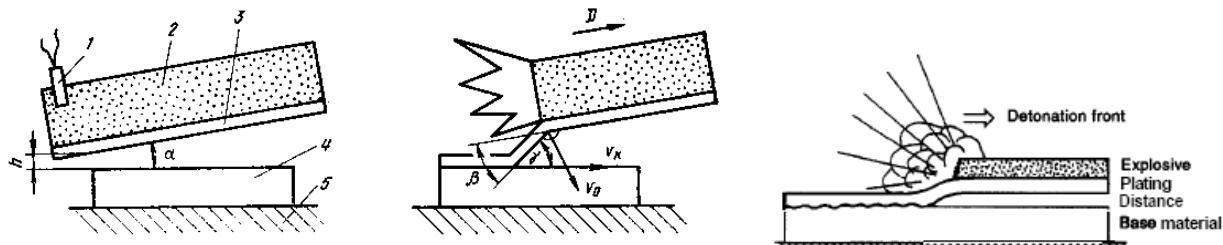

Портлатиб бурчак остида пайвандлаш схемаси:²²

²¹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.90

²² K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.90

1 - детанатор; 2 - портлавчав мода заряди; 3 - харакатланувчи қисм; 4 - қўзгалмас қисм; 5 - таянч.

Портлатиб пайвандлашнинг авзаликлари:

- қаттиқ ва мўрт интерметаллидлар ҳосил қилувчи металл ва қотишмаларини пайвандлаш мумкинлиги, масалан, пўлатни алюмин ёки титан билан;
- турли шакл ва ўлчамли буюмларни қоплаш мумкинлиги.

4.4. Юқори частотали пайвандлаш

20 асрнинг 30 – 40-чи йилларида металларни пайвандлаш учун юқори частотали ток ишлатиш қўлланиб кўрилган. 1944 йилда профессор В.П. Вологдин томонидан унинг лабораториясида қувурлани учма-уч пайвандлаш учун юқори частотали ток ишлатила бошланди.

Юқори частотали пайвандлаш ҳам босим билан пайвандлаш бўлиб, бунда пайвандланадиган юзаларни қиздириш учун юқори частотали токлардан фойдаланилади. Бу ток пайвандланаётган деталларга икки усулда келтирилиши мумкин:


- пайвандланаётган деталларни ЮЧТ манбаига уловчи ўтказгичлар (кондуктор) ёрдамида (энергя узатишнинг кондуктив усули);
- пайвандланаётган деталларда ЮЧТ манбаига уланган ток ўтказувчи ўрам (индуктор) ёрдамида юқори частотали токни индукциялаш эвазига (энергия узатишнинг индукцион усули).

Ўтказгичдан юқори частотали ток ўтказилганда ўтказгичнинг атрофи ва ичида магнит майдони ҳосил бўлиб, у электромагнит индукцияси қонунига қўра ўтказгичда ўз индукция э.ю.к.ни юзага келтиради, бу э.ю.к. таъминлаш манбайнинг э.ю.к.га қарама-қарши йўналган бўлади. Бунда ички ток линияларига таъсир қиласидиган ўзиндукция э.ю.к. сиртқи ток линияларига таъсир этувчи ўзиндукция э.ю.к.дан катта бўлади. Бу ҳол ўтказгичнинг сиртида токнинг зичлиги унинг ичидагидан каттарок бўлишига олиб келади. Бундай нотекислик ток частотаси ортганда, яъни узиндукция э.ю.к. миқдори ток частотасига мутаносиб бўлганда ошади. Шундай қилиб, ток частотаси ортиши билан ўтказгичнинг сиртидаги ток миқдори ошиб боради. Бу эффект сиртқи эфект дейилади.

Сиртқи эфект кучли намоён бўлганда ток ўтказгичнинг марказий қисмидан деярли оқмайди, бу эса ўтказгичнинг актив қаршилиги ортиши ва қизиш кучайишига олиб келади.

Яқинлик эфекти қўшни ўтказгичлардан оқаётган ток линиялари қайта таксимланишидан иборат бўлиб, бунга уларнинг ўзаро таъсир курсат тиши сабаб бўлади. Бу ҳодиса сиртқи эфект анча кучли намоён бўлгандагина, яъни токнинг сингиш чуқурлиги ўтказгичнинг кўндаланг улчамларига нисбатан анча кичик бўлганда ва ўтказгичнинг кўндаланг кесими фақат қисман ток билан банд бўлгандагина юз беради.

Агар юқори частотали токли ўтказгич (индуктор) ўтказувчи пластина тепасида жойлаштирилса, пластина даги токнинг энг юқори зичлиги индуктор остида бўлади. Пластина сиртидаги ток гўё индуктор кетидан эргашгандек бўлади. Бу ҳодиса пайвандланаётган жисмларда токнинг қайта таксимланишини бошқариб тuriш имконини беради ва юқори частотали ток билан пайвандлашда муҳим аҳамият қасб этади.

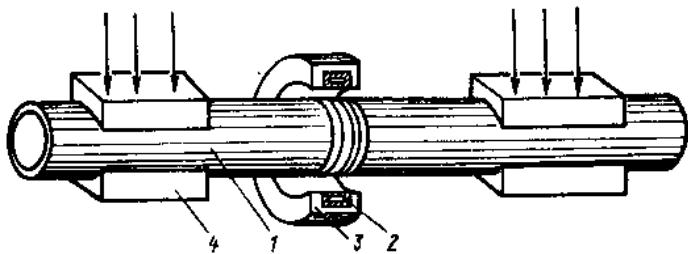


Кувурни юқори частотали ток бмлан пайвандлаш схемаси:

1 - пайвандланаётган қувур; 2 - индуктор; 3 - магнит ўтказич; 4 - пайвандланадиган қувурларни қотириб қўйиш ва чўқиши хосил қилиш учун қасмалар.

4.5. Магнит-импулсли пайвандлаш

Магнит-импулсли пайвандлаш – босимни қўллаш билан пайвандлаш, бунда импулсли магнит майдон таъсири оқибатида хосил бўлган пайвандланаётган қисмларнинг тўқнашиши ҳисобига бажарилади.²³

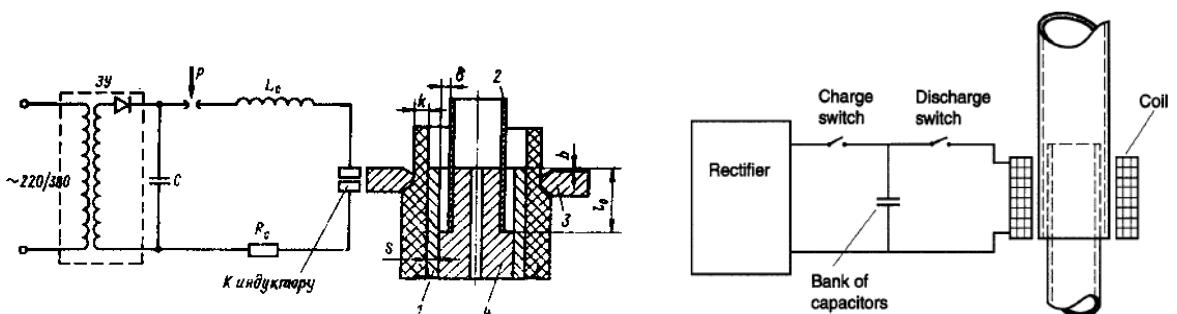

Магнит-импулсли пайвандлаш схемаси.²⁴

1 – улоқтириладиган детал; 2 – харакатланмайдиган детал; 3 – индуктор-концентратор; 4 – марказловчи металл қисқич; ЗУ – заряд қурилмаси; С – конденсатор; З – зарядсизлантиргич.

Пайвандланаётган улоқтирилаётган 1 ва харакатсиз 2 деталлар δ тирқиши билан индукторнинг ишчи худудига 3, киритилади, у С конденсаторларнинг қувватли батареяларидан ток таъминланади. Конденсаторли батареяларнинг зарядсизланишида, индуктор орқали оқувчи ток, ташкил этиб турган мухитда электромагнит майдон хосил қиласди, у эса ўз навбатида харакатланувчи деталда уормаланганди ток юборади. Иккита бир-бирига йўналтирилган токлар тўқнашуви улоқтирилаётган детални харакатга келтиради, у эса ўз навбатида оний тезлик билан харакатсиз детал билан тўқнаш келмасдан олдин силжиб уларни пайвандлашини содир этади.

Магнит-импулсли пайвандлаш билан 100 мм диаметргача бўлган қувурли, ҳамда 0,5 – 2,5 мм қалинликдаги текис деталларни пайвандлаш мумкин. Магнит-

²³ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 91

²⁴ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.91

импулсли пайвандлаш билан алюминий, уларнинг қотишмалари, мис, зангламас пўлатлар ва титан қотишмаларни пайвандлаш мумкин.

Назорат саволлари:

1. Юқори частотали ток билан пайвандлашда сиртқи эфект ва яқинлик эффектининг ахимияти нимада?
2. Прокатлаб пайвандлашда асосий ва қоплама қатламлар қандай вазифаларни бажаради?
3. Портлатиб пайвандлашнинг моҳияти нимадан иборат?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

IV. Амалий машғулот материаллари

1- амалий машғулот: Нуқтали ва чокли контактлы пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Ишдан мақсад: Нуқтали ва чокли контактлы режимларини ҳисоблаш ҳамда пайвандлаш электродларни ўрганиш


1.1. Нуқтали пайвандлаш режими

Пайвандлаш режими электр, механик ва вақт параметрлари мажмуудан иборат бўлиб, буларни сифатли бирикма олиш учун пайвандлаш ускуналари билан таъминланади.²⁵

Иссиқлик ажратиш ва иссиқлик четлатиш жараёнларининг тутган ўрнига қараб қаттиқ ҳамда юмшоқ пайвандлаш режимлари фарқ қилинади.

Қаттиқ режим 1 - 4 мм қалинликдаги деталларни пайвандлашда $t_{пай} < 0,02s(c)$ бўлганда пайвандлаш токининг қисқа муддатли кучли импулси билан ажралиб туради. Бу ҳолда ҳарорат майдони асосан ажралиб чиқалиган иссиқлик билан белгиланади. Қаттиқ режимда қизиш ва совиши тезлиги юкори бўлади. Бунда чайқалиб тўкилишга мойиллик ортади ва бунинг олдини олиш учун пайвандлаш кучи оширилади.

Юмшоқ режим учун токининг оқиши муддати анча узоқлиги ($I_{пай} > 0,1s$), кучнинг нисбатан кичикилиги хосдир. Бунда детал ичида ва электродлар орасида анча катта иссиқлик алмашинуви юз беради.

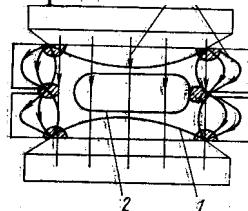

Қаттиқ (1) ва юмшоқ (2) режимларда пайвандлашда ядро шакли.

Нуқтали пайвандлаш режимига $I_{пай}$, $t_{пай}$, $F_{пай}$, баъзан эса F_q , t_q , шунингдек электродлар иш юзасининг ўлчамлари (d_E , R_E) киради.


Режимларни хисоблаш, хисоблаш-тажриба ўткатиш ва тажриба ўтказиш усуллари билан аниқлаш мумкин. Режимларга оид қўплаб тавсиялар (одатда жадваллар, номограммалар, графиклар кўринишида) мавжуд. Аммо бу режимлар тахминий бўлиб, пайвандлашдан олдин текширишни, муайян шарт-шароитни (юзани ҳозирлаш, йиғиш, ускунларнинг ахволи ва б.) инобатга олиш учун тез-тез тузатишлар киритишни талаб килади.

Тузатишлар киритиш гувоҳ намуналарда, қўйма ўзакнинг диаметри ва режим параметрларига боғлик ҳолда амалга оширилади. Чунончи, агар диаметр етарли бўлмаса, $I_{пай}$ оширилади. Чайқалиб тўкилишнинг олдини олиш учун $F_{пай}$ оширилади. Агар ўзакда дарзлар бўлса, F_q оширилади.

²⁵ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.82

Гувоҳ намуналарни синаш натижалари ижобий бўлиб, сифатли бирикма ҳосил бўлганда пайвандлаш режими тегишли ҳужжатлар қайд этилади ва узелни пайвандлашга рухсат берилади. Аммо ҳақиқатан мавжуд (реал) деталларни пайвандлаш пайтида жараёнга турли ноқулай омиллар таъсир килиб, танланган режим параметрларини амалла ўзгартириб юбориши мумкин. Бундай омилларга электрод иш юзасининг ялпайишини, деталлар қаршилиги ва пайвандлаш контурининг ўзгаришини, тармоқ, кучланиши, пневмотармоқдаги хаво босими ўзгаришини ва ҳоказоларни кўрсатиш мумкин. Шу боис ҳар бир аниқ ҳолда ушбу ноқулай омиллар таъсирини камайтириш, параметрларни барқарорлаштириш ёки уларнинг автоматик роотланиши зарурлиги масаласи ҳал қилиб олинади.

Нуқтали ва чокли пайвандлаш қатор ўзига хос хусусиятларга эга бирикмаларнинг зичлиги ва атмосфера газларидан ҳимояланиши ишончлидир, бу эса легирловчи элементларнинг оксидланиши ёки буғланиб кетишига деярли барҳам беради; жараённинг ҳамма босқичларида пайвандлаш жойида босим юкори бўлади ҳамда цикл ичида уни ўзгартириш мумкин, натижада газ туфайли юз берадиган ғовакдорликка чек қўйиш, шунингдек қоллиқ кучланишлар қийматини ва ишорасини самарали бошқариш мумкин бўлади; металлнинг жадал силжиши юпқа сирқи катламларнинг емирилиши ҳамда аралашиб кетишига ёрдам беради; ўзак металини легирлаш қийин бўлсада, аммо мумкин; қизиш муддати қисқа ва термик таъсир зонаси энг калта: нуқталарнинг чека қисмларида зўриқишиларнинг тқпланиши жуда юкори; пайвандалаш цикли ичида олдиндан ва қайта қиздириш, қизиш ва совиш тезлигини ростлаш, пайвандлаш циклини буткул автоматлаштириш имконияти бор.

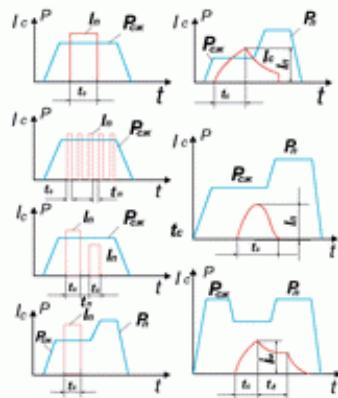

Нуқтали пайвандлашда куч ва ток циклограммаси²⁶.


Амалиётда узелларнинг қалинлиги, хоссалари, шакли ҳамда муҳимлигига, шунингдек пайвандлаш ускуналарининг бор имкониятларига қараб, нуқтали пайвандлашда куч ва токнинг қўйидаги циклограммалари қўлланилади:

- ўзгармас пайвандлаш кучи $F_{\text{пай}}$ Билан - 3 мм гача қалинликдаги металларни нуқтали пайвандлашда кўпроқ қўлланилади;
- ўзгармас пайвандлаш кучи $F_{\text{пай}}$ билан ва чўкичлаш кучи F_r ни қўйиш билан - қизиганда дарз кетишига мойил қалин детал ва металлар учун;

²⁶ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.120

- в) олдиндан қисиши $F_{\text{кис}}$ ва чуқичлаш билан - тиркишларни бартараф этиш ва чайқалиб тўкилишларнинг олдини олиш учун, шунингдек деталларни оллиндан суюқ, қоплама (елим, лок, грунт) билан қоплаб пайвандлашда;
- г) пайвандлаш кучини босқичма-босқич ошириб бориш ($F_{\text{пай I}}$ дан $F_{\text{пай II}}$ гача) ва чўқичлаш кучи F_q билан - 4 мм дан қалин деталларни пайвандлашда;
- д) қўшимча ток импульси воситасида олдиндан қиздириш билан - пайвандлаш тиркишларини йўқотиш ва ички чайқалиб тўкилишларнинг олдини олиш учун;
- е) кейин қиздириш билан - қизиганда дарз кетишга мойилликни камайтириш, термик ишловни амалга ошириш ёки F_q қийматини кичиклаштириш мақсадида;
- ж) олдиндан ва кейин қиздириш бўлган уч импульсли дастур.

Пайвандлаш импульсининг давомлилиги ва қийматини мос равишида ростлаш оркали қаттиқ, ёки юмшоқ режим ҳосил қилинади.

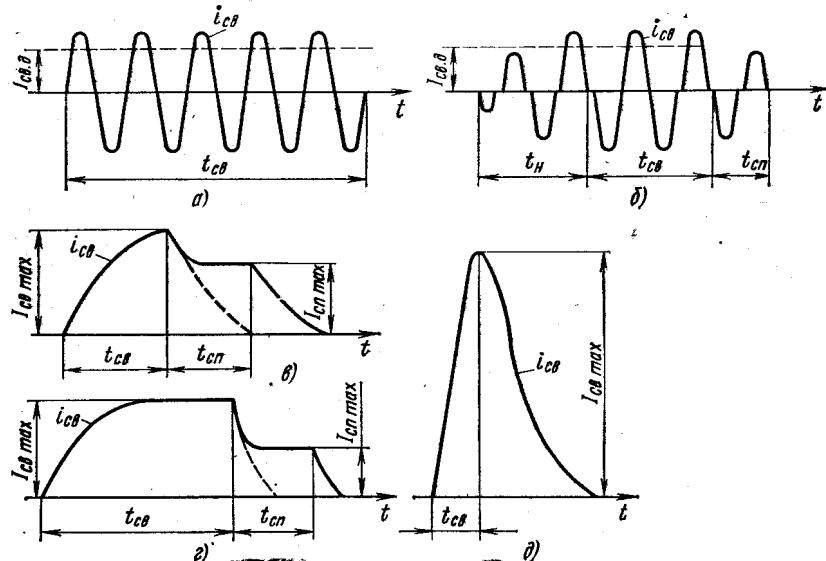

Турли машиналаридаги пайвандлаш токи импульсининг шакллари:


а – ўзгарувчан ток машиналаридаги; б – модуляцияли ўзгармас ток машиналаридаги; в – паст частотали ток машиналаридаги; г – ток иккиламчи контурда тўғриланадиган машиналардаги; д – конденсаторли машиналардаги; ($I_{\text{пай}}$ – оний пайвандлаш токи; $I_{\text{и.пай.}}$ – ишлайдиган пайвандлаш токи; $I_{\text{max}} \text{ пай}$ – энг катта (максимал) пайвандлаш токи; I_{max} – энг катта секин пасайиш токи; $t_{\text{пай}}$ – пайвандлаш токининг муддати (вакти); - $t_{\text{кат.}}$ – токнинг катталашиш муддати; $t_{\text{пас.}}$ – пайвандлаш токнинг пасайиш муддати).

Пайвандлаш токи кучини тахминан ҳисоблаш учун асосий кўрсаткич электродлар оралиғида ажралиб чиқадиган $Q_{\mathcal{E}}$ иссиқлик бўлиб, у иссиқлик баланси тенгламасига мувофиқ аниқланади:

$$Q_{\mathcal{E}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

бу ерда: Q_1 - баландлиги $2d$ ва асосининг диаметри $d_{\mathcal{E}}$ бўлган ($d_{\mathcal{E}} \approx d$) металл устунчасини $T_{\mathcal{E}}$ гача қиздиришга сарфаланадиган энергия; Q_2 - ўзакни ўраб турувчи x_2 кенгликдаги ҳалқа кўринишидаги металлни қиздириш учун сарфаланадиган иссиқлик; ҳалқанинг ўртacha ҳарорати $0,25T_{\mathcal{E}}$ га тенг қилиб олинади, бундай ҳарорат делларнинг бир-бирига тегиб турадиган ички юзасида ҳосил бўлади; Q_3 - иссиқликнинг электродларда йўқолиши бўлиб, электродлардаги x_3 баландликдаги шартли цилиндрни ўртacha $T_{\mathcal{E}}$ ҳароратгача

қиздириш билан ҳисобга олинади. Тегиш юзасида ҳарорат $T_{Эд} \approx 0,5T_{Эриш}$, $T_{Э} \approx 0,25T_{Эд}$ деб ҳисоблаб, $T_{Э} \approx 0,125T_{Эд}$ деб қабул қилиш мумкин.

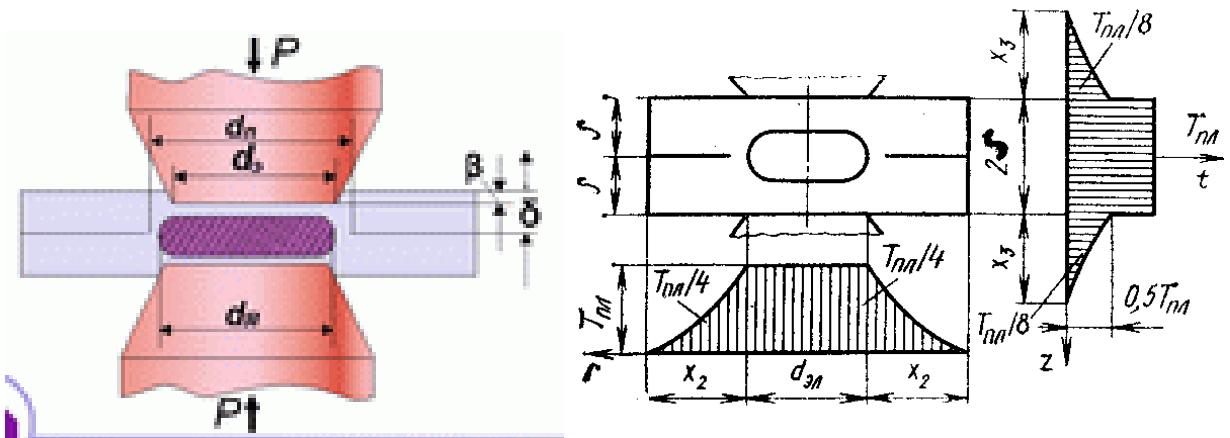

Пайвандлаш токини ҳисоблаш схемаси.²⁷

Энергия Q_1 ўзак ҳажмидан катта металл ҳажмини $T_{Эриш}$ гача қиздиришга сарфланади, бу эса яширин металлнинг эриш иссиқлигини ҳисобга олиш имконини беради:

$$Q_1 = \frac{\pi d_3^2}{4} 2Sc\gamma T_{Эриш}$$

Q_2 ни ҳисоблашда ҳароратнинг сезиларли даражада кўтарилиши ўзак чегарасидан x_2 оралиқда кузатилади, деб қиласиз килчмиз, бу кўтарилиш пайвандлаш вақти на metallnинг ҳарорат ўтказувчанилигига боғлик бўлади:

$$x_2 = 4\sqrt{at_{наü}}$$

Кам углеродли пулатлар учун $x_2 = 1,2\sqrt{t_{наü}}$ алюминий котишмалари учун $x_2 = 3,1\sqrt{t_{наü}}$ ва мис учун $x_2 = 3,3\sqrt{t_{наü}}$.

Агар ҳалқанинг юзи $\pi x_2(d_3 + x_2)$ ва баландлиги 2 ўртacha қизиш ҳарорати $T_{Эриш}/4$ бўлса, у ҳолда тахминан

$$Q_2 = k_1 \pi x_2(d_3 + x_2) 2Sc\gamma T_{Эриш}/4$$

бўлади, бу ерда $k_1 = 0,8$ - ушбу ҳалқанинг эни бўйича ҳарорат мураккаб тарзда тақсимлангани учун ҳалқанинг ўртacha ҳарорати ўртacha ҳарорат $T_{Эриш}/4$ дан бироз паст бўлишини, чунки энг жадал қизиган қисмлар ҳалқанинг ички юзасида жойлашганини ҳисобга оловчи коэффициент.

Иссиқликнинг электродларда йўқолишини иссиқлик ўтказувчанилиги эвазига электроднинг узунлиги $x_3 = 4\sqrt{a_3 t_{наü}}$ ва ҳажми $\frac{k_2 \pi d_3^2 x_3}{4}$ дан $T_{Эриш}/8$ гача бўлган қисми қизийди, деб қабул қилиб баҳолаш мумкин. k_2 коэффициент электроднинг шаклини ҳисобга олади; цилиндрический электрод учун $k_2=1$, иш қисми конуссимон ва иш қисми ясси бўлган электродлар учун

²⁷ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.126

$k_2=1,5$, иш қисми сферик электродлар учун $k_2= 2$. a_{ϑ} - электрод материалынинг ҳарорат ўтказувчанлиги. У ҳолда

$$Q_3 = 2k_2 \frac{\pi d^2}{4} \cdot \frac{x_3 c_{\vartheta} \gamma_{\vartheta} T_{\text{эрши}}}{8}$$

бу ерда c_{ϑ} ва γ_{ϑ} - электрод металининг иссиқлик сигими ҳамда зичлиги.

Иссиқлик балансининг ташкил этувчилари маълум бўлса, пайвандлаш токи Жоул-Ленц қонуни формуласидан ҳисоблаб топилади:

$$I_{\text{нау}} = \sqrt{\frac{Q_{\vartheta\vartheta}}{m_R 2R_o t_{\text{нау}}}}$$

бу ерда m_R - пайвандлаш жараёнида $R_{\vartheta\vartheta}$ ўзгаришини ҳисобга олувчи коэффициент. Кам углеродли пўлатлар учун $m_R=1$; алюминий ва магний қотишималари учун $m_R = 1,15$; коррозиябардош пўлатлар учун $m_R = 1,2$; титан қотишималари учун $m_R = 1,4$.

Мисол. Кам углеродли пўлатдан олинган 4 мм қалинликдаги листларни иш қисмининг диаметри 12 мм бўлган электродлар билан нуқтали пайвандлаш даги ток кучи аниқлансин; пайвандлаш вақти 1 сек. Пўлат ликвидуси ҳарорати 1500°C , с пўлат учун 0,67 кЖ/(кг·К), мис учун 0,38 кЖ/(кг·К), γ пўлат учун $7800 \text{ кг}/\text{м}^3$, мисс учун $8900 \text{ кг}/\text{м}^3$, a пўлат учун $9 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{сек}$, мисс учун $8 \times 10^{-5} \text{ м}^2/\text{сек}$. Пайвандлаш жараени охиридаги листларнинг қаршилиги 58 мкОм.

Ушбу ҳисоблаш чиқарамиз:

$$Q_1 = (\pi 12^2 \cdot 10^{-6} / 4) \cdot 2 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,67 \cdot 7800 \cdot 1500 \approx 7 \text{ кЖ}.$$

$k_1=0,8$ ва $x_2 = 4 \sqrt{9 \times 10^{-6} \times 1} = 1,2 \times 10^{-3}$ бўлганда Q_2 ни аниқлаймиз:

$$Q_2 = 0,8 \cdot 3,14 \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot (12 \cdot 10^{-3} + 12 \cdot 10^{-3}) \cdot 2 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,67 \cdot 7800 \cdot 1500 / 4 \approx 11,3 \text{ кЖ}$$

$k_2=1,5$ ва $x_3 = 4 \sqrt{8 \cdot 10^{-6} \cdot 1} = 3,6 \cdot 10^{-3}$ бўлганда Q_3 ни аниқлаймиз:

$$Q_3 = 2 \cdot 1,5 \cdot (3,14 \cdot 12^2 \cdot 10^{-6} / 4) \cdot 36 \cdot 10^{-3} \cdot 0,38 \cdot 8900 \cdot 1500 / 8 \approx 7,7 \text{ кЖ}.$$

У ҳолда $Q_{\vartheta\vartheta} = 7 + 11,3 + 7,7 = 26 \text{ кЖ}$,

$$I_{\text{пай}} = \sqrt{26000 / (1 \cdot 58 \cdot 10^{-6} \cdot 1)} \approx 21 \text{ кА}$$

1.2. Чокли пайвандлаш режими. Чокли пайвандлаш режимига $I_{\text{пай}}$, $t_{\text{пай}}$, $t_{\text{пай}}$, $F_{\text{пай}}$, $V_{\text{пай}}$ баъзан $F_{\text{ц}}$, $t_{\text{ц}}$, шунингдек роликлар иш юзасининг улчамлари (f_i , R_i , D_i) киради.

Чокли пайвандлашда пайвандлаш токининг кучи нуқтали пайвандлашдагидан 15-20 % катта бўлади, бунга пайвандлаш режимининг анча қаттиқлиги (пайвандлаш вақти кам) ва қисман, шунтланиш сабаб бўлади. Аммо қизиш жойи кенгроқлиги туфали металлнинг қизишга қаршилиги камаяди ва камроқ муддатли имплус Билан, чайқалиб тўкилишларсиз пайвандлаш имконияти пайдо бўлади. Пайвандлаш кучи тахминан нуқтали пайвандлашдагидек белгиланади.

Чокли пайвандлаш режимининг муҳим параметри пайвандлаш $t_{\text{пай}}$ импульслари билан пайвандлаш цикли вақти $t_{\text{ц}} = t_{\text{пай}} + t_{\text{т}}$ орасида нисбат бўлиб, у одатда $t_{\text{пай}} / t_{\text{ц}} = 0,15 - 0,85$ нисбат билан баҳоланади:

$t_{\text{пай}} / t_{\text{ц}} < 0,5$ – кам углеродли пўлатларни пайвандлашда;

$t_{пай} / t_{ц} = 0,5$ - ўртача углеродли пўлатларни пайвандлашда;

$t_{пай} / t_{ц} = 0,4-0,6$ – зангламайдиган иссиққа чидамли пўлатлар ва титан қотиши маларини пайвандлашда;

$t_{пай} / t_{ц} < 0,5-0,85$ – химоя қопламали пўлатларни пайвандлашда;

$t_{пай} / t_{ц} = 0,15-0,35$ – алюминий қотиши маларини пайвандлашда.

Пайвандлаш тезлиги (м/мин) f нуқталарининг талаб этиладиган бир-бирини қоплаш катталигини ва улар ўртасидаги оралик (қалам) t_k ниҳисобга олинган ҳолдда танланади:

$$v_{нау} = 0,06 \frac{t_k}{t_{нау} + t_T}$$

бу ерда: $t_k = l(1 - \frac{f}{l})$; $t_{пай}$ ва t_T – мос равишда ток импулснинг ва тўхтам (пауза)


нинг давомлиги, сек.

Пайвандлаш тезлигининг энг юқори кийматлари қизиш ва кристалланиш тезлиги билан чекланган. Шу сабабли пайвандлашнинг юқори тезлигини сақлаб туриш учун $t_{пай}$ ва t_T ни камайтиришга харакат қилинади. Қизиш ва кристалланиш секинлиши муносабати Билан металлнинг қалинлиги ортганда $v_{пай}$ камайтирилади. Айнан шу сабабли, иссиқлик ўтказувчанини юқори бўлган металларни қўйидаги турли цикллар билан амалга оширилади:

а) $I_{пай}$ ни узлуксиз улаш, роликларни узлуксиз айлантириш (силжитиш) S_V , ўзгармас $F_{пай}$ билан – юпқа листлардан ясалган конструкцияларни пайвандлаш учун. Токни узлуксиз улаш пайвандлаш тезлигини кескин оширишга имкон беради. Аммо бирикмалар сифати ва роликларнинг дамлилиги пасади;

б) $I_{пай}$ ни узлукли улаш, роликларни узлуксиз айлатириш S_V , ўзгармас билан – импулслар орасидаги тухтам (пауза) вақтида t_T вақт ичига роликлар ва деталлар қисман совишига улгуради, шу боис роликларнинг чидамлилиги ортади, термик таъсир жойининг эни тораяди, қолдиқ деформациялар камаяди;


в) $I_{пай}$ ни узлукли улаш, роликларни узлукли (қадам-бақадам) айл айлантириш S_V , ўзгармас $F_{пай}$ ёки чокни чўкичлаш F_q билан – катта узунликдаги йирик деталларни пайвандлашда. Ток ўтказиш пайтида роликларни тўхтатиш деталлар ва роликларнинг иш юзаси жадал совишига ёрдам беради. Тегиши жойлари баркарорлашади, роликларнинг сирпаниши барҳам топади, электрод-детал тегиши жойидаги ҳарорат пасади, электрод ва детал металининг ўзаро кимёвий таъсирлашуви камади. Электродларнинг чидамлилиги ортади. Бундан ташқари, роликларни тўхтатиш F_q ни қўйиш имконини беради.

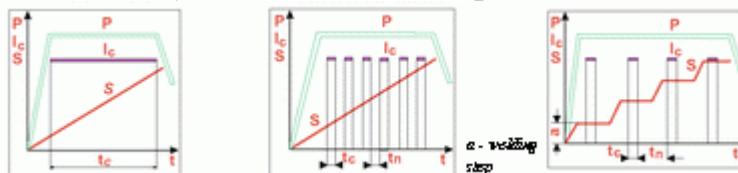

Чокли пайвандлашдаги куч ва ток циклограммалари.²⁸

²⁸ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.126


1.3. Электродларнинг тузилиши. Электродлар ва роликлар учта асосий қисм: иш қисми 1, ўрта 2 ва ўтқазиш қисми 3, шунингдек совитиш каналлари 4 дан иборат.

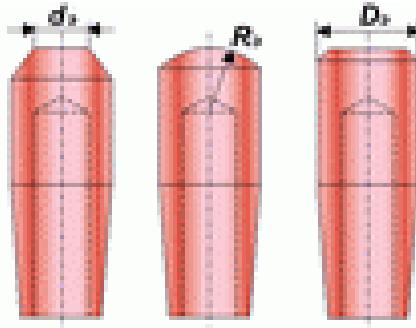

Электродларнинг тузилиши.²⁹

Иш қисми l_H узунликдаги ва D_d диаметрли сарфланадиган қисм бўлиб, узок муддат ишлатиш жараёнидан қайта-қайта чорхлаш мумкин. Янги электродларда $l_H = (0,7-0,8)D_\varnothing$ бўлади. Конуссимон иш қисмининг бурчаги $\alpha = 30^\circ$.

Бурчак катталашса, иш юзаси тезроқ эзилиши натижасида электродларнинг чидамлилиги пасаяди. Бурчак кичиклашганда эса ҳатто кичик деформацияларда ҳам d_\varnothing нинг ўлчамлари ўзгариши ортади.

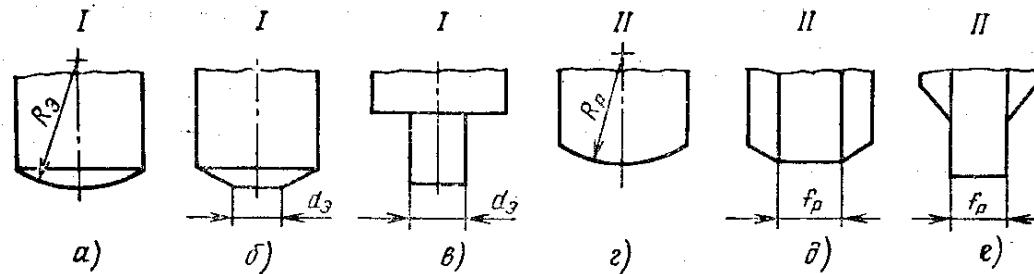

Электродлар I ва роликлар II нинг иш қисми шакллари:

а – ИЮ сферасимон бўлган сферасимон; б – ИЮ радиуси бўлган сферасимон;
д – ИЮ цилиндросимон бўлган конуссимон; е – ИЮ цилиндрасимон бўлган тўртбурчак.

Иш қисмida иш (тегувчи) юзаси (ИЮ) бўлиб, у деталлар билан бевосита механик ва электр контакт бўлишини таъминлайди. ИЮ нинг шакли ва ўлчамлари электродларнинг муҳим технологик тавсифи ҳамда пайвандлаш режими параметри хисобланади. Бундай юзанинг шакли деталнинг пайвандлаш жойидаги шаклида мос бўлмоғи керак.

Лист деталларни пайвандлашда ИЮ нинг бошланғич шакли ясси (роликларда цилиндросимон) ёхуд сферик (роликларда радиал) бўлади. Биринчи ҳолда иш юзанинг шакли R_\varnothing , R_H билан, иккинчи ҳолда эса диаметр d_\varnothing ёки кенглик f_H билан тавсифланади.

Конуссимон қилиб чархланган ясси шакли иш юзаси деформация қаршилиги σ_d^* юқори бўлган металлар (пўлатлар, иссиққа чидамли пўлатлар, масса кўчишга


²⁹ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.260

мойил бўлмаган металлар) пўлатлар, никел, титан қотишималари учун қўлланилади.

Сферик шаклдаги иш юзасидан қизиган дарзлар ва бўшлиқлар ҳосил қилишга мойил σ^* дюкори бўлган металл (алюминий, магний ва мисс қотишималари) учун фойдаланилади.


Электрод корпусига катта сиқиши кучлари ва токлар таъсир қиласди, аммоу иш юзасига қараганда камрок кизийди. D_E ўлчамлари стандартлаштирилган: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм. Корпуснинг диаметри $D_E = (0,015-0,03) F$ нисбатан келиб чиқкан ҳолда энг катта кучи F га қараб танланади.

Роликларинг қалинлиги s_p одатда иш юзасини эни f_i дан 2-3 баравар катта бўлади. Ўртача ва катта қуватли машиналарда роликлар диаметри D_p 100-400 мм ни ташкил этади.

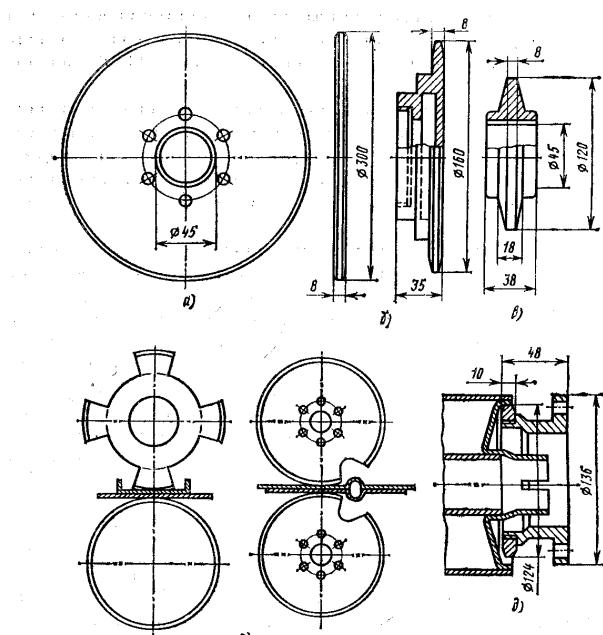

Чокли машиналар электродлари.

Электроднинг конуссимон қуйруқ қисми электрод туткичининг конуссимон тешиги билан механик ва электр контакт ишончли, тулашманинг зич ва ажратиб олиш осон бўлишини таъминлаши керак. Конуссимонлик элеткроднинг диаметри ва сиқиши кучига қараб белгиланади: $D_E > 25$ ҳамда $P > 15$ кН да эса 1:5 бўлмоғи лозим.

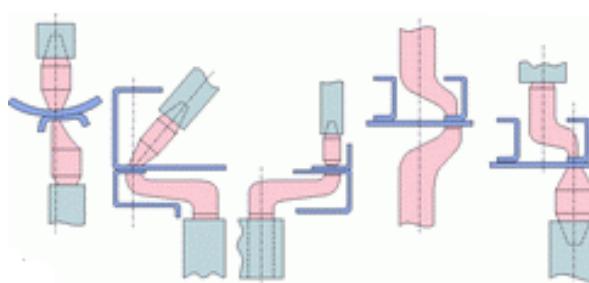

Шаклдор ва махсус электродлар³⁰

³⁰ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.128

Электродлар тузилишига кўра тўғри, шаклдор ва махсус хилларига ажратилиши мумкин. Тўғри электродлар нисбатан оддий, технологиябоп ва қаттиқ бўлади. Улардан пайвандлаш жойи қулай бўлган ҳолларда фойдаланилади. Шаклдор электродлар пайвандлаш қийин бўлган жойларда ишлатилади.

Ишлатиш пайтида электродларнинг иш юзаси циклик қизишга (кўпинча 400 – 700°C гача), юқори ҳароратларда зардан эзилишга, масса кўчиш туфайли ифлосларишга дучор бўлади.

Дастлабки икки омил бошланғич d_3 ва иш юзасининг юзи аста-секин катталashiшига сабаб бўлади. Маълум миқдордаги нуқталар n_{kp} пайвандлаб булингандан кейин иш юзаси фожиали тарзда ейила бошлайди ва деформацияланган юзада дарзлар, бўшлиқлар пайдо булади, деформацияга қаршилиги пасаяди. Пайванд бирикмаларнинг ўлчамлари кескин кичиклашади. ИЮ нинг ифлосланиши қаршилик ортишига ва электроднинг тегиши жойи олдида ҳарорат кўтарилишиги, бинобарин, масса кўчиш фаоллашуви ҳамда юзанинг ёрилишига олиб келади.

Электрод ва роликларнинг чидамлилиги уларнинг асосий сифат кўрсаткичи булиб, пировардида икки омил: маълум миқдорда нуқталар пайвандланганда d_3 , f_i , R_3 , R_i нинг ўзгармаслиги жоиз чегараларда сақланиш муддати ва иш юзасининг тозалиги жоиз чегараларнинг сақланиш муддати билан тавсифланади.

Электрод ва роликларнинг чидамлилиги d_3 , f_i 20% гача катталашганда нуқталар сони n_{kp} ва чокнинг узунлиги l_{kp} билан баҳоланади.

Иш юзасини критик ўлчамлари андозалар билан аниқланади.

Электродларнинг чидамлилиги кўпргина омиллар: электрод қотишмаларига, электрод-детал тегиши жойидаги ҳароратга ва совитиш тизимига, пайвандлаш режими, пайвандланадиган металларнинг хоссаларига, электродларни тайёрлаш ҳамда ишлатиш усулига боғлик.

Электродлар чидамлилигини оширишнинг муҳим шарти электрод-детал тегиши жойидаги ҳароратни пасайтиришдан иборат. Бу ҳарорат пайвандлаш жараёнида тез ўзгариб, ток импулсининг охирида энг катта (максимал) қийматга (T_{max}) етади, тўхтам вақтида эса T_{min} гача пасаяди. Пайвандлаш жараёнида бу ҳароратлар аста-секин, то иссиқлиқ мувозанатига етгунга қадар кўтариб боради. Энг юқори ҳароратлар энг хавфлидир. Уларни электродларни ички, аралиш ва ташки усулларда совитиш орқали пасайтиришга ҳаракат қилинади.

Электрод ва роликларнинг материаллари юқори даражада иссиқлиқ ҳамда электр -ўтказувчан бўлмоғи даркор (электрод-детал тегиши жойидаги ҳарорат пасайиши, электр қуввати сарфи камайиши ва деталлар паррон эришининг олди олиниши учун). Уларнинг иссиққа чидамлилиги, қаттиқлиги ва қайта кристалланиш. Ҳарорати нисбатан юқори (материалларнинг мустаҳкамлиги ва иш юзасининг эзилиш жараёни секинлашиши учун), шунигдек масса кўчишга мойиллиги кам бўлиши (иш юзасининг ифлосланишга чидамлилиги ошириш учун) керак.

Конструкцион металлар ичидаги электр ўтказувчанлиги энг юқори бўлган мисс деярли барча электрод қотишмалари учун насос вазифасини ўтайди. Аммо афсуски, миснинг иссиққа чидамлилиги, қаттиқлиги унча юқори эмас ва қайта кристалланиш ҳарорати паст. Бу хоссаларни турли усуллар билан: парчинлаш, легирланган ҳолда қаттиқ эритма ҳосил қилиб ортиқча фаза дисперс зарраларини

ўта тўйинган қаттиқ эритмадан ажратиб олиб, доналар чегараларида қийин эрийдиган синч юзага келтириб, мисни ичкаридан оксидлаб оширишга тўғри келади.

Совуқ ҳолатдаги деформациядан юзага келувчи эффект фақат $(0,3\text{-}0,5)T_{\text{эриш}}$ ҳароратгача, мисни легирлаш туфайли мустаҳкамланиш эса $(0,4\text{-}0,6)T_{\text{эриш}}$ гача сақланиб туради.

Легирлаш учун насосан Cd, Cr, Ag, Co, Ni ишлатилади. Қайта кристалланиш (рекристаллизация) ҳарорати ва қаттиқлиқ оз-оздан Ti, Be, Zr, Al, B, Si қўшимча равишда оширилади. Легирловчи элементлар миқдори ошиши билан миснинг электр ва иссиқлик ўтказувчанлиги камаяди. Шу сабабли легирловчи элементаларнинг умумий миқдори одатда 2% дан ошмайди.

Алюминий, магний ва мисс қотишимларини пайвандлаш учун совуқ ҳолатда чузилган M1 маркали мисс хамда қотишимлар ишлатилади, улар нагартовкалаб мустаҳкамланади (БрКд1, БрСр), электр ўтказувчанлиги энг юкори, аммо қаттиқлиги ва рекристаллизация ҳарорати энг паст бўлади.

Пулатлар, титан қотишимларини пайвандлаш учун электр ўтказувчанлиги кам, бирок рекристаллизация ҳарорати юкори бўлган электрод қотишимлари (МЦ5Б, БрХКд, БрХЦр, МЦ2, БрНБТ) дан фойдаланилади. Булар дисперсион қаттиқлашувчи қотишимлар бўлиб, айримларида доналар чегаралари бўйлаб қийин эрийдиган скелет бўлади. Термомеханик ишлов бериш (тоблаш, совуқ ҳолатда деформациялаш ва бўшатиш) орқали мустаҳкамланади. Вольфрамнинг мисс билан (элконайт), вольфрам карбидининг мисс билан (НВ 490) композициясидан олинган қумоқ-қумоқ кукунлар, шунингдек вольфрам ва молибден қотишимлари алоҳида гуруҳни ташкил қиласиди. Уларнинг қаттиқлиги ва иссиққа чидамлилиги энг юкори, лекин электр ўтказувчанлиги паст (~30%) бўлади. Улар одатда релефли пайвандлашда, турли қалинликдаги ва ҳар хил номлардаги деталларни, шунингдек мисс, кумушни нуқтали пайвандлашда ишлатилади.

Электрод қотишимларининг таркиби ва хоссалари

Электрод қотишимаси ва унинг маркаси	Таркиби, %	Миснинг электр ўтказувчанлигига нисбатан электр ўтказувчанлиги, %	Кристалланиш бошланиш ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$	Ишлов берилгандан кейинги қаттиқлиги, НВ
М1 маркали совуқ ҳолатда чўзилган мис	100 Cu	98	200	80
БрКд1 маркали кадмийли бронза (МК)	0,9-1,2 Cd, қол. Cu	85-90	300	100-115
БрСр маркали миснинг кумуш билан қотишимаси	0,07-0,12 Ag, қол. Cu	97-99	360	95-100
БрХКд 0,5-0,3 маркали хром-кадмийли бронза (МЦ5Б)	0,25-0,5 Cr, 0,2-0,35 Cd, қол. Cu	83-85	370	110-125
БрХ маркали хромли бронза	0,4-1,0 Cr, қол. Cu	80-82	400	120-140
БрХКд маркали хромли	0,3-0,5 Cr, 0,2-	80-82	420	130-150

бронза	0,5 Cd, қол. Cu			
БрХЦр маркали хромцирконийли бронза, 0,6-0,05	0,3-0,8 Cr, 0,03-0,15 Zr, қол. Cu	78-80	500	140-160
БрНБТ маркали никел-бериллийли бронза	1,4-1,6 Ni, 0,2-0,4 Be, 0,05-0,15 Ti, қол. Cu	50-55	510	170-240
МЦ2 маркали никел-кремнийли бронза	1,5-1,8 Ni, 0,4-0,6 Si, 0,15-0,3 Mg, қол. Cu	45-50	520	150-180
МЦ4 котишмаси	0,4-0,7 Cr, 0,1-0,25 Al, 0,1-0,25 Mg, қол. Cu	75-80	380	110-135
ВМ элконайти	35-80 W, қол. Cu	20-45	1000	100-250
Вольфрам	100W	30-32	1000	400-500
ВМ1, ВМ2 молибден котишмаси	98-99 Mo	34-37	900	220-300

Назорат саволлари:

1. Пайвандлаш режими деганда нимани тушунасиз?
2. Пайвандлашнинг каттиқ ва юмшоқ режимлари деб нимани айтилади?
3. Нуқтали пайвандлаш режимига қайси параметрлар киради?
4. Чокли пайвандлаш режимига қайси параметрлар киради?
5. Электродлар нимага мўлжаллаган?
6. Электродларнинг чидамлилиги деганда нимани тушунилади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

2- амалий машғулот:

Релефли ва учма-учли контактлы пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Ишдан мақсад: Релефли ва учма-учли контактлы режимларини ҳисоблаш ҳамда пайвандлаш электродларни ўрганиш.

2.1. Релефли контактлы пайвандлаш режими. Совуклайн штамплаб олинган турли шаклдаги релефли лист материалардан бирикмаларни релефли устмасын пайвандлаб ҳосил қилиш энг кенг кўламда тарқалган.³¹

Утма-уст бирикма	Пўлат листдаги штампланган релефлар	
	Ўтқазилган релефлар	
Т-симон бирикмалар	Ўткир қиррали Сферасимон	
Хочсимон бирикмалар		
Кистирмали бирикмалар		




Релеф турлари.

³¹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.83

Одатда думалоқ релефдан фойдаланилади, у қизиш чоғида пайвандлаш күчларини қабул қилиш учун зарур бикрликни таъминлайди. Бундай бирикмада қизиш ва кейин нұқта қуйма ўзагининг шаклланиши четдан марказга томон бир текис юз беради. Бундай релефлар учун мұлжалланган асбобларни тайёрлаш ва таъмирлаш осон. Думалоқ релефлар сонини ошириш мүмкін бўлмаган ва учма-уч бирикманинг ўлчамлари чегараланган ҳоларда пайвандлаш юзини катталашибдириш учун узунчоқ, шаклдаги релефлар кўлланилади. Зич бирикмани ҳалқасимон релеф таъминлайди. Маҳкамлаш буюмларини тайёрлашда релефлвары совуқлайн ҳосил қилинади. Бундай релефларда чуқурчалар бўлмайди ва улар пайвандлашда сиқиши күчларини яхшироқ қабул қилди. Бундай релефларни листда ҳам чуқурчаларсиз ҳосил қилиш мүмкін. Бу турдаги релеф қалинлиги кичик деталларни ҳамда эгилувчан металлар ва қотишмалардан тайёрланган деталларни пайвандлашда кўлланилади.

Зич бирикмалар учун қўлланиладиган ўтқир қиррали релефлар алоҳида гурухни ташкил қиласи. Бу Т-симон бирикмалар катта гурухининг бир туриди. Бундай бирикмада ҳалқасимон релеф тешикларнинг ички қирраларидан бири Билан деталлнинг тешик ўқига бурчак остила жойлашган ташқи текислиги орасида ҳосил бўлади. Амалиётда кенг кўламда қўлланиувчи Т-симон бирикмаларнинг бошқа гурухини деталларидан бири билан бошқа деталининг кенг юзасида пайвандланадиган буюмлар ташкил этади. Агар деталлардан бири стержендан иборат бўлса, у ҳолда унинг уни тўлиқ, пайвандланади. Зарур релеф стерженнинг охирида (учида) ёки пайвандланадиган текисликда ҳосил килиниши мүмкін. Қувур ва текисликни ёки иккита қувурни пайвандлашда, шунингдек релефлар лист учида жойлашган ёхуд детал текислигига пайвандлаб ҳосил қилинган листларни пайвандлашда ҳам ана шундай бирикмадан фойдаланиши мүмкін. Релефли бирикмаларга симлар, стерженлар ёки қувурларнинг хосимон бирикмалари киради. Бундай бирикмада релефни деталнинг табиий шакли ҳосил қиласи. Мустаҳкамлигини ошириш учуй пайвандлаш жойида қувур деформацияланади. Устма-уст ва Т-симон бирикмалардаги пайвандланадиган деталлар орасида жойлашувчи кистирма-концентраторлар ўзига хос релефлар саналади. Улар қалинлиги катта деталларни пайвандлашда, шунингдек штамплаб ёки высадкалаб релефлар ҳосил қилиш қийин бўлган ҳолларда кўлланилади. Кистирма пайвандлаш жойини легирлаши мүмкін.

Релефли пайвандлашда бирикмалар эриган ўзакли ва қаттиқ ҳолатда бўлиши мүмкін. Штампланган релефлари бўлаган лист металлар ожатда ўйма ўзакли қилиб бириктирилади, ваҳонланки қаттиқ ҳолатда пайвандлашда бу турдаги бирикмаларнинг мустаҳкамлик қўрсаткичлари анча юқори бўлади. Бунга пайвандлаш жойининг радиал йўналишда жадал пластик деформацияланниши сабаб бўлади.

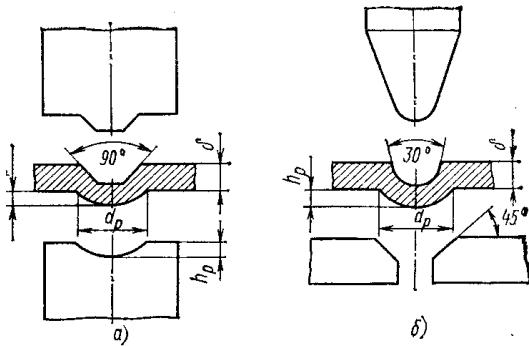

Релефлар шакли.

Штампланган думалоқ релефларнинг диаметри d_p ва баландлиги h_p ни қуидаги ўзаро нисбатлардан фойдаланиб, деталнинг қалинлиги δ га боғлик ҳолда тахминан ҳисоблаб топиш мумкин:

$$d_p = 2\delta + 0,75; h_p = 0,4\delta + 0,25.$$

Бу ҳолда бириманинг қуима ўзаги диаметри $d = (1,2 - 1,5)d_p$ бўлади.

2.2. Учма-уч контактли пайвандлаш режими

1. **Каршилик билан пайвандлашда** сифатли бириманинг ҳосил бўлиши учун асосий эътибор учлар ва деталларнинг бир текис қизишига ҳамда оксид паодаларининг емирилиши ва йўқотилишини энг кўп даражада таъминловчи металнинг бир текис деформацияланишига қаратилади. Режимнинг асосий параметрлари пайвандлаш токи $I_{пай}$ ёки токнинг зичлиги j , токнинг оқиш вақти $t_{пай}$, бошланғич сиқиш кучи F_b ҳамда тир кучи $F_{чўк}$ (мос равишда бошланғич босим P_b ва чўкиш босими $P_{чўк}$), пайвандлаш пайтида деталларнинг қисқариши $\Delta_{пай}$, ўрнатиш узунлиги l дир.

j ва t ни аниқлаш учун эмпирик формуладан фойдаланилади


$$j \sqrt{t_{наи}} = k \cdot 10^3$$

бу ерда k – пўлатлар учун 8 – 10, алюминий учун 20, мисс учун 27 тенг коэффициент.

жаддан ташқари катта бўлганда чайқалиб тўкилиш юз бериш мумкин. $t_{пай}$ нинг камайиши деталларнинг кесими бўйича қизиши нотекис бўлишига олиб келади, ортиш эса оксидлаш жараёнлари кучайишига олиб келади. P_b кичик бўлса, деталларнинг қизиши осонлашади, аммо чайқалиб тўкилишлар юз бериши ва деталлар учларининг оксидланиши кучайиши мумкин. $P_{чўк}$ нинг ортиши деталларнинг пластик деформациясини оширади, оксидларнинг емирилиш ва ўзанинг янгиланиш жараёнларини фаолаштиришади.

Кам легирланган пўлатларни пайвандлашда эса 100 – 150 МПа бўлади.

Ихчам кесимларни пайвандлашда энг кичик ўрнатиш узунлиги l одатда пайвандланадиган деталларнинг диаметрига ёки уч-тўрт баравар қалинлигига тенг бўлади. l нинг ошиши деталларнинг қийшайишига, турғунлиги йўқолишига олиб келиш мумкин. l нинг қиймати кичик бўлганда пайвандлаш жойига иссиқликнинг электродларга ўтиб кетиши кучли таъсир қиласи.

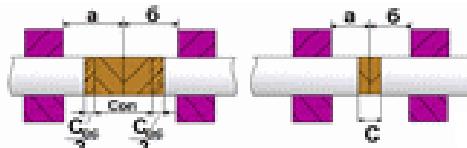

Учма-уч пайвандлашдаги ўрнатиш узунлиги:³²

а –эритиб пайвандлашда; б –каршилик билан пайвандлашда.

2. Эритиб пайвандлашда режимининг электр параметрлари металлнинг иссиқлик ўтказувчанлиги ва эриш ҳароратига боғлик бўлиб, асосан эриш тезлиги Билан аникланади, бу тезлик ҳам металлнинг газлар билан ўзаро таъсирлашиш активлигини, шунингдек пайвандланадиган деталларнинг кесимини инобатга олинган ҳолда берилади.

Эритиб пайвандлашда:

1) учлари эриши учун деталларнинг қизишини ва оксидларни йўқотиш ҳамда пайвандлаш жойи яқинида ноқулай тузималар вужудга келишининг олдини олиш мақсадида деталларнинг дефорацияланишини таъминлашга;

2) бир текис эриган металл қатламини шаклантириш, оксидланишнинг олдини олиш ва деталлар учлари юзаларидағи рельеф қулай бўлиши учун чўқтириш олдидан эриш жадаллиги маҳаллий бўлишини таъминлашга;

3) деталлар учларининг метали барвакт совишининг ва учма-уч бирикмада оксидлар тиқилиб қолишининг олдини олиш учун деталларнинг етарлича ктта тезлика деформацияланишини таъминлашга ҳаракат қилинади.

Режимнинг асосий параметрлари: эриш тезлиги $v_{\text{эриш}}$, эриш пайтида токнинг зичлиги $j_{\text{эриш}}$ эришга қўйим $\Delta_{\text{эриш}}$, эриш вақти $t_{\text{эриш}}$, чўкиш катталиги $\Delta_{\text{чўк}}$, чўкиш тезлиги $v_{\text{чўк.}}$, ток остида чўкиш давомлиги $t_{\text{т.чўк.}}$, ток остида чўкиш катталиги $\Delta_{\text{т.чўк.}}$, чўкиш кучи $P_{\text{чўк}}$ ёки чўкиш босим $P_{\text{чўк.}}$, деталнинг ўрнатиш узунлиги l . Машинанинг салт юриш кучланиши U_{20} ва уни ўзгартириш дастури ҳам берилади.

Импулсли частотаси $f_{\text{теб.}}$ ва амплитудаси $A_{\text{теб}}$ ҳам кўрсатилади. Қиздириш ҳолда эритиб пайвандлашда қиздириш ҳарорати $T_{\text{қизд.}}$, қиздириш давомлилиги $t_{\text{қизд.}}$, қиздириш импулслари сони n ва уларнинг давомлилиги $t_{\text{имп.}}$, қиздиришга қўйим $\Delta_{\text{қизд}}$ берилади.


Эриш тезлиги $v_{\text{эриш}}$ деталларга ҳароратнинг муаян тарзда тақсимланиши шартидан келибчиқиб танланади. Чўқтириш олдидан деталларнинг учлари бир текис қизиши учун эришининг охирги тезлиги $v_{\text{o.эриш}}$ анча оширилади. Кесим бўйича қизиши бир текис бўлиши, ҳароратнинг деталлар бўйлаб энг мақбул тарзда тақсимланиши ва уларнинг учларида эриган металл катламтюзига келиши эришга қолдириладиган қўйим $\Delta_{\text{эриш}}$ га боғлик. Одатда $\Delta_{\text{эриш}}$ пайвандлашга қолдирилувчи умумий пайвандлашда $\Delta_{\text{эриш}}$ 2-3 баробар камайтирилади.

Токнинг зичлиги $j_{\text{эриш}}$ барқарор эриш жараёнини таъминламоги лозим. У металлнинг λ ва $v_{\text{эриш}}$ ортиши билан ошади, қиздириб пайвандлашда, шунингдек ката кесимли деталларни пайвандлашда камаяди.

³² H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.357

Чўкишга қўйми $\Delta_{\text{чўк}}$ учма-уч бирикмадан қизиган металл ва оксидларнинг йўқотиш шартидан келиб чиқиб танланади:

$$\Delta_{\text{чўк}} = (0,5 - 0,8)$$

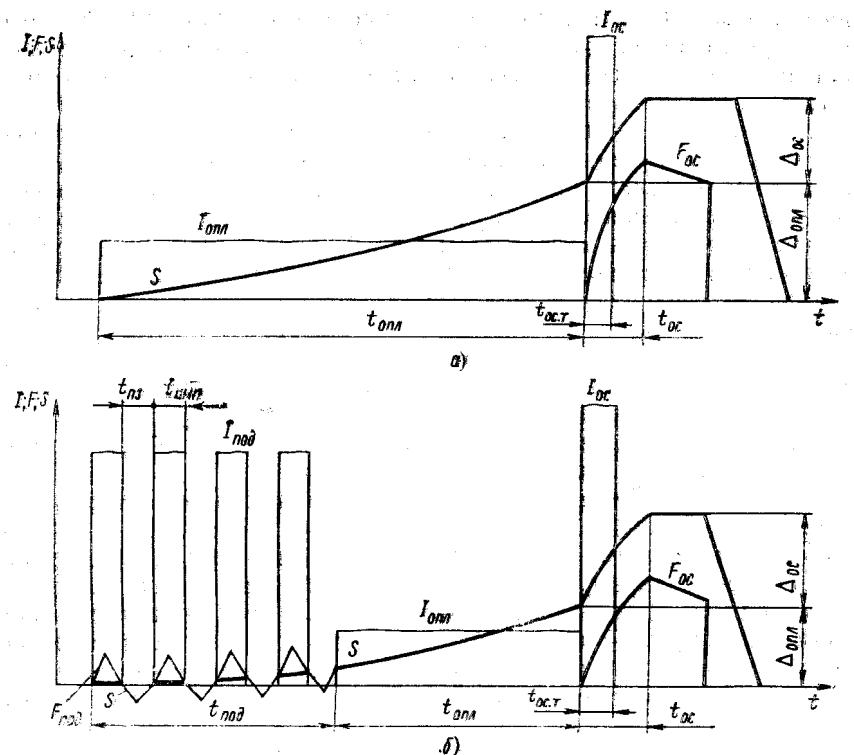

а – эритиб учма-уч пайвандлаш. б – қиздирган ҳолда учма-уч пайвандлаш жараёнинг циклограммаси.

Чўкиш босими $P_{\text{чўк}}$ пайвандланадиган металлнинг хусусиятлари ва деталларнинг қизиши даражасига қараб танланади. Узлуксиз эритиб пайвандлашда:

$P_{\text{чўк}} = 60 - 80 \text{ МПа}$ - кам углеродли пўлат учун;

$P_{\text{чўк}} = 100 - 120 \text{ МПа}$ - кўп углеродли пулатлар учун;

$P_{\text{чўк}} = 150 - 220 \text{ МПа}$ - аустенитли пўлатлар учун;

$P_{\text{чўк}} = 120 - 150 \text{ МПа}$ - алюминий қотишмалари учун.

Чўкиш тезлиги $V_{\text{чўк}}$ унинг вактида металлнинг оксидланишига ва учма-уч бирикмадан оксидлар ҳамда қизиган йўқотилишига таъсирини инобатга олинган ҳолда танланади:

$V_{\text{чўк}} = 20 - 30 \text{ м/сек}$ - чўян учун;

$V_{\text{чўк}} = 60 - 80 \text{ м/сек}$ - кам углеродли пўлатлар учун;

$V_{\text{чўк}} = 80 - 100 \text{ м/сек}$ - кўп легирланган пўлатлар учун;

$V_{\text{чўк}} = 150 - 200 \text{ м/сек}$ - алюминий қотишмалари ва бошқа осон оксидланувчи учун.

Салт юриши кучланиши U_{20} нинг барқарор эришини таъминловчи энг кичик қиймати танланади.

Деталларнинг ўрнатиш тезлиги:

$$2l = \Delta_{\text{эрши}} + \Delta_{\text{чўк}} + \Delta_o$$

бу ерда Δ_0 – қисмалар ўртасидаги охирги (якуний) оралиқ. Одатда думалок стерженлар ва қалин деворли қувурларни пайвандлашда $l = (0,7 \div 1)d$ бўлади, бу ерда d – пайвандланадиган деталларнинг диаметри.

Қиздирған ҳолда әритиб пайвандлашдаги қиздириш ҳарорати $T_{\text{кизд.}}$
Пайвандланадиган деталларнинг кесими ва металига қараб танланади:

$T_{\text{кизд.}} = 800-1000^{\circ}\text{C}$ - конструкцион металлардан ясалган 10000 mm^2 гача кесимли деталларни пайвандлашда;

$T_{\text{кизд.}} = 1000-1200^{\circ}\text{C}$ - конструкцион металларган ишланган, кесими $10000-20000 \text{ mm}^2$ гача бўлган деталларни пайвандлашда;

$T_{\text{кизд.}} = 1100-1350^{\circ}\text{C}$ - қийин қолипланадиган (шакл оладиган) аустенитли пўлатлардан тайёранган деталларни пайвандлашда.

Қиздириш вакти $t_{\text{кизд.}}$ деталлар кесимининг юзи катталашиши билан, $500-1000 \text{ mm}^2$ кесимли деталларни пайвандлашда бир неча секунддан $15000-20000 \text{ mm}^2$ кесимли деталларни пайвандлашда бир неча минутгача ортади.

Қиздириш импулсларининг давомлилиги $t_{\text{имп.}}$ одатда 1-8 сек. ни ташқил этади, қиздиришга қўйим $\Delta_{\text{кизд.}}$ эса деталларнинг кесими ҳамда пайвандланадиган металлнинг хоссаларига қараб 1-12 мм атрофига ўзгаради.

Деталларни сиқиши кути $F_{\text{сиқ}}$ чўқтириш пайтида деталлар жағларда сирпанишининг олдини олиш шартданкелиб чиқиб, деталлар билан жағлар ўртасидаги ишқаланиш коэффициентлари f_1 ва f_2 ёки сиқиши коэффициентига $k_{\text{сиқ}}$ танланади:


$$F_{\text{сиқ}} = \frac{F_{\text{чук}}}{f_1 + f_2} = k_{\text{сиқ}} F_{\text{чук}}$$

бунда углеродли пўлатдан қилинган қувурлар ва чивиқлар учун $k_{\text{сиқ}} = 1,5 - 2$, хром-никель пўлатдан қувур ҳамда чивиқлар учун $2,2 - 3,2$, кимёвий ишлов берилмаган (хурушланмаган) пўлат листлар учун $2,3 - 3,2$, кимёвий ишлов берилган пўлат листлар учун $2,7 - 3,5$.

Жағлардаги тишлилар $k_{\text{сиқ}}$ ни 0,8-1 гача камайтиради.


Легир пўлатларни тежаш учун учма-уч пайвандлашдан саноатда прокатдан узун буюмлар, туташ шаклдаги оддий танаворлар ва деталлардан мураккаб деталлар (қирқувчи асбоблар, двигателлар клапанлари ва б.) тайёрлашда кенг кўламда фойдаланилади.

Деталларнинг шакли уларни машина жағларида (электродларда) пухта маҳкамлаб қўйишни таъминламоғи лозим. Икала танавор бир текис қизиши ва бир хил пластик деформацияланиши учун зарур шароит яратилиши, танаворларнинг шакли ҳамда ўлчамлари тахминан бир хил қилиб танланиши керак. Уларнинг диаметрларидаги фарқ 15% дан, қалинлигидаги тафовут эса 10% дан ошмаслиги даркор.

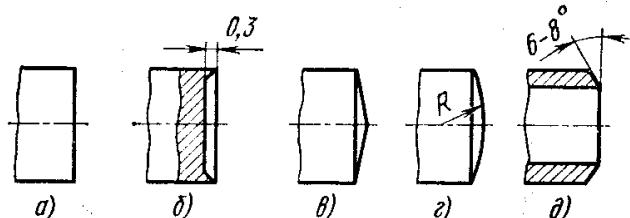


Контактли учма-учли қаршилик билан пайвандлаш учун деталлар учларининг шакли:

а – текис юза (аниқ мослашни талаб қиласди); б – ҳалқсимон чиқиқ (маҳаллий иссиқлик ажралиб чиқишини таъминлайди ва учма-уч бирикиш жойига ҳаво келишини чеклайди); в – д – конус ёки сфера (қизишини маҳаллийлаштиради).

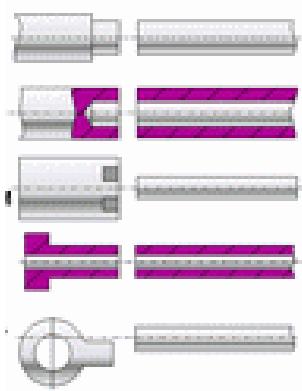

Контактли учма-учли эритиб пайвандлаш учун деталлар учларининг шакли.³³

Учма-уч пайвандлаш машиналарининг жағлар (электродлари) деталларга ток, сиқиши кучларини келтирибгина қолмасдан, балки чўқтиришда деталларни сирпанишдан сақлаб туради ҳам. Жағларнинг шакли пайвандланадиган деталларнинг шаклига боғлик.

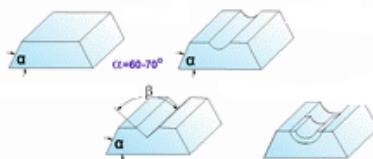

Учма-уч пайвандлаш машиналарининг жағлари.³⁴

Жағларнинг узунлиги шундай танланадики, пайвандланадиган деталларнинг ўқдошлиги таъминланадиган ва чўқтиришда улар сирпанишининг олди олиндиган булсин. d диаметрли қувурлар ва стерженларни пайвандлашда у $(3-4)d$ ни, тилимларни пайвандлашда эса камида 10s ни (s – тилимларнинг қалинлиги) ташкил этади.

Назорат саволлари:

1. Релефли пайвандлаб олинадиган бирикмаларнинг асосий конструктив қисмларини айтиб беринг.
2. Қаршилик билан учма-уч пайвандлаш режимига қайси параметрлар киради?
3. Эритиб учма-уч пайвандлаш режимига қайси параметрлар киради?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002


³³ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.372

³⁴ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.374

З- амалий машғулот: Контактли пайвандлаш машиналарининг иккиламчи контурини ҳисоблаш

Ишдан мақсад: контактли пайвандлаш машиналарининг электр занжирлари ўрганиш ҳамда иккиламчи контурини ҳисоблаш

Бир фазали ўзгарувчан ток машиналарида пайвандлаш токи бир фазали пайвандлаш трансформатори ПТр нинг иккиламчи чуғамида контактор-узгич Уз улангандан кейин пайдо булади.³⁵ Ток кучи босқич алмашлаб улагич БА билан ростланади. Импулснинг вақти ва шакли бошкариш аппаратлари БА воситасида ростданади.

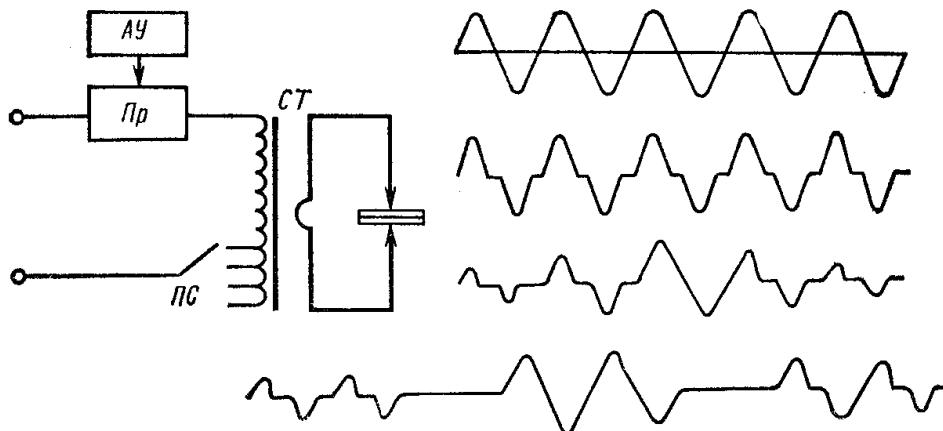

Бир фазали ўзгарувчан ток мешаниси күч қисмининг принципиал схемаси.


Бир фазали ўзгарувчан ток машиналарининг афзаллары: тармоқнинг электр энергиясини узгартырувчи қурилма сода тузилган, шакли ва давомлилигига күра турлича бўлган ток импулсларини ҳосил қилиш имконияти бор. Камчиликларига эса куч тармоғи фазаларининг нотекис юкланиши, анча катта кувватли машиналар улаганда ток импулслари катта бўлиши, қувват коэффициенти ($\cos\phi$) кичиклиги киради.

2) Уч фазали паст частотали машиналарда саноат частотасидаги ток уч фазали кўпроқ схема бўйича йиғилган куч тўғрилагичида 5 – 10 Гц частотали импулсларга айлантирилади. Тўғрилагич пайвандлаш трансформатори ПТр нинг бирламчи чуғамига уланган. У қисқа муддатли импулслар билан уланади. ПТр нинг бирламчи чуғамига тўғрилагич ИТ га иккита иккиси қутубли электромагнитли контактор ПП орқали уланади. Контактор пайвандлар оралиғидаги тўхтамлар (паузалар) вақтида ишлайди ва узатилаётган ток импулсларининг қутбини навбати билан ўзгариради. Бу эса пайвандлаш трансформаторидаги магнит ўтказгич тўйинишининг олдини олади.

Паст частотали машинади ток коммутацияси шундай амалга ошадики, пайванлаш трансформаторининг бирламчи унда ток импулсларини уйғотиб, унинг

³⁵ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.380

амплитудаларини тобора ошириб боради (экспоненциал қонунга мувофик) ва ток энг катта киймати етганда уни пасайтира боради.

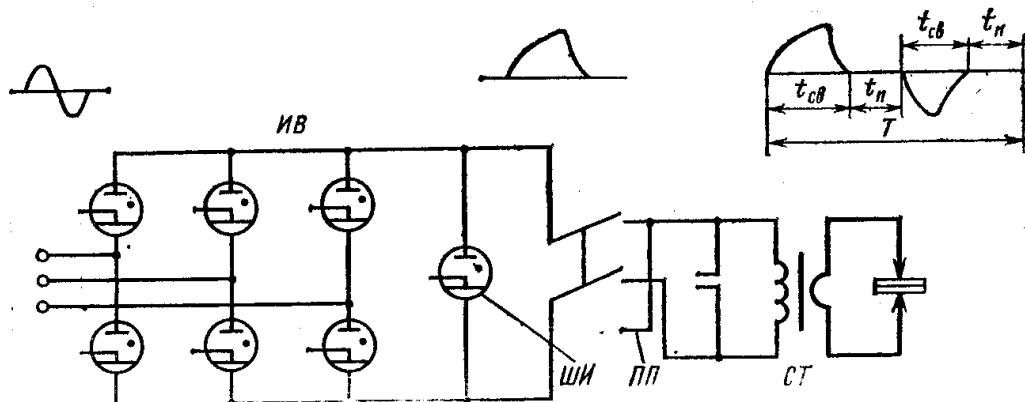

Паст частотали ток машинаси күч қисмининг принципиал схемаси.

Энергиянинг бир қисми машинанинг магнит майдонида түпланади, шу сабабли ток уланганда у нолгача аста-секин камаяди. Бирламчи чулғамдаги кучланишнинг қутби ўзгаргандан сўнг уланадиган шунтланувчи игнитрон ШИ пайвандлаш трансформатори билан тўғрилагич орасида ўтиш жараёнлари юз беришининг олдини олади. Бунда пайвандлаш токининг кучи нолгача тезрок пасаяди.


Ток частотаси режим параметрларига боғлик бўлиб, ушбу формула ёрдамида ҳисоблаб топлиши мумкин:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2(t_{nay} + t_T)}.$$

Паст частотали машиналарнинг афзаликлари: тармоқ фазалари бир текис юкланади: қувват коэффициенти катта; белгиланган қувват пасаяди (бир фазали машиналарга нисбатан); ток импульсининг шакли қулай.

Машиналарнинг камчиликларига пайвандлаш трансформаторининг ўлчамлари ва оғирлиги катталиги, тўғрилагичнинг схемаси мураккаблиги, машинанинг етарли даражада ишончли эмаслиги, тўғрилагичнинг уланиш вақти чекланганлиги (0,5 сек дан ортиқ эмас), ток импульсининг шаклини тез ўзгартириб бўлмаслиги киради. Бу камчиликлар ток кучининг барқарорлашини автоматик бошқарувчи аппаратлар яратилишига тўскенилик қиласи.

3) Уч фазали ўзгармас ток машиналарида (ток иккиламчи контурда тўғриланади) ўзгарувчан ток тармоғига уланган уч фазали пайвандлаш трансформаторининг бирламчи чулғамлари «учбурчак» схемаси бўйича уланган, иккиламчи чулғамлари эса «юлдуз» схемасида уланган. Бошқарилувчи вентиллар (тиристорлар) бишламчи чулғамларша кетма-кет уланган, улар токининг уланиш пайтини ўзгартириш йўли билан уни равон ростлаш имконини беради. Бирламчи чулғамларга параллел уланган юклаш қаршиликлари вентиллар ишини яхшилайди. Иккиламчи чулғамлар билан кетма-кет равишда, бошқарилмайдиган кремний кентиллар (диодлар) уланган бўлиб, улар кучланиши тўғри 1,6 – 2 В пасайганда ва 50 В тескари пасайганда 5 – 6 кА ли ток импульсини ўтказишига имконят беради.

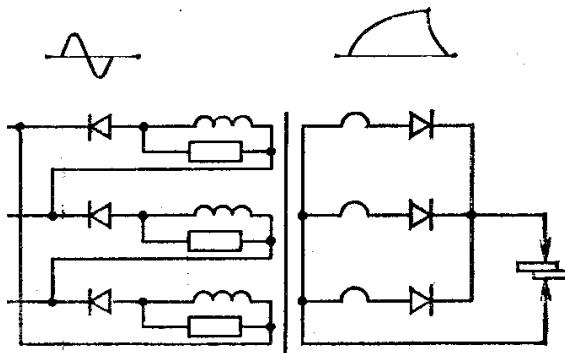

Ўзгармас ток машинаси куч қисмининг принципиал схемаси.³⁶

Бириламчи чулқамларда ток уникутбий тарза қарамай, уч фазали магнит тизимининг стерженларидағи магнит оўимлари доимий ташкил этувчиларга эга эмас, чунки уч стерженли магнит тизимидағи магнит алгебралик оқимларининг йиғиндиси нолга teng ва қолдиқ магнитланиш кузатилмайды. Бунда манба импулснинг исталған давомлилигіда яхши ишлайды. Тўхтамнинг давом этиш вақтига, шунингдек пайвандлаш трансформаторининг бирламчи чулғамига уланган тиристорларнинг уланиш бурчагига қараб импулслар битта қутбийлик ва турли шаклларга эга бўлади.³⁷

Тўғрилагич уланганда пайвандлаш токининг қийммати қўйидаги бўлади:

$$I_{nai} = \frac{U_2}{R_2} (1 - \exp(-\frac{t}{\tau})),$$

бу ерда: τ - эквивалент вақт доимийси, $\tau = L_2/R_2$; U – тўғриланган иккиламчи кучланиш; R_2 , L_2 , - машина иккиламчи занжирининг актив қаршилиги ва индуктивлиги. Токнинг ўсиб бриши 0,12-0,14 сек давом этади.


Тўғрилагич узилганда токнинг пасайиши экспонента бўйича боради, экспонентанинг ҳам шакли τ нинг қийматига боғлиқ.

Ўзгармас ток машинасининг афзаллilikлари: тармоқ фазалари бир текис юкланади; қувват коэффициенти каттароқ (бир фазали машиналарга нисбатан); ток импулснинг шакли қулай ва ростлаш имкониятлари кенг; пайвандлаш токига пайвандланадиган деталларнинг ферромагнит массалари таъсир қилмайди.

4) Конденсаторлы машиналарда энергия конденсаторлар С батаресида тўпланади, бу батарея тўғрилагич T ва зарядлаш қаршилиги R_3 орқали тармоқдан зарядланади, кейин эса пайвандлаш трансформатори ПТр нинг бирламчи чулғами орқали зарядсизланади. Контактор K алмашлаб уланганда қисқа муддатли разряд импулси юзага келиб, ўзакда магнит оқимини уйғотади ва иккиламчи чулғамда пайвандлаш токи импулси ўтади.

³⁶ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.382

³⁷ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p. 383

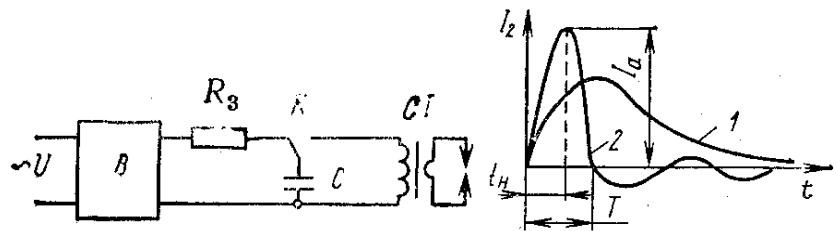

Конденсатор машина күч схемасининг принципиал схемаси:

1- нодаврий; 2 - тебранма; t_{ci} $t_{\bar{y}}$ - импулснинг ўсиш алишиш вақти; I_a – пайвандлаш токнинг амплитуда қиймати.

Конденсаторда тўпланадиган энергия (J):

$$W_c = \frac{CU_c^2}{2},$$

бу ерда U_c – конденсаторларни зарядлаш кучланиши; С – конденсаторлар сифими.

Конденсаторни зарядлаш вақти $t_3 = 3R_3C$ уни зарядлаш вақти t_{3c} дан узоқроқдир. t_3/t_{3c} нисбат (3 - 10):1 атрофида бўлади. Бу ҳол унумдорликни жиддий камайтирмайди, чунки зарядланиш тўхтам вақтида юз беради.

Дастлабки пайтда зарядлаш токи $I_{3,y}$ қаршилиқ R_3 билан аниқланади:

$$I_{3,y} = \frac{U}{R_3},$$

чунки конденсатордаги кучланиш $U_c = 0$, бўлади.

Кейин зарядлаш токи экспоненциал қонун билан аниқланади:

$$i_3 = I_{3,y} \exp\left(-\frac{t}{R_3 C}\right),$$

Занжир параметрларининг нисбатига қараб, зарядлаш нодаврий бўлиши мумкин (агар $R > 2\sqrt{L/C}$ бўлса) ёки тебранма бўлиб, $R < 2\sqrt{L/C}$ да сўниши мумкин, бу ерда R ва L – пайвандлаш машинасининг унинг бирламчи занжирига келтирилган эквивалент параметрлари.

Импулснинг қиймати ва шакли зарядлаш кучланиши U_c , трансформация коэффициент ива конденсаторлар С батареясининг сифимини ўзгартириб торсталанди.

Конденсаторли машиналарнинг афзаллеклари: тармоқдан энергияни бир текис олади, кувват коэффициенти катта, қисқа муддатли импулс ҳосил қилиши мумкин. камчиликларига эса пайвандлаш импулснинг олдинги ўсиш майдони ҳаддан ташқари тикилиги, пайвандлаш жараёнида ток кучини ўзгартириш мумкин эмаслиги (автоматик бошқарувда), қудратли машиналардаги конденсаторлар батареясининг қўполлиги киради.

Конденсаторли машиналар қора ва рангли металлардан тайёрланган юпқароқ (0,7 мм гача) деталларни нуқтали ҳамда рельефли пайвандлаш учун ва алюминий қотишмаларидан ишланган 2,5 мм гача қалинликдаги деталларни қулочи катта машиналарда нуқтали пайвандлаш учун кенг қўлланилади.

3.2. Контактли пайвандлаш машиналарининг иккиласми контурини ҳисоблаш. Контурнинг тузилиши схемаси, унинг асосий ўлчамлари ва УМ даги номинал пайвандлаш токи ҳисоблаш учун бошланғич маълумотлар саналади.

Иккиламчи контурни ҳисоблашда контур қисмаларининг кесимлари, контактли бирикмаларнинг ўлчамлари, контурнинг актив қаршилиги $R_{u.k.}$ ва индуктив қаршилиги $x_{u.k.}$ аниқланади.

1. Барча қисмларнинг кесимлари, уларни совитилиши, контактларнинг юзи шундай бўлиши керакки, узоқ муддатли номинал иккиламчи ток $I_{2y.m.}$ ўтганда контур қисмларининг ҳарорати жоиз қизиш ҳароратидан, яъни ток иккиламчи контурда тўғриланадиган машиналар в паст частотали машиналар учун 70°C дан ҳамда бир фазали ўзгарувчан ток машиналари учун 100°C дан юқори бўлмасин.

Контур қисмининг кесими q ва контактнинг юзи токнинг узоқ муддатлм жоиз зичлиги j бўйича ҳисоблаш аниқланади:

$$q = \frac{I_{2y.m.}}{j}.$$

Иккиламчи контур қисмларидағи j нинг қийматлари:

а) $j = 20\text{-}30 \text{ A/mm}^2$ – БрХ, БрКд1 қотишмалардан ясалган сув билан совитилувчи электродлар учун;

б) $j = 12\text{-}18 \text{ A/mm}^2$ – электрод туткичлар учун;

в) $j = 1\text{-}2 \text{ A/mm}^2$ – М1 маркали мисдан тайёрланган, сув билан совитилмайдиган консоллар учун;

г) $j = 1\text{-}2,5 \text{ A/mm}^2$ – эгилувчан шиналар учун.

2. Контур айрим қисмларининг узунлиги ҳамда кесими ва контурнинг ўзининг ўлчамлари маълум бўлса, иккиламчи контурнинг тўлиқ қаршилиги аниқланади.

а) Актив қаршилик $R_{u.k.}$ контур айрим қисмларининг ва улар орасидаги топиш учун контур кўндаланг кўндаланг қисмларининг ташқи шакли ва материалининг тури бўйича бўлакларга бўлинади.

20°C да i -нчи қисмнинг актив қаршилиги:

$$R_i = K_{cupm} \rho_i l_i / q_i,$$

бу ерда: $\rho_i = 20^{\circ}\text{C}$ даги солиширма электр қаршилик; K_{cupm} – сиртқи эфект коэффициенти; l_i ва q_i – i -нчи қисмнинг узунлиги ва кўндаланг кесими.

Қисм t ҳароратгача қиздирилгандаги солиширма қаршилик куйидагича бўлади:

$$\rho_{it} = \rho_i (1 + \alpha(t - t_{cov})).$$

Юзаларининг ўлчамлари, ҳолатига ва сиқиши кучига боғлик бўлган контактларнинг қаршилиги қўзғалмас доимий контактлар учун $1\text{-}8 \text{ мкОм}$ (кўпинча $1\text{-}2 \text{ мкОм}$), қўзғалмас -ўзғалмас ўзгарувчан контактлар учун $4\text{-}8 \text{ мкОм}$, ҳаракатланувчи контактлар учун эса $8\text{-}20 \text{ мкОм}$ қилиб олинади.

б) Иккиламчи контурнинг индуктив қаршилиги:

$$x_{u.k.} = 2\pi f L_{u.k.},$$

бу ерда $L_{u.k.}$ – контурнинг индуктивлиги.

$L_{u.k.}$ нинг киймати юзлар бўйича ҳисоблаш ва айрим қисмлар (участкалар) услубларидан фойдаланиб аниқланади. Контактли машиналар контурларининг индуктивликларини ўчлаш бўйича тажриба маълумотлари асосида 50 Гц частотада контур индуктивлигининг унинг юзига боғлиқлиги $\pm 25\%$ аниқлик билан аниқланган:

$$L_{u.k.} = \frac{S_{u.k.}^{0,73} \cdot 10^{-6}}{(2\pi f)}, \text{ Гн};$$

$$x_{u.k.} = S_{u.k.}^{0.73} \cdot 10^{-6}, \text{ Ом},$$

бу ерда $S_{u.k.}$ – машинанинг пайвандлаш контури қамрайдиган майдони, см^2 .

Индуктивликни айрим қисмлар услуби билан ҳисоблашда иккиламчи контур учида улагич бўлган икки симли линия деб қаралади. Кўндаланг кесими бир хил ва бир-биридан оралиғи бир хил бўлган қисмларда қулочнинг узунлик бирлигига тўғри келувчи индуктивлик ўзгармасдир. Шундай келиб чиқиб, иккиламчи контур ўзгармас кесимларга эга бўлган қисмларга булинади; ҳисоблаб топилган айрим қисмларнинг индуктив қаршиликлари қўшилади ва $x_{u.k.}$ топилади:

$$x_{u.k.} = \sum x_{u.k.i} l_i,$$

бу ерда: l_i – ҳисобланадиган қисмнинг узунлиги, см; $x_{u.k.i}$ – қўйидагилар учун ток симининг ҳисобланадиган қисми элементалари жуфлиги («тўғри» ҳамда «тескари») узунлигининг 1 см ига тўғри келувчи индуктив қаршилик ($\text{Ом}/\text{см}$) бўлиб, у:

а) ўқлари ўртасидиги оралиқ, b бўлган r_1 ва r_2 радиусли думалоқ кесимлар учун:

$$x_{u.k.i} = 1,37 \left(\frac{b-r}{r} \right)^{0.38} \cdot 10^{-6},$$

бунда

$$r = \sqrt{r_1 r_2};$$

б) эни δ_1 ва δ_2 , узунлиги β_1 ва β_2 ўқлари ўртасидаги оралиқ b бўлган тўртбурчак кесимлар учун:

$$x_{u.k.i} = 0,38 \left(\frac{b-\delta}{\delta} \frac{\beta}{\delta} \right)^{0.45} \cdot 10^{-6},$$

бунда


$$\delta = \sqrt{\delta_1 \delta_2}, \quad \beta = \sqrt{\beta_1 \beta_2}$$

в) r радиусли думалоқ ҳамда эни δ ва узунлиги β , ўқлари ўртасидаги оралиқ b бўлган тўртбурчак кесимлар учун:

$$x_{u.k.i} = 0,97 \left(\frac{b-r}{r} \frac{b-\delta}{\delta} \frac{\beta}{\delta} \right)^{0.17} \cdot 10^{-8};$$

г/ электродлар учун:

$$x_{u.k.i} = 0,95 \exp \left(0,05 \left(\frac{b-r}{r} \right) \right) \cdot 10^{-8}.$$

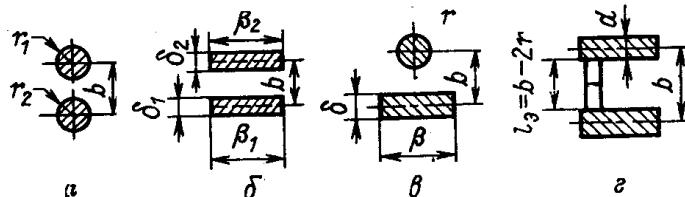

«Тўғри» ва «тескари» ток сими кесимининг шаклари:

а – думалоқ, б – туртбурчак; в – думалоқ ва туртбурчак; г – электродлар.


Ушбу услуб аниқроқ бўлиб, хатолик $\pm 5\%$ дан ошмайди.

Контурнинг кичик (5 Гц гача) частота даги индуктив қаршилиги $x_{u.k}$ нинг $f/50$ баравар, Ксирт коэффициент учун эса $\sqrt{f/50}$ баравар кичрайтирилган қиймати бўйича ҳисоблаб топилади.

Контурнинг қулочи 1 ва очилиши h катталашиши, яъни юзи $S_{и.к} = lh$ нинг ортиши билан унинг индуктив қаршилиги тер зи`длашади, бу эса машинанинг созланиши ўзгармас бўлганда пайвандлаш токининг кичиклашувига олиб келади. Контурга ферромагнит массалар (деталлар, мосламалар) нинг киритилиши ҳам хи.к нинг қийматини (контурнинг магнит сингдирувчанини ўзгариши эвазига) ва $R_{и.к}$ нинг қийматини катталаштиради (ана шу массаларда уюрма токлар уйғониши оқибатида).

МТ, МШ ва бошка турдаги универсал ўзгарувчан ток машиналари иккиламчи контурининг қаршилиги $R_{и.к}=30-120$ мкОм, $хи.к = (1,5 - 4)R_{и.к}$ атрофида бўлади; ток иккиламчи контурда тўғриланадиган паст частотали, конденсаторли машиналарнинг пайвандлаш трансформаторининг иккиламчи чулғами бўлган иккиламчи контурнинг ўзгармас токка актив қаршилиги (вентилларнинг қаршилиги хисобга олинмайди) қулоч 1,5 м бўлганда 40-100 мкОм ни ташкил этади.

Мисол. Кўчмас нуқтали пайвандлаш машинасининг иккиламчи контури қаршилиги хисоблансан.

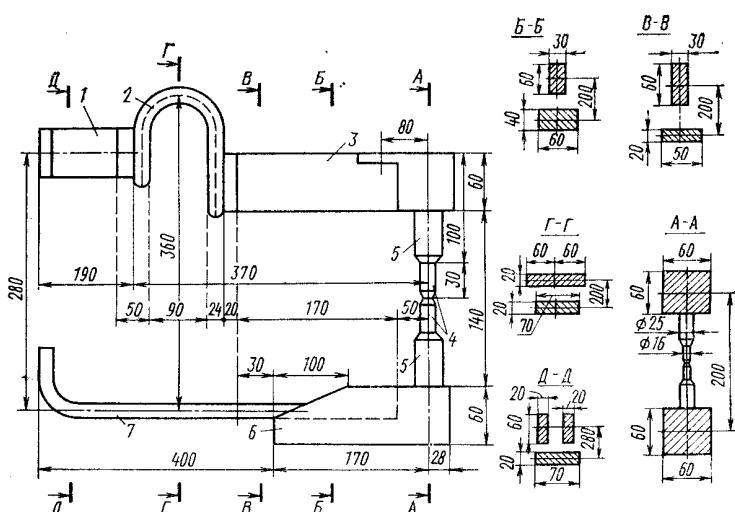

Нуқтали пайвандлаш машинасининг иккиламчи контур ива унинг асосий қисмлари кесилари.

Актив қаршилигини ҳисоблаш учун контур ташкил этувчи қисмларининг шакли ва кесими буйича еттига бир хил бўлакларга бўлинган. Индуктив қаршиликни ҳисоблаш осон бўлиши учун контур қисмларининг ўқлари орасида жойлашган контурнинг умумий юзини топамиз: $28 \cdot 19 + 36 \cdot 11,4 + 20 \cdot 19 = 1322,4 \text{ см}^2$

Индуктив қаршиликнинг контур юзига боғлиқлигидан $хи.к = 13220,73 = 190$ мкОм ни топамиз.

БрХ маркали хромли бронзадан тайёрланган иккита электрод 4 нинг актив қаршилиги:

$$R_4 = 2K_{сирт} \cdot \rho_T l / q = 2 \cdot 1,2 \cdot 0,03 \cdot 0,03 \cdot 4 / (3,14 \cdot 0,016^2) = 9,2 \text{ мкОм}$$

(Ксирт – сиртқи эффект коэффициенти, $K_{сирт} = 1,02$).

M1 маркали мисдан ясалган, сув билан совитиладиган иккита электрод туткич 5 нинг қаршилиги қуидагичадир (электрод туткичдаги ички тешик 18 мм ва $K_{сирт} = 1,08$ бўлганда):

$$R_5 = 2 \cdot 1,08 \cdot 0,017 \cdot 0,04 \cdot 4 / (3,14 \cdot (0,025^2 - 0,016^2)) = 6,4 \text{ мкОм.}$$

M1 маркали мисдан тайёрланган, ҳаво билан совитиладиган түртбурчак кесимли юқориги консол 3 нинг ($K_{сирт}=1,54$) қаршилиги қуидагича бўлади:

$$R_3=1,54\cdot 0,0175\cdot 0,24/(0,06\cdot 0,03) = 3,6 \text{ мкОм.}$$

Пастки консол 6 нинг ($K_{сирт}=2,06$) қаршилиги эса куидагичадир:

$$R_6=2,06\cdot 0,0175\cdot 0,17/(0,06\cdot 0,04) = 2,6 \text{ мкОм.}$$

Юпқа мис фолгасидан йиғилган юқориги эгилувчан шина 2 нинг қаршилиги ($K_{сирт}=1,6$) да ҳисоблаб топилади:

$$R_2=1,6\cdot 0,0175\cdot 0,235/(0,12\cdot 0,02) = 2,7 \text{ мкОм.}$$

M1 маркали мисдан тайёрланган, ҳаво билан соитилувчи түртбурчак кесимли пастки қаттиқ шина 7 нинг қаршилиги ($K_{сирт}=1,54$) ушбуни ташкил этади:

$$R_7=1,54\cdot 0,0175\cdot 0,4/(0,07\cdot 0,02) = 7,7 \text{ мкОм.}$$

M1 маркали мисдан ишланган, ҳаво билан совитиладиган юқориги колодка 1 ($K_{сирт}=1,6$) ушбу қаршиликка эга:

$$R_1=1,6\cdot 0,0175\cdot 0,19/(0,06\cdot 0,02) = 2,2 \text{ мкОм.}$$

Барча ток келтирувчи қисмларнинг $T=20^{\circ}\text{C}$ даги актив қаршилиги R_a ўшбуга тенг:

$$R_a = R_1+R_2+\dots+R_7 = 2,2+7,7+2,7+2,6+3,6+6,4+9,2 = 34,4 \text{ мкОм}$$

Мазкур қисмларнинг иш ҳарорати $T_i=80^{\circ}\text{C}$ га келтирилган актив қаршилиги:

$$R_i = R_a (1+(T_i-T)) = 34,4(1+0,00393(80-20)) = 42,5 \text{ мкОм.}$$

Оралиқ контактлар сони 9 та. Битта контактнинг актив қаршилигини мос равища 2 мкОм қилиб оламиз, у ҳолда $R_{O.K} = 9\cdot 2 = 18 \text{ мкОм}$ бўлади.

Иккиламчи контур ҳамма қисмлари ва оралиқ контактларининг актив қаршилиги ушбуни ташкил этади:

$$R_{i.K} = R_i + R_{O.K} = 42,5 + 18 = 60,5 \text{ мкОм}$$

Пайвандлаш жойининг қаршилиги $R_{ЭЭ} = 90 \text{ мкОм}$ иккиламчи чулғамга келтирилган пайвандлаш трансформатори чулғамларининг актив ва индуктив қаршиликлари $R_{П.Т} = 17 \text{ мкОм}$, $X_{П.Т} = 25 \text{ мкОм}$ бўлганда пайвандлаш контурининг тўлиқ қаршилиги қуидагига тенг:

$$Z = \sqrt{(R_{H.K} + R_{П.Т} + R_{ЭЭ})^2 + (x_{H.K} + x_{П.Т})^2} = \sqrt{(60,5 + 17 + 90)^2 + (190 + 25)^2} = 272,5 \text{ мкОМ}$$

Назорат саволлари:

1. Контактли пайвандлаш электр занжирларининг асосий турларини айтиб беринг.
2. Бир фазали ўзгарувчан ток машиналарининг афзалликлари ва камчиликларини айтинг.
4. Пайвандлаш симининг диаметри нимага караб танланади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

4- амалий машғулот:
Термокомпрессион, прокаткалаң, портлатиб, юқори частотали ва
магнит-импулсli пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Ишдан мақсад: Юқори частотали пайвандлаш режимларни ҳисоблаш хамда жиҳозларни танлаш.

Кувурларни юқори частотали пайвандлаш режимини ҳисоблаш
Дастлабки маълумотлар:

1. Кувур диаметри $D=219$ мм
2. Девор қалинлиги $s=6$ мм
3. Ўрнача пайвандлаш тезлиги 80м/дақ

1. Ўртача қувватни аниқлаш p_0

Диаметри $D=219$ мм бўлган кувур учун бир ўрамли ажralувчи индуткорни қўллаш тавсия этилади.

Ўртача қувват қийматини танлаймиз $p_0=1,4\text{кВт}/(\text{мм}\cdot\text{м}/\text{дақ})$, нисбий чегаралар $D/2s = 219/6 = 36$ бўлганда.

Тўғри чокли пўлат қўвурларни пайвандлаш учун критик тезлиги v_{kp} ва ўртача қувватнинг p_0 қийматлари


Кувурнинг ташки диаметри, мм	Қирраларнинг бурчак оғиши ва эгилиши, °		$p_0, \text{кВт}/(\text{мм}\cdot\text{м}/\text{дақ})$			$v_{kp}, \text{м}/\text{дақ}$
	α	β	$D/2s$	Ўзак билан	ўзаксиз	
219	3,5	≤ 10	>20	2,3	-	8

2. Таъминлаш манбанинг қуввати P , кВт

$$P=p_0 \cdot 2s \cdot v_{kp}$$

$$P=p_0 \cdot 2s \cdot v_{kp} = 2,3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 8 = 220 \text{кВт}$$

Кувур тунукасини пайвандлаш, пайвандлаш машинасининг станица бажарилади.

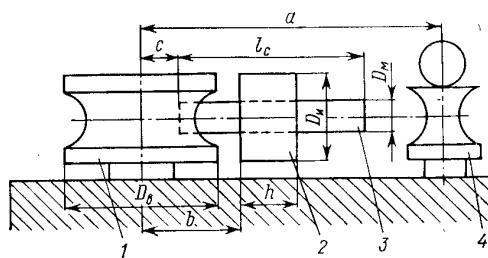

Пайвандлаш машинасининг станицининг схемаси.³⁸

³⁸ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.421

1 – Дв диаметрли чок шаклинни келтирувчи валок, 2 – Ички диаметри D_i ва баландилги h бўлган ва чокни кисувчи валоклардан b масофада жойлашган индуктор 3 – валок ўқидан с масофада жойлашган узунлиги l_c , диаметри D_M , бўлган ферритли ўзак 4 – чокни кисувчи валоклардан а масофада жойлашган, чокга йўналтирувчи клетининг валоги. .

Кувур диаметри $D=219$ мм бўлган бир ўрамли ажралувчи индуктордан фойдаланиш тавсия этади.

Диаметри 219мм бўлган тўғри чокли қувурларни ишлаб чиқариш учун пайвандлаш машиналарининг асосий параметрлари

Қувурнинг ташки диаметри тубы, мм	Пайвандлаш машинаси		Индуктор			Ферритли ўзак		
	D_b , мм	а, мм	Конструкция	Ўлчамлари, мм		Конструкция	Ўлчамлари, мм	
				D_i	b		D_M	l_c
219	500	1600	Бир ўрамли ажралувчи индуктор	250	150	220	Сегментли кесимли	150 750 30

Назорат саволлари:

1. Пайвандлаш режими деб нимага айтилади?
2. Юқори частотали пайвандлашнинг режим параметрларига нималар киради?
3. Ўртача қувват кандай хисобланади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

V. Кейслар банки

Кейс-1.

09Г2С маркали пўлатдан тайёрланган, девор калинги 2 мм, автомобил бакни йигиш ва чокли контактли пайвандлаш технологик жараённи ишлаб чиқиши.

Вазифалар:

- Чокли контактли пайвандлаш режими ҳисоблаш
- Пайвандлаш жиҳозларини танлаш
- Пайванд узеллар ишлаб чиқариш технологик жараёни

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабаблар ва ҳал этиш йўлларини жадвал асосида изоҳланг (индивидуал ва кичик гурухда).

Муаммо тури	Келиб чиқиши сабаблари	Ҳал этиш йўллари

Кейс-2

СтЗ маркали пўлатдан тайёрланган, диаметри 10 мм, арматурани йигиш ва нўқтали контактли пайвандлаш технологик жараённи ишлаб чиқиши.

Вазифалар:

- Нўқтали контактли пайвандлаш режими ҳисоблаш
- Пайвандлаш жиҳозларини танлаш
- Пайванд узеллар ишлаб чиқариш технологик жараёни

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабаблар ва ҳал этиш йўлларини жадвал асосида изоҳланг (индивидуал ва кичик гурухда).

Муаммо тури	Келиб чиқиши сабаблари	Ҳал этиш йўллари

Кейс-3.

Пўлат 10 маркали пўлатдан тайёрланган, диаметри 20 мм, автомобил амортизаторни йигиш ва релефли контактли пайвандлаш технологик жараённи ишлаб чиқиши.

Вазифалар:

1. Релефли контактли пайвандлаш режими ҳисоблаш
2. Пайвандлаш жиҳозларини танлаш
3. Пайванд узеллар ишлаб чиқариш технологик жараёни

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабаблар ва ҳал этиш йўлларини жадвал асосида изоҳланг (индивидуал ва кичик гурӯхда).

Муаммо тури	Келиб чиқиши сабаблари	Ҳал этиш йўллари

Кейс-4

40X маркали пўлатдан тайёрланган, релсларни йигиш ва релефли контактли пайвандлаш технологик жараённи ишлаб чиқиши.

Вазифалар:

1. Учма-учли контактли пайвандлаш режими ҳисоблаш
2. Пайвандлаш жиҳозларини танлаш
3. Пайванд узеллар ишлаб чиқариш технологик жараёни

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабаблар ва ҳал этиш йўлларини жадвал асосида изоҳланг (индивидуал ва кичик гурӯхда).

Муаммо тури	Келиб чиқиши сабаблари	Ҳал этиш йўллари

VI. Мустақил таълим мавзулари

Мустақил таълим модули бўйича ишлаб чиқилган топшириқлар асосида ташкил этилади ва унинг натижасида тингловчилар битирув иши (лойиха иши) ни тайёрлайди.

Битирув иши (лойиха иши) талаблари доирасида ҳар бир тингловчи ўзи дарс берадиган фани бўйича электрон ўкув модулларининг тақдимотини тайёрлайди.

Электрон ўкув модулларининг тақдимоти қуидаги таркибий қисмлардан иборат бўлади:

Кейслар банки;

Мавзулар бўйича тақдимотлар;

Бошқа материаллар (фанни ўзлаштиришга ёрдам берувчи қўшимча материаллар: электрон таълим ресурслари, маъруза матни, глоссарий, тест, кроссворд ва бошқ.)

Электрон ўкув модулларини тайёрлашда қуидагиларга алоҳида эътибор берилади:

- тавсия қилинган адабиётларни ўрганиш ва таҳлил этиш;
- соҳа тараққиётининг устувор йўналишлари ва вазифаларини ёритиш;
- мутахассислик фанларидағи инновациялардан ҳамда илғор хорижий тажрибалардан фойдаланиш.

Мустақил таълим мавзулари

1. Уч қатламли панелларни нуқтали пайвандлаш
2. Катақ-катақ панелларни пайвандлаш
3. Чокли учма-уч пайвандлаш
4. Четларини эзиб, чокли пайвандлаш
5. Учта ва ундан ортиқ деталлардан иборат тўплами пайвандлаш
6. Қалинлиги катта деталларни пайвандлаш
7. Қумоқ-қумоқ алюминий кукуни (ҚАК)ни пайвандлаш
8. Ғовакдор қумоқ-қумоқ материалларни пайвандлаш
9. Қопламали металларни пайвандлаш
10. Контактли пайвандлаш машиналарининг пайвандлаш трансформаторлари
11. Пайвандлаш трансформаторининг тузилиши
12. Пайвандлаш трансформаторини ҳисоблаш
13. Контактли пайвандлаш ускуналарини бошқариш аппаратлари
14. Контактли пайвандлаш жараёнларини назорат қилиш ва автоматик бошқариш тизимларида ЭҲМ нинг қўлланилиши
15. Контактли пайвандлашда механизация-лаштириш ва автоматлаштириш
16. Йиғиш ва пайвандлаш мосламалари
17. Поток ва автоматик линиялар
18. Саноат роботлари

VII. Глоссарий

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
Пайвандлаш	пайвандланадиган қисмларни маҳаллий ёки умумий қиздириб, пластик деформатсиялаб ёи уларнинг биргалиқдаги таъсирида атомлараро боғланишни ҳосил қилиш йули билан машина деталлари, конструкциялар ва иншоотларни ажралмас қилиб бириктириш жараёни	a fabrication or sculptural process that joins materials, usually metals or thermoplastics, by causing fusion, which is distinct from lower temperature metal-joining techniques such as brazing and soldering, which do not melt the base metal. In addition to melting the base metal, a filler material is often added to the joint to form a pool of molten material (the weld pool) that cools to form a joint that can be as strong, or even stronger, than the base material. Pressure may also be used in conjunction with heat, or by itself, to produce a weld.
Контактли пайвандлаш	деталларни улар орқали ўтувчи электр токи билан қиска муддат қиздириш ва сиқиш кучи ёрдамида пластик деформациялаш натижасида деталларнинг ажралмас металл бирикмаларини ҳосил қилиш технологик жараёнидир	The resistance welding processes are commonly classified as pressure welding process although they involve fusion at the interface of material being joined.
Нуқтали контактли пайвандлаш	контактли пайвандлашнинг бир усули бўлиб, бунда деталлар чегараланган алоҳида тегиш жойлари бўйича (нуқталар қатори бўйича) пайвандланади	Two electrodes clamp the two sheets of metal together with a considerable force, while passing a high current through the metal. Thermal energy is produced as the current passes the electrical contact resistance between the two sheets
Чокли контактли пайвандлаш	бир-бирни беркитиб турувчи нуқталар қаторини ҳосил қилиш йули билан зич бирикма (чок) олиш усулидир. Бунда айланувчи дисксимон электродлар - роликлар ёрдамида ток келтирилади ва деталлар силжитилади	Seam welding is used in the same way as spot welding, and operates on essentially the same principle. The difference is that two wheel-shaped electrode are used, rolling along the workpiece.
Релефли контактли пайвандлаш	контактли пайвандлашнинг бир тури сифатида таърифлаш мумкин. Бунда бўлғуси пайванд бирикмажойидаги токнинг зарур зичлиги электроднинг иш юзаси билан эмас, балки пайвандаланадиган буюмларнинг тегишли шакли билан ҳосил қилинади. Буюмнинг бу шакли	Projection welding is used to join two overlapping sheets of relatively thin metal. The process involves pressing a number of dimples in one of the plates, welding the two plates together at the same time.

	сунъий равища, турли шаклдаги маҳаллий чиққулар (релефлар) олиш йўли билан ҳосил қилинади.	
Совуқ ҳолатда пайвандлаш	пайвандланадиган қисмларни анчагина пластик деформациялаган ҳолда, ташқи иссиқлик манбалари билан қиздирмасдан босим билан пайвандлаш.	If sufficient pressure is applied to the cleaned matin surfaces to cause substantial plastic deformation the surface layers of the material are disrupted, metallic bonds form across the interface and a cold pressure weld is formed
Ишқалаб пайвандлаш	бир-бирига сиқилиб турган ва нисбий ҳаракатда иштирок этадиган иккита танаворнинг тегиши юзасида ҳосил бўлувчи иссиқликдан фойдаланиш ҳисобига амалга ошириладиган ажралма бирикма ҳосил қилиш технологик жараёнини.	In friction welding a high temperature is developed at the joint by the relative motion of the contact surfaces
Диффузион пайвандлаш	босим билан пайвандлаш усуллари гурухига киради, бунда пайвандланаётган қисмларнинг пластик деформацияланиш эвазига бирикиши эриш ҳароратидан паст ҳароратда, яъни қаттиқ фазада амалга ошади.	In diffusion bonding the mating surfaces are cleaned and heated in an inert atmosphere. Pressuure is applied to the joint and local plastic deformation is followed by diffusion during which the surface voids are gradually removed.
Портлатиб пайвандлаш	босим билан пайвандлашнинг портловчан молда заряди портлаганда ажралиб чиқадиган энергия таъсирида амалга оширилувчи бир туридир.	In explosive welding the force required to deform the interface is generatedby an explosive charge

VIII. Адабиётлар рўйхати

Махсус адабиётлар:

1. H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002
4. Abralov M.A., Dunyashin N.S. Bosim ostida payvandlash. Darslik– T.: Noshirlik Yoddusi, 2015– 260b.

Интернет ресурслари:

1. <http://www.welding.su>
2. <http://www.aws.org>
3. welding.com