

**R.X. SAYDAHMEDOV, T.O. ALMATAYEV,
U.A. ZIYAMUXAMEDOVA**

**MATERIALSHUNOSLIK
VA KONSTRIUKSION
MATERIALLAR
TEXNOLOGIYASI**

TOSHKENT

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI**

**R.X. SAYDAHMEDOV, T.O. ALMATAYEV,
U.A. ZIYAMUXAMEDOVA**

**MATERIALSHUNOSLIK VA
KONSTRUKSION MATERIALLAR
TEXNOLOGIYASI**

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi
tomonidan o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etilgan.*

TOSHKENT – 2017

UO'K: 66.017 (075)

KBK 30.3

S-22

- S-22 R.X. Saydahmedov, T.O. Almatayev, U.A. Ziyamuxamedova. Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi. –T.: «Fan va texnologiya», 2017, 128 bet.**

ISBN 978-9943-11-653-5

Mazkur o‘quv qo‘llanmada metallar va qotishmalarning ichki tuzilishi, xossalari; temir-uglerod qotishmalarining holat diagrammasi; uglerodli, konstruksion, asbobsozlik po‘latlari va ularning sinflanishi; po‘latga termik ishlov berish usullari; legirlangan po‘latlarning tasnifi va markalanishi; qora va rangli metallar texnologiyasi: cho‘yan va po‘lat ishlab chiqarish; quymakorlik, po‘lat quymalar olish usullari; metallarga bosim ostida ishlov berish usullari: metallarni prokatlash, cho‘zish, presslash, bolg‘alash va shtamplash; metallarni sinash: qattiqlikni aniqlash usullari; nometall konstruksion materiallar: plastmassalar, ularni mexanik ishlash, presslash va payvandlash haqidagi ma’lumotlar yoritilgan.

O‘quv qo‘llanma materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasini o‘rganayotgan mashinasozlik bakalavr yo‘nalishlari talabalari uchun mo‘ljallangan.

UO'K: 66.017 (075)

KBK 30.3

Taqrizchilar:

Q.H.Mahkamov – TDTUning «Qishloq xo‘jalik texnikasi va servisi» kafedrasи professori, t.f.d.

ISBN 978-9943-11-653-5



© «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2017.

KIRISH

Mustaqil Respublikamiz iqtisodiyoti va sotsial taraqqiyotini rivojlanishida mashinasozlikning o'rni o'ta muhim bo'lib, yangi texnika va texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish bilan bir qatorda zamonaviy talablarga javob beradigan yuqori sifatli konstruksion materiallar yaratish va ulardan tejamlı foydalanish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi[1].

O'quv qo'llanmaning maqsadi talabalarda mashinasozlikda qo'llaniladigan metall va nometall matariallarning tuzilishi, xossalari; temir-uglerod qotishmalar; po'latga termik ishlov berish; qora va rangli metallar texnologiyasi; quymakorlik; metallarga bosim ostida ishlov berish; metallarni sinash uslublari va nometall konstruksion materiallar, eng yaxshi texnologik usullarni tanlash usullari bo'yicha yo'naliishlar profiliga mos bilim, ko'nikma va malakani shakllantirishdan iboratdir[2-3].

O'quv qo'llanmani yaratishda qator mualliflarning[3-8] ma'lumotlaridan foydalanildi.

Ushbu o'quv qo'llanma tarkibiy jihatdan quyidagi 8 bobni o'z ichiga olgan: metallar va qotishmalarining tuzilishi, xossalari; temir-uglerod qotishmalarining tasnifi; po'latga termik ishlov berish; qora va rangli metallar texnologiyasi; quymakorlik; metallarga bosim ostida ishlov berish; metallarni sinash uslublari va nometall konstruksion materiallar.

Birinchi bobda texnik metallar, metallografiya, kristallografiya, metallarning fizik, kimyoviy, mexanik va texnologik xossalari berilgan.

Ikkinchi bobda temir-uglerod qotishmalarining tasnifi keltirilgan. Konstruksion po'latlar, po'lat guruhlari, cho'yan kabi asosiy tushunchalar ham mazkur bobda berilgan.

Uchinchi bobda po'latga termik ishlov berish: yumshatish, me'yorlash, toblastish va ularning usullari haqida batafsil ma'lumotlar bayon etigan.

To'rtinchi bobda metallurgiya, rudalarni boyitish, yonilg'ilar, Domna pechi, Marten pechi, quymalar haqida ma'lumotlar berilgan.

O'quv qo'llanmaning 5-bobida quymakorlik haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan model, sterjen, qolip, quyma olish

texnologik jarayonlari va quymakorlik usuli bilan olinadigan detallar haqida bayon etilgan.

Mazkur qo'llanmaning oltinchi bobida metallarni bosim ostida ishlov berish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, mazkur bobda mo'rt metallar, deformatsiya turlari, metallarni prokatlash, metallarni cho'zish va presslash, metallarni bolg'alash, shtamplash turlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Yettinchi bobda metallarning sinash uslublari haqida so'z yuritilgan. Qattiqlikni Brinell, Rokvell va Shor uslublari bilan o'lhash, shuningdek, materiallarni cho'zishga sinash haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Qo'llanmaning sakkizinchchi bobida nometall konstruksion materiallarning sinflanishi, plastmassalar va ularga ishlov berish usullari kabi tushunchalar keltirilgan.

Mazkur o'quv qo'llanma 5310500-Avtomobilsozlik va traktor-sozlik; 5310600- Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi; 5320300-Texnologik mashina va jihozlar; 5320100-Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi; 5320200-Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish bakalavr yo'nalishlari talabalariga mo'ljallangan.

1. METALL VA QOTISHMALARNING TUZILISHI, XOSSALARI

1.1. Metall va qotishmalar


Metall deb tavsfifli xususiyatga, yaltiroq va plastik bo‘lgan, elektr va issiqlik o‘tkazuvchanligi yuqori, shaffof bo‘lmanan jismga aytildi.

Texnikada metallarni ikki guruhga bo‘lish mumkin:

- 1) *oddiy yoki sodda metallar* (nisbatan boshqa kimyoviy elementlardan toza bo‘lgan);
- 2) *murakkab metallar yoki qotishmalar* (metall asosida bir necha elementlarning birikmasi).


D.I. Mendeleyev davriy sistemasiga ko‘ra hozirda 110 ta kimyoviy element bo‘lib, shulardan 3/4 qismi metallardir. Qolgan qismi nometallardir. Tabiatda metallar ko‘p bo‘lishiga qaramasdan sanoatda ularning juda oz qismi ishlataladi (1-rasm).

Bilish
kerak!

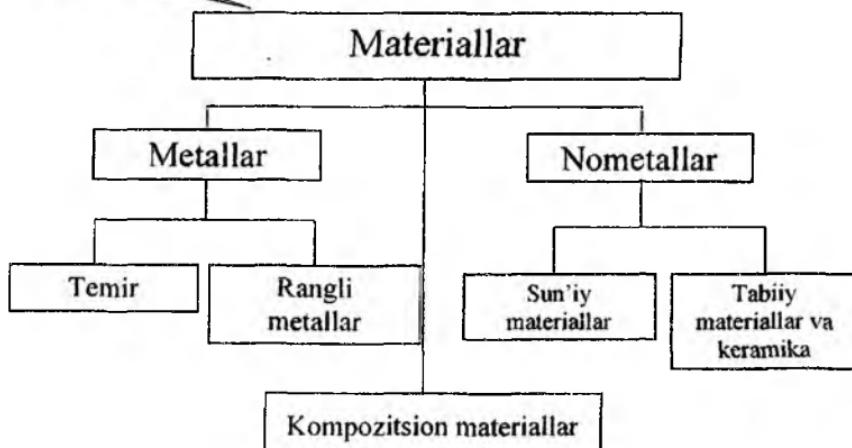

1-rasm. Materiallarning sinflanishi.

Sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan asosiy metall bu temir (Fe) bo'lib, uning uglerod (C) bilan birikmasi qora metallarni tashkil etadi. Dunyo bo'yicha sanoatda ishlataladigan metallarning 93% qora metallardir. Mashina va mexanizmlarni tayyorlashda, asosan, qora metallar ishlataladi. Qolgan metalllar va ularning qotishmalari rangli metallar guruhiga kiradi. Rangli metallardan sanoat ahamiyatiga ega bo'lganlari mis-Cu, aluminiy-Al, magniy-Mg, titan-Ti, qo'rg'oshin-Pb, rux-Zn, qalay va boshqalar bo'lib, ular texnik ahamiyatga egadir (2-rasm).

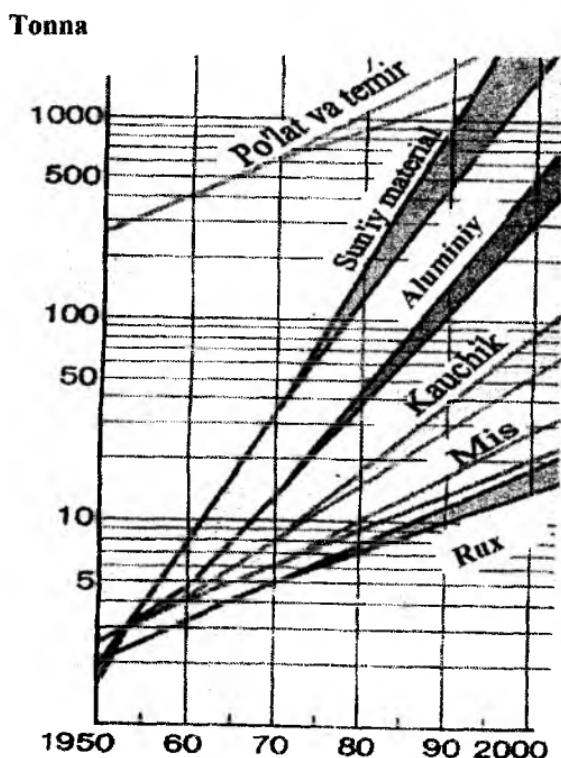

2-rasm. Sanoatda qo'llaniladigan asosiy metallar.

Texnik metallar

Rangli metallar qimmat bo‘lgani uchun sanoatda iloji boricha ularning o‘rnini bosa oladigan qora metallardan ishlatalishga harakat qilinadi.

Yuqorida ko‘rsatilgan rangli metallardan tashqari sanoatda xrom-Cr, nikel-Ni, marganes-Mn, molibden-Mo, kobalt-Co ham ishlataladi. Bu metallar, asosan, asosiy metallarning xususiyatlarini yaxshilash uchun, ularga ma’lum xususiyatlar berish uchun qo‘sishimcha materiallar hisoblanadi. Misol uchun V, W, Ti va So lar qirqish asboblari tayyorlashda qo’llaniladi.

Sanoat va texnikada keng tarqalgan metallar bu po‘lat va uning qotishmalari bo‘lib, ularning fizik-mexanik xossalari metall xossalardan ancha yuqori bo‘ladi. Ulardan mustahkam, talabga javob beradigan, har xil xossali qotishmalar olinadi. Sanoat keng ishlataladigan oddiy metallarga mis-Cu va aluminiy-Al lar kirib, ular elektr simlari va boshqa detallar tayyorlash uchun ishlataladi.

Metallmas kimyoviy elementlardan sanoatda eng muhim rol o‘ynaydiganlari: elementlar kislород, ugлерод, азот, водород ва бозгальдаридар.

Texnikada азотning биркмаси NH_3 -аммиак гази по‘латни сиртqi qismi qattiqligini oshirish va azotga boyitish uchun ishlataladi

Kislород O_2 sanoatda metallarni payvandlash va qirqishda, domna va konverter pechlarida metall ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish uchun ishlataladi.

Kremniy Si esa turli xil metall qotishmalarini olishda ishlataladi, metallarni jilvirlashda, sillqlashda kremniy karborundi SiC dan foydalaniadi.

Oltингурт S cho'yan va po'lat tarkibida juda oz miqdorda bo'ladi.

Uglerod C esa olmos, grafit, ko'mir holida uchraydi.

Po'lat va cho'yanning xossalari uglerodning miqdori va holatiga bog'liq (erkin, ya'ni grafit holida, temir bilan kimyoviy birikkan - sementit holida bo'ladi).

Fosfor P juda ko'p metallar bilan tez birikadi, temirning barcha uglerodli birikmalari tarkibida mavjud. Fosfor bilan oltингурт po'lat tarkibidagi zararli elementlar hisoblanadi, chunki ularni mo'rtligini oshiradi.

Metall va qotishmalardan to'g'ri foydalanish uchun ularning xossalari va ularni qanday sharoitda o'zgarishini bilish kerak. Metall va qotishmaning ichki tuzulishi o'zgarishi bilan ularning xossalari ham o'zgaradi.

1.2. Metallarning ichki tuzilishi

 **Metallarning ichki tuzilishini o'rgatadigan fan metalografiya deb aytiladi.**

Qattiq moddalar ikkiga: amorf va kristall moddalariga bo'linadi.

Amorf moddalarining atomlari tartibsiz joylashgan bo'ladi, ularni sindirganda ham tartibsiz yo'nalishda sinadi, siniqlarida tekis yuzalar bo'lmaydi. Qizdirilganda asta-sekin yumshab boradi va suyuqlanadi, ularning muayyan bir suyuqlanish va qotish harorati bo'lmaydi (yelim, kanifol, shisha va boshqalar). Amorf degan so'z shaklsiz demakdir.

Hamma metall va qotishmalar kristall tuzilishiga ega. Kristall moddalarni atomlari aniq fazoviy geometrik shaklda tartibli joylashgan bo'ladi.


Ba'zi moddalar sharoitga qarab, ba'zan amorf, ba'zan esa kristall holatda bo'lishi mumkin (kauchuk, yelim va h.k.).



Kristallar haqidagi fan kristallografiya deb ataladi.

Kristall moddalar muayyan suyuqlanish va qotish haroratlariga, ularning atomlari muayyan geometrik shakllarga egadir, ularning xossalari turli yo'nalishlarda turlichcha bo'ladi, bu xususiyat **anizotropiya** deb ataladi.

Kristall moddalarning mekanik puxtaligi, issiqligi va elektr o'tkazuvchanligi, suyuqlanish tezligi va harorati, ularni atom tuzilishiga bog'liq va xossalariiga ta'sir etadi.

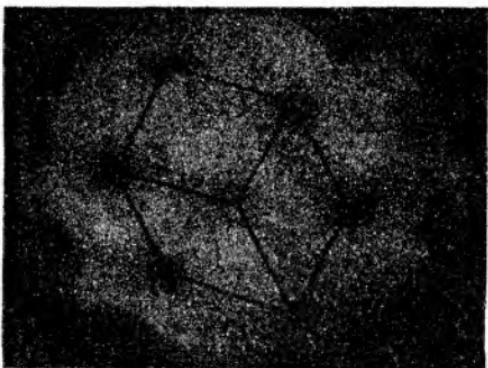

3-rasm. Kristall panjara.

Kristallar ko'pincha eritmalardan olinadi. Eritma qizdirilganda erituvchi bug'lanib, kristall hosil bo'ladi. Bu hodisani **kristallanish** deb ataladi. Kristallanish sharoitiga qarab, kristallar mayda yoki yirik bo'lishi mumkin(3-4 rasmlar).





4-rasm. Kristallning ko'rinishi

Eritma past haroratda asta-sekin bug'latilsa yirik kristallar, yuqori haroratda bug'latilib, tez sovitlsa mayda kristallar hosil bo'ladi. Mayda donali po'latlar qattiq, yirik donli po'latlar nisbatan yumshoq bo'ladi. Hosil bo'lgan kichik bir kristall atrofida muntazam ravishda o'suvchi yirik kristall olish mumkin. Bu jarayon **kristallning o'sishi** deb aytildi. Hamma metall va qotishmalar kristall tuzilishiga ega. Kristall donalar geometrik shaksiz bo'lib, tashqi tomonidan kristall – ko'p qirraga o'xshaydi va ularni **kristall donalar** yoki **granulalar** deb ataladi.



Kristallarni tashkil etgan zarrachalar shu kristallarni hajmi-da tartibli geometrik tarzda joylashadi, bu joylashish *kristall panjara* deb aytildi.

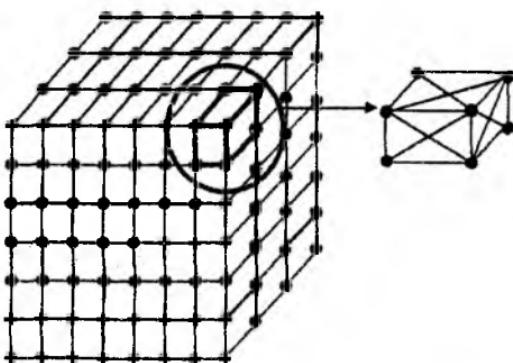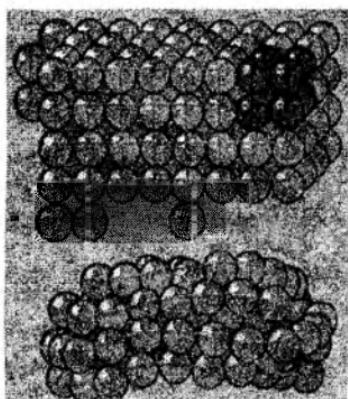

5-rasm.

Kristall panjara va uya.


Bilish kerak!

Rentgen nurlari yordamida tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, aksari metallarning kristall panjalarining turi quyidagicha bo'ladi (5-6-rasmlar);

1) **markazlashgan kub panjara.** Bunda kristall panjaraning o'zida 9 ta atom bo'lib, kub burchaklarini uchlarida 8 ta atom, 1 ta atom esa kubning markazida joylashgan. Bunday panjara Fe, Na, Cr va boshqa metallarga xos (6-a-rasm);

2) **yoqlari markazlashgan kub panjara.** Elementlar uyada 14 ta atom joylashgan bo'lib, 8 ta atom kub uchlarida va 6 ta atom esa kub tomonlari markazlarida joylashgan. Bunday kristall panjara aluminiy, qo'rg'oshin, oltin, nikel va boshqa metallarga xos (6-b-rasm);

3) *geksagonal panjara* (*olti yoqli prizma*) metall atomlarining 12 tasi prizma burchaklarining uchida, 3 tasi esa prizmaning o'rtalig'indan kesimida joylashgan va 2 tasi prizmaning yuqori va ostki yuzaga markazlarida joylashgan. Bunday metall panjara magniy, rux, titan va boshqa metallarga xos (6-d-rasm).

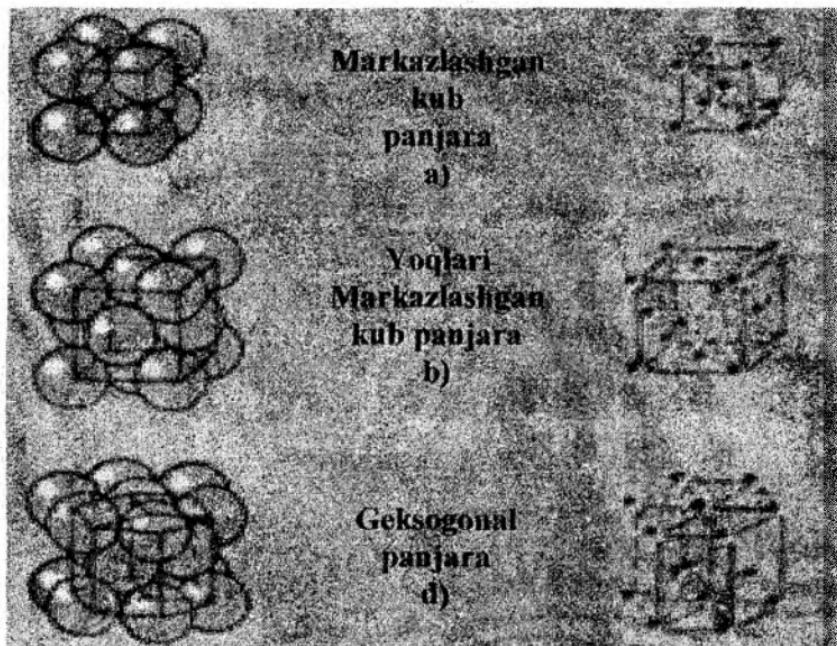


6-rasm. Kristall panjaralarning turlari:

a) markazlashgan kub panjara, b) yoqlari markazlashgan kub panjara, c) geksagonal panjara.

Metallarning xossalari kristall panjara xiliga, atomlarining diametriga hamda atomlar orasidagi masofaga qarab o'zgaradi. Kristall moddalarning atomlari fazoviy panjaraga ma'lum tartibda joylashgan, bu moddalar muayyan erish haroratiga ega bo'ladi. Kristall moddalarga hamma metallar va ularning qotishmalari misol bo'ladi.

Fazoviy panjaring bir turdan ikkinchi turga o'tishi muayyan kritik haroratlarda ro'y berib, *allatropik o'zgarishlar* deb yuritiladi.

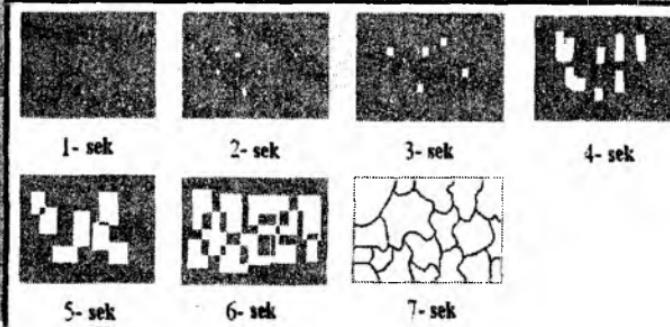

7- rasm. Kristallanish jarayoni.

Kristall moddalarning fazoviy panjarasida atomlar bir tekis va ma'lum tartibda joylashganligi har xil yo'nalishda ularning xossalari har xil bo'ladi, chunki atomlar orasidagi masofa o'zgaradi.

Elementlar uyani tashkil etgan atomlarning o'lchamlari juda kichik, ularni o'lhash uchun angstrom birligi ishlataladi.

$1 \text{ \AA} = 0,0000001 \text{ sm}$ ga teng.

Kristall panjarani tashkil etgan atomlar markazlari orasidagi masofaning qiymati ham juda kichik bo'ladi. Har bir metall o'ziga xos kristall panjaraga ega.

Atomlarning muayyan tartibda joylashuvi natijasida hosil bo'ladigan geometrik jihatdan to'g'ri shakl, butun kristall yoki monokristall deb yuritiladi.

Butun kristall uni o'sishiga biror tashqi qarshilik ko'rsatilmagan taqdir-dagina hosil bo'ladi. Odatda, kristall soviyotgan suyuq metall ichida sodir bo'la boshlaydi. Metall qotgan sari unda o'sayotgan boshqa kristallar shakllangan kristallarning to'g'ri shaklini buzib yuboradi, natijada kristallar donalarga o'xshab qoladi. Demak, tashqi shakli *noto'g'ri kristall donalar* deb ataladi. Donlar ichida atomlar muayyan tartibda joylashganicha qoladi.

Metallarning kristallanish jarayoni ikki bosqichdan iborat bo'lib, kristall markazlarining hosil bo'lishi va hosil bo'lgan markazlar atrofida kristallarning o'sishidan iborat (7-rasm). Kristallarning hosil bo'lish jarayonini o'rganish katta amaliy ahamiyatga ega, chunki metallarning xossalari donlarni shakliga, joylashishiga va kattaligiga bog'liq. Demak, metallarni suyuq holatdan qotish holatga o'tish jarayoni, atomlarni to'g'ri tartibda joylashish (qattiq kristall panjara hosil bo'lishi) dan iborat.



Kristall jismlar ma'lum haroratda suyuq holatdan qattiq holatga va aksincha qattiq holatdan suyuq holatga o'tadi. Bu haroratni *erish nuqtasi* va *qotish nuqtasi* deb aytildi.

Bilish kerak!

Suyuq metallning harorati pasayganda qattiq holatga o'tish jarayoni **birlamchi kristallanish** deb ataladi.

Ba'zi bir metall va qotishmalarda kristallanish jarayoni tugagandan keyin ham, ularni tuzilishida o'zgarishlar davom etadi. Bu jarayon **ikki-lamchi kristallanish** deb ataladi.

Qattiq holatdagi metall tuzilishida yuz beradigan o'zgarishlar **allotropik o'zgarishlar** deyiladi.

Ikkilamchi kristallanish jarayoni shundan iboratki, ma'lum haroratda metallni kristall panjarasi o'zgaradi. Bu o'zgarish vaqtida atomlar qayta guruhlanib, yangi kristall panjara hosil qiladi. Ikkilamchi kristallanish vaqtida metallning xossalarni o'zgarishiga sabab shundan iborat. Bunday o'zgarishlarni metallarga termik ishlov berish jarayonida kuzatish mumkin.

1.3. Metall va qotishmalarning xossalari

Metall va qotishmalardan tayyorlangan detallarning ishlatalishiga qarab turlicha talablar qo'yiladi.

Metallarning xossalari quyidagi turlardan iborat:

1. **Fizik xossalari.**
2. **Kimyoviy xossalari.**
3. **Mexanik xossalari.**
4. **Texnologik xossalari.**



Metallarning fizik xossalari metallarning rangi, solishtirma og'irligi, elektr o'tkazuvchanligi, magnit xususiyati, issiqlik o'tkazuvchanligi, issiqliqdan kengayishi, issiqlik sig'imi va boshqalar.



Metallarning kimyoviy xossalari metallning oksidlanishi, eruvchanligi, korroziyaga chidamliligi va boshqalar.



Metallarning mexanik xossalari metallning mustahkamligi, qattiqligi, egiluvchanligi va boshqalar.



Metallarning texnologik xossalari metallning quyiluvchanligi, oquvchanligi, kesiluvchanligi, payvandlanishligi, bolg'alanuvchanligi, toblanuvchanligi va boshqalar.

Metallarning rangi shaffof bo'lmaydi, har bir metall o'ziga xos yaltiroqlikka va rangga ega. Mis-qizil, rux-kulrang, temir-kumushsimon va hokazo.



Solishtirma og'irligi – moddaning hajm(P) birligiga to'g'ri keladigan metallarning miqdori(V) bo'lib, quyidagicha aniqlanadi.

$$\gamma = P/V \text{ (g/sm}^3\text{)}$$



Hamma metallarning solishtirma og'irligi D.I.Mendeleyev davriy sistemasida berilgan.



Erish harorati. Metallarning batamom suyuq holga o'tadigan harorati *erish harorati* deb ataladi. Har qaysi metallning erish harorati jadvallarda berilgan.

Issiqlik o'tkazuvchanlik. Metallarni qizdirganda yoki sovitganda o'zidan issiqlikni qanchalik tezlik bilan o'tkazishga aytildi. Issiqlik o'tkazuvchanligini taqqoslash uchun shartli belgilardan foydalaniadi. Metallarning issiqlik o'tkazuvchanligi koeffitsiyent bilan ifodalanadi. Misol uchun (koeffitsiyent miqdori) mis 0,9, aluminiy 0,5, temir 0,15, simob 0,02. Issiqlikni o'zidan yomon o'tkazadigan metallning to'la qizishi uchun, uzoq vaqt qizdirilishini talab etadi. Bunday metallarni tez sovitganda yorilib ketishi mumkin. Metallarni termik ishlanganda ana shu xususiyatini hisobga olish zarur.


Amaliyotda radiatorlar va elektr asboblarning detallari issiqlikni yaxshi o'tkazadigan metallardan tayyorlanadi.



Issiqlikdan kengayish. Ma'lumki, issiqlikdan metallarning hajmi va o'chamlari o'zgaradi. Shuning uchun mashina va mexanizmlar tayyorlanayotganda ularning detallarini issiqliqdan kengayishini hisobga olish zarur. Misol uchun mashina va traktorlarning dvigatellarining klapanlari, ko'priq fermalari, relslar va hokazolar.



Elektr o'tkazuvchanlik. Metallarda elektr o'tkazuvchanlik har xil bo'ladidi. Elektr tokiga qarshilik ko'r-satadigan metallar elektrni yaxshi o'tkazadi. Metallarning harorati oshishi bilan elektr o'tkazuvchanligi kamayadi va aksincha. Metallni absolyut nol (-237°C) ga sovitilganda elektr qarshiligi nolga teng bo'ladidi.

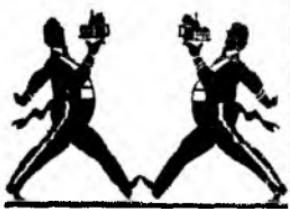

Magnit xossalari. Po'lat va cho'yanning magnit xossalari faqatgina ularning kimyoiy tarkibigina emas, balki ichki tuzilishiga ham bog'liq. Bundan shu narsa kelib chiqadiki, metallarning magnit xossalari doimiy emas, ularga termik va mexanik ishlov berilganda ushbu xossalalar o'zgaradi.



Temirni sovuq holatida magnit xossalari ancha sezilarli bo'lib, uni qizdirganda magnit xossalari ancha kamayib boradi va butunlay yo'qolishi ham mumkin.

Magnit xossalariiga ega bo'lgan po'latlar texnikaning juda ko'p tarmoqlarda ishlataladi. Misol uchun rudalarni saralashda, temir-tersaklarni ko'tarishda, elektr dvigatellarida, radio-telefon, telegraf detallarini tayyorlashda ishlataladi.

Ba'zi magnit xossalariiga ega bo'lмаган po'latlarni ishlatishga to'g'ri keladi. Bunday po'latlarning tarkibida ma'lum miqdorda nikel va marganets bo'ladi.

Metallarning kimyoviy xossalari



8-rasm. Korroziyaga uchragan panjara.

Metallar va qotishmalar muhit ta'sirida kimyoviy o'zgaradi. Bu o'zgarishlarni *korroziya* deb ataladi.

Korroziya turli metallarda turlicha ro'y beradi: temir zanglaydi, misning ustki qismi ko'karadi, qo'rg'oshin xiralashadi, aluminiyum yaxshi va hokazo (8-rasm).



Ko‘p metallar va qotishmalar yuqori harorat sharoitida kimyoviy jihatdan o‘zgaradi. Metallar oksidlanishi sababli chiqindiga chiqishi mumkin.

Yuqori darajada qizdirilganda, oksidlanmaydigan metallar *issiqlikka chidamli metallar* deb ataladi.


Ba‘zi metallar yuqori darajagacha qizdirilganda ham, o‘z tuzilishini saqlash, yumshamaslik va og‘ir vaznlarda ham deformatsiyalanmaslik xususiyatiga ega, bunday metallarni *o‘tga chidamli metallar* deb ataladi.

Ko‘p metallar ishqorlar, kislotalar, tuzlar ta’sirida bo‘ladi. Agar ular metallarga ta’sir etmasa, bunday metallar *kislotaga, tuzga, ishqorga chidamli metallar* deb ataladi.

Metallarning mexanik xossalari

Metallarning mexanik xossalari: mustahkamlik, qattiqlik, egiluvchanlik, plastiklik va hokazolar.

Bunda har xil metall namunalari mashinalarda sinab ko‘riladi.

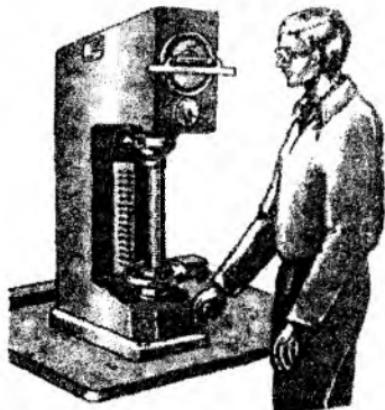


Ushbu bo‘limda, metallarning qattiqligiga to‘xtashga to‘g‘ri keladi, chunki mashinasozlik sanoatida metallarning qattiqligini o‘zgartirish usullari mavjud bo‘lgani sababli uning ahamiyati katta.

9-rasm. Mexanik xossalarni aniqlash.

Sharikni namunada qoldirgan izi qancha katta bo'lsa, metall shuncha yumshoq va aksincha bo'ladi.

Metallarning qattiqligi deb metallni unga bir qattiqroq jismni botishiga qarshilik ko'rsatish qobiliyatiga aytildi. Qattiqlik metallning eng asosiy xususiyatlardan bo'lib, detallar tayyorlashda metallning ishga yaroqli va yaroqsizligini ifodalaydi. Metall qancha qattiq bo'lsa, uni ishslash uchun shuncha ko'p kuch talab etadi. Metallarning qattiqligi turlicha aniqlanadi. Ko'proq qo'llaniladigan usullardan namunaga toblangan sharik, konussimon olmos yoki piramidasimon olmos botirish yo'li bilan aniqlanadi (9-rasim).


Qattiqlikni aniqlashning quyidagi usullari keng tarqalgan:

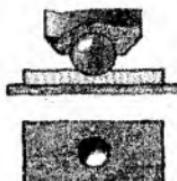


1. Toblangan sharikni botirish
(Brinell bo'yicha qattiqlikni aniqlash)

Brinell usuli

2. Olmos konusning uchini botirish
(Rokvell bo'yicha qattiqlikni aniqlash).

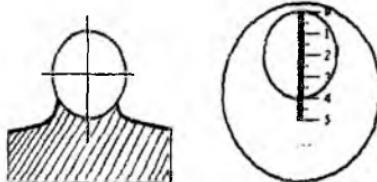

Rokvell usuli

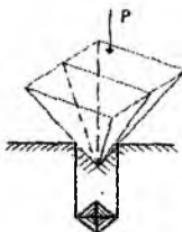

3. Olimos piramidaning uchini botirish (Vickers bo'yicha qattiqlikni aniqlash).

Vickers usuli

Qattiqlikni aniqlashda metallni sindirmasdan tekshiriladi. Detalning qalinligi va qattiqligiga qarab, shariklarning har xil diametr dagisi olinadi. Misol uchun, nagruzka 30000 N bo'lganda diametri 10 mm li, 7500 N bo'lganda 5 mm li, nagruzka 1800 N bo'lganda diametri 2,5 mm li bo'lgan sharik qabul qilinadi.

Sharik botirilgandan so'ng hosil bo'lgan izning metallning qalinligidan kamida 10 marta kam bo'lishi zarur. Izni markazidan metallning yuza chetigacha bo'lgan oraliq sharning diametridan katta bo'lishi kerak.

Qattiqlik qimmati HB bilan belgilanadi va aniqlash usulining indeksi qo'yiladi.

$$HB = P/F \text{ (H/mm}^2\text{)}$$

bunda, P—sharikka qo'yilgan kuch, H;
F—shar qoldirgan izning yuzasi, mm^2

$$F = \frac{\pi \cdot D^2}{2} - \frac{\pi \cdot D}{2} \sqrt{D^2 - d^2}, \text{ mm}^2$$

bunda, D—sharning diametri, mm; d—izning diametri, mm.

**Brinell
usuli**

**Rokvell
usuli**

Rokvell usulida diametri 1,58 mm bo'lgan po'lat sharik yoki 120° burchaklı olmos konusdan foydalaniлади. Bunda qattiqlik indikatordagi shkaladan aniqlanadi. Sharik yumshoq metallalar uchun, olmos konus qattiq metallarni sinash uchun ishlataliladi.

Vikkers usulida juda yumshoq va qattiq metallarning qat-tiqligini aniqlash mumkin. Bu usulda namuna uchlaridagi burchak 136° bo'lgan piramida bosiladi. Bosiladigan kuch 550-1200 N. Izning o'lchami priborning o'zidagi mikroskop yordamida aniqlanadi.

Metallarning texnologik xossalari

Metallarning texnologik xossalariiga ularning bolg'alanuvchanligi, payvandlanuvchanligi, oquvchanligi, kesib ishlanuvchanligi va boshqalar kiradi.

Tekshirish uchun savollar

1. Materialshunoslik va materiallarni tekshirish faniga izoh bering.
2. Texnikada ishlatiladigan asosiy metallarga izoh bering.
3. Metallarning xossalariini ta'riflang.
4. Materialning qattiqligi qanday tushuniladi va uni aniqlash usullarini ko'rsating.
5. Metallarning ichki tuzilishini tushuntiring. Kristall panjaralarning turlarini keltiring.

2. TEMIR-UGLEROD QOTISHMALARINING TASNIFI

2.1. Qotishmalar haqida ma'lumotlar



Ikki va undan ortiq elementlarni birga suyuqlanish yo'li bilan olingen murakkab jism *qotishma* deb aytiladi. Bunga misol uchun cho'yan, po'lat, bronza, latun, duraluminiy va boshqalarni keltirish mumkin.

Ba'zan qotishmani uning tarkibiga kiruvchi elementlarning kukunlarini aralashtirib, unga shakl berib hosil qilingan buyumni maxsus pechlarda 1100-1400°C da pishirish yo'li bilan ham olish mumkin. Misol uchun qattiq qotishmalar, metallokeramik detallar shu yo'sinda olinadi.

Qotishma tarkibiga kiruvchi elementlarning atom diametrlari farqiga, kristall panjara turiga va ularning suyuqlanish haroratiga ko'ra qotishmalar: *mekanik aralashma, kimyoviy birikma va qattiq eritmaga* bo'linadi.

Mekanik
aralashma

Agar qotishma tarkibiga kiruvchi elementlarning atomlari kristallanish jarayonida bir-biriga tortilnay, bir-biridan qochsa, qotishma tarkibiga kiruvchi har bir element atomlari qattiq holatda mustaqil kristalllar hosil qiladi. Bunda hosil bo'lgan kristall donlar mekanik aralashmadan iborat bo'ladi.

Qotishmani kristallanish sharoitiga ko'ra mekanik aralashma turli mekanik va o'chamlik kristallardan iborat bo'ladi.

Kimyoviy birikma

Agar qotishma tarkibiga kiruvchi elementlarning atomlari kristallanish jarayonida o'zaro kimyoviy ta'sir etsa, bunday elementlar qotish natijasida kimyoviy birikma hosil qiladi. Kimyoviy birikmaning kristall panjarasi murakkab, ularni ko'proq metall va metallmas elementlar birikib hosil qiladi.

Qattiq eritma


Qotishmaga kiruvchi elementlardan biri ikkinchisida erib qolganda sof metall kabi kristall panjaralari tuzilish hosil qiladi. Misol uchun, temir S, Ni, Mn, Si va boshqa elementlar bilan, Cu, Ni, Zn, Al, Si va boshqa elementlar bilan qattiq eritma hosil qiladi.

Qattiq eritmalar hosil qilishda qotishma tarkibidagi qaysi elementning kristall panjarasi saqlanib qolsa, shu element **erituvchi element** deb, kristall panjarasi saqlanmagan elementni esa, **eruvchi element** deb aytildi va A(V) A-erituvchi, V-eruvchi deb nomlanadi.

Qotishmalar tarkibiga kirgan elementlarning o'zaro munosabatlariga ko'ra elementlarning eruvchanligi turlicha bo'ladi. Misda nikel, nikelda mis xohlagancha eriydi.

Hamma metallar ham bir-birida yaxshi erivermaydi. Ba'zi elementlar yaxshi, o'rta, yomon va umuman erimasligi mumkin. Rentgen nurlari yordamida tekshirilganda shu narsa aniqlandiki, eruvchi element atomlari bilan erituvchi element atomlari o'rin almashuvi natijasida qattiq eritma hosil bo'ladi.

Atomlarning bunday o'rin almashuvi uchun A va V elementlarining kristall panjaralari bir xil bo'lishi va atomlar radiuslari bir-biriga yaqin bo'lishi kerak.

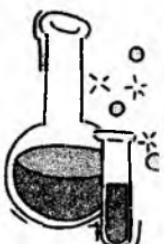

Odatda, qotishmani hosil qiluvchi asosiy komponentlardan tashqari qotishma tarkibida oz miqdorda boshqa elementlar ham mavjud bo'ladi va ularni **primeslar** (qo'shimchalar) deb yuritiladi. Bu primeslar (qo'shimchalar) qotishmaga rudani eritib olayotganda yoki qotishma eritilayotganda tushadi. Ular qotishmani xossalariiga ta'sir etmaydi.


2.2. Qotishmalarining holat diagrammasi




Metall (qotishma) sovitilgan vaqtida kristallanadi, ya'ni suyuq holatdan qattiq holatga o'tadi. Bunday kristallanish *birlamchi kristallanish* deb ataladi.

Metallarning kristallanish grafigi. Har qanday metall va qotishmalarning ichki tuzilishi, xossalari uni qizdirganda va sovitganda ro'y beradigan hodisalar, aralashmaning bir-biri bilan qanday miqdorda aralashishiga bog'liq. Odatda, metall (qotishma) sovitilgan vaqtida kristallanadi, ya'ni suyuq holatdan qattiq holatga o'tadi. Bunday kristallanish *birlamchi kristallanish* deb ataladi (10-rasm).


Qotgan metallning qizdirilgandan so'ng sovishi natijasida qaytadan kristallanish *ikkilamchi kristallanish* deb aytildi. Kristallanish jarayonini yaxshiroq o'rGANISH uchun kristallanishni grafikda ko'ramiz (10-rasm).

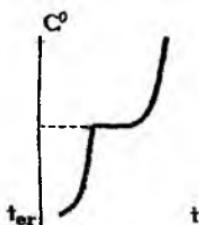

Grafikdan ko'riniib turibdiki, harorat ma'lum darajaga yetganda birmuncha o'zgarmay turadigan to'xtash (bu to'xtashlar sovitganda ham mavjud bo'ladi) bo'lib, bunda ichki o'zgarishlar sodir bo'ladi.

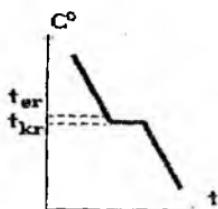



Metall qizdirilgan vaqtida berilgan issiqlikni o'ziga yutadi, sovitganda esa metalldan issiqlik ajraladi, bu esa metallni qizdirganda yoki sovishida to'xtatishga sabab bo'ladi.

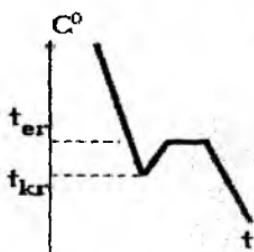

Metallning biror holatida yoki tuzilishidagi o'zgarishlarga mos keladigan harorati *krilitik nuqta* deb aytildi. Erigan metallning kristallanishi uchun erish haroratidan pastroq bo'lgan haroratgacha sovitish kerak, chunki ana shu haroratga atomlar aniq bir sxema bo'yicha guruhlanib kristall hosil qiladi.

10-rasm. Metallni erish va sovish grafigi.

Metallarni kristallanishi harorati *pirometr* deb ataluvchi asbob bilan aniqlanadi, ya'ni vaqt ichida suyuq metallni qotish yoki metallni qattiq holatdan suyuq holatga o'tishi kuzatiladi. Ma'lum vaqt birligida yuz bergen o'zgarishlar yozib olinib, olingen material bo'yicha sovish yoki qotish egi chizig'ini harorat va vaqt koordinata o'qlarida chiziladi(11-rasm).

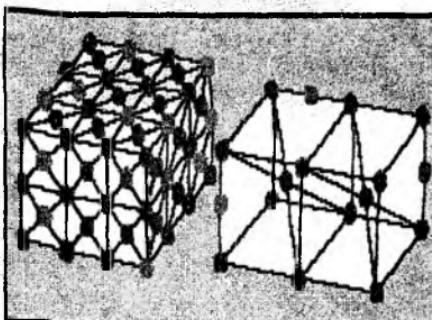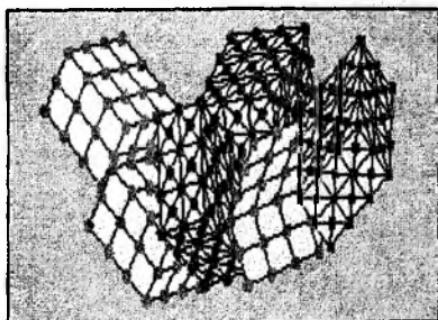

11-rasm. Krisstallanish darajasi.



Ma'lumki, qotishma ikki va undan ko'p elementlarning bir-biri bilan aralashtirilib hosil qilinadigan birikmadir. Ko'pchilik qotishmalar erish yo'li bilan olinadi, lekin elektroliz, bug' holatiga o'tkazib va boshqa usullar bilan ham qotishma olish mumkin. Aralashmalar ichida metallmas elementlar ham bo'lishi mumkin, ammo asosiy elementni metall tashkil etadi. Hamma metallar ham aralashib qotishma hosil qilavermaydi. Misol uchun temir bilan qo'rg'oshin aralashmasidan qotishma hosil bo'lmay, balki qatlamlı birikma hosil bo'ladi.

Qotishmalarning holat diagrammasi erigan aralashmaning qotish jarayonida tuzilish o'zgarishini tavsiflab, berilgan qotishmani tuzilishi haqida yaqqol ma'lumot beradi. Holat diagrammasi bo'yicha berilgan qotishmani avvaldan tuzilishini va xossasini bilish mumkin. Bundan tashqari, holat diagramma qotishmalarni termik ishlashni ilmiy jihatdan asoslab berish uchun xizmat qiladi.


Qo'rg'oshin va surma bir-birida yaxshi erib, juda ko'p turdag'i qotish-malarni hosil qiladi.

Ma'lumki qotishmaning holat diagrammasini chizish uchun erish va kristallanish kritik haroratlari va nuqtalari zarur bo'ladi. Ular tajriba yo'li bilan olinadi.

Holat
diagrammasini
chizish uchun 6 ta
tavsiqli
qo'rg'oshin-
surma

Qot. №	Tarkibi		Qotishma- ning erish harorati, °C	Qotishma- ning kris- tallanish harorati, °C
	Qo'rg'- o-shin	Sur- ma		
1.	95	5	296	246
2.	90	10	260	246
3.	87	13	246	246
4.	80	20	280	246
5.	60	40	395	246
6.	20	80	570	246

Qotishmaning holat diagrammasini qurishni
qo'rg'oshin-surma holat diagrammasini chi-
zish misolida ko'ramiz

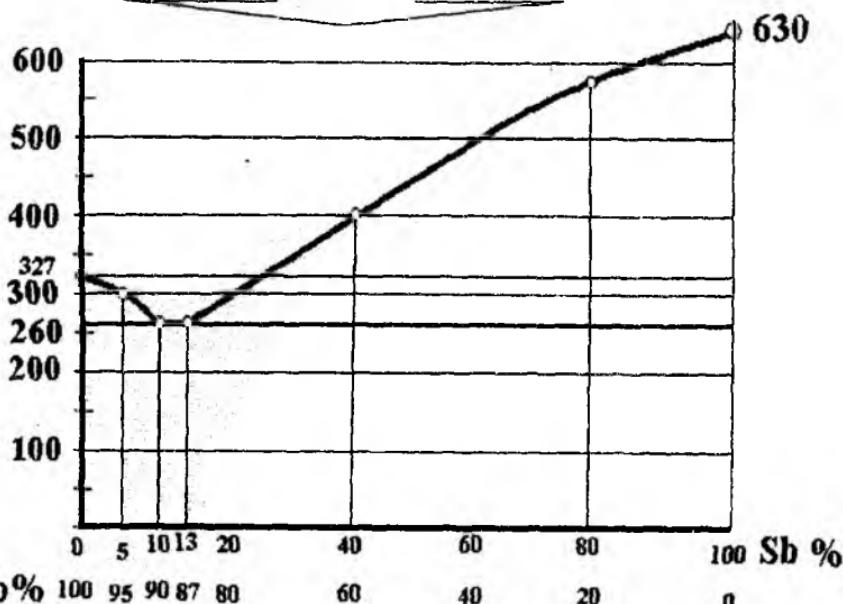

12-rasm. Qo'rg'oshin-surma holat diagrammasi.

Qotishmalarning holat diagrammasi. Har qanday qotishmaning holat diagrammasini chizish uchun mashtabdan gorizontal bo'yicha qotishmaning % miqdori (chap tomoni toza qo'rg'oshin, o'ng tomoni toza surma) quyiladi.

Vertikal bo'yicha kritik nuqtalarni hamda surma va qo'rg'oshin erish nuqtasini (327°C , 630°C) mashtabda belgilab chiqamiz (13-rasm).


Pastdag'i kritik nuqtalarni birlashtirib DE chizig'ini va yuqoridagi kritik nuqtalarni birlashtirib AV va VS egri chiziqlarini olamiz. Ikkala egri chiziq V nuqtada, ya'ni DE to'g'ri chizig'ida kesishadi. Diagrammadan ko'riniib turibdiki, qotishmalarning qotish boshlanishi nuqtalari har xil bo'lib, qotish va kristallanish oxiri bir nuqtada ekan. Aralashmalarining ichida faqat 13% surma va 87% qo'rg'oshinli qotishma kristallanishining boshi va oxiri bir xil bo'lib, bir nuqtada (haroratda) qotar ekan.

Diagrammadan ko'riniib turibdiki, ABC chizig'idan yuqorida hamma qotishmalar suyuq holda bo'ladi, bu chiziqnı likvidus chizig'i deb aytildi (lotin tilida - suyuq ma'noni bildiradi). DBE chizig'ini solidius chizig'i deb aytildi (solidius - lotincha qattiq ma'noni bildiradi).

2.3. Temir – uglerod holat diagrammasi

Yodda tutign!

Temir-uglerod (Fe-S) holat diagrammasi po'lat va cho'yan haqida fundamental bilimlar beradi. Uglerod temir bilan kimyoiyiv birikma (sementit-temir karbidi Fe_3C) yoki erkin holda grafit shaklida birikkan bo'lishi mumkin. Temir va uglerod aralashmasini o'rganishdan oldin temirni qizdirganda va sovitganda sodir bo'ladigan o'zgarishlar grafigini ko'ramiz

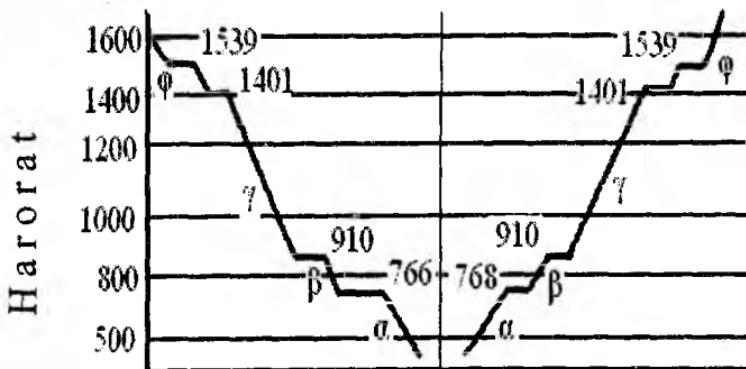

13-rasm. Temirning sovish va erish grafigi.

Eslab qoling!

Grafikda temirni sovish va erish egri chizig'i berilgan. Ma'lumki temir 1539°C da eriydi. Temirni qizdirganda bir necha allotropik shakl o'zgarishi bo'lib o'tadi. Temirni qizdirganda va sovitganda egri chiziqlar birmuncha vaqt o'zgarmay turadi. Ular pog'onalar bilan ifodalanadi. Bu pog'onalar temir soviganda ham, qiziganda ham unda o'zgarishlar sodir bo'lishini ko'rsatadi. Temirni qizdirganda sodir bo'ladigan bu o'zgarishlar vaqtida metallga berilgan issiqlikni o'ziga oladi, soviganda ro'y beradigan o'zgarishlar vaqtida metalldan issiqlik ajraladi (13-rasm).

Temir 768°C dan past bo'lgan haroratda magnit xossasiga ega bo'lib kristall panjarasi markazlashgan kub panjaradan iborat, temirning bu shakli α -temir deb ataladi.

Harorat 768°C dan oshganda temir magnitsizlanadi. Bu shakli o'zgargan temirni β -temir deb yuritiladi. $900-910^{\circ}\text{C}$ da temirda kristall panjara o'zgarib tomonlari markazlashgan kub shaklini oladi.

Temir va uglerod qotishmalarida 910°C da sodir bo'ladigan o'zgarishlar, ayniqsa, katta ahamiyatga ega. Temirni Rentgen nurlari bilan tekshirganda, kristall panjaralarining o'zgarganligini ko'rish mumkin, bunda temirga berilgan issiqlik ana shu o'zgarishga sarf bo'lib, egri chiziq to'xtab pog'ona hosil qiladi va γ -temirga aylanadi. Tomonlari markazlashgan panjara temirni 1400°C qizdirgungacha o'zgarmaydi va harorat 1401°C da temirda kristall panjara yana o'zgaradi va markazlashgan kub holiga o'tadi (γ -temir). Metall suyuq holga kelganda kristall panjara buziladi va atomlar tartibsiz harakatda bo'ladi. Suyuq temirni sovitilgan vaqtida hamma o'zgarishlar teskari tartibda takrorlanadi.

Bilish kerak!

Temirning qattiqlik holati 2 xil fazoviy kristall panjaraga ega bo'lgan 3 xil ko'rinishda bo'ladi.

 
Uglerod atomlari temir panjarasida joylashganda uglerod temir bilan qattiq eritma hosil qiladi. Bu eritma (α Fe) ferrit deb, (γ -Fe) qattiq eritma austenit deb aytildi.

Uglerod temirda yaxshi erimaydi. Uglerodning temirda eruvchanligi haroratga bog'liq: 720°C da uglerod maksimal 0,05 % erishi mumkin, magnit xossasiga ega, elektr tokini yaxshi o'tkazadi, xona haroratida uglerod 0,006% gacha erigan holda bo'ladi. Austenitda (γ -Fe) uglerod 2,14% eriy oladi. 1130°C γ -temirni anchagini uglerodni eritish qobiliyati bo'lib, termik va kimyoviy termik jarayonlarini bajarish imkoniyatini tug'diradi.


Eslab qoling!

1868-yilda rus olimi D.K.Chernov tomonidan po'latdagi uglerodning miqdoriga qarab kritik nuqtalarni mavjudligi aniqlangan. Temirda uglerodni eng ko'p miqdori 6,67% bo'lib, bunda kimyoviy birikma hosil bo'ladi.

Bu birikmani **sementit** (temir karbidi Fe_3C) deb yuritiladi. Sementit turg'unmas kimyoviy birikma bo'lib, katta haroratda bo'linib ketadi:



Shuning uchun o'r ganilmoqchi bo'lgan diagrammani "Temir-sementit" yoki bo'limasa "Temir-uglerod" holat diagrammasi deb yuritiladi (14-rasm). Temir-uglerod holat diagrammasi yuqorida qurilgan uslubda olingan kritik nuqtalar va haroratlar asosida mashtablarda chiziladi

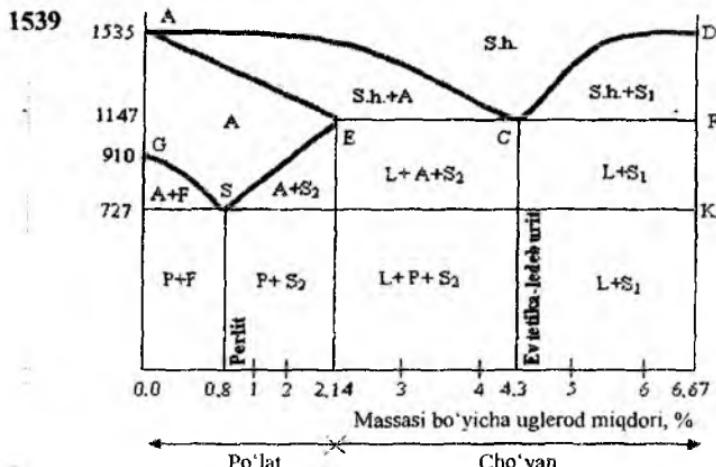

Temir-uglerod qotislunalarining holat diagrammasi

14-rasm. Temir-uglerod holat diagrammasi.

Fe-C holat diagrammasini tahlil qilamiz (14-rasm)



ACD chizig'i *likvidus* chizig'i bo'lib, uning yuqorisida joylashgan hamma qotishmalar suyuq holatda, AECF chizig'i esa *solidus* chizig'i bo'lib, undan pastda joylashgan hamma qotishmalar qattiq holatda bo'ladi.

Chiziqlarning tavsifi diagramma murakkab ekanini, ya'ni 1 va 2 tipdagi diagrammalar yig'indisidan tashkil topganligini ko'rsatadi. Bu yerda A nuqtadan E nuqtagacha 2 tipdagi va E dan F gacha 1 tipdagi diagrammalardir. Sovish jarayonida aralashmadagi uglerod miqdoridan qat'i nazar AS chizig'i bo'ylab suyuq aralashmalardan qattiq eritmaning birinchi kristallari paydo bo'la boshlaydi, buni *austenit* deb yuritiladi.

Demak, ACE hududida aralashma ikki fazadan iborat bo'lib, suyuq aralashma va austenitdan tashkil topgan.

CD chizig'i bo'yicha suyuq aralashmadan qattiq sementitni kristallari paydo bo'la boshlaydi. 6,67% C li sementitning bir qancha kristallari paydo bo'lib S nuqtada suyuq aralashmadagi qolgan sementit kristallanadi va evtektik aralashma hosil qilib ($4,3\%$ S) 1147°C da qotadi. Demak, ECF chizig'ida sementit to'la qotib bo'ladi. CFD hududi ikki fazali aralashmadan iborat bo'lib, suyuq qotishma va sementitdan iborat. C nuqtada ($4,3\%$ C) bir vaqtning o'zida austenit va sementit kristallanib evtektika, ledeburit hosil qiladi. Ledeburit, tarkibida $2,14\text{--}6,67\%$ C bo'lgan hamma qotishmalarda mavjud bo'ladi va bu qotishmalarni *cho'yan* deb yuritiladi(15-rasm).


Bilish kerak!

E nuqta temirni uglerod (2,14%) bilan to'yangan nuqtasi hisoblanadi. E nuqtadan chap tomonda yotgan hamma qotishmalar to'la qotgan vaqtida austenitni bir o'zidan iborat bo'lib, bunday qotishmalar *po'lat guruhi*ni hosil qiladi (16-rasm).

Qotgan qotishmadagi o'zgarishlarni ko'ramiz. GSE, PSK va GPQ chiziqlari ko'rsatib turibdiki, qotgan aralashmalarda ham tuzilish o'zgarishlari yuz beradi. Qattiq holatdagi o'zgarishlar temir bir modifikatsiyasi ikkinchi modifikatsiyasiga o'tishda uglerodning temirda eruvchanligini o'zgarishi hisobiga bo'ladi.



15-rasm. Cho'yanning kristall atom tuzilishi.

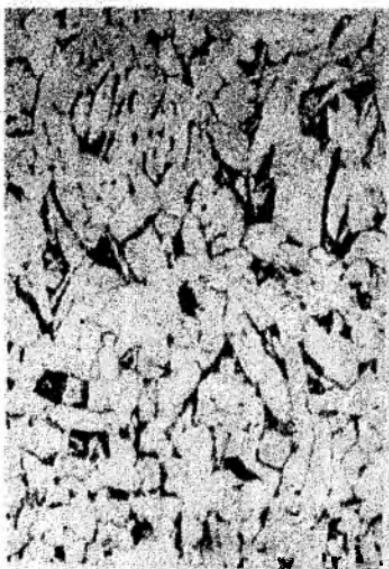

16-rasm. Po'latning kristall atom tuzilishi.

Diagrammada AGSE hududida austenit (A) bo'lib, qotishma sovishi davomida austenitdan GS chizig'i bo'ylab ferrit ajraladi. Ferrit uglerodning Fe₃ dagi qattiq eritmasi, boshqacha qilib aysak gamma temir (Fe_{γ}) alfa temir (Fe_{α}) ga o'tadi. Bundan tashqari, harorat $1147^{\circ}C$ dan $727^{\circ}C$ pasayishida uglerodning Fe_{γ} eruvchanligi 2,14% dan 0,8% gacha pasayadi.

Diagrammada SE chizig'i bo'yicha austenitdan ikkinchi sementit ajraladi. Bu sementit qattiq qotishmadan ajralib chiqadi.

GSP hududi ikki fazadan iborat, ya'ni ferrit va bo'linuvchi, o'zgaruvchi austenitdan iborat.

S nuqtada ($0,8\%C$) $272^{\circ}C$ da hamma austenit bo'linib, o'zgarib ferrit va ikkilamchi sementitdan iborat mayin mexanik aralashma hosil qiladi. Ushbu evtektoid aralashma **perlit** deb ataladi. Tarkibida $0,8\%$ dan kam uglerod bo'lgan po'latlarni **evtektoidgacha bo'lgan po'latlar** va tarkibida $0,8\%-2,14\% C$ bo'lgan po'latlarni evtoktoiddan keyingi po'latlar deb ataladi.

PSK chizig'i bo'yicha barcha qotishmalarda qoldiq hamma austenitdan perlit hosil bo'ladi. Shuning uchun PSK chizig'i **perlit hosil qiluvchi chiziq** deb yuritiladi.

Diagrammadan S va C nuqtalarni bir-biriga solishtirsak, quyidagilarni ko'ramiz (14-rasm).

1) C nuqtadan yuqorida suyuq aralashma, S nuqtadan pastda esa qotgan austenit bo'ladi

2) C nuqtada AC va CD chiziqlari uchrashgan bo'lib, suyuq aralashmadan kristall paydo bo'lishini ko'rsatadi. S nuqtadan GS va SE chiziqlari uchrashgan bo'lib, qotgan aralashmani ikkilamchi kristallanishini ko'rsatadi

3) C nuqtada $4,3\% C$ li suyuq aralashma bo'lib, kristallanib ledeburit evtektika hosil qilsa, S nuqtada $0,8\% C$ li aralashma qayta kristallanib perlit hosil bo'ladi

4) C nuqta sathida FE evtektik-ladeburit chizig'i yotgan bo'lsa, S nuqta sathida RK chizig'i, evtektoid-perlit chizig'i yotibdi

5) C nuqta birlamchi kristallanish markazi bo'lsa, S nuqta qotishmaning ikkilamchi kristallanish markazi hisoblanadi

Temir-uglerod qotishmasini suyuq holatdan asta-sekin (soatiga 10^0C dan) uy haroratigacha sovitilib borilganda, quyidagi tuzilishlarni ko'ramiz. Ferrit, sementit, austenit, perlit va ledeburit.

Eslab qoling!

a) Ferrit (F) uglerodning alfa temirdagi qattiq eritmasi bo'lib, bu eritmada uglerod juda oz miqdorda (0 dan 0,006% gacha) bo'ladi. Ferrit texnik toza temirdir.

b) Sementit (S) temir bilan uglerodning kimyo-viy birikmasi (temir karbidi), bu birikma juda qattiq bo'lib, uning qattiqligi $NV=80 \text{ N/mm}^2$.

c) Austenit (A) uglerodni gamma temirdagi qattiq eritmasi bo'lib, unda uglerod 2,14% bo'ladi.

d) Perlit (P) ferrit bilan sementit mayda donalariidan hosil bo'lgan mexanik aralashma (evtektoid aralashma).

e) Ledeburit (L) austenit bilan sementitning mexanik aralashmasi bo'lib, bunday aralashma cho'yanni 1147°C da qotishidan hosil bo'ladi.

Yodda
saqlang!

Temir-uglerod qotishmalari
po'latlar (2,14% gacha C) va
cho'yanlarga (2,14 dan 6,67
gacha C) tasniflanadi.

Po'latlar va oq cho'yanlarning temir-sementit diagrammasiga muvofiq tasniflanadi. Vazifasiga ko'ra uglerodli po'latlar konstruksion, asbobsozlik po'latlar va maxsus maqsadlarda ishlataladigan po'latlarga tasniflanadi.

2.4. Konstruksion polatlar va ularning sinflanishi

Eslab qoling!



Mashinasozlikda mashinalarning detalari va konstruksiylarini tayyorlash uchun keng ko'lamda ishlataladigan po'latlar **konstruksion po'latlar** deyiladi.

Sifatli po'latlar qanday maqsadda ishlatalishiga qarab A, B va C guruhlarga ajratiladi.

Barcha guruhlarda 1-4 raqamli po'latlar qaynaydigan (kp) – tinch (sp) va yarimtinch (ps) qilib tayyorlanadi; 5-6 raqamlilari yarimtinch (ps) va tinch (sp) po'latlar bo'ladi.

Me'yoranadigan ko'rsatkichlariga qarab har qaysi guruhlardagi po'lat quyidagi toifalarga (kategoriyalarga) bo'linadi:

- A guruh – 1, 2, 3 – toifalar;
B guruh – 1, 2 – toifalar;
C guruh – 1, 2, 3, 4, 5, 6 – toifalar.

Me'yoranadigan ko'rsatkichlar:

A guruh

birinchi toifa – σ_v, δ ;
ikkinchi toifa - $\sigma_v, \delta, \sigma_{izg}$; uchinchi toifa - $\sigma_v, \delta, \sigma_{izg}, \sigma_t$;

B guruh

birinchi toifa (%) – S, Mn, Si, S, P, As, N.
ikkinchi toifa (%) – C, Mn, Si, S, P, As, N, Cr, Ni, Cu

C guruh

birinchi toifa – kimyoviy tarkibi va $\sigma_v, \delta, \sigma_{izg}$;
ikkinchi toifa – kimyoviy tarkibi va $\sigma_v, \delta, \sigma_{izg}, \sigma_t$;
uchinchi toifa – kimyoviy tarkibi va $\sigma_v, \delta, \sigma_{izg}, \sigma_t, KS + 20^\circ C$;
to'rtinchi toifa – kimyoviy tarkibi va $\sigma_v, \delta, \sigma_{izg}, \sigma_t, KS - 20^\circ C$;
besinchi toifa – kimyoviy tarkibi va $\sigma_v, \delta, \sigma_{izg}, \sigma_t, KS - 20^\circ C$, KS eskirgandan keyin;
oltinchi toifa – kimyoviy tarkibi va $\sigma_v, \delta, \sigma_{izg}, \sigma_t, KS$ eskirgandan keyin.

A guruh

A guruh – odatdagi sifatli po'latlar, kimyoviy tarkibi aniqlanmasdan mexanik xossalari bo'yicha yetkazib beriladi. Bu guruh po'latlari St harflari va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 raqamlari bilan markalanadi. Raqam qancha katta bo'lsa, po'latning mustahkamligi shuncha yuqori bo'ladi

Toifani belgilash uchun markaning oxiriga toifa tartib raqami qo'shiladi (birinchi toifa ko'rsatilmaydi). Masalan, St3ps2. Oksidsizlantirish usulini ko'rsatuvchi indeks bilan marka raqami orasida G harfi bo'lishi mumkin, u marganetsning miqdori ko'pligini bildiradi. Masalan, St5Gps.

Eslab qoling!

B guruh

kimyoviy tarkibi kafolatlangan holda yetkazib beriladigan po'latlar. Ular B indeks, St harflar va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 raqamlari bilan markalanadi. Raqam qancha katta bo'lsa, uglerodning miqdori shuncha ko'p bo'ladi. Markaning oxirigi raqami toifa raqami ko'rsatiladi, masalan, BSt1, BSt3kp.

C guruh

kimyoviy tarkibi va mexanik xossalari kafolatlangan holda yetkazib beriladigan po'latlar. Bu po'latlar C indeksi, St harflari va 1, 2, 3, 4, 5 raqamlari bilan markalanadi. Marka oxiriga toifa raqamini ko'rsatuvchi raqam qo'shiladi. Masalan, CSt3kp4.

B va C guruhlar po'latlarda qaynoq holda bosim bilan ishlov berish hamda termik ishlov berish (me'yorlash, toplash va bo'shatish) mumkin.

2.5. Uglerodli sifatli asbobsozlik po'latlari

Uglerodli sifatli asbobsozlik po'latlari U harfi (uglerodli) va bu harfdan keyin keluvchi raqamlar (7, 8, 9....13) bilan markalanadi, raqamlar uglerod foizining o'ndan bir ulushlaridagi o'rtacha miqdorini ko'rsatadi. Yuqori sifatli po'latlarda raqamilar ketidan A harfi qo'yiladi, masalan, U12A-1,2 %C, min S va P.

Maxsus maqsadlarga mo'ljallangan uglerodli po'latlarga avtomat po'lat va list po'latlar kiradi.

Avtomat po'latlarga kesib ishlov berish oson. Kesib ishlov berishni osonlashtirish uchun po'latga oltingugurt, qo'rg'oshin, selen, tellur, kalsiy qo'shiladi.

Po'latning shtamplanuvchanligi uning kimyoviy tarkibiga nihoyatda bog'liq bo'ladi: po'latda uglerod qancha ko'p bo'lsa, u shuncha yomon shtamplanadi. Kremniy miqdorining ko'payishi shtamplanuvchanligini, ayniqsa, cho'zib shtamplashda, yomonlashtiradi. Shu sababli sovuqlayin shtamplash, ayniqsa, qattiq cho'zib shtamplash uchun ishlatiladigan po'latlarda uglerod bilan kremniyning miqdori kamaytirilgan bo'ladi (ko'pi bilan 0,08%).

25, 30, 40, 45, 50 markali po'latlarning plastikligi past ($\delta=23-14$ va $\Psi=50-40\%$) bo'lgan holda mustahkamligi yuqori bo'ladi ($\sigma_v = 460 - 640$ MPa).

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 markali po'latlar kalibrangan, sovuqlayin cho'zilgan va aniq o'lchamli simlar holida ham ishlatiladi. Parchalash natijasida mustahkamligi ortadi, lekin plastikligi pasayadi.

Uglerodli asbobsozlik po'latlari tarkibida 0,7 – 1,5% uglerod bo'ladi.



Odatda sifatli po'latlar qurilish konstruksiyalari, armaturalar va mashinalarning muhim bo'limgan detallarini tayyorlash uchun ishlataladi; ular prokat: to'sinlar, shvellerlar, chiviqlar, burchaklilar, listlar, quvurlar va boshqalar holida yetkazib beriladi.

Uglerodli sifatli po'latlar marten pechlarida yoki elektr pechlarida suyuqlantirib olinadi; ular oksidsizlantirish usuliga qarab tinch yoki qaynaydigan bo'lishi mumkin. Sifatli po'latlarda uglerodning miqdori chegaralari tor, oltingugurtning miqdori 0,04% ga va fosforining miqdori 0,04% ga qadar kamaytirilgan bo'ladi.

Uglerodli sifatli po'latlar 5, 08, 08kp (harflar «qaynaydigan po'lat» degan ma'noni bildiradi). 10, 20, ... 45 va hokazo raqamlar bilan markalanadi, ular uglerodning foizini yuzdan bir ulushlaridagi o'rtacha miqdorini ko'rsatadi.

Uglerod miqdori aniq bo'lgan po'latlarning (08, 10, 15, 20) mustahkamligi nisbatan past ($\sigma_v=330-420$ MPa) va plastikligi yuqori ($\delta=25-32\%$ va $\Psi=55-60\%$) bo'ladi. Bunday po'latlar yaxshi payvandlanadi hamda shtamplanadi.

Oltingugurtli avtomat po'latlar tarkibida oltingugurt (0,15 – 0,3% gacha) va fosfor miqdori ko'p (0,05 – 0,15% gacha) bo'ladi. Tarkibida oltingugurt bilan fosfor miqdori ko'pligi sababli avtomat po'latlarga kesib ishllov berish oson bo'lib, bunda sirti juda sifatli chiqadi. Avtomat po'latlar A harfi va raqamlar bilan markalanadi, raqamlar uglerodning foizning yuzdan bir ulushlaridagi miqdorini ko'rsatadi, masalan, A12, A20 va h. Po'lat tarkibida marganets miqdori ko'p bo'lganda po'lat markasiga G harfi qo'shiladi – AZOG.

Avtomat po'lat boltlar, gaykalar, vintlar va hokazolar tayyorlash uchun ishlataladi. Mustahkamligini oshirish maqsadida sovuqlayin choziladi, natijada ular puxtalanadi. Masalan, A20 po'latinining mustahkamlik chegarasi 460-610 MPa dan 620 – 800 MPa ga qadar ortadi. Tarkibida 0,20% gacha S bo'lgan avtomat po'latlar mustahkamlovchi sifatida, uglerod miqdori yanada ko'plari esa sifatini yaxshilovchi sifatida ishlataladi. Qo'rgoshinli avtomat po'latlar ($P_b=0,08 - 0,15\%$) AS14, AS40 va hokazo tarzda markalanadi, raqamlar esa foizning yuzdan bir ulushlari hisobidagi uglerod miqdorini ko'rsatadi. Selenli avtomat po'latlarda markanining oxiriga E harfi qo'yiladi, masalan 5E.

Po'latdan tayyorlangan listlar quyidagi markalarda chiqariladi: 12K, 15K, 16K, 18K, 20K, 22K; ularda uglerod miqdori 0,08 dan 0,28% gacha bo'ladi.

Bir qolipda quyish uchun, (ayniqsa, transport mashinasoziligidagi) ishlataligan uglerodli po'latlar foizning yuzdan bir ulushlari hisobidagi uglerod miqdorini ko'rsatadigan raqam va L harfi bilan markalanadi, masalan 15L, 40L.

2.6. Korroziyabardosh po'latlar

 Metallarning tashqi muhit bilan kimyoviy yoki elektr-kimyoviy o'zaro ta'sirlashuvi natijasida yemirilishi korroziya deyiladi.

Bir jinsli (gomogen) tuzilishli qotishmalarning korroziyabardoshligi eng katta bo'ladi. Agar po'latning tuzilishi bir jinsli bo'lmasa (geterogen), u holda tuzilishning alohida tashkil etuvchilari-ferrit, austenit, karbidlar elektr-kimyoviy potensiali turlicha bo'lgani sababli galvanik juftliklar hosil qilishi va korroziyalishni keltirib chiqarishi mumkin.

Po'latlarda bir jinsli tuzilish hosil qilish uchun ularga α – sohani kengaytiradigan va ferritning bir jinsli qattiq eritmasini yuzaga keltiradigan elementlar (Cr, Si, Mo, W, V va h.) yoki γ -sohani kengaytiradigan va austenitning bir jinsli qattiq eritmasini hosil qiladigan elementlar (Ni, Mn) qo'shish lozim.

Po'latning korroziyabardoshligini oshirish uchun po'lat sirtida asosiy metall bilan puxta bog'langan va metallni atrof-muhit ta'siridan saqlaydigan himoya pardalari hosil qiladigan elementlar bilan legirlash lozim.

Tekshirish uchun savollar

1. Qotishma deb nimaga aytildi? Qotishmalarning qanday turlari bor?
2. Temir-uglerod tizimi qanday tasniflanadi?
3. Temir-uglerod diagrammasidagi asosiy nuqta va chiziqlarni aytib bering.
4. Fe-Fe₃C tiziminining fazalarini va tarkibiy tashkil etuvchilarini aytib bering.
5. Sovitilganda Fe-Fe₃C qotishmalarning tuzilmasi qanday shakllanadi?
6. Temir-uglerod tiziminining qotishmalari qanday tasniflanadi?
7. Uglerodli sifatli asbobsozlik po'latlari qanday tasniflanadi?
8. Korroziyabardosh po'latlari qanday tasniflanadi?

3. PO'LATGA TERMIK ISHLOV BERISH

Po'latlarga termik ishlov berishning quyidagi usullari mavjud: yumshatish, me'yorlash (normallash), toblastish va bo'shatish. Quyida ushbu usullar bilan tanishamiz.

3.1. Yumshatish turlari



Po'latni fazaga o'zgarishlaridan yuqori haroratgacha qizdirib, so'ngra sekin sovitish (odatda, pech bilan birga) yumshatish deyiladi.


Sekin sovitilganda po'latlar fazaviy va tuzilmaviy muvozanatga yaqin keladi. Yumshatishdan keyin yuzaga kelgan tuzilmalar temir-sementit diagrammasida ko'rsatilgan. Yumshatilgandan keyin po'latning qattiqligi va puxtaligi pasayadi, plastikligi oshadi.

**Yodda
saqlang!**

Yumshatishdan ko'zlangan asosiy maqsadlar: po'latni qayta kristallah (donalarini maydalash), ichki zo'riqishlarini yo'qotish, qattiqligini pasaytirish va ishlanuvchanligini yaxshilash.

Ko'p hollarda yumshatish termik ishlov berish bilan tayyorlash hisoblanadi. Quymalar, pokovkalar, prokat yumshatiladi (masalan, yirik quymalarni yumshatish) oxirgi termik ishlov sanaladi.

1-tur va 2-tur yumshatish bo'ladi. 1-tur yumshatishda oldingi ishlov berishda paydo bo'lgan zo'riqishlar qisman yoki batamom yo'qoladi: bu yumshatish faza o'zgarishlari bilan bog'liq emas.

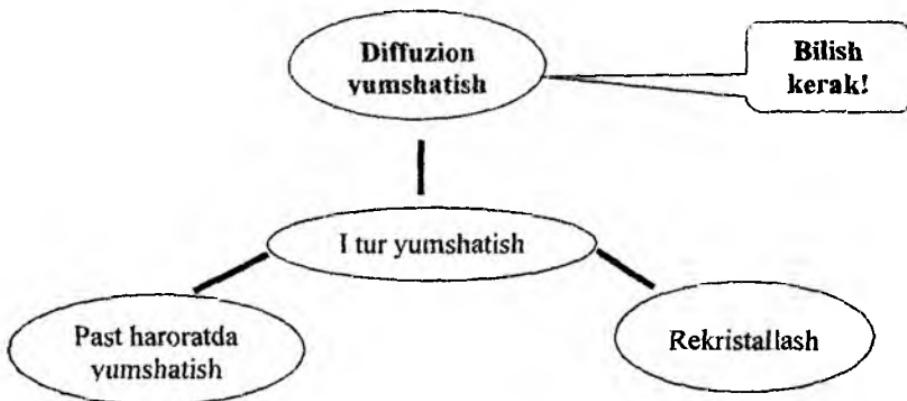

17-rasm. Yumshatish turlari.

Diffuzion yumshatish. Ligerlangan po'lat quymalar dendrit likvatsiyani kamaytirish uchun yumshatishning shu turiga duchor qilinadi. Metall 1100-1200°C haroratgacha qizdiriladi. Chunki shunda po'lat alohida hajmlarining kimyoviy tarkibini bir xillashtirish uchun zarur bo'lgan diffuziya jarayonlari ancha to'liq kechadi (17-rasm).

Qizdirish 100-150 grad/soat tezlik bilan amalga oshiriladi, qizdirish haroratida tutib turish vaqtি po'latning tarkibiga va quymaning massasiga bog'liq bo'ladi. Diffuzion yumshatishdan keyin po'lat sekin sovitiladi.

Bir jinsli qilishda haddan tashqari uzoq tutib turish maqsadga muvofiq emas, aks holda jarayonning unumdorligi kamayadi va elektr energiya (yonilg'i) ortiqcha sarflanadi. Yumshatish haroratini oshirish tutib turish vaqtini oshirishga qaraganda ko'proq samara beradi. Diffuzion yumshatishda shu haroratda tutib turish vaqtি bir necha soatdan bir necha o'n soatgacha davom etishi mumkin (isitish vaqtini hisoblamaganda). Jarayonning muddatini haroratni oshirish bilan qisqartirish mumkin.

Bir jinsli qilingandan keyin po'lat yirik donali bo'ladi, u keyinchalik bosim bilan ishlov berishda yoki odatdagи to'liq yumshatish bilan maydalananadi.

Past haroratda yumshatish. Agar qaynoq holda mexanik ishlov berilgandan keyin po'latning tuzilishi yaxshi bo'lsa va qayta kristallahsga hojat qolmasa, faqat ichki zo'riqishni yo'qotish talab qilinsa, u holda po'lat AS₁ chizig'idan past haroratda qizdiriladi. Qizdirish 100-150 grad/soat tezlik bilan amalga oshiriladi, shu haroratda tutib turilgandan keyin havoda sovitiladi.

Yumshatish haroratida tutib turish vaqtি bir tonna quymaga 0,5-1,0 soatni tashkil etadi. Uglerodli va legirlangan po'latlar kesish, bosim ostida va boshqa yo'llar bilan ishlov berishdan oldin past haroratda yumshatiladi. Past haroratda yumshatishda qizdirish tezligi va ayniqsa, sovitish tezligi kichikroq bo'lishi kerak, shunda yangi ichki termik zo'riqishlar yuzaga kelmaydi.

Rekristallash yo'li bilan yumshatish deformatsiyalangan metall yoki qotishmaga termik ishlov berishdan iborat bo'lib, rekristallanish asosiy jarayon hisoblanadi. Termik ishlov berishning bu turi ko'pincha sovuqlayin deformatsiyalashdan keyin qo'llaniladi.

Naklyop – plastik deformatsiyalanishi tufayli metallning tuzilishi va xossalari o'zgaradi, yuza qatlami puxtalanadi.

Plastik deformatsiyalanish natijasida kristall panjara buziladi, metall donalari deformatsiyalanadi va muayyan yo'nalish oladi, deformatsiyalishga qadar dona teng o'qli shaklda bo'ladi, deformatsiyalangandan keyin sirpanish tekisliklari bo'yicha siljishi natijasida donalar ta'sir etayotgan kuchlar yo'nalashida cho'ziladi va tolali tuzilish(tekstura) hosil qiladi.

Deformatsiya qancha kuchli bo'lsa, dona shuncha ko'p cho'ziladi va 80-90% deformatsiyalanganda donalarning chegaralari yaxshi ko'rinnmaydi. Bunga sabab shuki, deformatsiyalanish natijasida ichki zo'riqishlar paydo bo'ladi, kristall panjara buziladi, dona o'rta qismning ishlanuvchanligi chekka qismalarning ishlanuvchanligiga yaqinlashadi.

Muayyan metallda plastik deformatsiyalanishdagi siljish kristall bo'yicha ko'chishlar natijasida sodir bo'ladi. Lekin plastik deformatsiya lanish metalldan yangi ko'chishlarning paydo bo'lishi va to'planishiga olib keladi. Deformatsiyalanmagan metallda ko'chishlar zichligi 1 sm^2 da $10^6\text{-}10^8$ ni tashkil etadi, deformatsiyalangandan keyin xuddi shu metallda u 1sm^2 da $10^{10}\text{-}10^{12}$ ga etadi. Deformatsiyalangan metallda ko'chishlarning to'planishi ularning kristall bo'lib harakatlanishini qiyinlashtiradi va sekinlashtiradi bu esa, o'z navbatida, metallning deformatsiyalanishga qarshilik ko'rsatishiga, ya'ni uning puxtalanishiga sabab bo'ladi.

Deformatsiyalanmagan metallga nisbatan deformatsiyalangan metallning energiya zaxirasi ko'p bo'ladi va muvozanatsiz, termodinamik beqaror holatda bo'ladi. Bunday metallda hatto, xona haroratida ham uni yanada beqaror holatga olib keladigan jarayonlar o'z-o'zidan sodir bo'lishi mumkin. Agar, deformatsiyalangan metall qizdirilsa, bu jarayonlarda tezligi ortadi. Ozroq qizdirish (temir uchun $300\text{-}400^\circ\text{C}$) kristall panjaradagi buzilishlarni yo'qotadi, lekin mikrotuzilish o'zgarishsiz qoladi, donalar avvalgidek cho'zilgan bo'ladi. Bunda puxtalik qisman pasayadi, plastiklik esa ortadi. Bunday ishlov berish **qaytarish** yoki **o'ldirish** deyiladi.

Harorat yanada ko'tarilganda atomlarning harakatchanligi ortadi va cho'zilgan donalar orasida yangi zarralar ko'plab hosil bo'ladi va o'sadi, ular teng oqli zo'riqishlardan holi bo'ladi. Yangi donalarning zarralari kristall panjaralar eng ko'p buziladi, erkin energiyaning darajasi yuqori, termodinamik jihatdan eng beqaror qismlarda paydo bo'ladi. Yangi donalar eski, cho'zilgan donalar to'liq yo'qolgunga qadar o'sadi. Bu hodisa **rekristallanish (birlamchi)** deyiladi.

Rekristallanish singish (diffuzion) jarayoni bo'lib, notejis kechadi, ayrim donalar oldinroq, boshqalari keyinroq paydo bo'ladi va o'sadi. Rekristallanishdan keyin metall yangi teng oq'li donalardan iborat bo'lib qoladi. Yanada yuqori haroratda qizdirish yig'ma rekristallanishing avj olishiga, ya'ni ayrim rekristallangan donalarning boshqa maydaror, donalar hisobiga o'sishiga olib keladi. Qizdirish harorati qancha yuqori bo'lsa, yig'ma rekristallanish shuncha shiddatlari ketadi, chunki harorat ko'tarilishi bilan singish jarayonlari tezroq boradi va yirik donali metall hosil bo'lishi uchun sharoit yaratiladi.

Yig'ma rekristallanish ham notejis ketadi va amalda ishlov bershagi rekristallanish tugashidan ancha oldin boshlanadi.

Rekristallangan donaning o'lchami metallning xossalariiga kuchli ta'sir etadi. Mayda donali po'latlarda puxtalik bilan plastiklik eng yaxshi bo'lishi kuzatiladi. Rekristallangan donaning katta-kichikligiga rekristallizatsion yumshatish harorati jarayonning muddati, oldidan deformatsiyalash darajasi va metalning kimyoviy tarkibi ta'sir ko'rsatadi. Yumshatish harorati qancha yuqori va jarayon uzoqroq davom etadigan bo'lsa, rekristallangan donaning o'lchami shuncha katta bo'ladi.

Deformatsiyaning kritik darajasida (3-15%) yumshatishdan keyin donaning o'lchami keskin kattalashadi va boshlang'ich donaning o'lchamidan bir necha marta katta bo'lishi mumkin. Shu sababli deformatsiya darajalari kichik bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Kritik deformatsiya qiymati metallga bog'liq bo'ladi. Umuman, deformatsiyalanish darajasi qancha katta bo'lsa, rekristallangan donaning o'lchamlari shuncha kichik bo'ladi. Bunga sabab shuki, deformatsiya darajasi ortishi bilan keyingi rekristallanishda zarralar hosil bo'lish tezligi ularning o'sish tezligidan katta bo'ladi.

3.2. To'la yumshatish

To'la yumshatishda evtektoiddan oldingi po'lat AS₃ chizig'idan 30-50°C yuqori haroratda qizdiriladi, shu haroratda to'la qiziguncha tutib turiladi va sekin sovitiladi. Bu holda ferrit perlitli tuzilishi qizdirilganda austenitli tuzilishga aylanadi, so'ngra sekin sovitilganda qaytadan ferrit va perlitga aylanadi. To'la qayta kristallanish sodir bo'ladi.

Amalda qizdirish tezligi odatda 100 grad/soat ga yaqin bo'ladi, shu haroratda tutib turish vaqtiga esa 1 t qizdiriladigan metalga 0,5 dan 1 soat-gacha bo'ladi. AS₃ nuqta tepasida qizdirish haroratini haddan tashqari oshirib yuborish austenit donalarning o'sishiga olib keladi, bu esa po'latning xossalariini yomonlashtiradi. Sekin sovitish austenitning parchalanishini ta'minlashi kerak. Legerlangan po'latlar uglerodli po'latlarga (150-200 grad/soat) qaraganda ancha sekin (10-100 grad/soat) sovitiladi.

To'la yumshatishdan ko'zda tutilgan asosiy maqsadlar: metallga oldingi ishlov berishda (quyish, qizdirib deformatsiyalash, payvandlash va termik ishlov berishda) paydo bo'lgan tuzilishdagi nuqsonlarni yo'qotish, metallarga kesib ishlov berishdan oldin po'latni yumshatish va ichki zo'riqishlarni yo'qotish.

3.3. Chala yumshatish

Chala yumshatish AS₁ chizig'idan yuqori haroratda qizdirish va sekin sovitishdan iborat. Bunda perliti tashkil etuvchi donalar qisman qayta kristallanadi.

Agar dastlabki qizdirib ishlov berishda yirik donalar yuzaga kel-magan bo'lsa, evtektoiddan oldingi po'latlar ichki zo'riqishlarni yo'qotish va kesib ishlanuvchanligini yaxshilash maqsadida chala yumshatiladi. Evtektoiddan keyingi po'latlarni chala yumshatish **sferoidlash uchun** yumshatish deyiladi. Sferoidlash uchun yumshatish natijasida donador perlit tuzilishi olinadi. Sferoidlash paytida sekin sovitish kerak, shunda austenit ferrit-karbid aralashmasiga parchalanadi va hosil bo'lgan karbidlar bir-biriga yopishib yiriklashadi (koagulatsiya).

Izotermik yumshatish. Amalda vaqtini tejash maqsadida ko'pincha izotermik yumshatishdan foydalaniladi. Bu holda po'lat qizdiriladi, so'ngra A₁ dan 50-100°C past haroratga qadar tez sovitiladi (ko'pincha boshqa pechga o'tkaziladi). Shu haroratda po'lat austenit to'la parchalangunga qadar tutib turiladi, shundan keyin havoda sovitiladi.

Hozirga vaqtida izotermik yumshatish legerlangan po'latlar uchun ko'p qo'llaniladi, chunki u jarayon muddatini qisqartiradi.

3.4. Me'yorlash (Normallash)

Evtektoiddan oldingi po'latni A_sdan yuqori haroratgacha, evtektoiddan keyingi po'latni esa A_sdan 50-60°C yuqori haroratgacha qizdirib, so'ngra havoda sovitish me'yorlash (normallash) deb ataladi. Me'yorlashda po'lat qayta kristallanib, quyish yoki bolg'alahshda hosil bo'lgan yirik donali tuzilish yo'qoladi.

O'rtacha uglerodli po'latlar uchun me'yorlash toplash va yuqori haroratda bo'shatish (yaxshilash) o'miga qo'llaniladi. Bunda ularning mexanik xossalari pasayadi, lekin buyumlarning deformatsiyalanishi toplashdagiga nisbatan kamayadi.

Havoda sovitish natijasida austenit past haroratlarda ferrit-sementit aralashmasiga parchalanadi, demak, aralashmaning mayda zarralarga bo'linishi (dispersligi) ortadi.


Ko'p uglerodli (evtektoiddan keyingi) po'latlar qattiqligini yo'qotish maqsadida me'yorlanadi.

Me'yorlash va keyin yuqori haroratda (600-650°C) bo'shatish ko'pincha legirlangan po'latlarning tuzilishini to'g'rilash uchun yumshatish o'miga qo'llaniladi.

3.5. Toblash usullari

Toblashning eng maqbul usuli po'latning tarkibi, detallning shakli va o'chamlariga bog'liq holda tanlanadi. Po'latda uglerod qancha ko'p bo'lsa, hajmiy o'zgarishlar shu qadar katta, austenitning martensitga aylanishi shuncha past haroratda sodir bo'ladi, darzlar hosil bo'lish ehtimoli shuncha katta bo'lib, sovitish usulini shu qadar diqqat-e'tibor bilan tanlashga to'g'ri keladi.

Detal qancha murakkab bo'lsa, detalning kesimidagi farqlar shuncha katta, sovitishda paydo bo'ladigan ichki zo'riqishlar qiymati shu qadar katta bo'ladi.

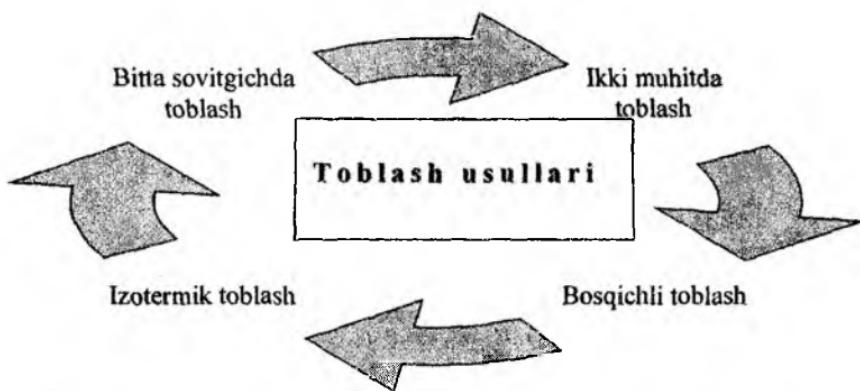

Bitta sovitgichda toplash eng ko'p qo'llaniladi. Muayyan haroratgacha qizdirilgan detal toplash muhitiga botiriladi, bu yerda u to'la soviguncha qoladi. Bu usul uglerodli va legirlangan po'latlardan yasalgan oddiy shaklli detallar uchun qo'llaniladi. Uglerodli po'latdan yasalgan, diametri 5 mm dan katta detallar suvda, kichiklari moyda sovitiladi. Legirlangan po'latlar moyda sovitiladi. Ichki zo'riqishlarni kamaytirish maqsadida detallar ba'zan toplash suyuqligiga botirishdan oldin ma'lum vaqt havoda sovitiladi. Toblashning bu usuli **sovitib toplash** deyiladi. Sovitishda detalning harorati konstruksion po'latlar uchun A_{13} nuqtadan va asbobsozlik po'latlar uchun A_{11} nuqtadan pastga tushmasligi zarur. Bunday toplashdan maqsad detallarning, ayniqsa, mustahkamlangan detallarning ichki zo'riqishlarini va tob tashlashini kamaytirishdir.

Ikki muhitda toplashda qizdirilgan detal dastlab suvda M_6 dan bir oz yuqori haroratgacha sovitiladi, so'ngra tezda boshqa muhitga (moy, selitra yoki havo muhitiga) o'tkaziladi, bu yerda u 20°C gacha soviydi. Ikkinci toplash muhitida, austenitning martensitga aylanishi bilan bog'liq bo'lgan ichki zo'riqishlar kamayadi. Bu usul tarkibida uglerodi ko'p po'latlarni toplashda qo'llaniladi va toblovchi ishchingning yuqori malakali bo'lishini talab etadi, chunki detalni suvda tutib turish muddatini aniqlash va rostlash ancha qiyin. Bu muddat odatda juda qisqa bo'ladi va 3-4 sekundni tashkil qiladi.

Bosqichli toplashda qizdirilgan detal harorati M_v nuqtadan balandroq (odatda $230-250^{\circ}\text{C}$) bo'lgan toplash muhitida sovitiladi va harorat butun kesimda tekislangunga qadar shu muhitda tutib turiladi. Tutib turish muddatida juda uzoq bo'lmasligi kerak, aks holda austenit beynitga aylanishi mumkin. Shundan keyin havoda uzil-kesil sovitish lozim, bu vaqtida austenit martensitga aylanadi. Bosqichli toplashda hajmiy o'zgarishlar, tob tashlashlar va darz paydo bo'lish xavfi kamayadi. Tob tashlashga moyil detallar havoda sovitish vaqtida to'g'rilanadi. Uglerodli po'latlar uchun bosqichli toplash buyumning diametri ko'pi bilan 10-12 mm, legirlangan po'latlar uchun esa 20-30 mm gacha bo'lgandagina tatbiq etiladi.

Izotermik toplash bosqichli toplash kabi o'tkaziladi, lekin toplash muhitida tutib turish vaqtি uzoqroq bo'ladi. Bunday tutib turishda austenit izotermik parchalanib beynit hosil qiladi. Toblash muhitida tutib turish muddati M_b dan yuqori haroratda o'ta sovitilgan austenitning barqarorligiga bog'liq bo'ladi va har qaysi po'lat markasi uchun austenitning izotermik o'zgarish diagrammasidan aniqlanadi. Asosan legirlanga po'latlar izotermik toplanadi. Bosqichli va izotermik toplashda sovituvchi muhit sifatida suyuqlantirilgan tuzlar (masalan, 55% KNO_3 va 45% NaNO_2) yoki suyuqlantirilgan ishqorlar (20% NaOH va 80% KOH) ishlatiladi. Ishqorlar va tuzlarning suyuqlanmalariga 5-10% suv qo'shilsa, sovitish tezligi ortadi.

O'z-o'zidan bo'shaydigan qilib toshlashda qizdirilgan detalning ish qismi suvga botiriladi va qisqa vaqt tutib turilgandan keyin chiqarib olinadi. Detalning suvga botirilmagan qismidagi issiqlik hisobiga buyumning ish qismi qiziydi. Qizish harorati issiqliknинг o'tish ranglariga qarab aniqlanadi. detalni suvda tez sovitish yo'li bilan keyingi qizishi to'xtatiladi. Bo'shatish vaqtida ($200-300^{\circ}\text{C}$ da) o'tish ranglarining paydo bo'lishiga toza (sayqallangan, silliqlangan) sirtda oksidlarning yupqa qatlamlari yuzaga kelishi sabab bo'ladi. Oksidlar qatlaming rangi uning qalinligiga bog'liq.

3.6. Legirlovchi elementlarning po'latdagi o'zgarishlarga ta'siri

**Yodda
saqlang!**

Tuzilishi va xossalari o'zgartirish maqsadida po'latga ma'lum konsentratsiyalarda maxsus qo'shiladigan elementlar **legirlovchi elementlar** deyiladi.

Legirlovchi elementlar qo'shilgan po'latlar **legirlangan po'latlar** deyiladi.

Legirlangan po'latlarda legirlovchi elementlar quyidagi holatlarda bo'lishi mumkin:

- erkin holatda (mis bilan qo'rg'oshin po'latda erimaydi va metall qo'shilmalar tarzida erkin holatda bo'ladi)
- karbidlar holida (uglerodga yaqin bo'lgan ko'pgina elementlar sementda eriydi yoki mustaqil garbidlar hosil qiladi)

temir bilan yoki bir-biri bilan hosil qilgan intermetall birkimlar holida (ko'pgina legirlovchi elementlar muayyan konsentratsiyalarida inter material birkimlar hosil qiladi, shu sababli ular ko'pincha yuqori legirlangan po'latlarda uchraydi)

oksidlar va sulfidlar holida (po'latni oksidsizlantirish uchun qo'shiladigan barcha elementlar oksidlarni yuzaga keltiradi, temirga qaraganda oltingugurtga ko'proq yaqin bo'lgan elementlar esa sulfidlar hosil qiladi)

temirdagi eritma holida (davriy tizimda temirdan chapda joylashgan elementlar temirda erishi ham, karbidlar hosil qilishi ham mumkin, temirdan o'ngda joylashgan elementlar esa ular bilan faqat qattiq eritmalar hosil qiladi).

Temirda eriydigan barcha elementlar uning allotropik shakl o'zgarishlarning mavjud bo'lish harorati oraliq'iga (intervaliga) ta'sir etadi, ya'ni A_3 va A_4 nuqtalari siljitali.

Maganets, nikel va boshqa elementlar γ -sohaning harorat oraliq'ini kengaytiradi, ya'ni A_4 nuqtani ko'tarib, A_3 nuqtani pasaytiradi. γ -sohada bo'ladigan qotishmalar austenitli qotishmalar deyiladi.

Volfram, molibden, xrom va boshqa elementlar γ -sohaning harorat oraliq'ini toraytiradi va α -sohani kengaytiradi, ya'ni A_4 haroratni pasaytiradi va A_3 ni oshiradi. γ -sohada bo'ladigan qotishmalar ferritlik qotishmalar deyiladi.

3.7. Legirlangan polatlarning tasnifi va markalanishi

Legirlangan po'latlar yumshatilgan (muvozanat) holatidagi tuzilishiga ko'ra tuzilishida ortiqcha ferrit bo'ladigan evtektoiddan oldingi po'latlarga, perlit tuzilishiga ega bo'lgan evtektooid po'latlarga, tuzilishiga ortiqcha (ikkilamchi) karbidlar bo'ladigan evtektoiddan keyingi po'latlarga, tuzilishida suyuq eritmadan ajralib chiqqan birlamchi karbidlar bo'ladigan ledeburitli po'latlarga bo'linadi.


E'tiborli
bo'ling!

Amaliy jihatdan po'latni me'yorlashgan holatdagi tuzilishiga ko'ra tasniflash muhim hisoblanadi. **Uglerod va legirllovchi elementlarning miqdoriga qarab**, legirlangan po'latlarni quyidagi sinflarga ajratish mumkin: legirlangan ferrit tuzilishiga ega bo'lgan ferritli po'latlar; perlit tuzilishiga ega bo'lgan perlitli po'latlar; martensit tuzilishiga ega bo'lgan martensitli po'latlar; austenit tuzilishiga ega bo'lgan austenitli po'latlar. Bundan tashqari, ferrit – perlitli, yarim austenitli va hokazo po'latlar ham bo'lishi mumkin.

Vazifasiga ko'ra po'latlar quyidagi guruhlarga birlashtiriladi:

- ✓ mashinalar detallarini tayyorlashga mo'ljallangan konstruksion po'latlar;
- ✓ kesuvchi, o'lchash asboblari, shtamplovchi va boshqa asboblar tayyorlash uchun ishlataladigan asbobsozlik po'latlari;
- ✓ alohida xossalpo'lat va qotishmalar.

Po'latlar davlat standartlarini hisobga olib markalanadi. Har qaysi legirlovchi element harf bilan belgilanadi:

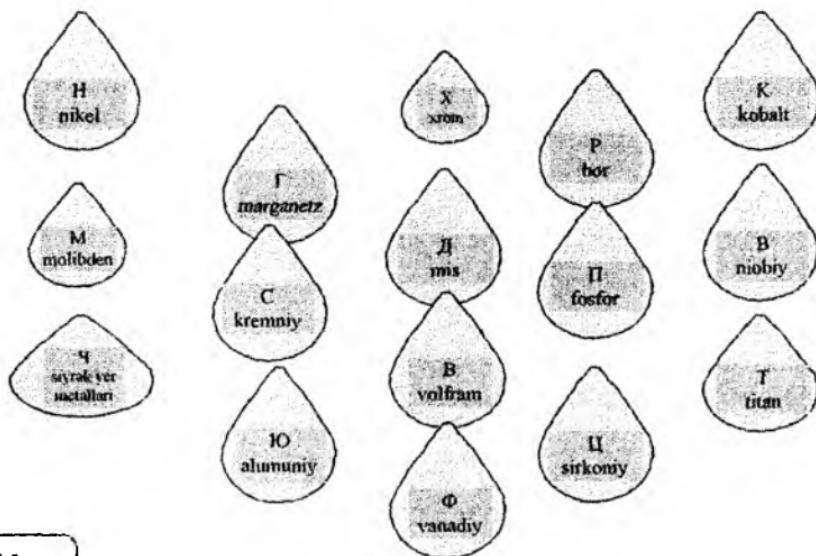

Yodda
saqlang!


Konstruksion po'latlar markalaridagi dastlabki raqamlar uglerod foizining yuzdan bir ulushlari hisobidagi o'rtacha miqdorini ko'rsatadi. Harflardan keyingi raqamlar legirlovchi elementning o'rtacha miqdorini ko'rsatadi.



Agar elementning miqdori 1 % kam yoki unga teng bo'lsa, u holda raqam bo'lmaydi.

Yuqori sifatli po'latlarda belgining oxirida A harfi turadi. Masalan, tarkibida 0,28 – 0,35% C, 0,8 – 1,1 % Cr, 0,9 – 1,2% Mn, 0,8 – 1,2% Si bo'lgan po'lat 30XLCA tarzida belgilanadi.

Murakkab legirlangan asbobsozlik po'latlarni markalash konstrukcion po'latlarni markalashdan birmuncha farq qiladi. Masalan, X12M po'lati tarkibida 1,45 – 1,70% C, 11 – 12,5% Cr, 0,5 – 0,8% Mo bo'ladi. Sharikli podshipniklar yasaladigan po'latlar Sh harfi bilan, teskesar po'latlar P harfi bilan belgilanadi.

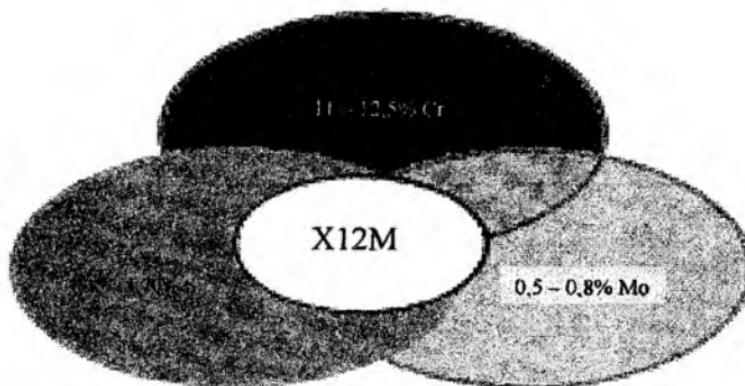


Legirlangan po'latlarga termik ishlov berish

Legirlovchi temirning allotropik o'zgarishlari haroratigagina emas, balki qizdirish va sovitishda po'latda sodir bo'ladigan singish (diffuziya) jarayonlarining borish tezligiga ham ta'sir etadi. Shu sababli legirlangan po'latga termik ishlov berish rejimlari oddiy uglerodli po'latga ishlov berish rejimlaridan boshqacha bo'ladi.

Legirlangan po'latlarga termik ishlov berishda legirlovchi elementlar miqdori qancha ko'p bo'lsa, qizdirish tezligi shuncha past bo'lishi kerak. Legirlovchi elementlarning hammasi (kobaltdan tashqari) po'latning issiqlik o'tkazuvchanligini yomonlashtiradi, shu sababli sirtidagi va o'zidagi haroratlar farqi kattaligi tufayli detallar tob tashlamasligi, ichki darzlar va boshqa nuqsonlari bo'imasligi uchun, legirlangan po'latlardan tayyorlangan detallar uglerodli po'latlardan tayyorlangan detallarga qaraganda ancha sekin va bir tekis qizdiriladi.

Legirlangan po'latlarning sovish tezligi talab etiladigan mexanik xossalarga bog'liq bo'ladi, lekin uglerodli po'latlarning sovish tezligiga qaraganda doimo ancha past bo'ladi.

Uglerodli po'latni bo'shatishda sovish tezligining ahamiyati yo'q, lekin legirlangan po'latni bo'shatishda mexanik xossalariغا, ayniqsa, zarbiy qovushqoqligiga katta ta'sir etadi. Bundan tashqari, legirlangan po'latlarni bo'shatish uglerodli po'latni bo'shatishga qaraganda ancha yuqori haroratda olib boriladi, chunki ko'pgina legirlovchi elementlar qoplangan po'latlarni qizdirishda puxtaligini pasaytirish jarayonlarini yuqori haroratlar sohasiga siljitadi, ya'ni po'latning bo'shatishga qarshi turg'unligini oshiradi

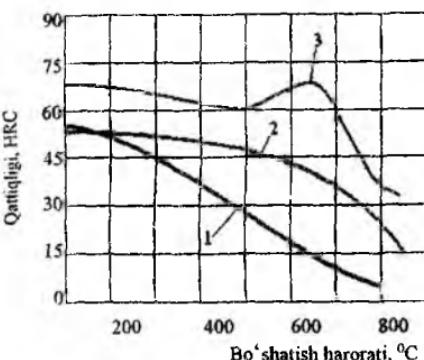

18-rasm. Toblangan po'latni bo'shatishga qatlamlarini o'zgarishi. 1-uglerodli po'lat; 2-kam legirlangan po'lat; 3-ko'p legirlangan (tezkesar) po'lat.

Kimyoviy termik ishlov berishdan po'lat buyumlar sirtining to'yinish xususiyatiga legirlovchi elementlar katta ta'sir ko'rsatadi masalan, sementlashda legirlovchi elementlar uglerodning sirtidagi konsentratsiyasiga, uning qatlamlar ichiga taqsimlanishiga, karbid fazaning miqdoriga va taqsimlanishiga ta'sir etadi.

Legirlovchi elementlar qizdirilganda po'latning uglerodsizlanish jarayoniga juda kuchli ta'sir etadi. Ba'zi elementlar (kreminiy, aluminiy va h.k.) po'latning uglerodsizlanishga moyilligini oshiradi, ba'zilari (xrom, marganets va b.) esa, aksincha, kamaytiradi.

Termik ishlov berishda legirlangan po'latlarning ko'p markalarida, uglerodli po'latlarda deyarli kuzatilmaydigan nuqsonlar uchraydi. Eng ko'p uchraydigan nuqsonlar flokenlar, bo'shatish, mo'rtlik, shifersimon sinish, karbidli likvatsiya va hokazolardir.

Bolg‘alangan yoki prokatlangan po‘latlarda paydo bo‘ladigan mayda ichki darzlar flokenlar deyiladi

Flokenlar tarkibida xrom bo‘lgan (xromli, xrom-nikelli, xrom-margnetsli va h.k.) po‘latlarda eng ko‘p uchraydi. Har qanday darz kabi flokenlar ham po‘latning mexanik xossalariini juda ko‘paytirib yuboradi. Po‘lat qancha puxta bo‘lsa, flokenlar shuncha xavfli bo‘ladi. Flokenlar yuzaga kelishining sababi po‘lat tarkibida ko‘p miqdorda (0,0008% dan ko‘p) vodorod borligidir.

Flokenlar bolg‘alangan yoki prokatka qilingan po‘lat 250-20°C haroratlar oraliq‘ida tez sovitilganda paydo bo‘ladi. Po‘lat 250°C yuqori haroratda tez sovitilganda vodorod qattiq eritmadan ajralib chiqishga ulgurmeydi va ichki zo‘riqish paydo qiladi, natijada darzlar (flokenlar) hosil bo‘ladi. Agar po‘lat sekin sovitilsa, vodorod po‘latdan ajralib chiqishga ulguradi va flokenlar hosil bo‘lmaydi.

Flokenlar quyma po‘latda kamdan-kam hollarda yuzaga keladi, chunki quyma metall g‘ovak bo‘lib, vodorodning po‘latdan ajralib chiqishini osonlashtiradi.

Flokenlar bolg‘alash yoki prokatka qilish yo‘li bilan po‘latning o‘lchamini kichraytirish orqali yo‘qotiladi. Bunda darzlar payvandlanib ketadi. Flokenlar 25 mm dan kichik kesimlarda deyarli uchramaydi.

BO'SHATISH

Bo'shatish mo'rtligi deganda, bo'shatish vaqtida po'latning zarbiy qovushqoqligi keskin pasayishi tushuniladi. Bo'shatish mo'rtligining ikki xil turi bor: qaytmas bo'shatish mo'rtligi, ya'ni barcha po'latlarda $250 - 350^{\circ}\text{C}$ haroratlar oralig'ida kuzatiladigan I tur mo'rtlik va qaytar bo'shatish mo'rtligi, ya'ni faqat legirlangan po'latlarda $450 - 600^{\circ}\text{C}$ haroratlar oralig'ida kuzatiladigan II tur mo'rtlik(18-rasm).

I turdag
bo'shatish



I turdag bo'shatish mo'rtligi sovitish tezligiga bog'liq emas va quyidagi sabablar: qoldiq austenitning martensitga aylanishi hamda bo'shatish vaqtida martensitning bir tekis emas, balki notekis parchalanishi tufayli yuz beradi.

II turdag
bo'shatish



II turdag bo'shatish mo'rtligi, ko'pincha, xrom qo'shib legirlangan, bo'shatish vaqtida sekin sovitiladigan po'latlarda paydo bo'ladi. Qaytar bo'shatish mo'rtligiga donalar chekkalarida karbidlarning ajralib chiqishi va donalar chekkalarida fosforning ko'payishi sabab bo'ladi.

II turdag bo'shatish mo'rtligini bo'shatish vaqtida po'latni tez sovitish (masalan, moyda) yoki po'latni 0,5% miqdoridagi molibden yoki volfram bilan qo'shimcha legirlash oraliq yo'qotish mumkin. Molibden bilan volfram donalar chekkalaridan karbidlar ajralib chiqishi va donalar chekkalarida fosforning ko'payishini to'xtatadi. Agar molibden bilan volframning miqdori 0,5% dan ko'p bo'lsa, ularning foydali ta'siri yo'qoladi, chunki ular yuqori konsentratsiyalarda o'z karbidlarini hosil qiladi.

Noto‘g‘ri termik ishlov berilganda legirlangan po‘latlarda nuqsonlar (uglerodsizlanish, o‘ta qizish, kuyish, toblast darzları va h.k.) uchraydi, bu nuqsonlar uglerodli po‘latlarda ham kuzatiladi.

Sifatli ishlanadigan konstruksion po‘latlar tarkibida 0,3 – 0,5% uglerod va turli miqdorda legirlovchi elementlar bo‘ladi. Yumshatilgandan keyin ularning tuzilishi ferrit bilan perlitdan tarkib topadi (legirlovchi elementlarda uglerod qancha ko‘p bo‘lsa, perlit ham shuncha ko‘p bo‘ladi). Bunday po‘latlarga termik ishlov berish toblast va yuqori haroratda bo‘shatishdan iborat.

Detallar uchun po‘latlar qizdiriluvchanligiga qarab tanlanadi, chunki qizish normal bo‘lganda turli markadagi po‘latlarning mexanik xossalari yaxshilangandan keyin bir-biriga teng bo‘lib qoladi.

**Yodda
saqlang!**

Po‘latda legirlovchi elementlar qancha ko‘p bo‘lsa, uning qizdiriluvchanligi shuncha yuqori bo‘ladi, demak, katta kesimli detallar uchun ko‘proq legirlangan po‘lat tanlash lozim.

Xossalari yaxshilanadigan 35, 40, 45 markadagi uglerodli po‘latlarning kritik diametri kichikroq (15-25 mm) bo‘ladi, shu sababli ular o‘rtacha nagruzkada ishlaydigan kichikroq kesimli detallar uchun ishlatiladi.

38XA, 40X va boshqa xromli po‘latlar keng ko‘lamda ishlatilmogda. Ular moyda toblanganda kesimi 20 mm gacha toplanadi. Xromli po‘latlar kichikroq kesimli mashinasozlik detallari uchun ishlatiladi. Bunday po‘latlar II turdagি bo‘shatish mo‘rtligiga moyil bo‘ladi, shu sababli yuqori haroratda bo‘shatilgandan keyin ularni moyda tez sovitish lozim. Bor qo‘silsa (0,0002-0,005%), xromli po‘latlarning qizdiriluvchanligi ortadi.

Xrom va marganets bilan legirlash po'latning qizdiriluvchanligini oshiradi, lekin bunda zarbiy qovushqoqligi pasayadi va qizdirilganda austenit donalarining o'sishga moyilligi kuchayadi.

Xrom – kremniy – marganetsli po'latlar (xromansil)ning mexanik xossalari yuqori bo'ladi. $30X\Gamma C$ xromansil po'latlari izotermik toblanganda ($880^{\circ}C$ da tobulanadi, $280 - 310^{\circ}C$ li suyuqlangan tuzda sovitiladi) mexanik xossalari odatdagagi toplashdagiga qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Xromansillarning qizdiriluvchanligi o'rtacha bo'lib, qizdirilganda uglerod-sizlanishga moyildir.

Nikel bilan legirlangan po'atlarning qizdiriluvchanligi eng yuqori bo'ladi. Nikel miqdori 3% atrofida bo'lganda ($38XH3VA$ po'lati) kritik diametr 100 mm dan ortiq bo'ladi. Nikelli po'latlar katta kesimli detallar uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, nikel po'latning qovushqoqligini oshiradi. Nikel xrom bilan birga ishlatilganda po'latning qizdiriluvchanligi yuqori, yaxshi tobulanadigan bo'ladi va h.k.

Lekin xrom-nikelli po'latlar II turdag'i bo'shatish mo'rtligiga moyil bo'ladi. Bu nuqsonni yo'qotish uchun xrom-nikelli po'latlar molibden yoki volfram bilan qo'shimcha (0,3-0,5%) legirlanadi.

Mexanik xossalaring bo'shatish haroratiga bog'liq ravishda o'zgarish uchala po'latda bir xil bo'ladi va puxtalik darajasi bir xil bo'lganda barcha po'atlarning xossalari bir-biriga yaqin bo'ladi. Lekin qizdiriluvchanligi har xilli sababli kesim bo'yicha xossalaring o'zgarishi ham turlicha bo'ladi.

Termik ishlov berilgandan keyin $40X$ po'lati kesimning 20-25 mm gacha qismi, $40XHM$ po'lati kesimning esa 50-60 mm gacha qismi (moyda toblangandan so'ng) yuqori mexanik xossalarga ega bo'ladi.

3.8. Asbobsozlik po'latlarga va alohida xossalni polatlarga termik ishlov berish



Yodda
saqlang!


Asbobsozlik po'latlari yuqori qattiqlikka ega bo'lgan, egilishga chidamli uglerodli va legirlangan po'latlardir.

Asbobsozlik po'latlari issiqlikka chidamlilik, ya'ni asbobning ish qirrasini qiziganida, masalan, katta tezlik bilan kesishda, qizigan metall deformatsiyalanganda ham yuqorida ko'rsatilgan xossalarni saqlab qolish xususiyatiga ega. Asbobsozlik po'latlarida uglerodning miqdori, odatda, 0,7-1,5% bo'ladi.

Kesuvchi asboblarga termik ishlov berish. Barcha uglerodli po'latlarning (U8, U10A, U11A va b.) qizdiriluvchanligi past bo'ladi. Shu sababli uglerodli asbobsozlik po'latlari kichik o'lchamli asboblarni tayyorlash uchun ishlataliadi.

Asbobsozlik po'lati donador perlit tuzilishi, yumshatilgan holda yetkazib beriladi, chunki plastinasimon perlit va ikkilamchi sementit tuzilishiga ega bo'lgan po'latga kesib ishlov berish qiyin.

Yuqorida aytilgan uglerodli asbobsozlik po'latlarini toplashning eng maqbul harorati 19-rasmda ko'rsatilgan.

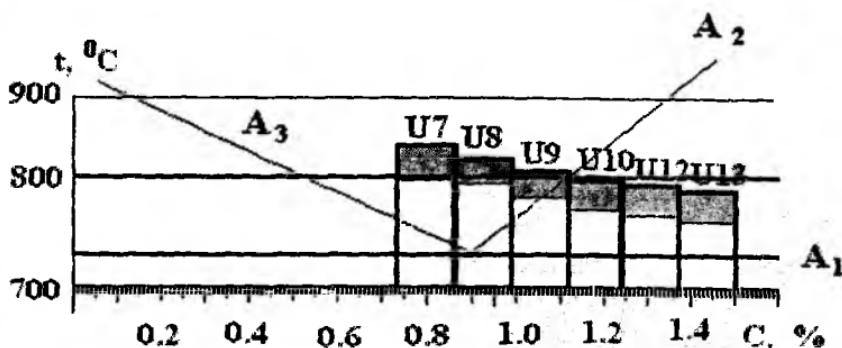

Uglerodli asbobsozlik po'latlarini toplash haroratlari

19-rasm. Asbobsozlik po'latlarini toplash haroratlari.

U7, U8, U9A po'latlarining toblangan holatdagi tuzilishi martensit bilan ortiqcha miqdordagi karbidlardan tarkib topadi. Uglerodli asbobsuzlik po'latlarini suvda yoki ishqorlarning suvdagi eritmalarida sovitish zarur, chunki ularda o'ta sovigan austenitning turg'unligi kichik bo'ladi, tez sovitish natijasida deformatsiya, tob toplash kuchayadi va darzlar paydo bo'ladi.

Tob toplashini va darz ketishi ehtimolini kamaytirish uchun uglerodli po'latlar aralash yoki bosqichma-bosqich toblanadi. Toblangandan keyin po'lat anchagini mo'rt bo'lib qoladi, shuning uchun toplashdan so'ng bo'shatish kerak. Bo'shatish harorati asbobning ish qattiqligi qiymati bilan aniqlanadi.

U7 po'lati zarbalar tushadigan asboblari (zubilo, temirchilik shtamplari, tamg'a va h.k.) tayyorlash uchun mo'ljallangan, ular yetarli darajada qovushqoq va qattiq bo'lishi kerak. Shu sababli U7 po'lati, qattiqligi HRC 48-55 bo'lishi uchun 250-325°C haroratda bo'shatiladi.

U8 po'latdan matritsalar, puansonlar, pichoqlar, ya'ni juda qattiq va qovushqoqligi yaxshi asboblari tayyorlanadi. Qattiqligi 60-62 bo'lishi uchun U8 po'lati 200-220°C haroratda bo'shatiladi.

U9A va U10A po'latlaridan metchiklar, parmalar, razvyortkalar, frezalar va boshqa asboblari tayyorlanadi. Ular 150-200°C haroratda bo'shatiladi, shunda qattiqligi HRC 60-63 bo'ladi.

U12A, U13A po'latlari eng qattiq va egilishga nihoyatda chidamli asboblari (o'Ichov asbobi, egovlar, o'ymakorlik asboblari va h.) tayyorlash uchun mo'ljallangan. Bu po'latlar 150-180°C haroratda bo'shatiladi va qattiqligi HRC 62-64 ni tashkil etadi.

Legirlangan asbobsuzlik po'latlarining qizdiriluvchanligi ancha yuqori bo'ladi. Bu po'latlardan yasalgan asboblari moyda yoki suyuqlantirilgan tuzlarda sovitiladi, natijada darzlar paydo bo'lish, deformatsiyalanish va tob tashlash xavfi kamayadi. Shu sababli legirlangan po'latlar murakkab shakilli asboblari uchun ishlataladi.

9XC va X po'latlari toplash uchun 820-860°C haroratgacha qizdiriladi va moyda sovitiladi, natijada ularning qattiqligi HRC 62-63 bo'ladi. Agar bo'shatilgandan keyin qattiqligini (HRC 62-63) saqlab qolish kerak bo'lsa, bo'shatish harorati 150-160°C, basharti qovushqoqligini oshirish zarur bo'lsa 260-300°C (qattiqligi HRC 55-60) bo'ladi.

9HS po'latlarining kamchiligi toplash uchun qizdirishda uglerodsizlanishga moyilligi va yumshatilgan holatda juda qattiq (HRC 217-255) bo'lishidir, bu kesib ishlov berishni qiyinlashtiradi.

HVG po'lati 820-840°C gacha qizdiriladi va qattiqligini (HRC 62-63) saqlab qolish uchun 150-160°C da bo'shatiladi.

Tezkesar po'latlar yuqori darajada legirlangan po'latlar bo'lib, boshqa asbobsozlik po'latlaridan issiqlikka chidamliligi yuqoriligi bilan farq qiladi (600-620°C da ham martensit tuzilishini va juda qattiqligini saqlab qoladi).

Quyma tezkesar po'latning tuzilishida evtektoid (ledeburi) bo'ladi, u donalarning chekkalarida joylashadi. Evtektik qatlaming qalinligi sovitish tezligiga bog'liq: sovitish tezligi qancha katta bo'lsa, evtektika qatlami shuncha yupqa bo'ladi. Evtektika quyma po'latni mo'rtlashtiradi.

Bolg'alaganda evtektika turi alohida-alohida karbidlarga maydalanadi. Ichki zo'riqishlarini yo'qotish va ishlov berilishini yaxshilash uchun, bolg'alashdan keyin po'latni yumshatish lozim.

Bolg'alangan po'lat buyum 860-880°C haroratli pechga joylashtiriladi va shu haroratda tutib turilgandan keyin 720-750°C gacha sovitiladi. Bolg'alangan buyum austenitning o'zgarishi tugaguncha shu haroratda tutib turiladi (4-6 soat), so'ngra po'lat pechda 40-50 grad/soat tezlik bilan 600°C gacha keyin, esa havoda sovitiladi.

Tezkesar po'latlardan yasalgan asboblar issiqlikka chidamliligi yuqori bo'lishi uchun toblanadi. P12 po'lati 1240 - 1260°C gacha, P6M3 – 1220 - 1240°C gacha, P9F5 – 1240 - 1250°C gacha va P9K5 – 1230 - 1240°C gacha qizdiriladi.

O'ichov asboblariga termik ishlov berish. O'ichov asbobi tayyorlandigan po'latlar quyidagi xossalariiga ega bo'lishi lozim:

- ✓ asbob sirtini aniq o'ichamlari va me'yoriga yetkazilgan holati saqlanib turishi uchun po'lat egilishga nihoyatda chidamli bo'lishi;
- ✓ harorat o'zgarib turganda issiqlikdan kengayish koefitsiyenti kam o'zgaradigan bo'lmog'i;
- ✓ ishlatish vaqtida tasodifiy zarbaldan asbob uqalanmasligi uchun yumoqligi qoniqarli bo'lmog'i.

O'Ichov asboblari tayyorlanadigan po'lat juda qattiq bo'lishi uchun termik ishlov berish yo'li bilan martensit tuzilishini puxtalash kerak.

O'Ichov asboblari uchun H (SHH15), HG, 20, 20H, 50, 55, 40H13 markali po'latlar ishlataladi. Yassi-parallel o'Ichov vositalari va kalibrlar uchun H (SHH15) va HG po'latlari ishlataladi. HG po'lati tarkibida uglerod miqdori ko'p (1,3-1,5%) bo'ladi.

Bir jinsli tuzilish hosil qilish uchun, bu po'latlardan yasalgan asboblari 850-860°C da me'yoranadi va 600°C da bir soat bo'shatiladi.

H va HG po'latlari 840-850°C da moyda toblanadi. Toblash uchun bundan yuqori haroratda qizdirilganda qoldiq austenit miqdori ko'payadi. Toblangan po'latda vaqt o'tishi bilan asbobning hajmi va o'Ichamlarini o'zgartiradigan o'zgarishlar sodir bo'ladi (eskiradi). Ushbu o'zgarishlar qoldiq austenitning martensitga aylanishi va martensit panjarasining tetragonallik darajasi kamayishi (martensitning parchalanishi) sabab bo'ladi.

Eskirishining oldini olish uchun o'Ichov asboblariiga 203 K da sovuq bilan ishlov beriladi, so'ngra 120-130°C da uzoq vaqt (24-60 soat) bo'shatiladi.

Silliqlangandan keyin darz ketishning oldini olish uchun 2-3 soat davomida qayta bo'shatish lozim. Bunday ishlov berilgandan so'ng qattiqligi HRC 62-64 bo'ladi.

Skobalar, andazalar, lekalolar kam uglerodli 20, 20H po'latlaridan yoki o'rtacha uglerodli 50, 55 po'latlaridan tayyorlanadi. 20 va 20H po'latlaridan tayyorlangan asboblari sementatsiyalananadi, 790-810°C da moyda (20H po'lati) yoki suvda (20 po'lati) toblanadi. Shundan keyin 150-180°C da 2-3 soat bo'shatiladi. Sementatsiyalangan qatlarning qalinligi yupqa (taxtalangan po'latdan tayyorlangan detallar) bo'lgani va unda yuz beradigan o'zgarishlar po'latning umumiy hajmi o'zgarishiga kam ta'sir etgani tufayli uzoq vaqt davomida bo'shatish talab etilmaydi.

50 va 55 po'latlaridan tayyorlanadigan asboblari induksion qizdirish bilan toblanadi. Bu deformatsiya kamayishiga yordam beradi va to'g'rilashni osonlashtiradi. 150-180°C da 2-3 soat bo'shatiladi. 50 va 55 po'latlaridagi toblangan qatlarning egilishga chidamliligi sementatsiyalangan po'latlarnikidan past bo'ladi.

40H13 po'lati korroziyabardosh asboblar uchun ishlataladi. Toblangandan ($950\text{--}1000^{\circ}\text{C}$ gacha qizdirilib, moyda sovitilgandan) keyin $120\text{--}130^{\circ}\text{C}$ da 12 dan 50 soatgacha bo'shatiladi. Po'latning qattiqligi HRC 54-57 dan oshmaydi, bu hol me'yoriga yetkazishda sirti juda toza detallar olishni qiyinlashtiradi.

Shtamplar va press-qoliplarga termik ishlov berish. Shtamplanadigan po'latlar metallni deformatsiyalovchi asboblar tayyorlash uchun mo'ljallangan. Shtamplanadigan po'latlar ikki guruhga: sovuqlayin deformatsiyalash uchun mo'ljallangan po'latlar va qaynoq holda deformatsiyalash uchun mo'ljallangan po'latlarga bo'linadi.

Sovuqlayin deformatsiyalash uchun mo'ljallangan shtamplanadigan po'latlar juda qattiq va puxta, egilishga chidamli, qovushqoqligi qoniqarli darajada va qizdiriluvchanligi yuqori bo'lishi kerak. Shu bilan birga bu po'latlarning toplashdag'i hajmiy o'zgarishlari juda kichik bo'lishi lozim, bu ayniqsa, murakkab shakllı shtamplar uchun muhimdir.

Oddiy shakldagi va o'lchamlari kichik shtamplar uchun uglerodli U10A-U12A po'latlari ishlataladi. Qizdiriluvchanligi yuqori emasligi sababli ularni nisbatan yengil ish sharoitida (deformatsiyalar kam va shtamplanadigan materialning qattiqligi kichik bo'lganda) ishlatish lozim.

Bo'shatish harorati asbobning zarur qattiqligiga (masalan, toblangandan va $250\text{--}350^{\circ}\text{C}$ da bo'shatilgandan keyin U10A po'latining qattiqligi HRC 58 bo'ladi) qarab aniqlanadi.

Prokatka qilingan rolik va plashkalar, cho'zish filterlari egilishga juda chidamli, issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori, tarkibida xrom ko'p (12%) po'latlardan tayyorlanadi. Ortiqcha karbidli faza miqdori ko'pligi uchun tarkibida xrom ko'p po'latlar egilishga chidamli bo'ladi.

H12F1 va H12M po'latlariga turli xil tartibda termik ishlov beriladi, shundan keyin ularning qattiqligi HRC 60 ni tashkil etadi. Po'latlar bunday qattiq bo'lishi uchun $1000\text{--}1050^{\circ}\text{C}$ haroratda toblangandan keyin moyda yoki selitrada sovitiladi. Toblangan po'latning tuzilishi martensit, karbidlar va qoldiq austenitdan (20-25%) tashkil topadi. So'ngra past haroratda ($150\text{--}180^{\circ}\text{C}$) bo'shatiladi. Qattiqligi HRC 62-64 bo'ladi. Agar bo'shatish harorati bir oz ko'tarilsa ($180\text{--}220^{\circ}\text{C}$), u holda qattiqligi HRC 58-60 gacha pasayadi. Bunday ishlov berish birlamchi qattiqlikka toplash deyiladi.

Ancha yuqori haroratlarda ($1100\text{--}1150^{\circ}\text{C}$) toplashda moyda yoki selitrada sovitiladi, toblangan po'latning tuzilishida qoldiq austenit miqdori ko'payadi (35-45% gacha), toblangan po'latning kattaligi HRC 50 gacha pasayadi.

Qoldiq austenitni yo'qotish va ancha qattiq po'lat olish uchun, u toblangandan keyin $520\text{--}540^{\circ}\text{C}$ haroratda ikki-to'rt marta bo'shatiladi yoki 203 K da sovuq bilan ishlov beriladi. Natijada qoldiq austenit martensitga aylanadi va qattiqlik HRC 60-63 gacha ortadi. Bunday ishlov berish **ikkilamchi qattiqlikka** toplash deyiladi.

Tarkibida xrom ko'p po'latlarning muhim kamchiligi bor, ularning karbid bo'yicha bir jinslimasligi yuqori bo'lgani sababli metallning kesimi bo'yicha mexanik xossalari pasayadi. Bundan tashqari, ularning yumshatilgan holatdagi qattiqligi yuqori bo'ladi (NV 2070-2690), bu esa kesib ishlov berishni qiyinlashtiradi.

Tekshirish uchun savollar

1. Yumshatish turlari sanab bering va tushuntiring.
2. Qanday toplash usullari bor?
3. Po'latdagi o'zgarishlarga legirlovchi elementlar qanday ta'sir ko'rsatadi?
4. Legirlangan po'latlarning tasnifi va markalanishini tushuntiring.
5. Asbobsozlik po'latlariga termik ishlov berishni izohlab bering.

4.1. Cho‘yan ishlab chiqarish

 Tabiiy birikmalardan aniq zaruriy xususiyatli metall ajratib olish texnologik jarayoniga *metallurgiya* deb aytildi.

Cho‘yan olish uchun ishlataladigan materiallar.

Mashinalarning har xil qurilmalarini tayyorlashda sanoatda, asosan, temir qotishmalardan foydalaniladi. Cho‘yan temir rudalarini pechlarda eritish yo‘li bilan olinadi. Rudalar tarkibining ma’lum qismini temir tashkil qiladi.

 Temir tabiatda eng ko‘p tarqalgan element hisoblanib, yer qatlamining og‘irligini 4,7% ni tashkil etadi.


 Kimyoviy toza temir kumushsimon oq rangda bo‘lib, bolg‘alanuychan yumshoq metalldir. Ma’lumki, tabiatda sof temir kamdan-kam uchraydi. Tabiiy sharoitda doim birikma tarkibida bo‘ladi.

 Metallurgiyada temirni ajratib olinadigan birikmalar temir rudalari deb ataladi.

Temir rudalarida temir oksidlari bilan birga boshqa oksidlar SiO_2 , CaO , MgO va S , P va boshqalar ham uchraydi.

Cho‘yan ishlab chiqarish uchun tarkibida kamida 23-25% temir bo‘lgan rudadan foydalaniladi. Rudani foydalananmaydigan qismini bekorchi jins tashkil etadi.

Temir rudasida bekorchi jismlarni ko‘p hollarda qum, tuproq, ohak tashkil etadi. Keraksiz bekorchi jismni tashkil etgan S va P rudaning sifatini buzadi. Ba’zi rudalarda temirdan tashqari nikel, xrom kabi elementlar ham uchraydi. Bular cho‘yan tarkibiga o‘tib, uning xususiyatlarini yaxshilaydi.

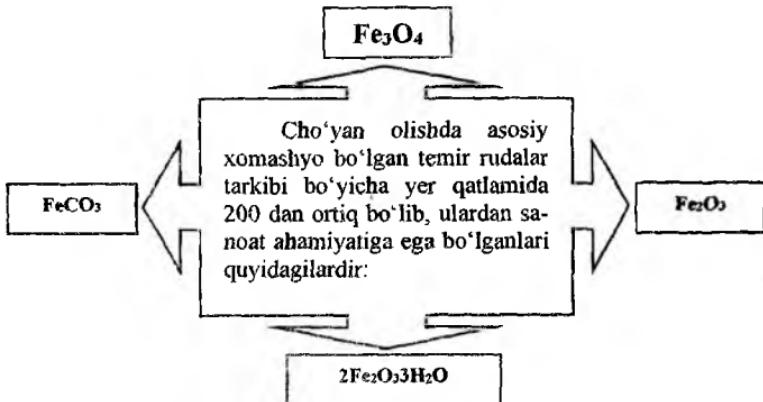

Temir mineralda temir oksidi holida bo'ladi. Bunda toza temir miqdori 55-65% va qolgani kislroddir. Rudada bekorchi jinsni qum, tuproq tashkil etadi. Rangi qoramdir. Bunday temir magnit xossasiga ega bo'lgani uchun **magnit temirtoshi** deb yuritiladi.

Qizil temirtosh Fe_2O_3

Temirning o'rtacha miqdori 55-60% ga teng. Rudaning rangi uning kimyoviy tarkibiga ko'ra och qizildan to'q qizilgacha o'zgaradi. Bekorchi jinslarni qum, tuproq tashkil etib, P juda kam miqdorda bo'ladi.

Qo'ng'ir temirtosh
 $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

Qo'ng'ir temirtoshda temirning miqdori 57-66%. Bu rudalar tarkibida bekorchi jinslar ko'p bo'lganligi uchun temirning miqdori 30-50% ni tashkil etadi. Bekorchi jinslar gil, qum va boshqalardan iborat. Bu rudada temirdan tashqari xrom, nikel va vanadiy ham bo'ladi.


Temir shpati
 FeCO_3

Bu mineralda temirning miqdori 35-45% ni tashkil etadi. Mineralning tarkibida gil, qum va ohaktosh bor. Rangi tiniq kulrang.

Har qanday rуданинг саноат аhamiyatiga ega ekanligi quyidagi bilan ifodalanadi va aniqlanadi:

1. Rudadagi temirning miqdori.
2. Rudadagi qo'shimchalarining turi va kimyoviy tarkibi.
3. Ruda qazib olishning arzon yoki qimmatligi.
4. Rudaning kondagi miqdori va uni qayta ishlash joyiga tashish imkoniyati.

Rudani domna pechlariga kiritishdan oldin, keraksiz jism-lardan qisman tozalab, undagi metallning miqdorini sun'iy ravishda oshirish jarayoniga rudani boyitish deb ataladi.

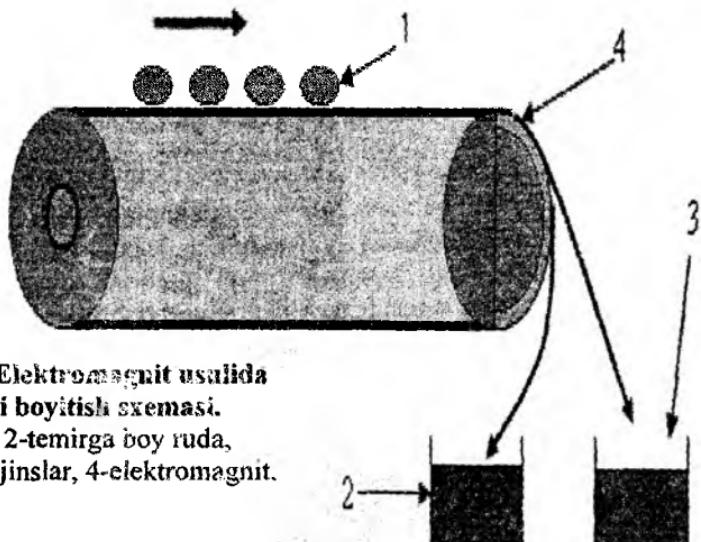

20-rasm. Elektromagnit usulida rudani boyitish sxemasi.
1-ruda, 2-temirga boy ruda,
3-bekorchi jinslar, 4-elektromagnit.

**Rudalarni boyitish yoki eritishga tayyorlash
quyidagi jarayonlardan iborat(20-rasm):**

**Rudalarni
maydalash va
g'almirlash**

Katta hajindagi rudalarni domna pechlariga to'ldirishdan oldin maxsus maydalagich mashinalarida maydalaniib, ularni ma'lum o'lchamga keltiriladi Maydalangan rudalarni g'alvirlash uslubi bilan saralanadi. Saralash natijasida, ruda bekorchi jismlardan birmuncha tozalanadi. Ba'zan g'alvirlash bilan birga rudani yuvish jarayoni birga bajarilib, ruda suv bilan yuvilib tozalanadi. Rudani yuvilganda keraksiz jinslar suv bilan oqib ketadi, natijada temir miqdori **5-20%** gacha ko'payishi mumkin.

**Rudani
elektromagnit
usuli bilan
boyitish.**

Bunda ruda elektromagnit seperatorlaridan o'tkaziladi. Bu usul bilan ishlansa, ruda **5-15%** ga boyishi mumkin.


**Rudani
agglomeratsiya
yo'li bilan boyitish**

Juda mayda temir rudalarni domna pechlariga eritish uchun yuklab bo'lmaydi. Chunki mayda zarrachalar chiqayotgan gaz oqimi bilan qo'shilip tashqariga chiqib ketadi va chang tutgichlarni ishdan chiqaradi.

Shuning uchun mayda rudalar yiriklashtiriladi. Mayda rudalar qazib olishda, elashda mayda holatida yig'iladi. Bulardan ma'lum o'lchamli (10-40 mm) konsentrantlar olish uchun maxsus tarkibidagi maydalangan shixta (40-50% temir ruda, 15-20% ohaktosh, 20-30% konsentrat, 4-6% koks, 6-9% suv) aralashmasi mashina qoliqlariga kiritilib, 1300-1500°C haroratda qizdirib pishiriladi. Qizdirish natijasida qisman suyuq faza hosil bo'ladi va uning yordamida zarrachalar o'zaro bog'lanadi.



Hosil bo'lgan flyusli g'ovak konsentratga *agglomerat* deyiladi.

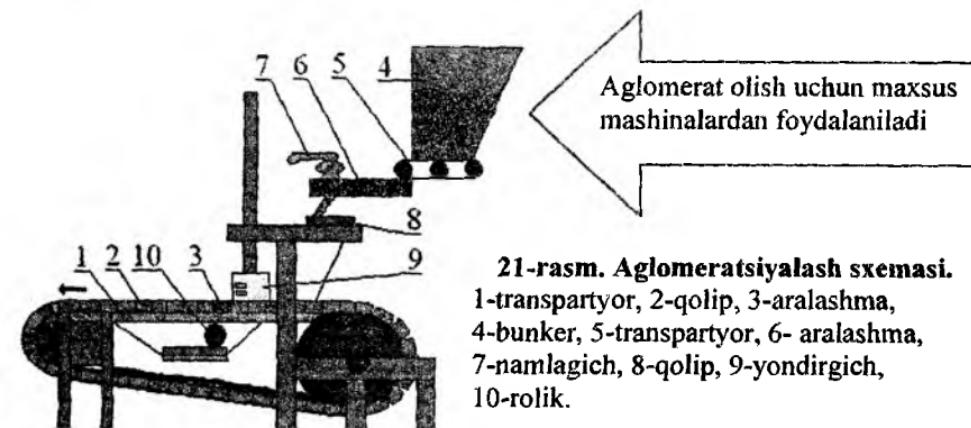

Yonilg'ilar. Metallurgiyada yoqilg'i sifatida ishlataladigan uglerod yuqori darajada issiqlik berish bilan birga, yonish jarayonini borishida, kimyoiviy reaksiyalarda ham faol ishtirok etadigan muhim elementdir.

Metallurgiyada ishlataladigan yonilg'ilarga asosiy talab shuki, ular uqalaniib ketmaydigan, yonganda oz kul qoldiradigan, yuqori energiya beradigan bo'lishi kerak. Yonilg'ida S, P kabi elementlar mumkin qadar kam bo'lishi zarur.



22-rasm. Metallurgiyada ishlataladigan yonilg'ilar.

Metallurgiyada muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy yonilg'ilar (22-rasm)

Koks

Kokslanuvchi toshko'mirdan maxsus pechlarda havosiz sharoitda $1000\text{-}1100^{\circ}\text{C}$ gacha qizdirish yo'li bilan olinadi. Koksni issiqlik berish darajasi 7000-8000 k kal/kg. Koks olish uchun toshko'mir pechlarda 12-18 soat davomida maxsus kameralarda qizdiriladi.

Tabiiy suyuqliliklar

Bular asosan neft va uning birikmalari eng yaxshi yonuvchi yonilg'i bo'lib, 9500-10000 k kal/kg energiya beradi.

Koks gazi

Toshko'mirdan koks olishda koks gazi hosil bo'ladi va tarkibida vodorod (50-60%), metan (20-34%), uglerod oksidi CO (3-4%), CO_2 gazi 2-3% va azot bo'ladi. 1 m^3 koks gazi yonganda 4000-4500 k kal issiqlik ajraladi. 1 tonna ko'mir yonganda 300-320 m^3 koks gazi hosil bo'ladi.

Domna pechlarda yonish jarayonini borishi natijasida gaz ajraladi. Bu gazni tozalab koks gazi bilan aralashtirilib ishlataladi. Bu gaz Marten pechlarda va qizdirgich pechlarda ishlataladi. Yonganda 1150-1500 k kal m^3 issiqlik ajralib chiqadi.

Pista ko'mir

Yog'ochni $400\text{-}600^{\circ}\text{C}$ havosiz muhitda qizdirish yo'li bilan olinadi. Pista ko'mir sifatlari yonilg'i, chunki tarkibida 0,8% kul bo'ladi xolos.

O'tga chidamli materiallar. Cho'yan va po'latni yuqori haroratda eritib olinadi. Shuning uchun pechning ichki devorlari, ayniqsa, uning erigan metall va shlak tegadigan yuzalariga ishlataladigan materiallar o'tga chidamli bo'lishi kerak. O'tga chidamli materiallar pechdagagi yuqori haroratda parchalanmasligi, yumshamasligi, metall va pechdagagi gazlar ta'sirida shaklini, hajmini o'zgartirmasligi kerak.

O'tga chidamli materiallar kukun, g'isht va boshqa ko'rinishlarda bo'ladi.

Kimyoiy tarkibiga ko'ra o'tga chidamli materiallar kislotali, asosli va neytral turlarga bo'linadi.

Pech devori materialini tanlash uchun pechdan chiqadigan shlakning tavsifini bilish kerak. Agar pechda kislota tavsifli shlak hosil bo'lsa, pech devoriga ishlataladigan metariallar ham kislota tavsifiga ega bo'lishi zarur va aksincha. O'tga chidamli kislota tavsifli materiallarga dinas g'ishti, kvarsit va boshqalar kiradi.

Dinas g'ishtining tarkibida 92-96% kvarsit bo'ladi, bog'lovchi material sifatida gil tuproq ishlataladi va shakl beriladi. $1400-1600^{\circ}\text{C}$ da maxsus pechlarda qizdiriladi.

O'tga chidamli asosli materiallarga magnezit (MgCO_3), dolomit ($\text{MgCO}_3 \text{CaSO}_3$) va hokazolar kiradi.

Magnezitning erish harorati $2000-2400^{\circ}\text{C}$.

Dolomit kukun va g'isht shaklida po'lat eritadigan pechlarda ishlatiladi.

Magnezit maydalanib, ozroq gil tuproq qo'shiladi va kerakli buyum olinadi 1400°C gacha pechda qizdiriladi. Bu g'isht Marten va elektr pechlarining devorlarini qoplashda ishlatiladi. Magnezit kukuni esa, pechlarni ta'mirlashda ishlatiladi.

O'tga chidamli neytral materiallar metallurgiya pechlarida eng ko'p ishlatiladigan materiallardir. Bu materiallarga gil tuproq bilan qum tuproq kiradi. Texnikada shamot deb ataladi va $2000-2100^{\circ}\text{C}$ ga bardosh beradi.



Yuqorida aytilganidek rudani domna pechlarida eritishdan oldin boyitiladi. Lekin boyitilgan rudada baribir keraksiz jinslar mavjud. Ruda eritilayotgan vaqtida yonilg'idan hosil bo'lgan kul va bekorchi jinslardan qutilish uchun maxsus modda solinadi. Bu modda flyus deb ataladi.

Flyus bekorchi jins tarkibiga va miqdoriga qarab belgilanadi. Keraksiz jins kislotali bo'lsa, flyus sifatida biror asosli oksid, keraksiz jins asosli bo'lsa, aksincha flyus sifatida kislota tavsifli flyus solinadi.


4.2. Domna pechining tuzilishi va ishi

Cho'yanlarni domna pechlarida eritilib olinadi (23-rasm).

Domna pechining ichki devorlari o'tga chidamli shamot g'ishtidan qurilgan. Ustki qismi po'lat listlar bilan qoplangan. Domna pechlari shaxta tipida bo'lib, quyidagicha tuzilgan.

Domna pechining asosiy qismlari; koloshnik, shaxta, raspar, zaplechik va gorn. Pechga to'ldirilgan ruda, yonilg'i va flyusni shixta deb aytildi. Shixta pechga porsiyalab tashlanadi.

Pechning raspar qismi yaqinida diametri $d=150-225$ mm truba halqa o'rnatilgan bo'lib, undan pechga $1000-1100^{\circ}\text{C}$ ga qizdirilgan havo keladi. Havoni *kauper* deb ataluvchi maxsus qurimalarda qizdiriladi.

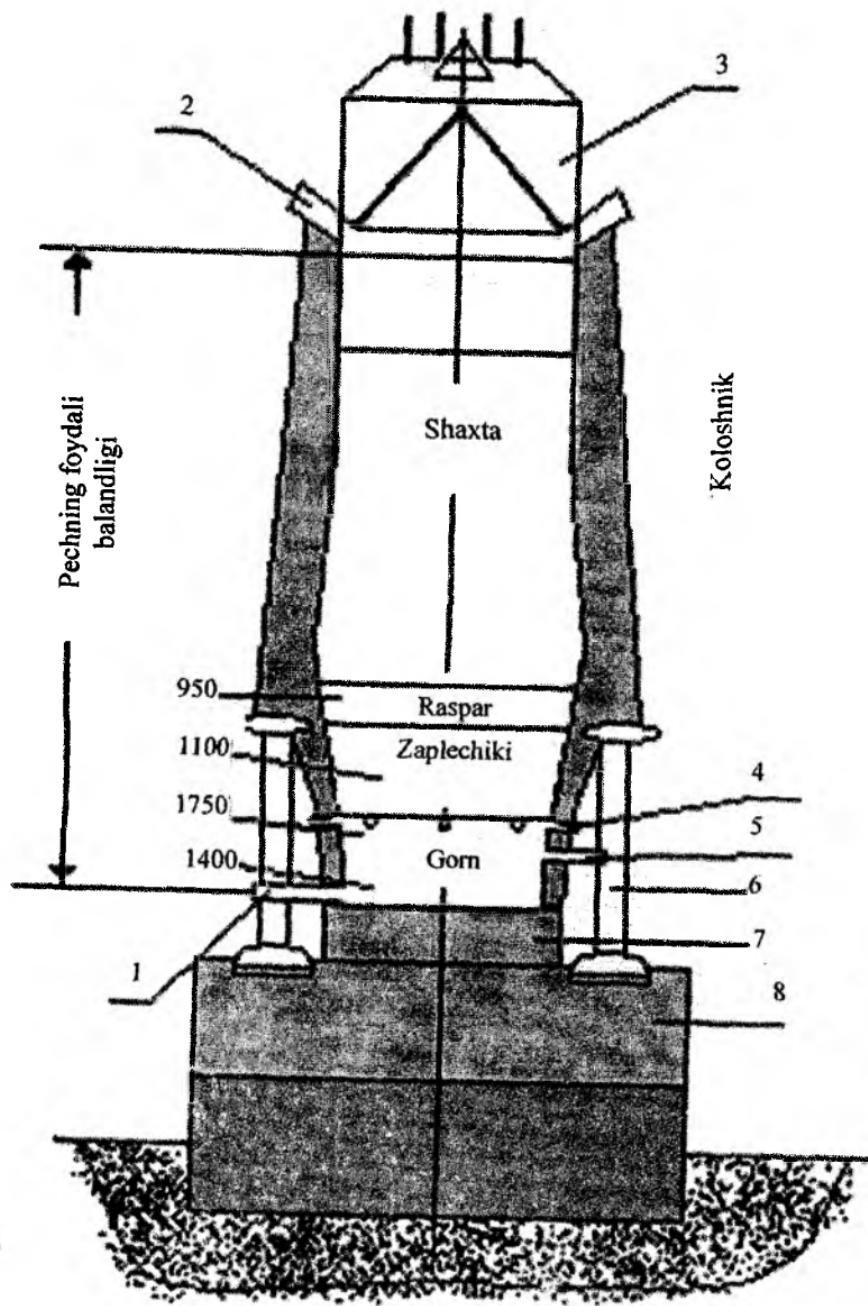

23-rasm. Domna pechining tuzilishi.



Domna pechini tavsiflovchi ko'rsatgich, bu uning foydali hajmidir. Gorn, zapplechik, raspar, shaxtaning hajmlar yig'indisi pechning foydali hajmi deb atiladi.

Koksda ishlaydigan pechlarning foydali balandligi 30-32 m ni, ba'zan 40 metrni tashkil etadi. Foydali hajmi 1300 m^3 bo'lgan pechlarda sutkasiga 1800-2000 t cho'yan ishlab chiqariladi. Katta domna pechlarni qurish iqtisodiy jihatdan foydali, chunki olinadigan cho'yanning tannarxi kichik pechlarnikiga qaraganda 3-4 marta arzon.

Metallurgiya zavodlarida bir vaqtda ishlovchi bir necha domna pechlari bo'lib, ular birin-ketin ishlaydilar. Pechni to'ldirish uchun juda katta hajmdagi yukni domna pechinining yuqori qismiga olib chiqib, uni pechga tashlash kerak. Bu juda og'ir ish bo'lib, bu ishlar mexanizatsiyalashgan.



Domna pechlarining foydali balandligi deb, solingan shixtani yuqori qismidan, cho'yan chiqadigan teshikkacha bo'lgan oraliqqa atiladi.

4.3. Domna pechinining mahsulotlari

Domna pechinining mahsulotlari cho'yan, shlak va domna gazi bo'lib, shulardan cho'yan domna pechinining asosiy mahsulotidir.

Cho'yanlar kimyoviy tarkibi bo'yicha va ishlatilishiga qarab oq cho'yan (qayta ishlanadigan cho'yan), quyish cho'yani (kulrang cho'yan),..... maxsus cho'yanlar (ferroqotishmalar), legirlangan cho'yanlarga bo'linadi.



Oq cho'yan tarkibidagi uglerod temir karbid holatida bo'ladi. Bunday cho'yanlarni sindirilsa, yuzalari oq rangda bo'ladi, shuning uchun oq cho'yan deb ataladi.

Hozirgi kunda eritilayotgan cho'yanlarning **80%** oq cho'yandir. Ularni qayta ishlab po'lat olinadi.



Tarkibida kremniy va marganets odatdag'i cho'yannikidan ko'proq bo'lgan cho'yanlar maxsus cho'yanlarga kiradi yoki ferroqotishmalar deb yuritiladi.

Tarkibida 9-13% Si bo'lgan cho'yan ferrotsilisiy, tarkibida 10-25% Mn bo'lgan qotishma marganets yoki yaltiroq cho'yan deb yuritiladi. Tarkibida 75% gacha bo'lgan qotishmalar ferromarganetslar deb ataladi.

Legirlangan cho'ylarda, odatdag'i elementlardan tashqari xrom, nikel, titan va boshqa elementlar bo'ladi. Bu elementlar cho'yanni mexanik-fizik xossalarini yaxshilaydi.


Domna shlaklari har xil maqsadlar uchun ishlataladi. Shlakni kovshdan suvga ag'darilsa, donalar granul hosil qiladi va granuldan shlak g'ishti ishlab chiqariladi. Bug' bilan ishlansa shlak paxtasi hosil bo'ladi.

Domna gazlari tarkibida 30% gacha uglerod II oksidi bo'ladi. CO ning issiqlik berish qobiliyati 900-950 k kal/m³. Shuning uchun yaxshi yonilg'i hisoblanadi. Domna gazlari changdan tozalangach kauperlarni, pechlarni qizdirishda ishlataladi. Koloshnik changi maxsus qurilmalarda yig'ilib, aglomeratsiya mashinalarida aglomeratga aylantiriladi va qaytdan domna pechiga solinadi.

Cho'yanning kimyoiy tarkibi o'rtacha: 2,5-4,5% C, 0,3-4,26% Si, 0,1-1,32% Mn, 0,1-1,2% P, 0,3-0,5% S bo'ladi.

4.4. Kislorodli konvertorlarda po'lat olish

Konvertor deb ataladigan maxsus eritish agregati nok shaklida bo'lib, ichki devori o'tga chidamli materialdan yasalgan, tashqi tomoni 20-25 mm qalinlikidagi po'lat list bilan qoplangan. Konvertoring o'rta qismi po'lat halqa bilan o'ralgan bo'lib, bu halqalarga konvertorni tayanchi hisoblangan sapfalarini biriktiriladi (24-rasm).

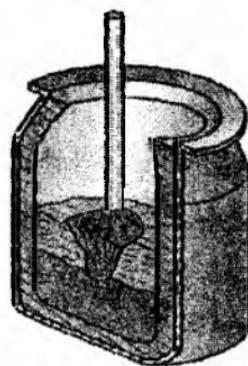

24-rasm. Kislorodli konvertoring ko'rinishi.

Po'lat ishlab chiqarishda ko'pincha shixta materiallari tarkibida S va P larning miqdori ko'p bo'lgani uchun sanoatda devori asosli g'ishtlardan terilgan pechlar ishlataladi. Mashinalarning muhim detallarini tayyorlash uchun zarur bo'lgan po'latlarni ishlashda devori kislota tavsifli g'ishtlar bilan terilgan pechlardan foydalaniлади. Kislota tavsifidagi jarayonda pech tubiga dinas g'ishti, asosli jarayonda magnezit g'ishtlari teriladi. Konvertorlar havoda va kislorodda ishlashi mumkin. Havoda ishlaganda po'lat havoning tarkibidagi ba'zi elementlar bilan to'yinib qoladi, natijada po'latning sifati pasayadi.

Shunga ko'ra keyingi vaqtarda konvertorlar kislorodda ishlatilmogda. Kislorod konvertorlarida olingan po'latning sifati ancha yuqori bo'ladi.

Kislorod konvertorlarini ustki qismidan sovitiladigan furmalar orqali kislorod haydalib, uni ko'tarib va tushirish elektr dvigatel yuritmasi yordamida bajariladi (24-rasm.). Furma kanali metall sirtidan 300-700 mm uzoqlikda joylashgan. Berilayotgan kislorodning bosimi 10-12 atm, tozaligi 97, 99%, bir tonna po'lat olish uchun bir daqiqada **2,2-4,5 m³** kislorod haydaladi. Jarayon pech hajmiga qarab 30-60 daqiqa davom etadi. Hozirda kislorodli konvertorlarning hajmi, odatda, 100-300 t, ammo hajmi 500 t gacha bo'lgan konvertorlar ham mavjud.

Kislorodli konverteorlarning ish jarayonlari avtomatik tarzda nazorat qilinadi. Konverterni mexanizm yordamida 0-360° ga burish mumkin.

Konvertorni skrap (temir-tersak), cho'yan, flyus, bilan to'ldirish konverteoring yuqori qismidagi bo'g'izidan, po'lat va shlakni quyib olish esa yon tomonidagi novdan bajariladi.

Shixta tarkibida suyuq oq cho'yan, po'lat temir tersagi, ohaktosh, temir rudasi, boksit, dala shpatidan iborat bo'lishi mumkin.

Konvertorga quyilayotgan cho'yanning harorati 1250-1400°C. Kislorod konverterlarida harorat katta bo'lgani uchun 20-30% temir ruda va skrapdan foydalaniлади. Bunda konvertorni gorizontal holatga keltirilib, shixta solinadi (suyuq cho'yan og'irligiga nisbatan 25-30% metallom kiritiladi).

So'ng oq cho'yan quyladi va konvertor vertikal holatga keltirilib, unga kislorod bera boshlanadi, shuning bilan birga shlak hosil qiluvchi komponentlar ham solinadi (ohak, boksit, temir rudasi), furma yuzi bilan metall yuza oralig'i 0,3-0,8 m uzoqlikda bo'lishi kerak.

4.5. Po'latni Marten pechlarida ishlab chiqarish

Fransuz metallurglari P'er va Emil Martenlar metall chiqindilarnini cho'yan bilan birga eritib po'lat olish usulini taklif qildilar.

Marten pechlarida qayta ishlovchi shixta materiallarini tavsifiga qarab, jarayonlar quyidagilarga bo'linadi:

1. Skrap jarayoni.

Bu jarayonda shixta sifatida chushka cho'yani bilan temir-tersakdan foydalaniladi. Skrap jarayoni asosli va kislota tavsifidagi pechlarda boradi. Hajmi 100 tonnagacha.

2. Cho'yan-rudali jarayon

Bu jarayonda shixta sifatida suyuq cho'yan bilan temir rudasidan foydalaniladi. Shixta tarkibi 80-90% suyuq cho'yan, 10-20% temir rудаси bo'ladi.

3. Skrap-rudali jarayoni

Asosiy jarayon bo'lib, bunda shixtaning 60-80% qayta ishlanuvchi suyuq cho'yan va qolgan ruda va temir-tersak (hajmi 300-500t). Skrap jarayonini devori kislota tavsifli va asosli g'ishtlardan terilgan pechlarda olib boriladi. Bu jarayonda temir-tersakni qayta eritishda cho'yandagi qo'shimcha elementlarni oksidlash uchun pechga ma'lum miqdorda temir rудаси solinadi.

Skrap-ruda jarayonida P va S ko'p bo'lgan shixta materiallari ishlatiladi.

4.6. Gaz bilan ishlaydigan Marten pechlarining tuzilishi va ishi

Marten pechlarining asosiy qismi vannadir. Bu cho'zinchoq eritish bo'shlig'i bo'lib, metall uning tubida joylashgan. Pechning devorlari o'tga chidamli dinas yoki xrom magnezit g'ishtlaridan terilgan. Pechning oldi qismida shixta materiallarini yuklash uchun darcha bor. Orqa devorida erigan po'latni chiqarish uchun teshik va nov mavjud. Pechning ish qismi yerdan 4,5-8 m balandlikda joylashgan, bu esa tarnov ostiga katta hajmdagi kovshni quyishga imkon beradi.

Marten pechlarida metallni eritish uchun katta harorat kerak, buning uchun pechga havo va gaz qizigan holda beriladi. Qizzdirishni to'rtta regeneratorlari bajaradi.

Regeneratorlar o'tga chidamli g'ishtlardan vertikal kanalchalar shaklida terilgan bo'lib, pechning har tomonida ikkitadan joylashgan. Regeneratorlarning ustki bo'shlig'i erish kamerasini tepe qismi bilan birlashgan bo'lib, pastki qismi kiritish yoki chiqarish trubalari bilan birikkan.

Pechning vannasiga haydaluvchi sovuq gaz va havo qizigan gaz regeneratorining katak-katak kanallaridan o'tib, asta-sekin qizitadi. Sovuq havo ham ikkinchi qizigan havo regeneratorining katak-katak kanallaridan o'tib qiziydi.

Pechga haydaladigan gaz va havo $1100-1300^{\circ}\text{C}$ gacha qizdirilib yuboriladi. Regeneratorlardan haydalayotgan havo va gaz pechning bo‘g‘izida o‘zaro aralashib yonadi va natijada shixta materiallari ma’lum vaqt o‘tgandan so‘ng eriydi. Havo regeneratorlari kattaroq bo‘lib, pechga ko‘proq havo beradi. Chunki ortiqcha havo pechning ichidagi cho‘yan, skrap uglerodini va boshqa elementlarini oksidlaydi.

Har 20-30 daqiqada havo va gazning yo‘nalishi avtomatik ravishda o‘zgartirilib, pechga borayotgan havo va gazning qizish darajasi ta’milanadi.

Qizdirilgan gazning qizdirilgan havoda yondirilishi natijasida pechning ishchi yuzasida harorat $1800-1900^{\circ}\text{C}$ ga yetadi, bu esa po‘lat ishlab chiqarish uchun yetarlidir.


Agarda marten pechlari tabiiy gaz yoki mazut yordamida qizdirilsa, gazlarni qizitib beruvchi kameralarga ehtiyoj bo‘lmaydi.

Marten pechlarning hajmi har xildir. Eng ko‘p tarqalgan pechlarning hajmi 50-175 t gacha boradi, ammo ish hajmi 500 tonna bo‘lgan pechlar ham mavjud.

4.7. Rangli metallar ishlab chiqarish

Qora metallar singari rangli metallar ham sanoatda konstruksion material sifatida katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, elektrotexnika va radiotexnikada, samolyotsozlikda, asbobsozlikda va mashinasozlikning boshqa tarmoqlarida ularning ahamiyati beiqiyosdir. Eng ko‘p ishlatiladigan rangli metallarga mis, aluminiy, magniy, nikel, qo‘rg‘oshin, qalay, rux, xrom, volfram, titan va boshqalar kiradi. Ancha katta guruhni tashkil etgan rangli metallar turli-tuman xossalarga ega. Ish sharoitiga ko‘ra elektr sanoat uchun yengil va mustahkam metall kerak, ba’zi bir joyda issiqqlikni yaxshi o‘tkazadigan, kam yeylimadigan, zanglamaydigan, ishqalanishi kichik bo‘lgan metallar zarur.

Fan va texnikaning yangi tarmoqlari vujudga kelishi bilan sanoatda ham yangi tarmoqlar vujudga keldi. Bular atom texnikasi, radiotexnika, televideniya, kosmotexnika va boshqalar. Yangi tarmoqlar uchun yana ham yuqori xossalarga ega bo‘lgan nodir metallarni ishlab chiqarishni ko‘paytirish (titan, germaniy, reniy, gafniy, niobiyl) ko‘zda tutilmoqda.

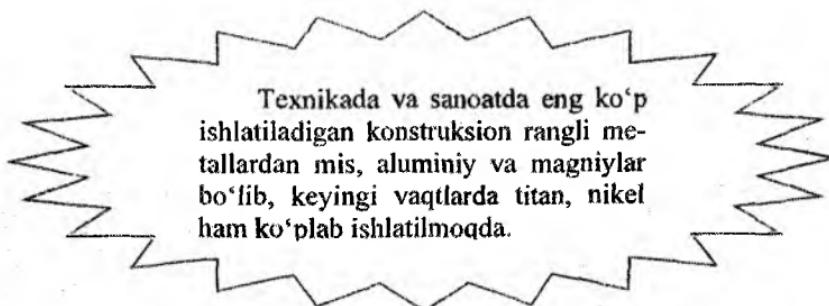

Texnikada va sanoatda eng ko'p ishlataladigan konstruksion rangli metallardan mis, aluminiy va magniyalar bo'lib, keyingi vaqtarda titan, nikel ham ko'plab ishlatalmoqda.

Tekshirish uchun savollar

1. Temir rudalarining turlarini keltiring.
2. Rudalarni eritishga tayyorlashning mohiyatini bayon qiling.
3. Domna pechning tuzilishi va uning yordamchi qurilmalari haqida ma'lumot bering.
4. Domna pechida boradigan fizik-kimyoviy jarayonlarni izohlang.
5. Cho'yanni hosil bo'lishida CO gazning ahamiyatini keltiring.
6. Rudadan temirni tiklanishini tushuntiring.
7. Kislorod konverterining sxemasini chizing va po'latni hosil bo'lish jarayonini izohlang.
8. Po'latni quyish usullarini tushuntiring.
9. Po'latning sifatini oshirish uchun qanday texnologik jarayonlar bajariladi?
10. Texnikada eng ko'p ishlataladigan rangli metallarni ayting.

5. QUYMAKORLIK

5.1. Quymakorlik haqida umumiy ma'lumotlar




Quymakorlik deb erigan metallni qoliplarga quyib fason quymalar, xomashyolar olish texnologiyasiga aytildi.

Quymani keyingi mexanik ishlash natijasida undan detal tayyorlanadi. Ayrim quymalar ishlov berilmasdan ishlatiladi.

Quymakorlik mashinasozlikda, qurilishda ishlatiladigan mexanizm va mashinalarning detallarini tayyorlashda keng qo'llaniladi. Og'irligiga nisbatan metall kesish dastgohlarining 80%, prokat stanlarining 68%, avtomobil va traktorlarning 30-60% ni quyma detallar tashkil etadi.

Quymakorlik bilan olingan detallar ancha arzon bo'ladi. Boshqa usullar bilan xuddi shunday detailni tayyorlash bir necha bor qimmatga tushishi mumkin. Bundan tashqari, quyma usul bilan murakkab shakldagi katta detailarni har xil qotishmalardan oson olish imkonи bo'ladi. Ba'zan ana shunday detailarni boshqa usullar bilan tayyorlab bo'lmaydi. Quyma detailarning og'irligi 10 grammdan 100 tonnagacha bo'lishi mumkin.

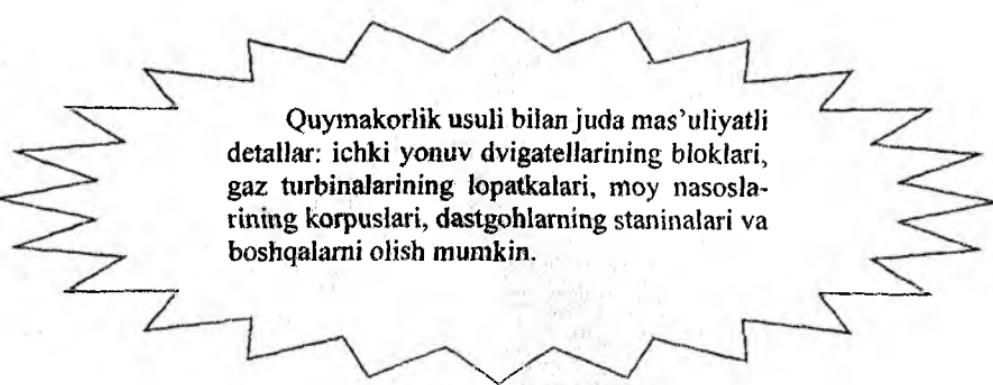


Quymakorlik usuli bilan juda mas'uliyatli detailar: ichki yonuv dvigatellarining bloklari, gaz turbinalarining lopatkalari, moy nasoslarining korpuslari, dastgohlarning staninalari va boshqalarni olish mumkin.

Undan tashqari quymakorlik bilan olingan detailarni aniqligi ham yetarli bo'lib, o'lchamlarini chetga chiqishi oz miqdorida bo'ladi.

Quymani po'lat va cho'yandan, aluminiy, magniy, titan, mis qotishmalarini va boshqalardan olinadi. Mashinasozlikda keng qo'llaniladigan detallar, asosan, po'lat va cho'yanlardan quyiladi.

Quyish yo'li bilan quyma olish bir nechta texnologik jarayonlar-bosqichlarning yig'indisidan iborat bo'lib, ular:

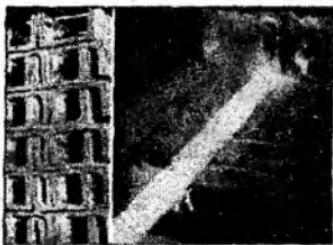

Eslab qoling!




- model komplektlarini tayyorlash
- qolip va sterjenlar uchun ularning aralashmalarini tayyorlash
- sterjenlarni tayyorlash va quritish
- quyish uskunalarini tayyorlash
- model bo'yicha qolip tayyorlash
- metallni eritish va qolipga quyish;
- quymani sovitish, tozalash va nazorat qilish

Metallni quyish uchun qoliplar bir martalik va doimiy bo'ladi. Bir martalik qoliplar qolip aralashmasidan tayyorlanadi. Doimiy qoliplar metallardan tayyorlanib, ularda ko'p martalab quymalar olinadi. Qolip olish uchun model zarurdir.

Model – buyumning nusxasi bo'lib, detalning chizmasi bo'yicha metaldan, qattiq yog'ochdan tayyorlanadi.

Modellar bir butun yoki yig'ma bo'ladi. Yig'ma modellarning qismlari bir-biriga tironqlar yordamida yoki yelimlab yig'iladi (25-rasm).

Yog'och modellarni namdan saqlash uchun ular bo'yaladi. Ko'p holda modellar har xil rangga bo'yaladi, o'sha rang bilan qanaqa metall quyish ham aniqlanadi.

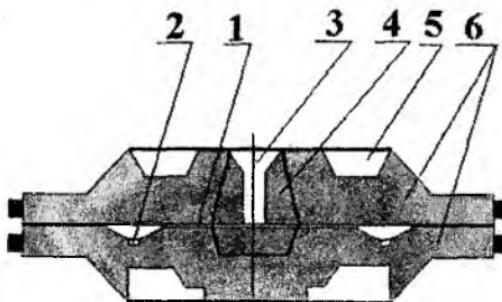


25- rasm. Metall qolip sxemasi:


1-qolip bo'shlig'i, 2-gaz chiqaruvchi teshik, 3-quyish tizimi kanali,
4-sterjen, 5-qovurg'a, 6-qolip bo'laklari.

Modellar ancha mustahkam bo'lishi kerak, chunki presslovchi mashinalarda model zichlagich bilan uriladi. Ko'plab quyma olish uchun avtomatik mashinalarda ishlataladigan modellar metall qotishmalardan tayyorlanadi (kulrang cho'yan, aluminiy va mis qotishmalaridan). Suyuq metall va qotishma qotgandan so'ng cho'kadi.

Cho'kish miqdori metall va qotishmaning turiga bog'liq, shuning uchun modellarning o'lchami buyum o'lchamidan biroz kattaroq bo'lishi kerak. Misol uchun cho'yan 1-2 % ga, po'latlar 1,5-3 % ga, bronza 1-1,5 % ga cho'kadi.

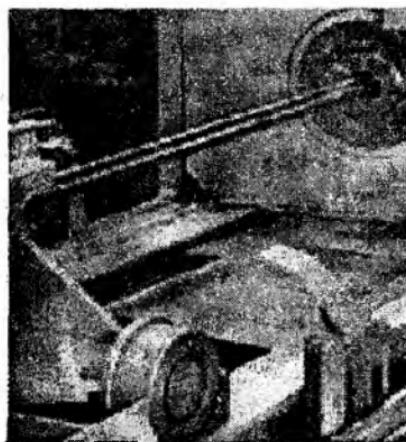

Sterjen – ichi bo'sh, teshik, chuqurli quymalar olish uchun ishlataladigan element bo'lib, ularni maxsus sterjen yashiklarida tayyorlanadi. Sterjenlar qolipning ichiga joylashtiriladi(26-rasm).

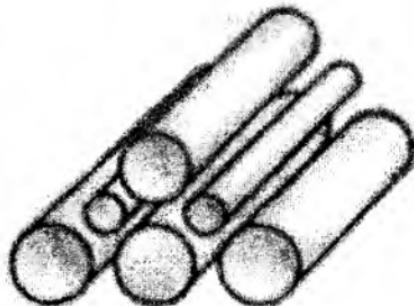

26-rasm. *Sterjenlar.*

5.2. Polat quymalar olish


Pechlarda eritib olingan po'latlarni qoliplarga quyilib, sovitilib olingan mahsulotni quyma deb ataladi.

 Yuqori sifatlari po'lat quymalarni olishda suyuq metallni qoliplarga quyish jarayoni yakunlovchi bosqich hisoblanadi. Sifatlari po'lat quymalarni olish uchun suyuq metallni qoliplarga quyishdan avval tayyorgarlik ishlari bajaritadi. Buning uchun po'lat tushadigan novlar, kovshlar va qoliplar tayyor holatga keltiriladi.

Po'latlarni markasiga qarab ularni qoliplarga quyish alohida ish rejalarida, haroratlarda bajariladi.

Erigan po'latni kovshlar yoki vagonetkalarga qabul qilinib, so'ng kranlar yordamida tayyor qoliplarga olib kelib quyiladi.

Po'lat quyiladigan kovshlar ta'mirlangandan so'ng qizdirilgan va tozalangan bo'lishi kerak. Pechdan erigan po'latni bitta kovshga qabul qilish ma'qul.

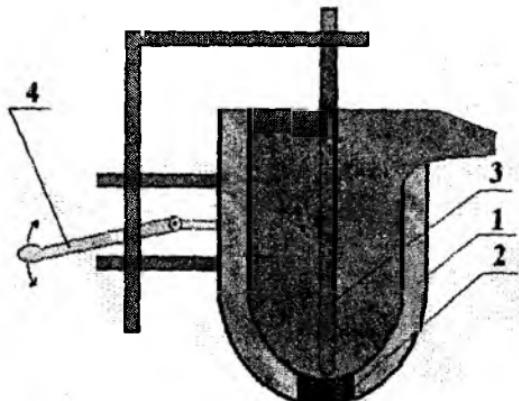

27-rasm. Kovshning ko'ndalang kesimi
1-kovsh,
2-grafit stakan,
3-probka.

Kovsh devori o'tga chidamli shamot g'ishtlardan terilgan bo'lib, tashqi tomoni po'lat qoplama bilan qoplangan. Qoplamada halqa bo'lib, bu halqa bilan kovsh vagonetkalarga o'rnatiladi, yon tomonidagi qufoqlari esa kovshni kran yordamida aravachaga o'rnatish uchun xizmat qiladi (27-rasm).

Kovshning tub qismiga o'tga chidamli materiallardan stakan o'rnatiladi, uning teshigi bor. Ana shu teshikdan suyuq metall qoliplarga quyiladi.

Tekshirish uchun savollar

1. Quymachilikning mashinasozlikdagagi o'rni haqida ma'lumot bering.
2. Qolip tarkibi va turlarini ko'rsatib o'ting.
3. Sterjenning vazifasi va uni tayyorlash texnologiyasini tushuntiring.
4. Quyma olish texnologik jarayonlarini sanab bering.

6. METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH

6.1. Metallga bosim ostida ishlov berish haqida umumiy ma'lumotlar


Metallarni bosim ostida ishlashning mohiyati shundan iboratki, plastik metall va qotishmalar tashqi kuch yoki bosim ta'sirida plastik deformatsiyalanadi. Shunga ko'ra mo'rt metallarni (cho'yan, bronza) bosim ostida ishlab bo'lmaydi.

Metallarni bosim ostida ishlash ancha vaqtidan buyon ma'lum bo'lsada, bu usul rivojlanuvchi hisoblanadi. Chunki metall chiqindi chiqarish kam miqdorda, ish unumi katta va olingan mahsulot sifati yuqori bo'ladi. Bosim ostida ishslash natijasida metallning fizik-mexanik xossalari yaxshilanadi. Bosim ostida metall ishlansa shaklini o'zgartirishdan tashqari, uning ichki tuzilishi va xossalari ham o'zgaradi (28-rasm).

Metallarni bosim ostida ishlash usuli bilan 80% dan ko'proq ishlab chiqarilgan po'lat qayta ishlanadi. Rangli metall va qotishmalarning 60% dan ortig'i, plastmassalar, metallmas materiallarning ko'p qismi bosim ostida ishlanadi.

Bosim ostida ishlash bilan og'irligi 10 g dan 100 tonnagacha bo'lgan xomashyolar, yarim fabrikatlar, buyumlar, detallar olinadi.

Bosim ostida ishlash juda murakkab jarayon bo'lib, buyumning tashqi va ichki qismlarida ancha o'zgarishlar bo'ladi, natijada buyumda fizik va mexanik o'zgarishlarga olib keladi. Detal tashqi kuch ta'sirida, avval elastik, so'ng plastik deformatsiyalanadi. Misol uchun xornashyoga kuch ta'sir ettirsak, u shaklini o'zgartiradi. Shu bilan birga metallning donalari ham o'z navbatida sinadi, bukiladi, egiladi va hokazo.

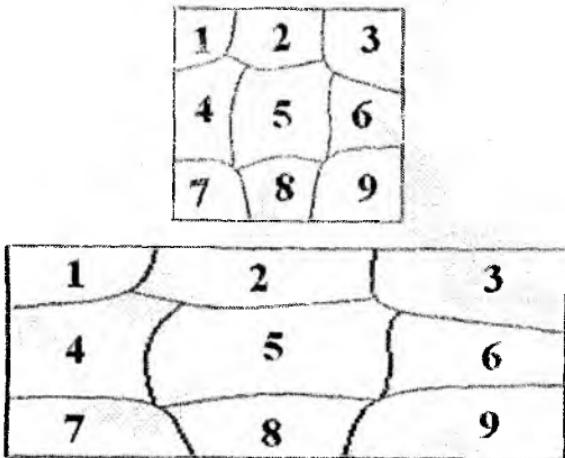

28-rasm. Metall tuzilishini o'zgarishi eskizi.

Elastik deformatsiya

Elastik deformatsiyada metall atomlari orasidagi masofadan kichikroq miqdorga siljiydi va tashqi kuch olingandan so'ng avvalgi holatiga qaytadi.

Bilish kerak!


Plastik deformatsiya

Plastik deformatsiyada esa atomlar orasidagi masofadan katta miqdorga siljiydlilar va tashqi kuch olingandan so'ng ham avvalgi holatiga qaytmaydi.


Jismning shakli va o'lchamlarini o'zgarish bilan birga uning butunligini saqlash kerak. Jismda uzilishlar, yoriqlar hosil bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi.

**Kristall
panjaralarning
o'zgarishlari**

Bosim ostida ishlashni sovuq va issiq hollarda bajarish mumkin. Metalni sovuq holda bosim ostida deformatsiyalanganda, uning xossalari o'zgarib, elastikligi, issiqlik va elektr o'tkazuvchanligi, korroziyabardoshliligi yomonlashadi. Ushbu holatda tashqi kuch ta'siri natijasida kristall panjaralarda siljishlar hosil bo'ladi (29-rasm).

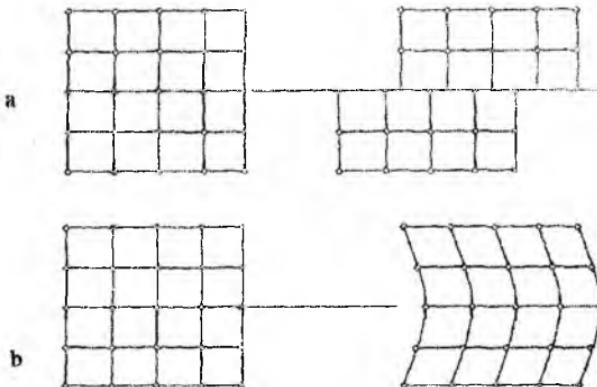


29-rasm. Deformatsiyada kristall panjaraning o'zgarishi
a-chiziqli siljish, b-egilish.

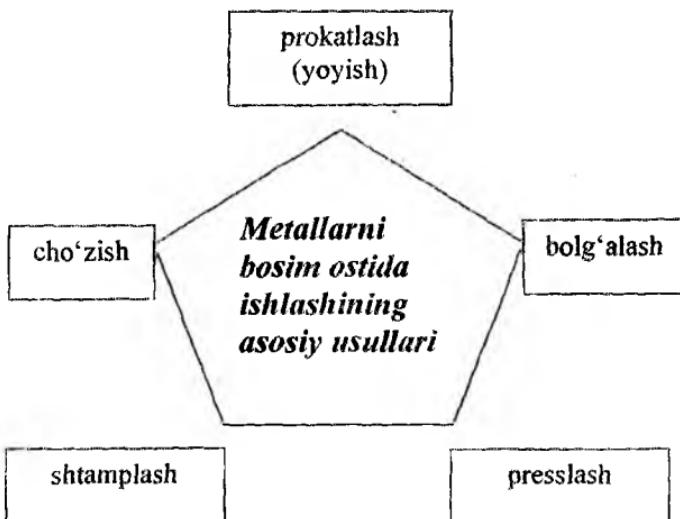

30-rasm. Metallarni bosim ostida ishlashining asosiy usullari.

Yoyish, cho'zish va presslash metallurgiya zavodlarida bajariladi.

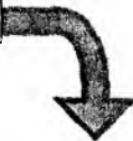


Shtamplash va bolg'alash jarayonlari esa mashinasozlik, asbobsozlik, priborsozlik zavodlarida qo'llaniladi(30-rasm).

6.2. Metallarni prokatlash

**Metallarni
prokatlashning
mohiyati.**

Metallarni prokatlash bosim ostida ishlashning eng ko'p qo'llaniladigan usulidir. Prokatlashda metallni bir-biriga teskari aylanuvchi juvalar orasidan ezib o'tkaziladi. Bunda juvalar orasidagi tirkish berilgan materiallarning qalinligidan kichik bo'ladi. Juvalar bilan metallni ezish natijasida xomashyoning qalinligi kichrayadi, uzunligi oshadi va eni kengayadi.

Prokat stanlarining juvalari kesimlari turli-tuman bo'lib, ular bilan qurilish balkalari, har xil qalinlikdagi listlar, prokat xomashyolar yoyiladi. Po'latlarni sovuqlayin va issiq holda yoyiladi. Sovuq holda faqat yupqa listlar prokatlanadi (31-rasm).

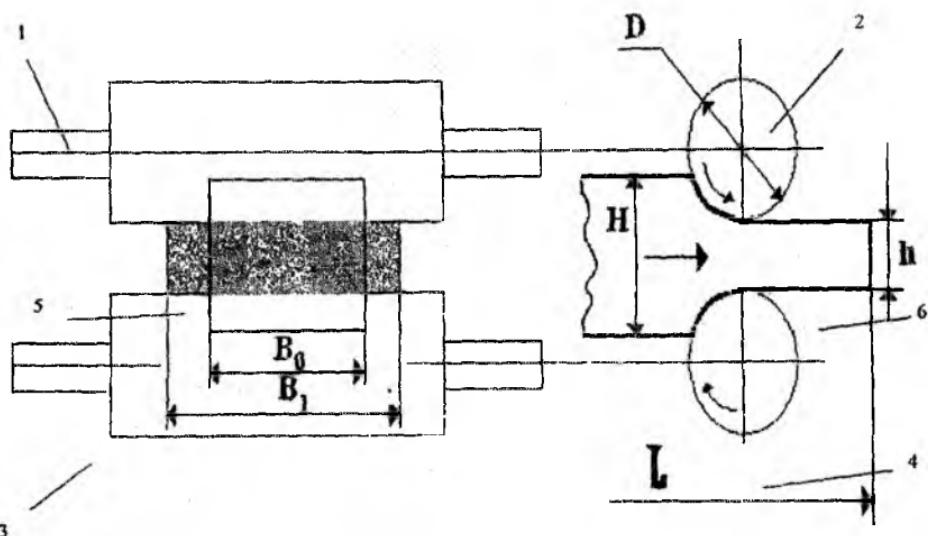

31-rasm. Prokatlash jarayonlarining sxemasi:


1-birinchi juva o'qi, 2-birinchi juva, 3-ikkinchi juva o'qi,
4-ikkinchi juva, 5-xomashyo, 6-tayyor mahsulot.

Juvalar orasidan xomashyoni bosilib, ezilib o'tishi xomashyolar va juvalar orasida hosil bo'ladigan ishqalanish kuchi natijasida bajariladi. Yoyilishda metall ikkita aylanuvchi vallar yordamida ilib olinib bosiladi. Metall vallar orasidagi qirqimdan o'tgan xomashyo ishqalanish natijasida uzunlashadi va yoyiladi (31-rasm).

6.3. Metallarni cho'zish (kirriyalash)


Cho'zish

Cho'zish xomashyoni asta torayib boruvchi asbob-voloka teshigidan tortib o'tkazib, deformatsiyalab, shaklini o'zgartirish jarayoni bo'lib unda xomashyoning ko'ndalang kesimi kichrayib, uzunligi esa uzayadi. Bunda buyumning o'lchamlari aniq, berilgan geometrik shakli toza yuzali bo'lib chiqadi (32-rasm).

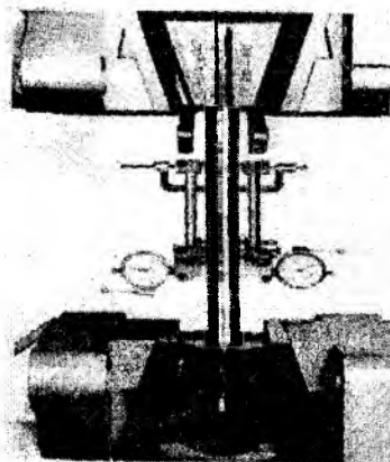


Cho'zish, asosan, sovuq holda bajariladi, bu usulda rangli metallar va ularning qotishmalari, past va yuqori uglerodli po'latlar hamda legirlangan po'lat va qotishmalarga ishlov berish mumkin. Issiq holda cho'zish juda kam holdarda bajariladi.


Cho'zish natijasida olinadigan buyumlarning kesimi o'zgaradi.

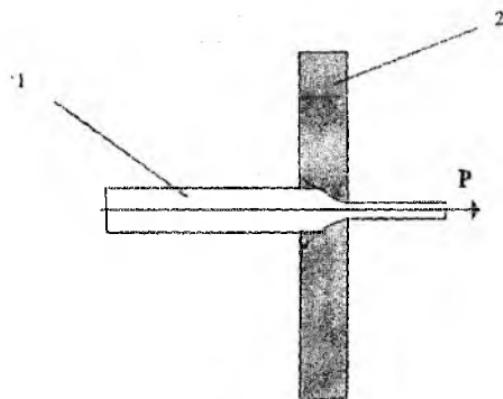


a) 1-xomashyo, 2-kirriya asbob

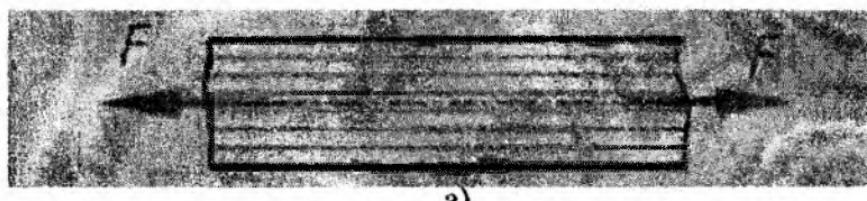

a)

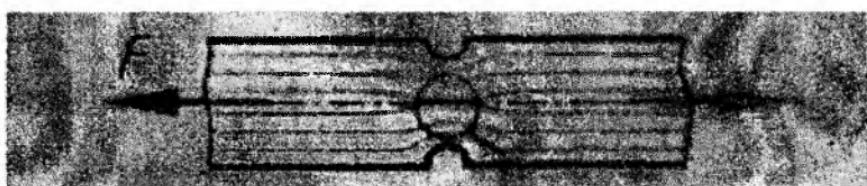

b)

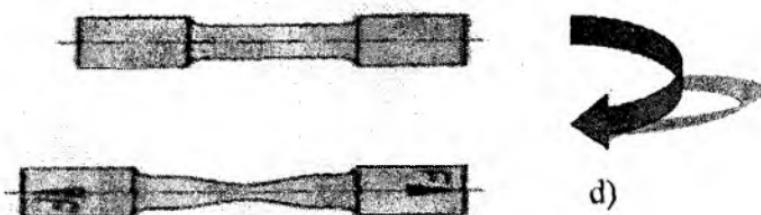

d)

32-rasm. Cho'zish sxemalari.

- a) teshikdan o'tkazish, b) bo'ylama cho'zish,
- d) andaza cho'zish namunasi.

Cho'zish quyidagi hollarda bajariladi:

1. Ingichka sim olish uchun (diametri 0,002-5mm gacha bo'lgan), bunday simlarni prokatlash usuli bilan olib bo'lmaydi.

2. Yupqa devorli trubalar olish.

3. Diametri 100 mm gacha bo'lgan har xil profilli (prokat usuli bilan olingan) buyumlarning o'chamlarini me'yorlash va sirtlarini tozalash.

4. Fason kesimli buyumlar olish.

Cho'zish uchun boshlang'ich xomashyo sifatida har xil kesimli prokat ishlataladi.

Bilish kerak!

Cho'zishda metall astasekin torayib boruvchi teshikdan o'tishi natijasida deformatsiyalanadi.



6.4. Metall va qotishmalarini presslash


Mashinasozlikda turli profilli sortament zarur bo‘ladi va ishlatiladi. Bu buyumlarni, asosan, yoyish bilan olinadi. Lekin sanoatda ularni olishning yana boshqa usullari ham mavjud. Bularidan biri presslash jarayonidir. Presslash bilan asosan, rangli metall va qotishmalaridan xomashyolar olinadi.



Presslashning ikkita usuli bo‘lib to‘g‘ri va teskari presslashdir.

Bilish kerak!

To‘g‘ri presslashda puansonning harakati natijasida metall matrisa ko‘zidan chiqadi. Metallni harakat yo‘nalishi pressning harakati yo‘nalishi bo‘yicha bo‘ladi. Jarayon oxirida press-formada ozgina metall qoldig‘i qolib, bu qoldiq metallni shakllanishida ishtirok etmaydi(33-rasm).

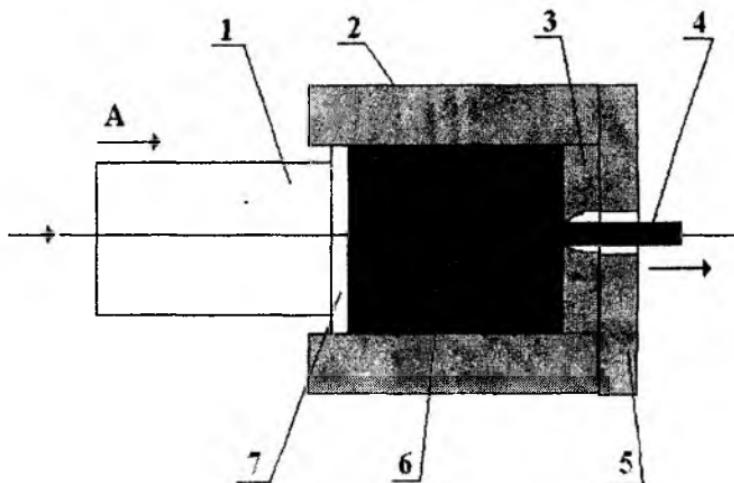

33-rasm. To‘g‘ri usulda presslash:


1-puanson, 2-konteyner, 3-matrissa,
4-profil, 5-matrissa ushlagich, 6-xomashyo, 7-halqa.

Presslash metallni asbob teshigidan-matrisa ko'zidan siqib chiqarish jarayonidir. Matrisaning teshigining shakli har xil bo'lishi mumkin; yumaloq, kvadrat, to'rtburchak va xilma-xil. Presslash bilan po'lat va rangli metall quymalarini yoki xomashyolarini aniq shaklga keltiriladi. Presslash bilan olinadigan shakllarning o'lchamlari 5-250 mm. Olinadigan trubalar diametri esa 20-400 mm.



Puansonning tezligi *presslash tezligi* deb aytildi.

Puansonning tezligi *presslash tezligi* deb aytildi. Metallning ko'ndalang kesimi necha marta kichraysia, metall ko'zdan shuncha marta tez chiqadi. Presslash metallni qizdirilgan holda bajariladi. Presslash, asosan, katta kuchga ega bo'lgan gidravlik presslarda bajarilib, uning kuchi 8000 tonnagacha yetadi.

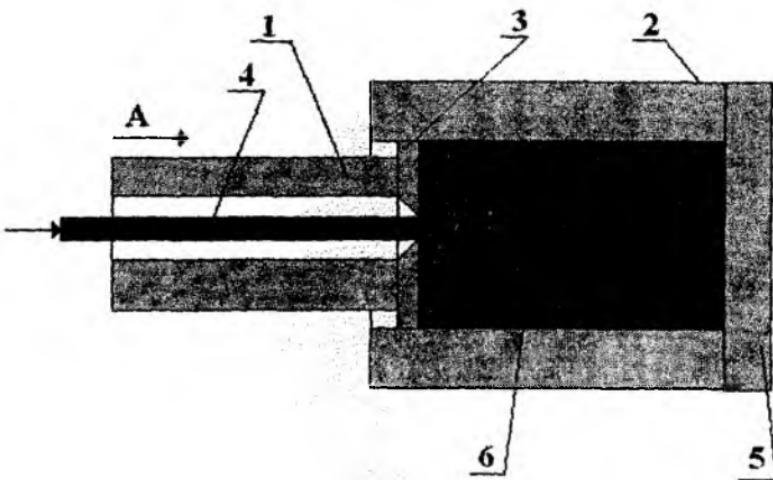


34-rasm. Teskari usulda presslash
i-gilza, 2-konteyner, 3-puanson, 4-profil,
5-to'siq, 6-xomashyo.

Teskari usulda presslashda matrisa pressning puansoniga mahkamlanib birlgalikda harakat qiladi va quymani siqadi hamda metallni matrisa ko'zidan chiqaradi. Metallning matrisadan chiqishi yo'nalishi puanson harakati yo'nalishiga teskari bo'ladi. Bu usulda faqat metallning ko'zdan chiqishi uchun qarshilik bo'ladi xolos (34-rasm).

To'g'ri usulli presslashda yuqoridagi qarshilikdan tashqari quyma konteyner yuzasi orasida bo'lgan ishqalanish kuchi ham mavjud. Shuning uchun talab qilingan kuch 20-30% katta bo'ladi. To'g'ri va teskari presslashda ham anchagini chiqindi chiqadi. Uning miqdori to'g'ri usulda presslashda quymaning 12-15% (ba'zan 25%), teskari usulda presslashda esa 5-6% (ba'zan 12%) ni tashkil etadi.

Teskari usulda presslash kam ishlatalidi, chunki qurilmaning konstruksiyasi murakkabdir. Presslash vaqtida metallni qizdirishda va kuyundining ko'payib ketmasligiga e'tibor beriladi, chunki kuyundi matrisaning ishini yomonlashtiradi.

Presslash yo'li bilan ko'proq rangli metallardan trubalar, har xil o'lchamlardagi xomashyolar olinadi.

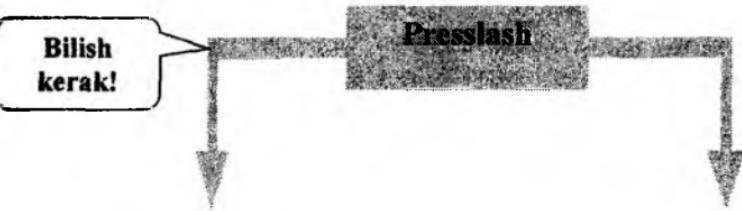

Presslashning afzalliliklari

1. Olinadigan mahsulot sifati yuqori (boshqa usullarga nisbatan).
2. Kam unumli pardozlash jaronini bajarmasa ham bo'ladi.
3. Katta ish unumiga ega.
4. Murakkab shaklli xomashyolarni olish mumkin.

Presslashning kamchiliklari

1. Asbobni ko'p yeyilishi.
2. Ko'p metallni chiqindiga chiqishi.

Olinadigan buyumlarning sifatiga xomashyo o'chamlarining aniqligi va yuzasining tozaligi katta ta'sir ko'rsatadi.

Qizdirilgan xomashyoning sirti kuyundilardan albatta tozalanishi kerak, aks holda matrisani ham tezda ishdan chiqaradi. Presslash uchun boshlang'ich material sifatida og'irligi 0,1-3 tonnagacha bo'lgan yumaloq va olti qirrali quymalar olinadi. Konteyner o'rnatish uchun xomashyo tozalanadi, qizdiriladi va oksidlardan yaxshilab tozalanadi.

6.5. Metallarni bolg'alash

Metallarni bolg'a bilan urib, zarur shaklga keltirish **bolg'alash** deb ataladi. Bolg'alashda metall har tomonga qarab cho'ziladi. **Bolg'alash natijasida** buyumning mexanik xossalari yaxshilanadi, chunki uning tuzilishidagi dendrit tolali tuzilishga aylanadi, tolalar to'g'ri joylashadi.

Xomashyoga qirqish usuli bilan ishlov berilganda tolalar noto'g'ri joylashadi.

Yumshoq metallarni, ba'zan, sovuq holda bolg'alash mumkin. Ikki xil bolg'alash usuli— qo'l bilan va mashina bilan bolg'alash mavjud.




Qo'l bilan bolg'alash kichik miqdordagi buyumlarni tayyorlashda qo'llaniladi. Qolgan hamma hollarda mashina bilan bolg'alanadi. Odatda, qo'l bilan sandonlarda og'irligi 10 kg gacha bo'lgan buyumlar bolg'alanadi. Bunda xomashyoni maxsus ombirlar bilan ushlanib, og'irligi 10-20 kg kuvaldalar bilan uriladi.

Mashinada bolg‘alash pnevmatik va bug‘-havoli bolg‘alash mashinalarida hamda gidravlik presslarda bajariladi. Bunda xomashyoni deformatsiyalash yuqoriga harakatlanuvchi urgich yordamida bajariladi.

Urgichlar (boyok)ning shakli teskari yuzali va fason yuzali bo‘lishi mumkin.

Bolg‘alashda asosiy jarayonlar quyidagilar: cho‘zish, cho‘ktirish, qisman cho‘ktirish, egish, teshish, qirqish, burab shakl berish va boshqalar.

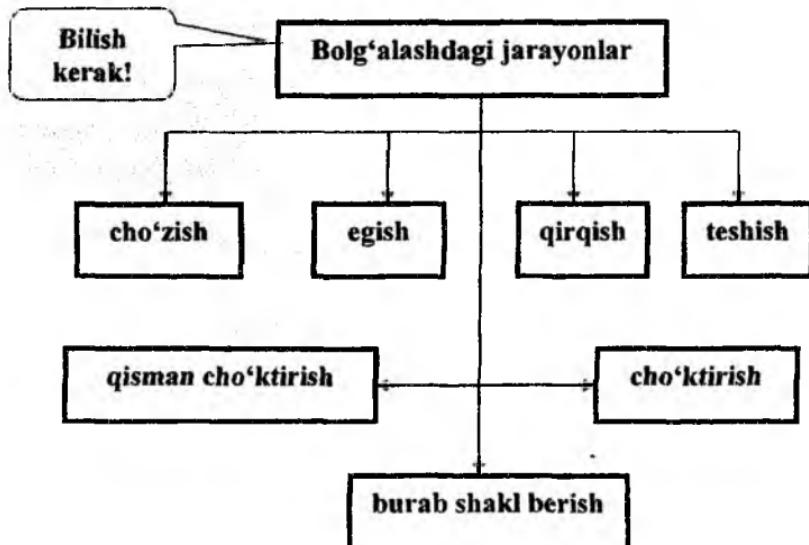

Cho‘ktirish jarayonlari cho‘zish jarayonlarining teskarisi bo‘lib, bunda metallning ko‘ndalang kesimi ortadi, bo‘yi esa qisqaradi.


Cho‘zish jarayoni natijasida metall bo‘yiga cho‘ziladi, uni ko‘ndalang kesimi kichrayadi.

Qisman cho‘ktirishda buyumning ma’lum qismi cho‘ktiriladi.

6.6. Materiallarni shtamplash

 Buyumni bosim bilan shtamp yordamida ishlab uning shaklini o'zgartirish jarayoniga *shtamplash* deb ataladi.

Shtampning tuzulishi va shakli olinadigan xomashyo shakliga mos bo'ladi.

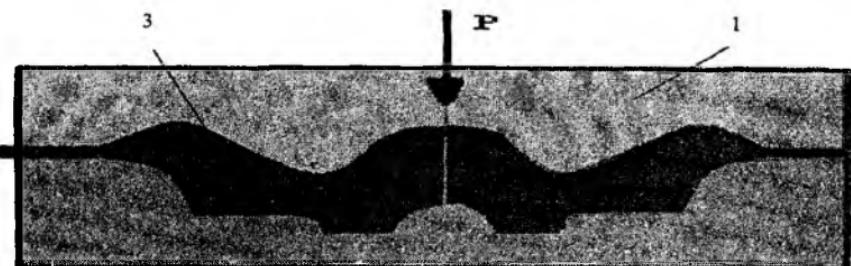

35-rasm. *Shtamplash jarayoni*.

1- shtampning yuqorgi pallasi, 2-shtampning pastki pallasi,
2- 3- xomashyo.

Shtamplar qattiq va mustahkam legirlangan po'latlardan tayyorlanadi. Shtamplarni tayyorlash juda ko'p vaqt va mablag' talab etadi. Lekin ko'plab buyum ishlab chiqarilganda hamma xarajatlar qoplanadi. Shtamplangan mahsulotlar bolg'alangan mahsulotlarga qaraganda arzon, o'lchamlari aniq va mustahkam bo'ladi. Shtamplar ajralma qilib yasaladi (35-rasm).

Shtamplar bilan avtotraktorlar, qishloq xo'jalik mashinalari, samolyot, vagon detallari tayyorlanadi. Shtamplangan detallar, umuman sanoatning juda ko'p tarmoqlarida ishlataladi (36-rasm).

 Shtampning yuqori bo'lagi ustki shtamp deb, pastki bo'lagi esa, ostki shtamp deb ataladi.



36-rasm. Shtamplash mahsulotlari.

Shtamplash uchun pokovkalarni po'latlardan, rangli metall qotishmalaridan, metallmas materiallardan olinadi.

Shtamplash bilan olingan pokovkalarning og'irligi 0,1-30 kg, ba'zan 100 kg gacha bo'lishi mumkin. Shtamplash ikki xil bo'ladi: **hajmli shtamplash** va **listli shtamplash**. Buyumni qizdirib va sovuqlayin shtamplash mumkin.



Issiq hajmli shtamplashni ochiq va yopiq usullari mavjud.

Yodda saqlang!

Ochiq shtamplarda shtamp kesimining chetki qirralari bo'yicha ariqcha qilinib, shtamplash vaqtida bosim hisobiga ortiqcha metall pitr ariqchasi bo'ylab chiqadi. Qizdirib shtamplashda pokovkaning o'lchamlarini kattaroq olish lozim, chunki pokovka sovitganda uning o'lchamlari qisqaradi.

Hajmli shtamplash

Shtamplashda xomashyo uchun kerak bo'lgan aniq metall miqdorini aniqlash katta ahamiyatiga ega. Agarda metall yetarli miqdorda bo'lmasa shtamp bo'shilig'i to'lmaydi, ko'p bo'lsa metallning ortiqcha qismi qolip bo'shliqlari atrofida qalin qo'yim hosil qiladi. Bu qo'yimlarni keyinchalik qirqish va tozalash uchun ko'p vaqt ketadi. Boshlang'ich material sifatida sort prokati va davriy prokat profillari ishlataladi.

6.7. Shamplash mashinalari

Shtamplash molotlarda, shtamplash presslarida, gidravlik va friksion presslarda, gorizontal shtamplash mashinalarida bajariladi.

Buyumlarni issiqlayin shtamplashda umumi texnologik jarayonlar quyidagicha: xomashyoni qirqish, shtamplash (agar xomashyo murakkab bo'lsa, uni bir necha marta shtamplab shaklga keltiriladi), qo'yimlardan tozalash, termik ishlash, kuyundidan tozalash, kerak hollarda sovuqlayin kalibrlash.

Shtamplashda bir necha almashinuvchi jarayonlar alohida shtamp ariqchalarida bajariladi. Issiqlayin shtamplashda xomashyoning o'lcamlari bolg'alab olingan pokovkanikidan aniqroq bo'ladi. Qizdirib shtamplashda qizigan buyum yuzasini kuyundidan tozalash kerak, aks holda shtamplashda kuyundi zarrachalari metallning ichiga kirishib qolishi mumkin.

Sovuq holda hajmli shtamplash. Rangli metallar va ularning qotishmalari hamda kam uglerodli po'latlardan shtamplash usuli bilan turli detallar tayyorlanadi. Bunday shtamplashda buyum mustahkam bo'lib qoladi va uning mexanik va fizik xossalari yanada yaxshilanadi.

Sovuqlayin hajmli shtamplash bilan katta bo'limgan sodda pokovkalar, detallar tayyorlanadi.

Listli shtamplash.

Bunda yupqa devorli, yassi, tekis va fazoviy buyumlarni list, lenta, metallmas materiallardan tayyorlanadi.

Listli shtamplash-shtamplash mashinalarida, krivoship presslarida bajariladi.

Qalinligi 0,10-4 mm gacha bo'lgan listli metallar sovuqlayin shtampalanadi.

Qalinligi 4-60 mm gacha bo'lgan listlar qalin listli hisoblanib, yupqarog'i sovuqlayin, qalinlari esa issiqlayin ishlanadi.

Listli shtamplashning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Pishiq, yupqa devorli, sodda va murakkab shakldagi detal va buyumlarni oson olish mumkin. Bunday detallarni boshqa usullar bilan tayyorlash juda qiyin yoki umuman olib bo‘lmaydi.
2. Ish unumi katta, metall tejaladi va jarayon sodda.
3. Bajarilayotgan jarayonlarni keng mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish mumkin.

Listli shtamplash yo‘li bilan soat, velosiped, mototsikl, avtomobil, metall idishlar, samolyot, vagon, har xil ramalar, yirik, yupqa va qalin devorli detallar, jumladan yirik detallar tayyorlanadi. Bu usul bilan hajmi bo‘yicha avtomobillarning 75%, kimyo apparatlari detallarning 80% va metall idishlarning 95% tayyorlanadi. Listli shtamplashda asosiy ishchi qism shtamp hisoblanib, u ikki bo‘lakdan iborat. Listli shtamplashda detal bitta jarayon bilan yoki bir necha birin-ketin jarayonlar bilan bajarilishi mumkin.

**Bilib
qo‘ying!**

Tekshirish uchun savollar

1. Metallarni bosim ostida ishlov berish mohiyatini tushuntiring.
2. Elastik va plastik deformatsiyaga izoh bering.
3. Bosim ostida ishlov berishda kristall panjaralar qanday o‘zgaradi?
4. Metallarni prokatlashni tushuntiring.
5. Metallarni cho‘zish va presslash haqida ma’lumot bering.
6. Metall va qotishmalarni presslashning qanday usullari bor?
7. Metallarni bolg‘alash jarayonini izohlang.

7. METALLARNI SINASH USULLARI

7.1. Metallarni sinash

Odatda metallarning mexanik xossalari deganda, quyidagi ko'rsatkichlar tushuniladi:

mustahkamligi – metallning deformatsiyaga va yemirilishiga qarshilik ko'rsatishi

plastikligi – metallning goldiq deformatsiyada yemirilmasdan turish xususiyati

Metallarda plastiklikning kamligi yoki yo'qligi mo'rtlik deyiladi

Mexanik xossalalar konstruktur va texnologlarga nagruzka larning chegarasini belgilash va mashinalarni ishlatish sharoitini aniqlash imkonini beradi.

Mexanik xossalalar tavsiflarining son qiymatlari, ya'ni zo'riqishlar yoki deformatsiyalar qiymatlari mexanik sinovlar natijasida olinadi. Mexanik sinovlardan metallarning tayyorlanish va ishlov berish sifatini nazorat qilishda keng ko'lamda foydalaniлади. Qo'yilgan kuchlar ta'sirida detalning o'lchamlari va shakli o'zgarishi **deformatsiya** deyiladi. Deformatsiya jismga qo'yilgan tashqi kuchlar ta'sirida yoki jismning o'zida sodir bo'ladigan fizik-kimyoiy jarayonlarda vujudga keladigan ichki kuchlar ta'sirida yuzaga kelishi mumkin. Bunda vujudga keladigan zo'riqishlar o'q yo'nalishida cho'zilishning oddiy holida quyidagiga teng bo'ladi:

$$\sigma = P/F$$

bunda, P – kuch, N; F – ko'ndalang kesim yuzi, m^2 .

Jismda normal va urinma zo'riqishlar vujudga keladi. Muvaqqat (tashqi) zo'riqish bilan ichki zo'riqishlarni bir-biridan farqlash lozim.

Muvaqqat zo'riqishlar tashqi nagruzka ta'sirida vujudga keladi va muvozanatlashadi.

Ichki zo'riqishlar tashqi kuchlar ta'sirisiz, berilgan jism doirasida vujudga keladi va muvozanatlashadi.

Ichki zo'riqishlarning hosil bo'lishi deformatsiyalarning jism hajmi bo'yicha notejis taqsimlanishi bilan bog'liq. Ichki zo'riqishlar haroratning metall hajmi bo'yicha notejis taqsimlanishi natijasida vujudga keladi. Masalan, metall tez isitilganda va sovitilganda metallning tashqi va ichki qatlamlari notejis kengayadi (sinqiladi). Bunday zo'riqish *issiqlikdan zo'riqish* deyiladi. Bundan tashqari, ichki zo'riqishlar termik ishlov berishdagi faza o'zgarishlari natijasida ham vujudga kelishi mumkin. Bunday zo'riqish *faza (tuzilish)* zo'riqish deyiladi.

Ichki zo'riqishlar quyidagicha tasniflanadi:

Jismning butun hajmida muvozanatlashadigan I tur zo'riqish, u *makrozo'riqish* deyiladi


bitta donasining (kristallitning) yoki bir necha blokning hajmida muvozanatlashadigan II tur zo'riqish, u *mikrozo'riqish* deyiladi

Kristall katakcha o'lchamlariga yaqin hajmlarda muvozanatlashadigan III tur zo'riqish, u *submikroskopik zo'riqish* deyiladi.

Ichki zo'riqishlar metallarning xossalari va ularda sodir bo'ladigan o'zgarishlarga katta ta'sir etadi.

Deformatsiya
elastik va plastik bo'lishi mumkin.

Tashqi kuchlar ta'siri to'xtagandan keyin to'liq yo'qoladigan deformatsiya *elastik deformatsiya* deyiladi. Elastik deformatsiya metallning tuzilishi va xossalarda katta o'zgarishlar keltirib chiqarmaydi (37-rasm).

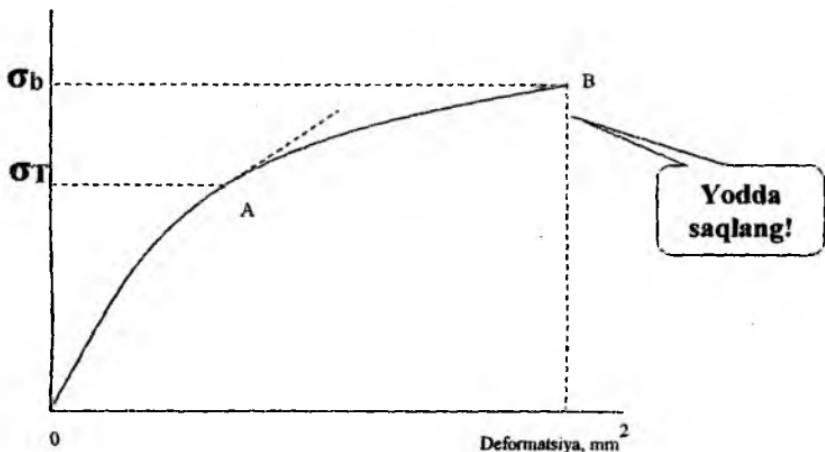

37-rasm. Metallarning deformatsiya grafigi.

Elastik cho'zilish qiymati juda kichik bo'ladi va Guk qonuniga binoan nagruzkaga chiziqsimon bog'lanishda bo'ladi: $\sigma = E(\Delta l/l)$, bunda: $\Delta l/l$ – kristallning nisbiy elastik deformatsiyalanishi; elastiklik moduli, u metallning bikrligini, ya'ni elastik deformatsiyalarga qarshilik ko'rsatishini tavsiflaydi, N/m^2 . Elastiklik moduli atomlararo bog'lanish kuchlariga bog'liq bo'ladi va metallning tuzilishiga bog'liq bo'lmaydi.

Agar tashqi nagruzka olingandan keyin jism dastlabki shaklini tiklamasa, qoldiq yoki plastik deformatsiya vujudga keladi.

Bilish kerak!

Plastik deformatsiya ko'chishlar (dislokatsiya) vujudga kelishi va siljishi bilan bog'liq, u sirpanish va qiyofadoshish bilan amalga oshishi mumkin. Agar deformatsiya vaqtida zo'riqish chekli qiymatiga yetsa, metall yemiriladi. **Yemirilish ikki xil bo'ladi:** mo'rt va qovushoq yemirilish.

Mo'rt yemirilishda atomlararo bog'lanishlar buziladi va plastik deformatsiya bo'lmaydi. Odatda, mo'rt yemirilish donalarning chekkalarida sodir bo'ladi va sinish kristall xususiyatlari bo'ladi. Lekin sof mo'rt yemirilish amalda uchramaydi.

Qovushoq yemirilish oldidan anchagini plastik deformatsiya sodir bo'ladi. Sinish tolali bo'ladi, chunki yemirilish donanining butun tanasi bo'yicha sodir bo'ladi. Metallning yemirilishi, ko'pincha, murakkab xususiyatlari bo'ladi.

7.2. Qattiqlikni aniqlash



Qattiqlik deganda, metallarning plastik deformatsiyaga qarshilik ko'rsatish xususiyati tushuniladi.


Qattiqlik eng ko'p tarqalgan tavsiflardan biri bo'lib, u metallar va qotishmalarni yemirmagan holda ularning sifati haqida fikr yuritishga imkon beradi. Ko'pincha, chala mahsulotlar va tayyor buyumlarning yaroqliligi faqat qattiqligi bo'yicha aniqlanadi.


Qattiqlikni o'lhash usullarining keng tarqalganligi quyidagi sabablar bilan tushuntiriladi: buyumlar sifatiga tez baho berish mumkin, buyumlar yemirilmaydi va sirti buzilmaydi.

Qattiqlikni aniqlash uchun bosib kiritish, urib ko'rish va tirmash usullari qo'llaniladi.

7.3. Qattiqlikni Brinell usuli bilan o'lhash

Qattiqlikni sinash
mashinasи

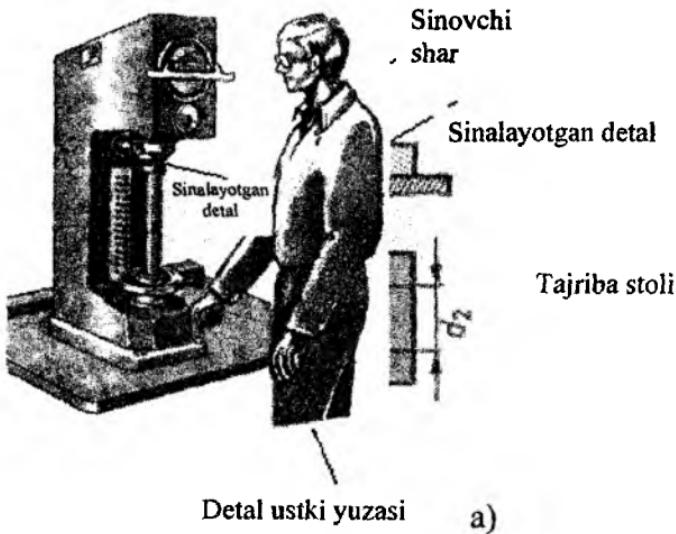

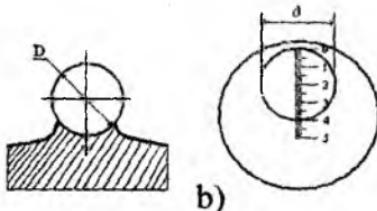

38-rasm. Materiallarning qattiqligini Brinnel usulida aniqlash.

a) Qattiqlikni Brinell usuli bilan aniqlash sxemasi, b) Iz diametrini hisoblash mikroskopi bilan o'chash sxemasi.

Bilish
kerak!

Qattiqlikni Brinell usuli bo'yicha aniqlashda metallning yassi yuzasiga o'zgarmas nagruzka bilan diametri 2,5;5 va 10 mm bo'lgan toblangan po'lat zoldir botiriladi (38-rasm).

Zoldir orqali namunaga beriladigan nagruzkaning zoldir sirtda qoldirgan sferik iz yuzasiga nisbati Brinell usuli bo'yicha **qattiqlik soni** deyiladi. Brinell uslubi bilan qattiqlikni ushbu formuladan aniqlash mumkin:

$$\text{Qattiqlik soni} \quad HB = \frac{2P}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})} \quad \begin{array}{l} \text{bunda: } P - \text{nagruzka, N;} \\ \text{D} - \text{zoldir diametri, mm;} \\ d - \text{iz diametri, mm.} \end{array}$$


Qattiqlikni amalda aniqlash uchun chuqurchaning diametri o'chanadi va shu asosida maxsus jadvallardan qattiqlik soni topiladi.
Brinell usulini qattiqligi 4500 HB dan katta bo'lgan metallar uchun qo'llash tavsiya etilmaydi, chunki po'lat zoldir deformatsiyalanishi mumkin va natija noto'g'ri bo'ladi.

Brinell bo'yicha qattiqlik soni HB va cho'zilishdagi puxtalik chegarasi σ_v orasida empirik yo'l topilgan quyidagi nisbatlar mavjud:

Po'lat (HB 1250-1750)	$\sigma_v = HB 0,343$
MPa	
Po'lat (HB > 1750)	$\sigma_v = HB 0,362$
MPa	
Aluminiy quymasi	$\sigma_v = HB 0,26$
Yumshatilgan bronza	$\sigma_v = HB 0,55$
va jez	
Kulrang cho'yan	$\sigma_v = (HB-40)/6$
Rux qotishmalari	$\sigma_v = HB 0,09$

Brinell usuli bilan qattiqlik gidravlik va mexanik yuritmali presslarda aniqlanadi.

7.4. Qattiqlikni Rokvell usuli bilan o'lchash

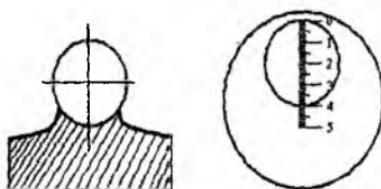

Rokvell usuli. Qattiqlikni Rokvell usuli bilan aniqlashda sinalayotgan namunaga uchidagi burchagi 120° bo'lgan olmos konus yoki diametri 1,59 mm bo'lgan po'lat zoldir botiriladi.

Bilish kerak!

Olmos konus qattiq metallarni, zoldir esa yumshoq metallarni sinash uchun qo'llaniladi, Rokvell usuli bilan sinashda namunaning qalinligi kamida 1,5 mm bo'lishi kerak.


Juda qattiq va yupqaroq materiallarni sinashda konus hamda zoldir ikki ketma-ket nagruzka bilan: zoldir 100 N ga teng dastlabki nagruzka va 900 N ga teng asosiy nagruzka bilan (V shkala), olmos konus esa 1400 N ga teng (S shkala) hamda 500 N ga teng (A shkala) nagruzka bilan botiriladi.

Qattiqlik Rokvell usulini bilan shartli birikmalarda aniqlanadi va quyidagicha belgilanadi: HRA 70, HRC 62 va h.k. Raqamlar tegishli shkala bo'yicha qattiqlikni ko'rsatadi.

Ayrim hollarda qattiqlik «Super-Rokvell» asboblarda 30N ga teng dastlabki nagruzka va 450, 300 yoki 150 N ga teng umumiy nagruzka bilan o'chanadi. O'chanining oddiyligi va tezligi, juda aniqligi hamda izning uncha katta bo'imasligi tufayli Rokvell usuli sanoatda keng qo'llaniladi.

Vikkers usuli. Qattiqlik yuzasi silliqlangan sinalayotgan metallga uchidagi burchagi 136° bo'lgan to'rt yoqli olmos piramidani botirish yo'li bilan aniqlanadi. Tushgan iz tomb shaklida bo'ladi (39-rasm).

Bilish kerak!

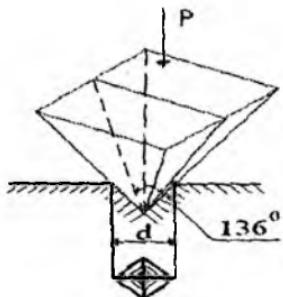

39-rasm. Qattiqlikni Vikkers usuli bilan aniqlash sxemasi.

$$HV = \frac{2P \sin \alpha / 2}{d^2} = 1.8544 \frac{P}{d^2}$$

Vikkers usuli bilan qattiqlik yuza birligiga to'g'ri keladigan solishtirma bosim sifatida aniqlanadi.

Bunda, P—piramidaga tushadigan bosim (50, 100, 200, 300, 500, 1000 yoki 1200 H); α —piramidaning qarama-qarshi yoqlari orasidagi burchak ($\alpha=136^{\circ}$); d—ikkita diagonal izlarning o'rtacha arifmetik qiymati, mm, u nagruzka olingandan keyin maxsus mikroskop yordamida o'chanadi.

Bu usul qalinligi kichik, yuza qatlamlari yupqa, qattiqligi yuqori bo'lgan detallarning qattiqligini aniqlash uchun qo'llanadi.


Mazkur usulning sex sharoitida keng ko'l lamda qo'llaniishiga xalaqit beradigan o'ziga xos xususiyati sinaladigan namunaning yuzasini yaxshilab tayyorlash zarurligidir. Brinell va Vikkers bo'yicha qattiqlik sonlari 4000 birlikkacha bit-biriga mos keladi. Qattiqlik sonining bundan katta qiymatlarida Vikkers bo'yicha qattiqlik soni Brinell bo'yicha qattiqlik sonidan katta bo'ladi. Bu usulda namunani qalinligi $S_o \geq 1,5d$ bo'lishi shart.

Mikroqattiqlik PMT-3 yoki PMT-5 asbobi bilan o'chanadi, unda piramidani bosish uchun mexanizm bilan birga metallografik mikroskop ham bo'ladi. Bu uslubdan juda yupqa qatlamlarning va alohida tarkibiy tashkil etuvchilarning qattiqligini o'chanash uchun foydalilanadi. O'chanash sinaladigan namunaning yuzasi elektr asbob bilan yoki mexanik usulda sayqallanadi.

$$H_\mu = (2P \sin\alpha/2)/d^2$$

Qattiqlikni o'chanashning yuqorida bayon qilingan usullari sinaladigan materialning plastik deformatsiyalanishiga asoslangan. Lekin sinaladigan materialning elastik deformatsiyalanishidan ham foydalanish mumkin.

7.5. Qattiqlikni Shor usuli bilan o'chanash

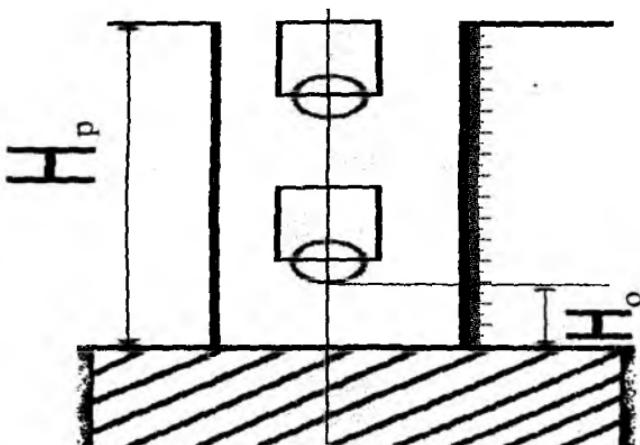


40-rasm. Qattiqlikni Shor usuli bilan aniqlash sxemasi.

Qattiqlikni Shor usuli bilan o'lashda yuk bilan unga mahkamlangan indentor (odatda, po'lat zoldir) H_p balandlikdan namunaning yuzasiga tik yo'nalishda tushadi(40-rasm). Shor uslubi bilan qattiqlik indentoring urilib qaytish balandligi H_g ga qarab aniqlanadi. Qattiqlik shkalasi 130 birlikka bo'lingan. U toblangan evtektoid po'latning qalinligi 100 birlikka teng degan fikrga asoslanib hisoblangan. Bu asboblardan shoshilinch tahlillar uchun foydalaniladi. Shor bo'yicha qattiqlik bilan boshqa uslublar orasida hech qanday o'zaro bog'liqlik yo'q.

Qattiqlikni o'lashda yuqorida aytib o'tilgan uslublarini qo'llash mumkin bo'limgan hollarda u og'irligi o'changان egovlar yordamida aniqlanadi. Bu uslubning aniqligi kam bo'lsa ham oddiy va uni sex sharoitida osongina tatbiq etish mumkin.

7.6. Zarbiy qovushoqligini aniqlash

Zarbiy qovushoqligini aniqlash dinamik nagruzkada metallning yemirilishiga moyilligini aniqlashga imkon berdi. Zarbiy sinovlar materialning mo'rtlashuvi (donalari katta-kichikligining o'zgarish, dispers fazalarning tushib qolishi, flokenlar paydo bo'lishi va h.k.) bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina tarkibiy o'zgarishlarni nisbatan oson aniqlash imkonini beradi. Zarb ta'sirida sinish, ko'pincha zavod amaliyotida metallarga ishlov berish me'yorining to'g'riligini va metallning sifatini baholash maqsadida qo'llaniladi. Zarbiy qovushoqligini aniqlash uchun besh turdag'i (I-V) kesikli namunalardan foydalaniladi (41-rasm).

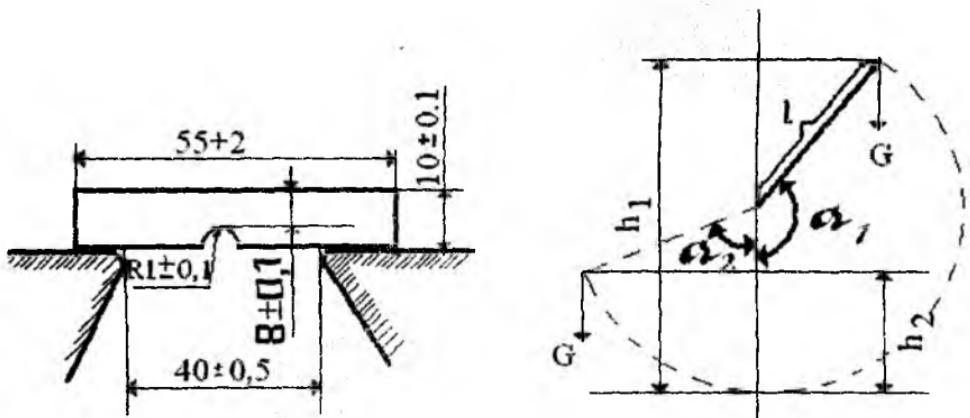

41-rasm. Metallarning zarbiy qovushoqligini aniqlash sxemasi.

Namunaning yemirilishiga sarflangan ishni bilgan holda zarbiy qovushqoqlikni aniqlash mumkin:

$$KS=W/F$$

bunda, F – namunaning sinashga qadar kesilgan joydagi ko'ndalang kesimi yuzi, m^2 , W – namunaning yemirilishiga sarflangan ish, MJ.

Asosiy namuna sifatida I turdag'i namunalarni sinashda KC simvoliga kesikning millimetrik hisobidagi chiqurligini (KC_3 , KC_5), IV turdagilarini sinashda – kesikning ochilish burchagini ko'rsatuvchi, V turdagilarini sinashda «t» indeksi ($KC_{n,t}$) qo'shiladi. Zarbiy qovushqoqlik ikki tashkil etuvchidan tarkib topadi, chunki uni aniqlashda yemirilish darzlarining paydo bo'lishi va kattalashuviga qarshilik o'lchanadi: $KC=KS_{p,b}+KC_t$, bunda: $KC_{p,b}$ – darz paydo bo'lishiga sarflangan ish; KC_t – darzning tarqalishiga sarflangan ish.

Bu tashkil etuvchilar material tuzilmasining holatiga va ko'pgina tashqi omillarga turlicha bog'liq bo'ladi. Metallning mo'rt yemirilishi holatiga o'tishi ko'p jihatdan darzning kattalashishiga sarflangan ish bilan aniqlangani tufayli zarb bilan sinashda KC_t ni aniqlash yaxshiroq. KC_t ish metallning boshlangan yemirilishiga qarshiligidini tavsiflaydi va kesiklarning o'tkirligiga kam bog'liq bo'ladi. KC lari teng bo'lgan ikki xil materialdan KC_t kattasi ishonchliroq bo'ladi, demak, darzning tarqalishiga sarflangan ish materialning ishonchliligidini tavsiflaydi.



Yemirilishlar turlari singan joylarni o'rGANISH (frag-tografiya) natijasida aniqlanadi.

KC ni tashkil etuvchilarga ajratishning bir necha uslublari bor. Namunalarning yemirilishi mo'rt yoki qovushqoq bo'lishi mumkin. Mo'rt yemirilish uzilish yo'li bilan sodir bo'ladi va bunda namuna sezilarli darajada plastik deformatsiyalanmaydi. Qovushqoq yemirilishidan oldin kattagina plastik deformatsiya sodir bo'ladi.

Mo‘rt yemirilish uchun xos xususiyat darzning katta tezlikda tarqalishi va uning tarqalishida plastik deformatsiyaning bo‘lmasligidir. Darz to‘plangan energiya tufayli harakatlanadi. Qovushqoq yemirilish uchun xos xususiyat darzning tarqalish tezligi kichikligi va uning harakatlanishida anchagini plastik deformatsiya sodir bo‘lishidir. Yemirilishlar turlari singan joylarni o‘rganish (fragtografiya) natijasida aniqlanadi.

Yemirilish xususiyatining o‘zgarishidagi harorat oralig‘i sovuqlayin sinish bo‘sag‘asi yoki mo‘rtlikning kritik harorati deyiladi.

Ko‘pgina metall va qotishmalardan (birinchi navbatda hajmiy-markazlashgan kubsimon va geksagonal panjaralilarda) harorat pasayishi bilan qovushqoq yemirilishdan mo‘rt yemirilishga o‘tish kuzatiladi, bu hol zarbiy qovush-qoqlikning pasayishida va sinish xususiyatining o‘zgarishida namoyon bo‘ladi. Metallning tuzilish holatiga va mustahkamlik darajasiga qarab mo‘rt yemirilishga o‘tish asta-sekin yoki keskin bo‘lishi mumkin.

Sovuqlayin sinish bo‘sag‘asining yuqoriligi T_y va plastik T_p chegaralari bo‘ladi. Bu haroratlar oralig‘ida qovushqoq tolali sinishdan mo‘rt kristall sinishga o‘tish yuz beradi. Sovuqlayin sinish bo‘sag‘asi, ko‘pincha, sinash haroratiga qarab aniqlanadi, bunda singan joyda 50% qovushqoq tolali tashkil etuvchi T_{50} bo‘ladi. Sovuqlayin sinish bo‘sag‘asi, qancha yuqori bo‘lsa, metallning mo‘rt yemirilishiga moyilligi shuncha katta bo‘ladi. Buyumlarni sovuqlayin sinish bo‘sag‘asidan yuqori haroratlarda ishlatalish kerak, shunda mo‘rt yemirilish bo‘lmaydi.

Sovuqlayin sinish bo‘sag‘asiga donalarning katta-kichikligi, kimyoviy tarkibi, mashtab omili (buyumning o‘lchamlari), zo‘riqish to‘plag‘ichlari, yuklanish tezligi va boshqa omillar ta’sir etadi.

Yemirilish qovushqoqligi. Yemirilish qovushqoqligining sinash metal-larning qovushqoqligi haqida ancha to‘liq axborot beradi. U darzlar uchiga tushadigan zo‘riqishlar intensivligi koeffitsiyenti K ning qiymati yoki darzning uzunlik birligiga siljishi uchun zaruriy kuch G bilan tavsiflanadi; K bilan G bir-biri bilan quyidagi nisbatlar orqali bog‘langan: $K^2=EG-yassi$ zo‘riqqan holat uchun;

$K^2 = EG/(1 - \mu^2)$ – yassi deformatsiyalangan holati uchun, bunda μ - Puasson koeffitsiyenti (metallar uchun $\sim 0,3$). Yassi zo'riqsan holatda namunaning qalinligi bo'yicha zo'riqish bo'lmaydi. Yemirilishga siljish sabab bo'ladi.

Yassi deformatsiyalangan holat uchun namunaning qalinligi bo'yicha deformatsiyaning yo'qligi xos bo'lib, yemirilish uzilish yo'li bilan yuz beradi. Yemirilish qovushqoqligiga sinashda diagrammalar tuziladi, ular darz uzunligi kattalashishining qo'yilgan kuchlanishga bog'liqligini ko'rsatadi.

K kattalikdan hisoblashda foydalaniлади. Uning qiymatini bilgan holda yemiruvchi zo'riqishlar qiymatini darzning shakli va uzunligiga qarab aniqlash va aksincha, detaldagi ish zo'riqishni bilgan holda darzning yemirilish sodir bo'lgan uzunligini oldindan aytish mumkin. O'z-o'zidan yemirilishga o'tish paytidagi zo'riqishlar intensivligi koeffitsiyentining qiymati K_u (yassi zo'riqish sharoiti uchun) yoki K_{lu} (yassi deformatsiyalish sharoiti uchun) bilan belgilanadi va zo'riqishlar intensivligini kritik koeffitsiyenti deyiladi. K_{lu} koeffitsiyent yirik namunalarda aniqlanadi. Namunaning qalinligi amalda quyidagi nisbatni qanoatlantirish kerak:

$$b \geq 2,5x (K_{lu} / \sigma_{0,2})^2.$$



K_u va K_{lu} kritik qiymatlar yemirilish qovushqoqligi deyiladi.

7.6. Cho'zilishga sinash

Sinashning bu turi keng tarqalgan. Sinash uchun standart namunalar olinadi. Sinov mashinalari cho'zilish diagrammalarini, ya'ni namuna uzunligining qo'yilgan nagruzkaga bog'liq ravishda o'zgarishini yozib boradigan asboblar bilan jihozlangan.

Sinashning boshlanishida nisbatan kichikroq nagruzkalar qo'yilganda namunaning cho'zilish biror P_{pts} kuchgacha namunaga mutanosib bo'ladi. Bu nagruzka vujudga keladigan zo'riqish mutanosiblik chegarasi deyiladi:

$$\sigma_{pts} = P_{pts} / F_0$$

Mutanosiblik chegarasidan ortib ketmaydigan zo'riqishlar faqat elastik deformatsiyani keltirib chiqaradi, u nagruzka olingandan keyin yo'qoladi. Shu sababli mutanosiblik chegarasi amalda elastiklik chegarasi bilan tenglashtiriladi.

Ko'pincha elastiklik chegarasi dastlabki uzunligidan qoldiq deformatsiya hosil bo'ladigan zo'riqish sifatida aniqlanadi. Masalan, 0,01% ($\sigma_{0.01}$), 0,02% ($\sigma_{0.02}$).

Elastiklik chegarasi muhim xususiyat hisoblanadi, chunki metallning kichik plastik deformatsiyalarga qarshiligini belgilaydi.

Nagruzka P_{pts} dan ortganda nagruzka bilan cho'zilish orasidagi chiziqli bog'lanish buziladi. P_{pts} ning biror qiymatida diagrammada gorizontall maydonchani kuzatish mumkin, u nagruzka ko'paymasdan metall cho'zilayotganini (oqayotganini) ko'rsatadi.



Metallning ixtiyoriy "oqishi" sodir bo'ladigan zo'riqish oquvchanlik chegarasi deyiladi.

Oquvchanlikning gorizontal maydonchasi texnik temir cho'zilishida juda yaqqol kuzatiladi, aksariyat metallarda esa unchalik yaqqol namoyon bo'lmaydi. Bu holda oquvchanlik chegarasi (shartli) namunani qoldiq cho'zilishga duchor qiladigan zo'riqish sifatida aniqlanadi, qoldiq cho'zilish dastlabki hisoblab topilgan uzunkuning 0,2% ga teng bo'ladi ($\sigma_{0.2}$). Oquvchanlik chegarasi mustahkamlik ko'rsatkichi sifatida xizmat qiladi va mashinasozlikda joiz zo'riqishni hisoblash uchun qo'llaniladi.

Eslab qoling!

Ancha katta nagruzkalarda metall kuchliroq plastik deformatsiyalarini va yemiriladi. Nagruzkaga muvofiq keladigan, metallning yemirilishiga sabab bo'ladigan zo'riqish mustahkamlik chegarasi deyiladi.

Cho'zilishga sinashda namunaning ayrim joylari plastik deformatsiyalarini va yemiriladi, bu esa plastiklik tavsiflari: nisbiy uzayish va nisbiy torayishni aniqlashga imkon beradi.

Nisbiy uzayish δ namuna uzilgandan keyin ortgan uzunligining dastlabki hisoblab topilgan uzunligi l_o ga nisbatidan iborat bo'lib, foizda ifodalanadi:

$$\delta = [(l - l_o)/l_o] \times 100 \%$$

bunda, l – namunaning uzilgandan keyingi uzunligi.

Nisbiy torayish deganda, uzilgan namuna ko'ndalang kesimining dastlabki yuzasi ko'ndalang kesimiga nisbati tushuniladi, u foizda ifodalanadi: $\Psi = [(F_o - F_k)/F_o] \times 100 \%$, bunda: F_k – uzilgan joydagi ko'ndalang kesim yuzi.

Plastik materiallar uchun uzilishga qarshilik tavsifi bo'lib haqiqiy mustahkamlik chegarasi xizmat qiladi: $S_k = P_k/F_k$, bunda: S_k – yemirilish paytidagi haqiqiy zo'riqish, MPa; P_k – yemirilish paytidagi kuch, N; F_k – uzilish joydagi kesish yuzi, m².

Mo'rt materiallar sifilishga (cho'yan), egilish va buralishga (toblangan asbobsozlik va konstruksion po'latlar) statik sinovdan o'tkaziladi.

Nisbiy uzayish
 $b = [(l - l_o)/l_o] \times 100$

Nisbiy torayish
 $\Psi = [(F_o - F_k)/F_o] \times 100$

**Mustahkamlik
chegarasi**
 $\sigma_b = P_k/F_k$

Tekshirish uchun savollar

1. Metallar uchun kristall panjalarning qaysi turlari xos?
2. Kristall tuzilish nuqsonlarini birma-bir aytib bering. Ular mustahkamlikka qanday ta'sir etadi?
3. Metallarning kristallanish jarayoni qanday sodir bo'ladi?
4. Qotishmalardagi faza o'zgarishlari haqida gapirib bering.
5. Metallarning qanday xossalari bor?

8. NOMETALL KONSTRUKSION MATERIALLAR

8.1. Nometall konstruksion materiallarning sinflanishi

Hozirgi zamон mashinasozligining rivojlanishi keng ko'lamlarda har xil nometall konstruksion materiallarni qo'llash bilan chambarchas bog'langan va nometall materiallar keyingi vaqtida sanoatda keng o'rin olmoqda. Ularga keramika, yog'och, rezina, va plastmassalar kiradi(42-rasm).

NOMETALL

Keramika

Tabiiy materiallar

Sun'iy materiallar


- Oksidokeramika
- Oksidsiz keramika
- Oyna

- Yog'och
- Tosh
- Charm
- Rezina

- Termoplast
- Reaktoplast
- Elastomer

8.2. Plastmassalar

Plastmassa o‘zining ko‘p xususiyatlari bilan sanoatda juda ahamiyatlidir. Avvallari faqat izolatsion material sifatida ishlatalilgan bo‘lsa, hozir dastgohsozlikda, apparatsozlikda konstruksion material sifatida keng qo‘llanilmogda. Plastmassalarni ishlatish texnika vositalarining konstruksiyalarini ixchamlash, massalarini kamaytirish, ishlash ishonchlilikini oshirish bilan bir qatorda, ishiab chiqarish tannarxini va mehnat sarfini kamaytirishga katta yo‘l ochib beradi, polimerlarning keng qo‘llanilishiga ularning qimmatbaho metall va yog‘och materiallarning o‘rnini bevosita almashtira olishi, ko‘p hollarda ulardan ustun turishi sabab bo‘lmoqda (42-rasm).

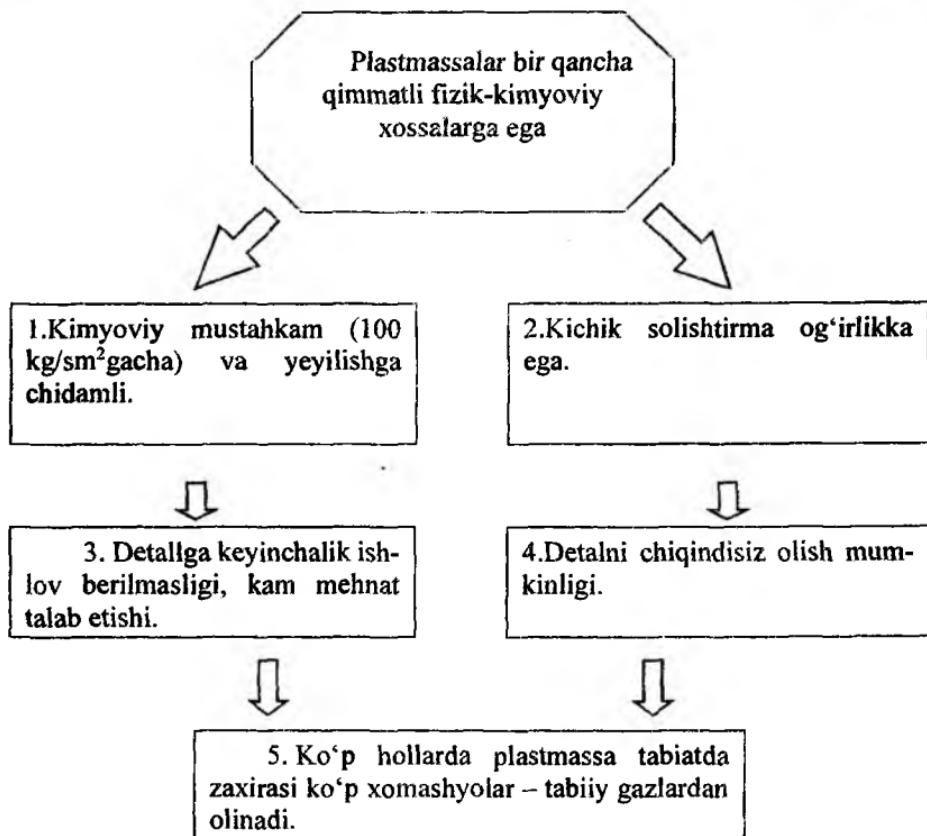

42-rasm. Plastmassalarning afzalliklari.



Plastmassalar asosan termoplast va termoreaktiv turlarga bo'linadi.

Termoplastik plastmassalar. Qiziganda yumshab, juda plastik bo'lib qoladigan, oson deformatsiyalanadigan, soviganda esa yana qotadigan va qayta yumshatsa bo'ladigan plastmassalar termoplastik plastmassalar deyiladi. Bunday materialarni ko'p marta bir holatdan boshqa holatga o'tkazish mumkin. Ular turli erituvchilarda eriydi, 70 °C gacha ishlay oladi, ba'zilari esa 160-200 °C gacha chidaydi.

 
M A S A
L A N A

Mashinasozlikda ishlataladigan termoplastik plastmassalarga: polietilen, polipropilen, polistirol, polivinilxlorid va poliamidlar kiradi.


Termoreaktiv plastmassalar. Qiziganda avval yumshaydigan va qisman suyuqlanadigan, so'ngra esa suyuqlanmaydigan va erimaydigan holatga o'tuvchi plastmassalar termoreaktiv plastmassalar deb ataladi. Ular erituvchilarda erimaydi yoki bir oz shishadi. Termoreaktiv plastiklarni qayta ishlanmaydi. Ular turli erituvchilarda erimaydi.

Termoreaktiv plastmassalarga – fenolformaldegid, epoksid smolasasi va boshqalar kiradi.


Plastmassa tarkibiga asosiy bog'lovchilardan tashqari quyidagi komponentlar ham kirishi mumkin:



 
1. Organik va mineral to'ldirgichlar-kukun holida yoki tolasimon materiallar



 2. Plastifikatorlar – massaga yuqori plastiklik beradi va ishlanishni osonlashtiradi



 3. Stabilizatorlar – uzoq vaqtgacha plastmassaning fizik-kimyoviy xossalari ni saqlavchi materiallar



4. Ranglovchilar – kerak bo'lgan rangni beradi

Yuqoridagi komponentlarning hammasini plastmassalar tarkibiga qo'shish shart emas. Ular texnik maqsadga qarab qo'shiladi.

**Plastmassanining
asosiy xossalari**

solishtirma og'irligi $2-2,3 \text{ g/sm}^3$, ba'zan 1g/sm^3 , mexanik mustahkamligi 1000 kg/sm^2 gacha, issiqlikka chidamliligi $70-300^\circ\text{C}$ gacha.

**Plastmassalarni
ishlash usullari**

prokatlash, shtamplash, presslash, bosim ostida quyish, payvandlash, kesib ishlov berish va boshqalar.

Bular polimer materiallari bo'lib, ularning tarkibiga fenolodegid, fenolo-formaldegid, karbomid, kremniy organik asosidagi materiallar, har xil to'ldiruvchilar kiradi.


Kompozitsion materiallardan texnik maqsadlar uchun-elektroizolatsion, issiqlikka chidamlili, namga, kimyoiy muhitga chidamlili, friksion, antifriksion, nurlar ta'siriga chidamlili buyumlar tayyorlanadi. Ular kukun, tabletka, granula shakllarida bo'lishi mumkin.

**Kompozitsion
termoreaktiv
plastmassalar**

8.3. Plastmassalarga ishlov berish

Plastmassaga ishlov berish asosan, kukun, tabletka, granula holidagi materiallarni yumshoq-oquvchan holatga o'tkazilib ishlashdan iborat. Buning uchun plastmassaga issiqlik bilan bosim bir vaqtning o'zida ta'sir ko'rsatiladi. Bunday ishlash usuliga: presslash, bosim ostida quyish, ekstruziya, kalandrlash va boshqalar kiradi.

Qizdirish yuqori chastotali tok bilan bajariladi. Plastmassaga zarur miqdorda material solinib qizdiriladi. Harorat $+5^\circ\text{C}$ aniqlikda bo'lib, presslash harorati avtomatlar yordamida rostilanib turiladi.

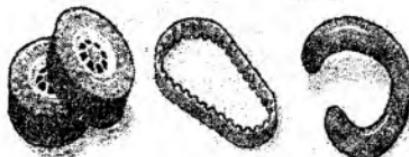

Jarayon aniq haroratda materialni yumshoq oquvchan holatga o'tishi bilan bajariladi. Bosim asta-sekin maksimumga ko'tariladi. Presslash vaqtida gaz va par ajralib chiqadi, shuning uchun pressni bir necha marta ko'tarib bosish bilan gazlar chiqarilib yuboriladi, aks holda yoriqlar, bo'shlqlar hosil bo'lishi mumkin.

8.4. Presslash bilan quyish

Bosim bilan presslab quyishda boshlang'ich materialni yumshoq-oquvchan holatga o'tkazish alohida qizdirgich kamerasida bajariladi. Bunda puansonning ishi materialni siqish uchun xizmat qiladi.

Bosim bu yerda katta bo'lib, $1500-2000 \text{ kg/sm}^2$ gacha. Bu usul bilan chuqur yupqa devorli buyumlarni olish mumkin. Pressformaning konstruksiyasi murakkab hamda material ko'proq isrof bo'ladi. Shunga qaramasdan murakkab konstruksiyadagi, shakldagi buyumlarni olishda ishlataladi. Buyum olish uchun gidravlik presslar ishlataladi. Tayyor buyumni chiqarish ham kichik gidravlik presslar yordamida bajariladi.

Ektruziya. Bu usul bilan sterjenlar, trubalar, listlar va boshqalar olinadi.

Ektruziya – polimer materialini mundshtuk orgali siqib o'tkazish jarayoni bo'lib, mundshtukning kesimi olinadigan material kesimini tashkil etadi. Ekstruziya usuli bilan olinadigan mahsulot profillari har xil bo'ladi.

Tayyor mahsulotni transportyor yordamida qabul qilib olinadi.

Termoplastdan pylonka olish

Pylonka olish uchun ekstruzion mashinaning kallagiga (golovka) tushgan termoplast halqasimon qirqim orqali siqladi va munshtuk hamda domlardan o'tib truba hosil qiladi.

Hosil bo'lgan truba bosim ostida havo bilan puflanadi va sovutgich hududidan o'tib qabul qiluvchi roliklar orqali yo'naltirilgan ikki qavatlari pylonka barabanga o'raladi. Shu usul bilan olingan pylonkaning kengligi 1400 mm, qalinligi esa 0,050-1mm. Tezlik 150 m/min gacha, pylonkaning diametri va qalinligini moslash havoning bosimi hisobiga avtomatik tarzda bajariladi.

8.5. Plastmassalarni payvandlash

Plastmassa detallarini bir-biriga payvandlash uchun detal qirralari yumshatiladi va bosim ostida biriktiriladi.

Faqat termoplastik plasmassalar payvandlanadi.

Qizdirish yumshoq holgacha bajariladi. Bunda qizdirish qisqa vaqt ichida o'tkaziladi. Ko'p termoplastlarni aniq erish harorati bo'lmaydi. Qizdirish, yumshatish haroratidan yuqori va ajralish haroratidan pastki haroratda bajariladi. Kattaroq haroratga qizdirilib yuborilsa, payvandlash joylarida plastmassa ajralishi, bo'linishi mumkin va chok erib ketadi.

Payvandlash qizdirilgan asbob yordamida ishqalanib, yuqori chastotali tokda, ultratovush, gaz bilan va boshqa usullar bilan bajariladi.

Eng ko'p tarqalgan usul qizdirilgan gaz oqimida payvandlashdir. Yumshagan choc materiali qo'l bilan yopishtiriladi. Plastmassalarni yelmlab ham biriktiriladi.

8.6. Plastmassalarni mexanik ishlash

Kesish asboblari bilan plastmassani ishlashda uni kichik issiqlik o'tkazuvchanligi, issiqlikka chidamsizligini hisobga olish kerak. Kesish vaqtida plastmassa tarkibidagi to'ldiruvchilar tezda yeyiladi. Shunga binoan plastmassani ishlash talabga javob bera oladigan qattiq qotishmalar va tezkesar po'latlardan tayyorlangan asboblar yordamida bajariladi.

Ishlash vaqtida plastmassa yumshashi mumkin, bunday hollarda shakl buziladi. Shuning uchun uni sovuq havo bosimi bilan sovitilib turiladi. Frezalash, randalash, pardozlash jarayonlari, teshik teshish va rezba ochish jarayonlari bajariladi.

Bunday jarayonlarni bajarish metall kesish dastgohlari yordamida bajariladi.

Shishalar

Soda (10-12%), ohak (5-8%) va qum (82-85%) larni pechlarga yuklab, 1350°C atrofida erilib olinadi. Shishalarni quyib, bosim ostida ishlab zarur shaklli, maqsadli detallar tayyorlanadi.

Rezinalar

Xalq xo'jaligidagi keng ishlatiladigan material bo'lib, yaxshi xossalarga ega. Ayniqsa, har xil harorat sharoitida yuqori plastiklikka ega.

Rezinaning afzallik xususiyatlari

1. Rezina detallarini amortizatsiyalanishligi, har xil tashqi kuchlarni qaytarishligi

2. Egilishga chidamliligi

3. Ba'zi suyuqliklarga chidamliligi (suv, tuzli aralashma, emulsiya va h.k.)

4. Elektroizolatsion xossalari

Rezinaning asosi **kauchuk bo'lib**, unga har xil to'ldirishuvchilar (plastifikatorlar, vulkanizatorlar, ranglovchilar, oltingugurt, yarim xlorli oltingugurt va h.k) komponentlar kiritiladi. Kauchukning sintetik va tabiiy xillari bo'ladi. Mustahkamlikni oshirish uchun buyumga har xil to'qima materiallarini qo'shish bilan erishiladi. Qo'shimchalarni, to'qimani mashinalar yordamida aralashtiriladi. Rezina buyumlarni olish bosim ostida shakl berish bilan bajariladi.

Rezinani **vulkanizatsiya qilish jarayoni** deb buyumni 120-150°C qizdirib bosim bilan biriktirish jarayoniga aytildi. Xom rezinani vulkanizatsiya qilish qizdirilgan par yoki qizdirilgan havo bilan bajariladi.

Kauchukni vulkanizatsiya qilishni sovuq holda ham bajarish mumkin, lekin sifati past bo'ladi.

Rezinadan tasmalar, lentalar, shinalar, har xil buyumlar tayyorlanadi.

Rezinada 25-30% S bo'lib gaz holidagi qotishma sovitiladi va uni shakl berib ebonit hosil qilinadi.

Tekshirish uchun savollar

- 
1. Metallmas konstruksion materiallar qanday sinflanadi?
 2. Plastmassalarga qanday ishlov beriladi?
 3. Presslash bilan quyishni tushuntiring.
 4. Plastmassalarni payvandlash usullarini izohlang.
 5. Plastmassalarga qanday mexanik ishlov beriladi?

FOYDALANILGAN ADABIYOLAR

1. Каримов И.А.Юксак маънавият – енгилмас куч. –Тошкент: Маънавият, 2008, 174 б.
2. Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги қонуни. –Тошкент: Маънавият, 1997,14 б.
3. Ўзбекистон Республикасининг Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. –Тошкент: Маънавият, 1997, 12 б.
4. Umarov E.O. Materialshunoslik. –Toshkent: Choʻlpon, 2014, 383 b.
5. Фокин В.В., Марков С.Б. Материаловедение на автомобильном транспорте. -Ростов-на-Дону. 2007, 287с.
6. Xamraqulov O. va boshqalar. Transport vositalarida ishlataladigan ekspluatatsion materiallar. –Jizzax. 2004, 192 b.
7. Norxudjayev F.R. Materialshunoslik. –Toshkent: Fan va texnologiya, 2014, 157 b.
8. А Белов Н.А. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Технологический университет МИСИС, Кафедра Мат.цветных металлов-Москва: Учеба, 2007,183с.
9. Технология металлов и других конструкционных материалов. Под.ред А.М.Дальского. –М: Машиностроение, 2005, 259с.

MUNDARIJA

Kirish.....	3
1. Metall va qotishmalarining tuzilishi, xossalari	
1. Metallar va qotishmalar.....	5
1.2. Metallarning ichki tuzilishi.....	8
1.3. Metall va qotishmalarining xossalari.....	14
2. Temir-uglerod qotishmalarining tasnifi	
2.1.Qotishmalar haqida ma'lumotlar.....	22
2.2.Qotishmalarining holat diagrammasi.....	24
2.3.Temir-uglerod holat diagrammasi.....	27
2.4.Konstruksion po'latlar va ularning sinflanishi.....	34
2.5.Uglerodli sifatli asbobsozlik po'latlari.....	36
2.6.Korroziyabardosh po'latlar.....	38
3. Po'latga termik ishlov berish	
3.1.Yumshatish turlari.....	40
3.2.To'la yumshatish.....	44
3.3.Chala yumshatish.....	45
3.4.Me'yorlash (Normallahash).....	46
3.5.Toblash usullari.....	46
3.6.Legirlovchi elementlarning po'latdagi o'zgarishlarga ta'siri	49
3.7.Legirlangan po'latlarning tasnifi va markalanishi.....	50
3.8.Asbobsozlik po'latlariga va alohida xossali po'latlarga termik ishlov berish.....	58
4. Qora va rangli metallar texnologiyasi	
4.1.Cho'yan ishlab chiqarish.....	64
4.2.Domna pechining tuzilishi va ishi.....	71
4.3.Domna pechining mahsulotlari.....	73
4.4.Kislородли konvertorlarida po'lat olish.....	74
4.5.Po'latni Marten pechlarida ishlab chiqarish.....	76
4.6.Gaz bilan ishlaydigan Marten pechlarining tuzilishi va ishi.	77
4.7.Rangli metallar ishlab chiqarish.....	78
5. Quymakorlik	
5.1.Quymakorlik haqida umumiy ma'lumotlar.....	80
5.2.Po'lat quymalar olish.....	83

6. Metallarga bosim ostida ishlov berish	
6.1.Metallarga bosim ostida ishlov berish haqida umumiylumotlar.....	85
6.2.Metallarni prokatlash.....	88
6.3.Metallarni cho‘zish (kirriyalash)	90
6.4.Metall va qotishmalarni presslash.....	93
6.5.Metallarni bolg‘alash.....	96
6.6.Metallarni shtamplash.....	98
6.7.Shtamplash mashinalari.....	100
7. Metallarni sinash usullari	
7.1.Metallarni sinash.....	102
7.2.Qattiqlikni aniqlash.....	105
7.3.Qattiqlikni Brinell usuli bilan o‘lchash.....	105
7.4.Qattiqlikni Rokvell usuli bilan o‘lchash.....	107
7.5.Qattiqlikni Shor usuli bilan o‘lchash.....	109
7.6.Zarbiy qovushoqlikni aniqlash.....	110
7.6.Cho‘zishga sinash.....	113
8. Nometall konstruksion materiallar	
8.1.Nometall konstruksion materiallarning sinflanishi.....	116
8.2.Plastmassalar	117
8.3.Plasmassalarga ishlov berish.....	119
8.4.Presslash bilan quyish.....	120
8.5.Plasmassalarni payvandlash.....	121
8.6.Plastmassalarni mexanik ishlash.....	121
Foydalanimanligi adabiyolar	124

**R.X. SAYDAHMEDOV, T.O. ALMATAYEV,
U.A. ZIYAMUXAMEDOVA**

**MATERIALSHUNOSLIK VA
KONSTRUKSION MATERIALLAR
TEXNOLOGIYASI**

Toshkent – «Fan va texnologiya» – 2017

Muharrir:	M.Hayitova
Tex. muharrir:	F.Tishaboyev
Musavvir:	D.Azizov
Musahhih:	N.Hasanova
Kompyuterda sahifalovchi:	Sh.Mirqosimova

E-mail: tipografiyacnt@mail.ru Tel: 245-57-63, 245-61-61.

Nashr.lits. AIN №149, 14.08.09. Bosishga ruxsat etildi: 23.11.2017.

Bichimi 60x84 1/16. «Timez Uz» garniturasi. Ofset bosma usulida bosildi.

Shartli bosma tabog'i 7,75. Nashriyot bosma tabog'i 8,0.

Tiraji 400. Buyurtma №209.



ISBN 978-9943-11-653-5

9 789943 116535