

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**OLIY TA'LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA  
TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL ETISH  
BOSH ILMIY-METODIK MARKAZI**

**TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI PEDAGOG  
KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI  
OSHIRISH TARMOQ MARKAZI**

**TEXNOLOGIK MASHINALAR VA JIHOZLAR  
yo'nalishi**

**“MASHINASOZLIK DETALLARI VA METALL  
KONSTRUTSIYALARINI LOYIXALASH VA ISHLAB  
CHIQARISHNINING ZAMONAVIY TENDENTSİYALARİ”  
modulidan**

**O'QUV-USLUBIY MAJMUASI**

**TOSHKENT -2024**

Mazkur o‘quv-uslubiy majmua Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023 yil 25-avgustdagи 391-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan o‘quv dastur asosida tayyorlandi.

**Tuzuvchilar:** TDTU “Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrasи dotsenti N.Z Xudoyqulov.

**Taqrizchi:** TDTU “Texnologik mashinalar va jixozlar” kafedrasи mudiri, professor, t.f.d. N.S. Dunyashin

O‘quv-uslubiy majmua Toshkent davlat texnika universiteti Kengashining 2024 yil 31-yanvardagi 5-sonli yig‘ilishida ko‘rib chiqilib, foydalanishga tavsiya etildi.

## MUNDARIJA

I. ISHCHI DASTUR .....	4
II. MODULNI O‘QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL TA’LIM METODLARI.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
III. NAZARIY MATERIALLAR.....	20
IV. AMALIY MASHG‘ULOT MATERIALLARI.....	97
V. KEYSLAR BANKI .....	127
VI. GLOSSARIY .....	130
VII. FOYDALANGAN ADABIYOTLAR .....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
	32

## I. ISHCHI O'QUV DASTUR

### Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 fevraldag'i PF-4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar Strategiyasi"da milliy kadrlarning raqobatbardoshligi va umumjahon amaliyotiga asoslangan oliv ta'lim milliy tizimining sifati oshishiga, Bolonya jarayoni ishtirokchi mamlakatlari diplomlarini o'zaro tan olishga, o'qituvchi va talabalar bilan almashuv dasturlarini amalga oshirishga ko'maklashuvchi 1999 yil 19-iyundagi Bolonya deklaratsiyasiga qo'shilish masalasini ko'rib chiqish belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiysi"da oliv ta'lim jarayonlariga raqamli texnologiyalar va zamonaviy o'qitish usullarni joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, korrupsiyaga qarshi kurashish, muhandislik-texnik ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar ulushini oshirish, kredit-modul tizimini joriy etish, o'quv rejalarida amaliy ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan mutaxassislik fanlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019 yil 8 oktyabrdagi Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiysi"ga ko'ra mamlakatdagi oliy ta'lim muassasalarining 85 foizi 2030 yilgacha bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tishi rejalashtirilgan. Bu yaqin yillar davomida mamlakatdagi deyarli barcha oliy ta'lim muassasalarining kredit-modul tizimida faoliyat yurita boshlashidan darak beradi.

Shuningdek, mamlakatimizning barcha sohalarida islohotlarni amalga oshirish, odamlarning dunyoqarashini o'zgartirish, yetuk va zamon talabiga javob beradigan mutaxassis kadrlarni tayyorlashni hayotning o'zi taqozo etmoqda. Respublikada ta'lim tizimini mustahkamlash, uni zamon talablari bilan uyg'unlashtirishga katta ahamiyat berilmoqda. Bunda mutaxassis kadrlarni tayyorlash, ta'lim va tarbiya berish tizimi islohatlar talablari bilan chambarchas bog'langan bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Zamon talablariga javob bera oladigan mutaxassis kadrlarni tayyorlash, Davlat talablari asosida ta'lim va uning barcha tarkibiy tuzilmalarini takomillashtirib borish oldimizda turgan dolzarb masalalardan biridir.

Ushbu dasturda xorijiy davlatlarda muxandislik coxasi ta'lim tizimlari, texnik fanlarni o'qitishda kredit tizimi asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish va

uning sifatini ta'minlashning innovatsion metodlari, kredit-modul tizimida pedagoglar faoliyati, muxandislik-texnik ta'limda kredit-modul tizimida o'quv jarayonining uslubiy ta'minoti, mashinasozlik detallari va metall konstruktsiyalarni loyixalash va ishlab chiqarish boyicha fanlarni o'qitishda normativ-huquqiy asoslari bayon etilgan.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari tomonidan ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishda: O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, farmonlar, qarorlar hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining buyruqlari kabi normativ hujjatlari qo'llanilmoqda. Lekin shu kunga qadar ta'lim va tarbiya jarayonlarini sub'ektlari tomonidan ushbu hujjatlarni amalda qo'llanilishining nazariy va amaliy jihatlari deyarli o'rganilmagan. Bu holatlar oliy ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan oliy ta'limning normativ-huquqiy asoslarini har tomonlama nazariy va amaliy jihatdan o'rganish va tahlil etishni dolzarbligidan dalolat beradi.

## **Modulning maqsadi va vazifalari**

**Modulning maqsadi:** qayta tayyorlash va malaka oshirish kursi tinglovchilarini mashinasozlik detallari va metall konstruktsiyalarni loyixalash va ishlab chiqarishning zamonaviy tendensiyalari, metall konstruktsiyalar loyihamalarini tahlil qilish va qaror qabul qilish mashinasozlik detallari va metall konstruktsiyalarni ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalar, bilim, ko'nikma va malakalarni takomillashtirishdan iborat.

### **Modulning vazifalari:**

- mamlakatimizda mashinasozlik detallari va metall konstruktsiyalarni loyixalash va ishlab chiqarishni rivojlanishining strategik masalalari va istiqbollarini o'rganish;
- mashinasozlik detallari va metall konstruktsiyalar soxasida ilmiy tadqiqot uchun boy raqobatbardosh texnologiyalarni tahlil qilish;
- mashinasozlik detallari va metall konstruktsiyalarni loyixalash va ishlab chiqarish sohalarida ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish uchun zamonaviy tadqiqot yo'naliishlarini o'rganish;
- mashinasozlik detallari va metall konstruktsiyalarni ishlab chiqarishda taraqqiyotining zamonaviy tendensiyalarini va innovatsion yechimlarini rejallashtirish.;
- 

### **Modul bo'yicha tinglovchilarning bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalariga qo'yiladigan talablar**

"Mashinasozlik detallari va metall konstruktsiyalarni loyixalash va ishlab chiqarishnining zamonaviy tendentsiyalari" modulini o'zlashtirish jarayonida

amalga oshiriladigan masalalar doirasida:

### **Tinglovchi:**

- Texnologik mashinalar va jixozlarni ishlab chiqarishning zamonaviy tendentsiyalari;
- mashinasozlik detallari va metall konstruktsiyalarni tayyorlshda zamonaviy talablarga javob beradigan materiallar metall konstruktsiyalar ishlab chiqarishda mahsulot sifatini ta'minlashning zamonaviy va innovatsion usullarini;
- meiall konstruktsiyalarni xisoblash va loyixalashda zamonaviy va ilg'or usullari **bo'yicha bilimlarni egallashi**;
- detallar va metall konstrutsiyalar ishlab chiqarishida mahsuldorlik va maxsulot sifatini ta'minlashning zamonaviy usullaridan foydalanish;
- mashinasozlikda zamonaviy texnologiyalar asosida yangi texnologik jarayonlarni loyihalash
  - texnologik mashinalar va jixozlarga oid yangiliklarini ishlab chiqarishga tatbiq etish;
  - innovatsion va ilg'or texnologiyalarni amaliyatga ongli tatbiq etish **ko'nikma va malakalariga ega bo'lish**;
  - har xil turdag'i metallardan konstrutsiyalar va detallar tayyorlashning texnologik jarayonlarini ishlab chiqishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish;
  - mamlakatimizda va jahonda texnologik mashinalar va jixozlarni rivojlanish yo'nalishlari, strategiyasi masalalari va istiqbollari haqidagi zamonaviy
  - metallardan turli konstrutsiyalar yaratishda zamonaviy yangi namunaviy texnologik jarayonlarini va ishlov berish jarayonlarni loyihalash hamda ularni amaliyatga joriy etish **kompetensiyalarni egallashi lozim**.

### **Modulni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha tavsiyalar**

“Mashinasozlik detallari va metall konstruktsiyalarni loyixalash va ishlab chiqarishning zamonaviy tendentsiyalari” moduli ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar shaklida olib boriladi.

Modulni o'qitish jarayonida ta'limning zamonaviy metodlari, pedagogik texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilishi nazarda tutilgan:

- ma'ruza darslarida zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida prezentatsion va elektron-didaktik texnologiyalardan.
- o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlarda texnik vositalardan, ekspress-so'rovlari, test so'rovlari, aqliy hujum, guruhli fikrlash, kichik guruhlar bilan ishlash, kollokvium o'tkazish, va boshqa interaktiv ta'lim usullarini qo'llash nazarda tutiladi.

### **Modulning oliv ta'limdagi o'rni**

Zamonaviy mashinasozlik ishlab chiqarish mahsuloti konstruksiyasining murakkablashuvi va ishlab chiqariladigan mahsulot nomenklaturasining tez o'zgaruvchanligi bilan xarakterlanadi. Bunday sharotlarida ishlab chiqarishni

jadallashtirish va uning samaradorligini oshirish, mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlash uchun yuqori unumdorlik va aniqlikni ta'minlaydigan texnologik jarayonlarni loyihalay oladigan va ulardan ishlab chiqarishda samarali foydalanishni yo'lga quyishni ta'minlay oladigan mutaxassislarini tayyorlash oliy ta'limning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

## **MODUL BO‘YICHA SOATLAR TAQSIMOTI**

	<b>Modul mavzulari</b>	<b>Auditoriya o‘quv yuklamasi</b>			
		<b>jumladan</b>			
		<b>Jami</b>	<b>Nazariy</b>	<b>Amaliy</b>	<b>mashg‘ulot</b>
1.	<b>Texnologik mashinalar va jixozlarni ishlab chiqarishning zamonaviy tendentsiyalari</b> Texnologik mashinalar va jixozlarga oid yangiliklarini va ilg’or texnologik jarayonlarni zamonaviy ishlab chiqarishga tadbiq etish. Shuningdek, mashinasozlik detallari va metal konstruksiyalarni loyixalash sohasida ilmiy tadqiqot ishlarini amalgalashning metodlari hamda ulardan foydalanish usullari.	2	2		
2.	<b>Mashinasozlik detallari va metal konstruksiyalarni tayyorlshda zamonaviy talablarga javob beradigan materiallar.</b> Yangi yuqori mustaxkamlikka ega metall va qotishmalarning mexanik xossalari. Mashina va asbobsizlik konstruksiyalarida qo’llaniladigan uglerodli, kamlegirlangan va yuqori legirlangan po’latlar, rangli metallar (alyuminiy va titan xamda ularning qotishmalari	8	2		6
3.	<b>Metall konstruksiyalarni ishonchlilagini ta’minlashning zamonaviy tendentsiyalari</b> Zamonaviy mashina va jixozlarda payvand birikmalarni va payvand choklarning asosiy turlari. Payvand birikmalarni chizmalarda belgilanishi. Mustaxkamlik va bardoshlilikka xisoblashda yituqlar.	2	2		
4.	<b>Texnologik mashinalar va jixozlarni tayyorlash texnologiyasiga oid zamonaviy tendentsiyalar</b> Payvand konstruksiyalarni tayyorlashning texnologik	2	2		

	xususiyati. Metall konstruksiyalarni payvandlab tayyorlashda deformatsiyalar turlari. Payvandlash texnologik jarayonni ishlab chiqishda deformatsiyalarni oldini olishning zamonaviy tendentsiyalar. Materiallarga deformatsiyani bartaraf etishda yangi usullar va texnologiyalar			
5	<b>Metall konstruktsiyalarni mustaxkamlik va bardoshlilikga xisoblashning usullari</b> Xisobiy qarshilik usuli. Ishlash sharoiti koeffitsiyenti. Ruxsat etilgan kuchlanishlar usuli. Zaxira koeffitsiyenti.			2
6	<b>Elektr yoyli payvandlangan birikmalarni statik mustaxkamlikka hisoblash</b> Elektr yoyli payvand qilingan uchma-uch payvand birikmalarni mustaxkamlikka xisoblash. Elektr yoyli payvand qilingan ustma-ust payvand birikmalarni mustaxkamlikka xisoblash.	4		4
7	<b>Metall konstruktsiyalarda deformatsiyalarni xisoblashning ilg'or usullari</b> Payvand konstruktsiyalarda deformatsiya xosil bo'lish mexanizmi. Elektr yoyli payvandlashda deformatsiyalarni xisoblash. Kontaktlı payvandlashda deformatsiyalarni xisoblash. Deformatsiyalarni oldini olish chora-tadbirlari.	2		2
8	<b>Payvand balkalarni xisoblash va loyixalash</b> Balkadagi kuchlarni aniqlash usullari. Payvand balka balandligini aniqlash. Payvand balka turg'unligini tekshirish. Payvand balka choclarini tekshirish. Balka tayanch qismini xisoblash.	2		2
<b>Jami:</b>		<b>24</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
				<b>6</b>

## NAZARIY MASHG'ULOTLAR MAZMUNI

### **1-mavzu: Texnologik mashinalar va jixozlarni ishlab chiqarishning zamonaviy tendentsiyalari.**

Texnologik mashinalar va jixozlarga oid yangiliklarini va ilg'or texnologik jarayonlarni zamonaviy ishlab chiqarishga tadbiq etish. Shuningdek, mashinasozlik detallari va metal konstruksiyalarni loyixalash sohasida ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishning metodlari hamda ulardan foydalanish usullari.

### **2-mavzu: Mashinasozlik detallari va metal konstruksiyalarni tayyorlashda**

### **zamonaviy talablarga javob beradigan materiallar.**

Yangi yuqori mustaxkamlikka ega metall va qotishmalarning mexanik xossalari. Mashina va asbobsizlik konstruksiyalarida qo'llaniladigan uglerodli, kamlegirlangan va yuqori legirlangan po'latlar, rangli metallar (alyuminiy va titan xamda ularning qotishmalari

### **3-mavzu: Meiall konstruktsiyalarni xisoblash va loyixalashda zamonaviy va ilg'or usullar.**

Zamonaviy mashina va jixozlarda payvand birikmalarni va payvand choklarning asosiy turlari. Payvand birikmalarni chizmalarda belgilanishi. Mustaxkamlik va bardoshlilikka xisoblashda yutuqlar.

### **4-mavzu: Texnologik mashinalar va jixozlarni tayyorlash texnologiyasiga oid zamonaviy tendentsiyalar**

Payvand konstruksiyalarni tayyorlashning texnologik xususiyati. Metall konstruksiyalarni payvandlab tayyorlashda deformatsiyalar turlari. Payvandlash texnologik jarayonni ishlab chiqishda deformatsiyalarni oldini olishning zamonaviy tendentsiyalar. Materiallarga deformatsiyani bartaraf etishda yangi usullar va texnologiyalar

## **AMALIY MASHG'ULOTLAR MAZMUNI**

### **1-amaliy mashg'ulot. Meiall konstruktsiyalarni mustaxkamlik va bardoshlilikga xisoblashning usullari**

Xisobiy qarshilik usuli. Ishlash sharoiti koeffitsiyenti. Ruxsat etilgan kuchlanishlar usuli. Zaxira koeffitsiyenti.

### **2-amaliy mashg'ulot. Elektr yoyli payvandlangan birikmalarni statik mustaxkamlikka hisoblash**

Elektr yoyli payvand qilingan uchma-uch payvand birikmalarni mustaxkamlikka xisoblash. Elektr yoyli payvand qilingan ustma-ust payvand birikmalarni mustaxkamlikka xisoblash.

### **3-amaliy mashg'ulot. Metall konstruktsiyalarda deformatsiyalarni xisoblashning ilg'or usullari**

Payvand konstruksiyalarda deformatsiya xosil bo'lish mexanizmi. Elektr yoyli payvandlashda deformatsiyalarni xisoblash. Kontaktli payvandlashda deformatsiyalarni xisoblash. Deformatsiyalarni oldini olish chora-tadbirlari.

### **4-amaliy mashg'ulot. Payvand balkalarni xisoblash va loyixalash**

Balkadagi kuchlarni aniqlash usullari. Payvand balka balandligini aniqlash. Payvand balka turg'unligini tekshirish. Payvand balka choklarini tekshirish. Balka tayanch qismini xisoblash.

## TA'LIMNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI

Ta'limni tashkil etish shakllari aniq o'quv materiali mazmuni ustida ishlayotganda o'qituvchini tinglovchilar bilan o'zaro Xarakatini tartiblashtirishni, yo'lga qo'yishni, tizimga keltirishni nazarda to'tadi.

Modulni o'qitish jarayonida quyidagi ta'limning tashkil etish shakllaridan foydalilaniladi:

- ma'ruza;
- amaliy mashg'ulot;
- ko'chma mashg'ulot.

O'quv ishini tashkil etiSHusuliga ko'ra:

- jamoaviy;
- guruhli (kichik guruhlarda, juftlikda);
- yakka tartibda.

**Jamoaviy ishslash** – Bunda o'qituvchi guruhlarning bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o'quv maqsadiga erishish uchun o'zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilma-xil metodlardan foydalanadi.

**Guruhlarda ishslash** – bu o'quv topshirig'ini hamkorlikda bajarish ucun tashkil etilgan, o'quv jarayonida kichik guruhlarda ishslashda (3 tadan – 7 tagacha ishtiroqchi) faol ro'l o'ynaydigan ishtiroqchilarga qaratilgan ta'limni tashkil etish shaklidir. O'qitish metodiga ko'ra guruhn ni kichik guruhlarga, juftliklarga va guruhlar ora shaklga bo'lish mumkin.

*Bir turdag'i guruhli ish* o'quv guruhlari uchun bir turdag'i topshiriq bajarishni nazarda to'tadi.

*Tabaqalashgan guruhli ish* guruhlarda turli topshiriqlarni bajarishni nazarda to'tadi.

**Yakka tartibdagi shaklda** – har bir ta'lim oluvchiga alohida – alohida mustaqil vazifalar beriladi, vazifaning bajariishi nazorat qilinadi.

## FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullayev M.A., Dunyashin N.S., Ermakov Z.D. Payvand birikmalarning turlari, quchlanishlar va deformatsiyalari. Darslik – T:Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2022, 2022 – 160 b.

2. Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д., Гальперин Л.В., Худойкулов Н.З., Мухамедов А.А. Проектирование и производство сварных конструкций. Учебник. T:Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2022 – 600 с.

3. Абрагов М.А., Абрагов М.М. Пайвандлаш иши асослари. – Ташкент: Талкин, 2004.
4. Xudoykulov N.Z., Xudoyorov S.S. “Payvand konstruksiyalarni ishlab chiqarish” fani bo‘yicha ma’ruza matni. – Toshkent: TDTU, 2015, 148b.
5. Xudoykulov N.Z., Xudoyorov S.S. “Mashinasozlik buyumlari va metal konstruksiyalarni loyihalash va ishlab chiqarish. 1, 2 qism” fani bo‘yicha ma’ruza matni. – Toshkent: TDTU, 2016, 1 qism 161 b, 2 qism 152 b.
6. Серенко А. Н., Крумбольдт М. Н., Багрянский К.В. Расчет сварных соединений и конструкций. Киев: Вища школа, 1977. – 335 с.
7. John Hicks. Welded design – theory and practice. Cambridge. 2000, 155p.
8. John Hicks. Welded joint design. Cambridge. 1999, 154p.

#### **Internet saytlari:**

1. <http://edu.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.
2. <http://lex.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
3. <http://bimm.uz> – Oliy ta’lim tizimi pedagog va rahbar kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish Bosh ilmiy-metodik markazi.
4. <http://ziyonet.uz> – Ta’lim portalı ZiyoNET.
5. <http://natlib.uz> – Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi.

## II. MODULNI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTREFAOL

### TA'LIM METODLARI

#### “SWOT-tahlil” metodi.

**Metodning maqsadi:** mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo'llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandard tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.



**Metodning qo'llanilishi:** Uchma-uch payvand birikmaning SWOT tahlilini ushbu jadvalga tushiring.

S	Uchma-uch payvand birikmaning kuchli tomonlari	Payvand birikma mustaxkamligi yuqori ...
W	Uchma-uch payvand birikmaning kuchsiz tomonlari	Payvand chok o'lchamlari aniqligiga yuqori talab qo'yiladi...
O	Uchma-uch payvand birikmadan foydalanishning imkoniyatlari (ichki)	Yuqori mas'uliyatli konstruksiyalar, zinchlik talab etiladigan sig'imlarda qo'llash...
T	Uchma-uch payvand birikmani payvandlashdagi to'siqlar (tashqi)	Maxsus moslama va qurilmalarni talab qiladi....

#### «Xulosalash» (Rezyume, Veer) metodi

**Metodning maqsadi:** Bu metod murakkab, ko'ptarmoqli, mumkin qadar,

muammoli xarakteridagi mavzularni o‘rganishga qaratilgan. Metodning mohiyati shundan iboratki, bunda mavzuning turli tarmoqlari bo‘yicha bir xil axborot beriladi va ayni paytda, ularning har biri alohida aspektlarda muhokama etiladi. Masalan, muammo ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik, fazilat va kamchiliklari, foyda va zararlari bo‘yicha o‘rganiladi. Bu interfaol metod tanqidiy, tahliliy, aniq mantiqiy fikrlashni muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o‘quvchilarning mustaqil g‘oyalari, fikrlarini yozma va og‘zaki shaklda tizimli bayon etish, himoya qilishga imkoniyat yaratadi. “Xulosalash” metodidan ma’ruza mashg‘ulotlarida individual va juftliklardagi ish shaklida, amaliy va seminar mashg‘ulotlarida kichik guruhlardagi ish shaklida mavzu yuzasidan bilimlarni mustahkamlash, tahlil qilish va taqqoslash maqsadida foydalanish mumkin.

### Metodni amalgga oshirish tartibi:



trener-o‘qituvchi ishtirokchilarni 5-6 kishidan iborat kichik guruxlarga ajratadi;



trening maqsadi, shartlari, tartibi bilan ishtirokchilarni tanishtirgach, xar bir guruhga umumiy muammoni tahlil qilinishi zarur bo‘lgan qismlari tushirilgan tarqatma materiallarini tarqatadi;



har bir guruh o‘ziga berilgan muammoni atroflicha tahlil qilib, o‘z mulohazalarini tavsiya etilayotgan sxema bo‘yicha tarqatmaga yozma bayon qiladi;



navbatdagi bosqichda barcha guruhlaar o‘z taqdimotlarini o’tkazadilar. Shundan so‘ng, trener tomonidan tahlillar umumlashtiriladi, zaruriy axborotlar bilan to’ldiriladi va mavzu yakunlanidi.

### Metodning qo‘llanilishi:

Payvand birikmalar turlari							
Uchma-uch		Ustma-ust		tavrli		burchak	
afzalligi	kamchiligi	afzalligi	kamchiligi	afzalligi	kamchiligi	afzalligi	kamchiligi
<b>Xulosa:</b>							

### “Keys-stadi” metodi

«Keys-stadi» - inglizcha so‘z bo‘lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa, «stadi» – o‘rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o‘rganish, tahlil qilish asosida o‘qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Mazkur metod dastlab 1921 yil Garvard universitetida amaliy vaziyatlardan iqtisodiy boshqaruv fanlarini o‘rganishda foydalanish tartibida qo‘llanilgan. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqeа-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin. Keys harakatlari o‘z ichiga quyidagilarni qamrab oladi: Kim (Who), Qachon (When), Qaerda (Where), Nima uchun (Why), Qanday/ Qanaqa (How), Nima-natija (What).

### “Keys metodi” ni amalga oshirish bosqichlari

Ish bosqichlari	Faoliyat shakli va mazmuni
<b>1-bosqich:</b> Keys va uning axborot ta’minoti bilan tanishtirish	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ yakka tartibdagи audio-vizual ish;</li> <li>✓ keys bilan tanishish(matnli, audio yoki media shaklda);</li> <li>✓ axborotni umumlashtirish;</li> <li>✓ axborot tahlili;</li> <li>✓ muammolarni aniqlash</li> </ul>
<b>2-bosqich:</b> Keysni aniqlashtirish va o‘quv	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ individual va guruhda ishslash;</li> <li>✓ muammolarni dolzarblik ierarxiyasini</li> </ul>

topshirig‘ni belgilash	aniqlash; ✓ asosiy muammoli vaziyatni belgilash
<b>3-bosqich:</b> Keysdagি asosiy muammoni tahlil etish orqali o‘quv topshirig‘ining echimini izlash, hal etish yo‘llarini ishlab chiqish	✓ individual va guruhda ishlash; ✓ muqobil echim yo‘llarini ishlab chiqish; ✓ har bir echimning imkoniyatlari va to‘silarni tahlil qilish; ✓ muqobil echimlarni tanlash
<b>4-bosqich:</b> Keys echimini echimini shakllantirish va asoslash, taqdimot.	✓ yakka va guruhda ishlash; ✓ muqobil variantlarni amalda qo‘llash imkoniyatlarini asoslash; ✓ ijodiy-loyiha taqdimotini tayyorlash; ✓ yakuniy xulosa va vaziyat echimining amaliy aspektlarini yoritish

**Keys.** 10XSND markali po‘latdan tayyorlangan kosinka devorga payvandlangan va gorizontal yo‘nalgan  $P$  kuch bilan yuklangan. 1) Payvand birikma mustaxkamligi xisoblansin. 2) Kuchni vertikal xolda yo‘naltirish mumkinligi tekshirilsin.  $H=200\text{mm}$ ,  $a=160\text{mm}$ ,  $k=5\text{mm}$ ,  $P=4000\text{kg}$ ,  $[\sigma]=2000\text{kg/sm}^2$

### «FSMU» metodi

**Texnologiyaning maqsadi:** Mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o‘zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur texnologiyadan ma’ruza mashg‘ulotlarida, mustahkamlashda, o‘tilgan mavzuni so‘rashda, uygа vazifa berishda hamda amaliy mashg‘ulot natijalarini tahlil etishda foydalanish tavsiya etiladi.

#### Texnologiyani amalga oshirish tartibi:

- qatnashchilarga mavzuga oid bo‘lgan yakuniy xulosa yoki g‘oya taklif etiladi;
- har bir ishtirokchiga FSMU texnologiyasining bosqichlari yozilgan qog‘ozlarni tarqatiladi;



- ishtirokchilarning munosabatlari individual yoki guruhiy tartibda taqdimot qilinadi.

FSMU tahlili qatnashchilarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq va muvaffaqiyatli o‘zlashtirilishiga asos bo‘ladi.

#### **Mavzuga qo‘llanilish:**

**Fikr:** “Ruxsat etilgan kuchlanishlar usuli bo‘yicha mustaxkamlikka xisoblash – bu payvand konstruksiya mustaxkamligini ta’minlash usulidir”.

**Topshiriq:** Mazkur fikrga nisbatan munosabatingizni FSMU orqali tahlil qiling.

#### **“Assesment” metodi**

**Metodning maqsadi:** mazkur metod ta’lim oluvchilarning bilim darajasini baholash, nazorat qilish, o‘zlashtirish ko‘rsatkichi va amaliy ko‘nikmalarini tekshirishga yo‘naltirilgan. Mazkur texnika orqali ta’lim oluvchilarning bilish faoliyati turli yo‘nalishlar (test, amaliy ko‘nikmalar, muammoli vaziyatlar mashqi, qiyosiy tahlil, simptomlarni aniqlash) bo‘yicha tashhis qilinadi va baholanadi.

#### **Metodni amalga oshirish tartibi:**

“Assesment” lardan ma’ruza mashg‘ulotlarida talabalarning yoki qatnashchilarning mavjud bilim darajasini o‘rganishda, yangi ma’lumotlarni bayon qilishda, seminar, amaliy mashg‘ulotlarda esa mavzu yoki ma’lumotlarni o‘zlashtirish darajasini baholash, shuningdek, o‘z-o‘zini baholash maqsadida

individual shaklda foydalanish tavsiya etiladi. SHuningdek, o‘qituvchining ijodiy yondashuvi hamda o‘quv maqsadlaridan kelib chiqib, assesmentga qo‘shimcha topshiriqlarni kiritish mumkin.

### **Metodning qo‘llanilishi:**

Har bir katakdagi to‘g‘ri javob 5 ball yoki 1-5 balgacha baholanishi mumkin.

#### **Test**

- 1.Qaysi javob metall mexanik xossalariini ifodalamaydi?
- A. oquvchanlik chegarasi
- B. Bolg’alanuvchanlik

#### **Qiyosiy tahlil**

- Po‘lat va alyuminiy qotishmalarini payvandlanuvchanligini tahlil qiling.

#### **Tushuncha tahlili**

- Qoldiq kuchlanish va deformatsiyalarini kamaytirish usullarini izohlang.

#### **Amaliy ko‘nikma**

- Tavrli birikma mustahkamligini hisoblang.

### **“Bilaman /Bilishni xohlayman/ Bilib oldim” metodi (B-B-B)**

“Bilaman /Bilishni xohlayman/ Bilib oldim” metodi - yangi o‘tiladigan mavzu bo‘yicha talabalarning birlamchi bilimlarini aniqlash yoki o‘tilgan mavzuni qay darajada o‘zlashtirganligini aniqlash uchun ishlataladi. Metodni amalga oshirish uchun sinf doskasiga yangi o‘tiladigan mavu bo‘yicha asosiy tushuncha va iboralar yoziladi, talaba berilgan vazifani o‘zlariga belgilaydi. YUqorida berilgan tushuncha iboralarni bilish maqsadida quyidagi chizma chiziladi:

<b>Bilaman</b>	<b>Bilishni xohlayman</b>	<b>Bilib oldim</b>

Ushbu metodda talaba o‘qituvchi tomonidan berilgan vazifani yakka tartibda yoki juftlikda jadvalni tuldiradi. Ya’ni taxminan biz nimani bilamiz ustunida ro‘yxat

tuzish fikrlarni toifalar bo'yicha guruhlash. Bilishni xohlayman ustuni uchun savollar olish va savollarni o'ylab belgilar qo'yish. Biz nimani bildik ustuniga asosiy fikrlarni yozish.

### **Mavzuga qo'llanilishi:**

Bilaman	Bilmayman	Bilishni hohlayman
Mustaxkamlik chegarasi		
Oquvchanlik chegarasi		
Nisbiy uzayish		
Zarbiy qovushqoqlik		
Qattiqlik		

### **“5 daqiqali esse” metodi**

Esse metodi - fransuzcha tajriba, dastlabki loyiha, shaxsning biror mavzuga oid yozma ravishda ifodalangan dastlabki mustaqil erkin fikri. Bunda Talaba o'zining mavzu bo'yicha taassurotlari, g'oyasi va qarashlarini erkin tarzda bayon qiladi. Esse yozishda hayolga kelgan dastlabki fikrlarni zudlik bilan qog'ozga tushirish, iloji boricha ruchkami qog'ozdan uzmasadn - to'xtamasdan yozish, so'ngra matnni qayta tahlil qilib, takomillashtirish tavsiya etiladi. Mana shundagina yozilgan essening haqqoniy bo'lishi e'tirof etilgan. Esseni muayyan mavzu, tayanch tushuncha yoki erkin mavzuga bag'ishlab yozish maqsadga muvofiq. Ba'zan, ayniqlashtirish soatlarda ta'lim oluvchilarga o'zlariga yoqqan mavzu buyicha esse yozdirish ham yaxshi natija beradi.

Yozma topshiriqning ushbu turi talabalarning mavzuga doir o'z mustaqil fikrlarini ifodalay olishga yordam berish va o'qituvchiga o'z talabalari o'quv materialini bilan tanishganda qaysi jihatlariga ko'proq e'tibor berishlari xususida fikrlash imkonini beradi. Aniq qilib aytganda, talabalardan quyidagi ikki

topshiriqni bajarish: mazkur mavzu bo'yicha ular nimalarni o'rganganliklarini mustaqil bayon etish va ular baribir javobini ololmagan bitta savol berishni so'raladi.


### **"Venn diagramma" metodi**

Metodning maqsadi: Bu metod grafik tasvir orqali o'qitishni tashkil etish shakli bo'lib, u ikkita o'zaro kesishgan aylana tasviri orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar, tasavurlarning analiz va sintezini ikki aspekt orqali ko'rib chiqish, ularning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash, taqqoslash imkonini beradi.

#### **Metodni amalga oshirish tartibi:**

- ishtirokchilar ikki kishidan iborat juftliklarga birlashtiriladilar va ularga ko'rib chiqilayotgan tushuncha yoki asosning o'ziga xos, farqli jihatlarini (yoki aksi) doiralar ichiga yozib chiqish taklif etiladi;
- navbatdagi bosqichda ishtirokchilar to'rt kishidan iborat kichik guruhlarga birlashtiriladi va har bir juftlik o'z tahlili bilan guruh a'zolarini tanishtiradilar;
- juftliklarning tahlili eshitilgach, ular birgalashib, ko'rib chiqilayotgan muammo yoxud tushunchalarning umumiy jihatlarini (yoki farqli) izlab topadilar, umumlashtiradilar va doirachalarning kesishgan qismiga yozadilar.

Metodning mavzuga qo'llanilishi: Payvand birikmalarda qo'llaniladigan rangli metallar

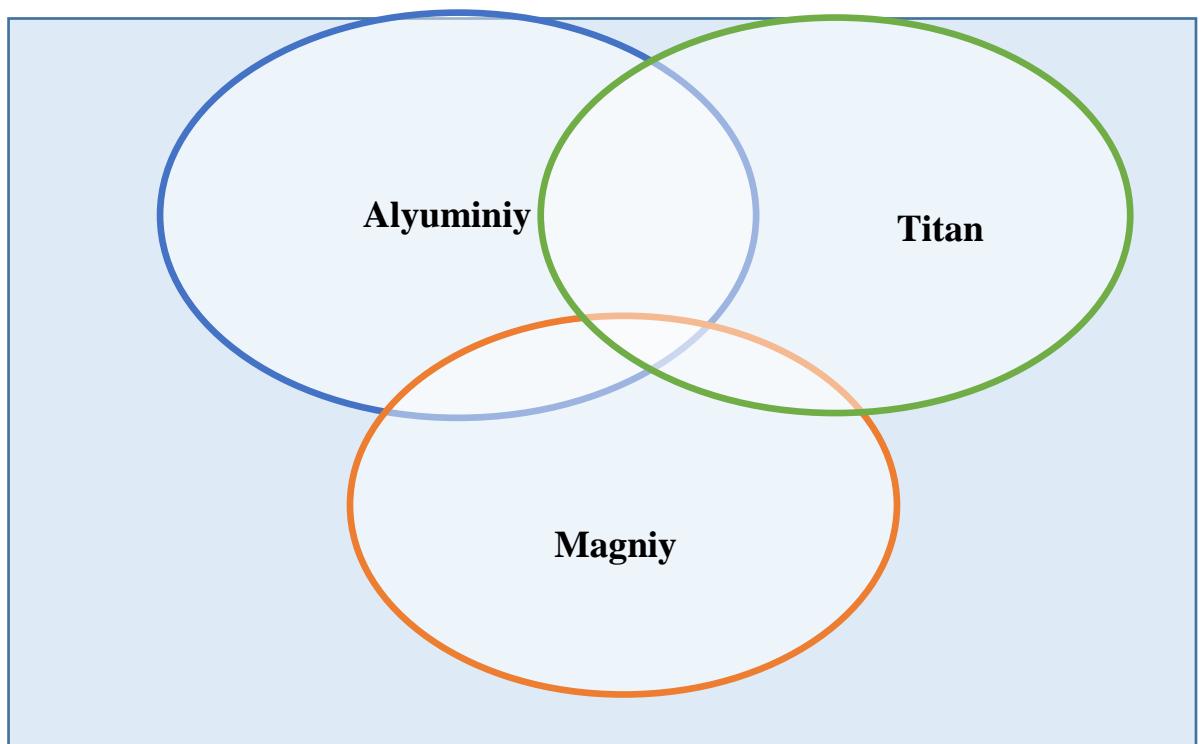

# **1-mavzu: Texnologik mashinalar va jixozlarni ishlab chiqarishning zamonaviy tendentsiyalari**

## **Reja**

1. Texnologik mashinalar va jixozlarga oid yangiliklarini va ilg'or texnologik jarayonlarni zamonaviy ishlab chiqarishga tadbiq etish
2. Mashinasozlik detallari va metal konstruksiyalarni loyixalash sohasida ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishning metodlari

### **1.1. Texnologik mashinalar va jixozlarga oid yangiliklarini va ilg'or texnologik jarayonlarni zamonaviy ishlab chiqarishga tadbiq etish**

Payvand konstruksiyalarni yaratish haqidagi fan mashinalar, apparatlar, qurilish konstruksiyalari bosh sistemalari va tuzilishining to‘g‘ri loyihalanishini o‘z ichiga oladi, loyihalash esa o‘z navbatida mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Payvand konstruksiyalarni loyihalashda progressiv texnikani ta’minlovchi tajribadan foydalanish, tipik konstruksiyalarni qo‘llash katta ahamiyatga ega. Payvand konstruksiyalarni yaratish birinchi o‘rinda metallni to‘g‘ri tanlanishini talab etadi, bu esa payvandlash jarayonlarini texnologiyaga mosligini va loyihalanayotgan konstruksiyaning metall sig‘imini ta’minlaydi. Bunday talablar har xil xossalarga ega materiallar: po‘lat, rangli metall, qotishma, keramika, polimer materiallardan foydalanishni taqozo etadi.


Payvand birikmalarni loyihalashda payvandlanuvchi materiallarni texnologik mustahkamligini hisobga olish zarur: bular qatoriga payvandlashda darzlarga qarshilik, eksplutatsion mustahkamlik, o‘zgaruvchan yuklanishlarda kuchlanishlar to‘planishiga sezgirlik, qovushqoqlik, zarbga qarshilik kabi xossalalar kiradi. Payvand konstruksiyalarni loyihalashda payvandlash texnologik jarayonlarini to‘g‘ri tayinlash, yoyli va kontaktli payvandlash bilan birga elektron nur, lazer, diffuziya, ultratovush yordamida payvandlash usullaridan keng foydalanish, loyihalanayotgan konstruksiyani sinash va nazorat qilishning golografik usullarini qo‘llash zarur hisoblanadi. Payvandlashning eng sodda usullari qadim zamonlardan ishlab chiqarishda qo‘llanilib kelingan. Metallarni biriktirish bronza asrida vujudga

kelgan. Payvandlash usullari bu vaqt davomida juda sekin rivojlangan, shuning uchun payvandlash usullari va qo'llaniladigan jihozlarning o'zgarishini ko'rish qiyin.

1802-yilda rus olimi akademik V.V. Petrov elektr yoyini ixtiro qiladi va yoy yordamida metallarni qizdirish va suyuqlantirish mumkinligini isbotlaydi. 1882-yilda rus muhandisi N.N. Benardos erimaydigan ko'mir elektrodi bilan elektr yoyli payvandlash usulini ixtiro qildi. 1888-1890 yillarda rus muhandisi N.G. Slavyanov esa eriydigan metall elektrod yordamida payvandlash usulini taklif qildi. Bu usullar hozirgi zamonda metallarni payvandlashda asos bo'lib xizmat qilmoqda.

## **1.2. Metal va payvandlash materiallari sifatini nazorat qilish**

Payvand konstruksiya tayyorlash uchun qo'llaniladigan metall sifatini aniqlash metalni markasi va ishlab chiqaruvchi sertifikati asosida olib boriladi. Agar materialda nuqsonlar aniqlansa, shuningdek material sertifikati bo'lmaganda, uning kimyoviy tarkibi tekshiriladi, mexanik xossalari va payvandlanuvchanligi aniqlanadi. Maxsus po'latlarni qo'shimcha ravishda kristallararo korroziyaga ham sinaladi.

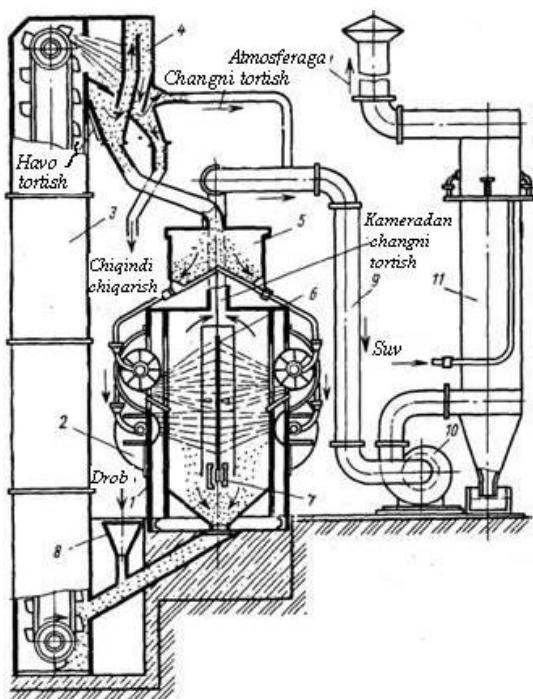

**1.1-rasm.** Metall sharchalar bilan tozalash qurilmasi:

1-kamera; 2-metall sharlar uloqtiruvchi qism; 3-elevator; 4-separator; 5-bunker;

6-tozalanayotgan metall list; 7-metall listni harakatlantiruvchi mexanizm;

8-yuklash joyi; 9-quvuro‘tkazgich; 10-ventilyator; 11-siklon


Payvandlash materiallaridan elektrod, flus va payvandlash simlarida nuqsonlar aniqlanganda yoki ularda talab qilingan ko‘rsatkichlarni olish imkonи bo‘lmaganda, texnologik, metallurgik, mexanik xossalari va payvand chok metalining kimyoviy tarkibi tekshiriladi.

Payvand konstruksiyalarning alohida qismlarini, detallarni va prokatni tozalashda mexanik va kimyoviy usullar qo‘llaniladi. Metall yuzasidagi iflosliklar, zanglar va oksid pardalarini tozalashda metall sharchalar oqimini hosil qiluvchi qurilmalar (drobestruiyi, drobemetniy), metal cho‘tkalar, tozalovchi stanoklardan foydalilaniladi (1.1-rasm). Metall sharchalar oqimini hosil qilishda 0,7-4 mm o‘lchamga ega bo‘lgan po‘lat yoki cho‘yan sharchalar ishlataladi. Metal sharchalar oqimini siqilgan havo vositasida tozalanadigan yuzaga soplo orqali yuboriladi. Bundan tashqari metall sharchalarni otish qurilmasida rotor lopatkalari yordamida yo‘naltirilgan oqimni xosil qilib, yuzalarni tozalash mumkin. Otish qurilmasi qo‘llanganda ish unumdorligi yuqori, tannarxi esa arzon bo‘ladi, lekin qurilma lopatkalari tez ishdan chiqadi. Bunday qurilmalarda, asosan, metal listlar ikki tomonidan tozalanadi.

Tozalash kimyoviy usullar bilan olib borilganda yuzalar har xil moylar, bo‘yoqlar va boshqa iflosliklardan tozalanadi. Bunda vanna va oqimli usullarga ajratish mumkin. Metall yuzalarini kimyoviy usullarda tozalash yuqori ish unumdorligiga ega bo‘lib, oqava suvlarini tozalash jihozlar qimmatligi sababli bu usullarni qo‘llash chegaralangan.

### **1.3. Metallni to‘g‘rilash va belgilash**


Listli prokatlarni transportirovka qilishda, vagonlarga ortish va tushirishda ularda deformatsiyalarga uchrashi mumkin. Hosil bo‘ladigan deformatsiyalar turlarini 1.2-rasmda ko‘rish mumkin.

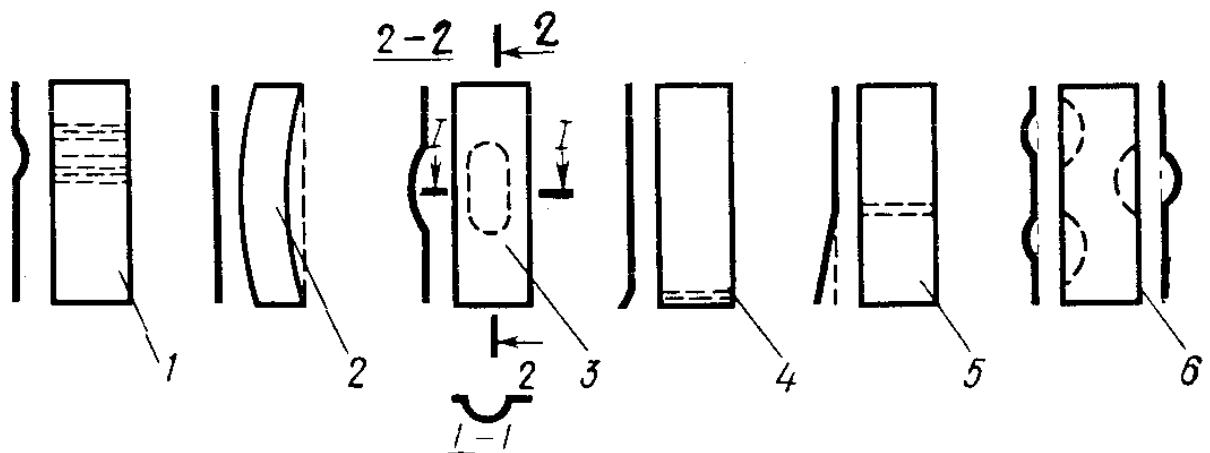

### 1.2-rasm. Metall listlar deformatsiyalar turlari:

1-to'lqinsimonlik; 2-tekisligi bo'yicha egrilik; 3-mahalliy bo'rtiqlik; 4-qirralar siniiqligi; 5-mahalliy egrilik; 6-ko'ndalang to'lqinsimonlik



Metallarda hosil bo'lgan deformasiyani to'g'rakash asosan sovuq holda mahalliy plastik deformatsiya hosil qilish natijasida amalga oshiriladi. Qalinligi 0,5-50 mm bo'lgan listlarni to'g'rakash besh va undan ortiq jo'valarga ega bo'lgan mashinalarda olib boriladi. Bunday mashinalarda jo'valar shaxmatsimon ko'rinishda ikki qatorda joylashadi, to'g'rilanadigan listlar esa shu jo'valar orasidan o'tkaziladi. Ko'p jo'vali mashina tuzilishini 1.3,a-rasmida ko'rish mumkin. Pastki qatorda joylashtirilgan jo'valar mashinada qo'zg'almas holda o'rnatiladi, yuqori qatorda joylashtirilgan jo'valar esa metall list qalinligiga qarab rostlanadi. Qalinligi 40-50 mmdan yuqori bo'lgan listlar presslar yordamida tekislanadi (1.3,d-rasm), 0,5 mmdan yupqa listlar esa maxsus cho'zish mashinalarida tekislanadi. Profil prokatlarini to'g'rakashda rolikli mashinalardan foydalananiladi (1.3,b-rasm). Bunday mashinalar ham ko'p jo'vali mashinalar singari ishlaydi. To'g'rilaqan metallarni kesish yoki bukishdan oldin aniq belgilab olish zarur. Hozirgi vaqtida list metall va profil prokatlarni bichishni loyihalashda avtomatlashdirilgan tizimlar qo'llaniladi. Bichish qo'lida, mexanik yoki avtomat usulda bajarilishi mumkin.

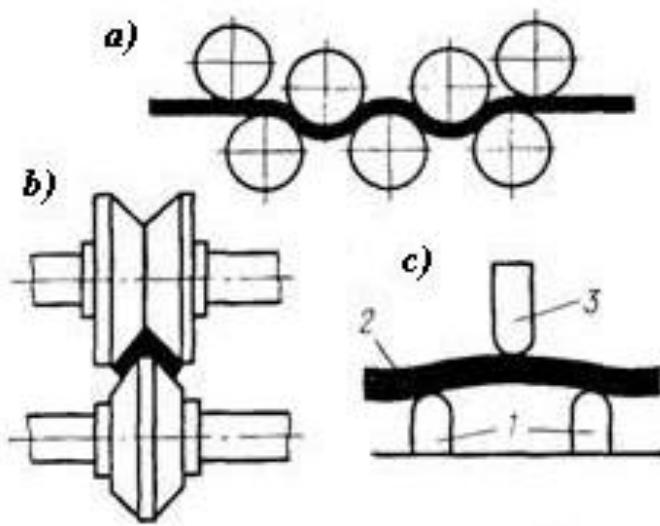

### 1.3-rasm. Listlar va profillarni to‘g‘rilash chizmasi:

a-list tekislash jo‘valarida; b-ugoloklarni tekislash jo‘valarida; d-pressda

Metall listlarni qo‘lda bichish amalga oshirilganda, asosan, donali ishlab chiqarishda qo‘llanilib, bunda kerakli detallar chizmasi 1:10 masshtabda bajariladi. Keyingi bosqichda esa detal chizmasi o‘lchamlari bo‘yicha metall list yuzasiga ko‘chiriladi. Listlarni bichish mexanik usuli kompyuter yordamida bajarilib, detal va material haqidagi ma‘lumotlar kompyuter xotirasiga kiritiladi. Operator monitorda detallarni to‘g‘ri joylashtirib, materialdan to‘liq foydalanishga harakat qiladi. Bichish avtomatik usuli bo‘yicha bichish xaritasi kompyuter texnologiyalari yordamida bajariladi. Bunda operator detalni o‘lchamarini, material haqidagi ma‘lumotlarni xotiraga kiritadi va avtomatik ravishda tayyor natijani oladi. 1.4-rasmida metall listni bichish xaritasiga misol ko‘rish mumkin.

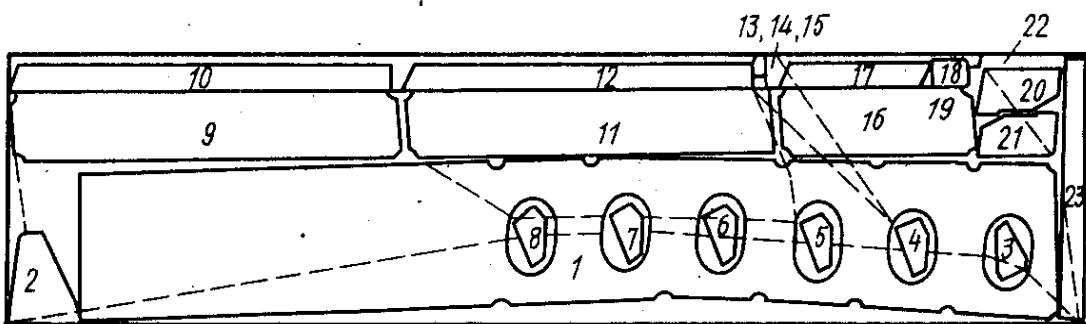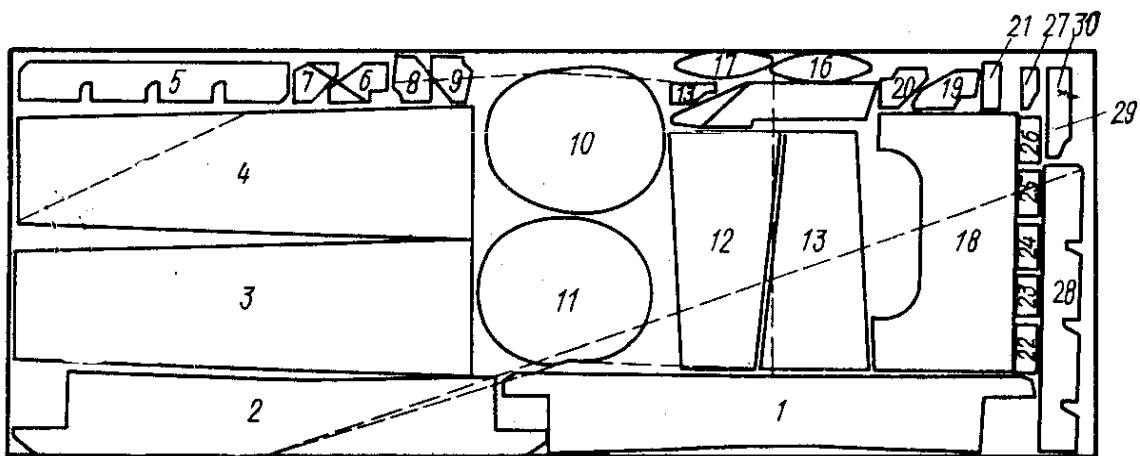


**1.4-rasm.** Kompyuter dasturi yordamida listlarni to‘g‘ri bichishga misollar

#### **1.4. Metallni kesish va qirralariga ishlov berish**

Metallni payvandlashga tayyorlashda har xil turdagи kesish jihozlaridan foydalilanildi. Qalinligi 40 mm gacha bo‘lgan tekis qirrali listlarni kesish gilotina pichoqlarida amalga oshiriladi (1.5,a-rasm). Kesiladigan list (2) pastki (1) va yuqori (4) pichoqlar orasiga kiritilib, tayanch (5) ga taqaladi, siqish moslamasi bilan siqiladi. Diskli pichoqlar vositasida qalinligi 20-25 mmgacha bo‘lgan notekis qirrali list detallarni kesishda foydalilanildi. Metalni pichoqlar bilan kesishda qirralari yuqori darajada plastik deformatsiyaga uchraydi. Agar bu qirralar keyingi bosqichda payvandlansa, bunga qo‘srimcha ishlov kerak bo‘lmaydi. Aksincha, bu qirralar texnologiya bo‘yicha payvandlanmasa va u o‘zgaruvchan yuklanishda bo‘lsa, plastik deformasiyaga uchragan qavatni olib tashlash kerak bo‘ladi.

Metallarni pichoqlar yordamida kesishdan tashqari termik usullar bilan kesish ham ko‘p qo‘llaniladi. Kislorodli gaz alangasida kesish pichoqlar bilan kesishga qaraganda ish unumдорligi past bo‘lib, lekin murakkab shakldagi detallarni kesishda universal usul hisoblanadi. Bundan tashqari plazma-yoyli kesish ham keng qo‘llanilib, bu usul bo‘yicha har xil metallar va qotishmalarni kesish mumkin. Hozirgi vaqtida lazer nuri bilan metallarni kesish yangi usul hisoblanib, qizishga sezgir bo‘lgan yuqori uglerodli va rangli metallarni kesishda keng qo‘llanilmoqda.

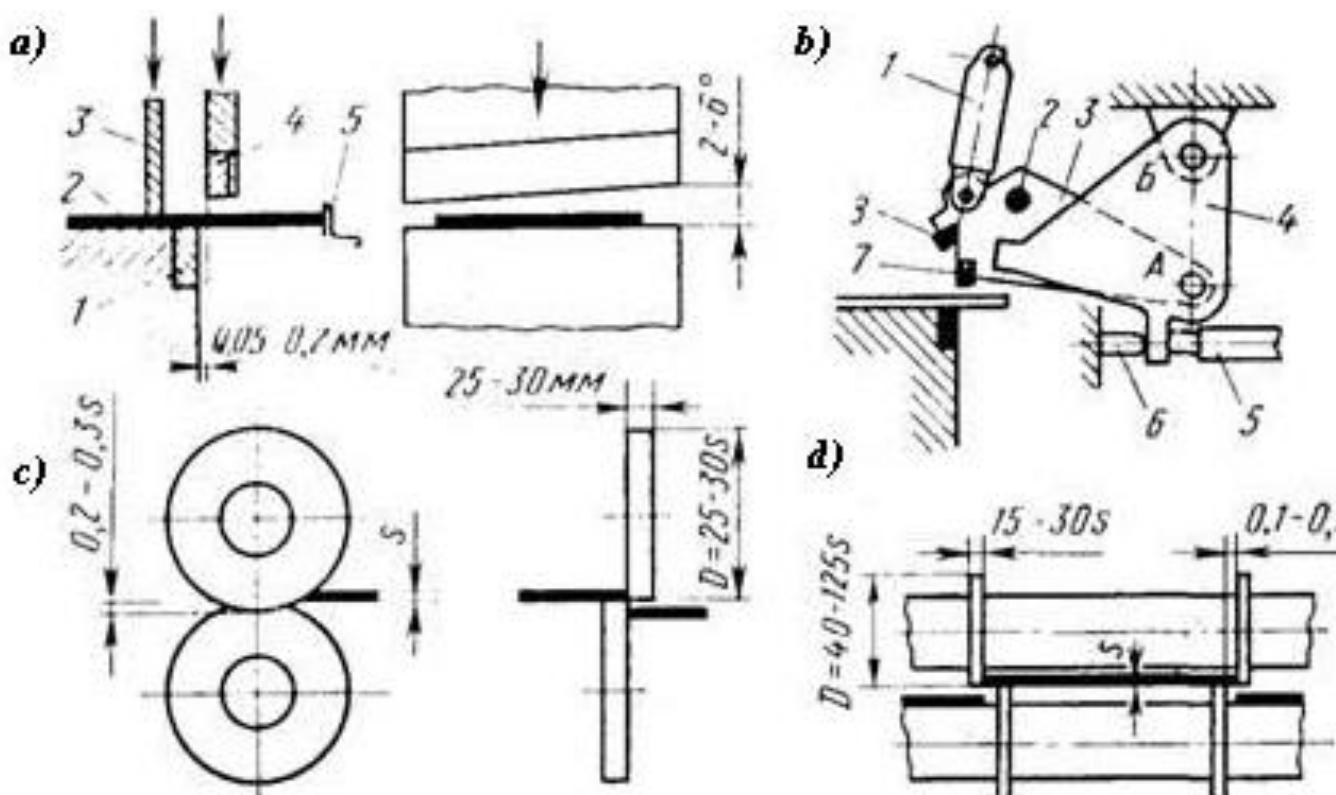


**1.5-rasm.** Har xil turdag'i pichoqlar bilan metalni kesish chizmasi

### 1.5. Metallni bukish

Silindr yoki konus shaklga ega listli detallarni bukishda jo‘valar jihozlangan list bukish stanoklarida amalga oshiriladi. Metall listlarni sovuq holda bukishda hosil qilinadigan plastik deformasiyani bukish radiusi R ni list qalinligi s ga nisbati ko‘rinishida ifodalab, chegaralanadi.  $R/s > 25$  bo‘lsa, bukish ishlari sovuq holda

bajarish mumkin, aks holda qizdirib bajarish kerak bo‘ladi. Listlarni jo‘valash stanoklarida bukishda a masofa bukilmasdan qoladi (1.6-rasm). Bu kamchilikni tuzatish uchun uch yoki to‘rt jo‘vali stanoklardan o‘tgan obechayka kalibrovka qilinadi. Profil prokatlar va trubalarni bukishda rolikli va truba bukish stanoklarida amalga oshiriladi.

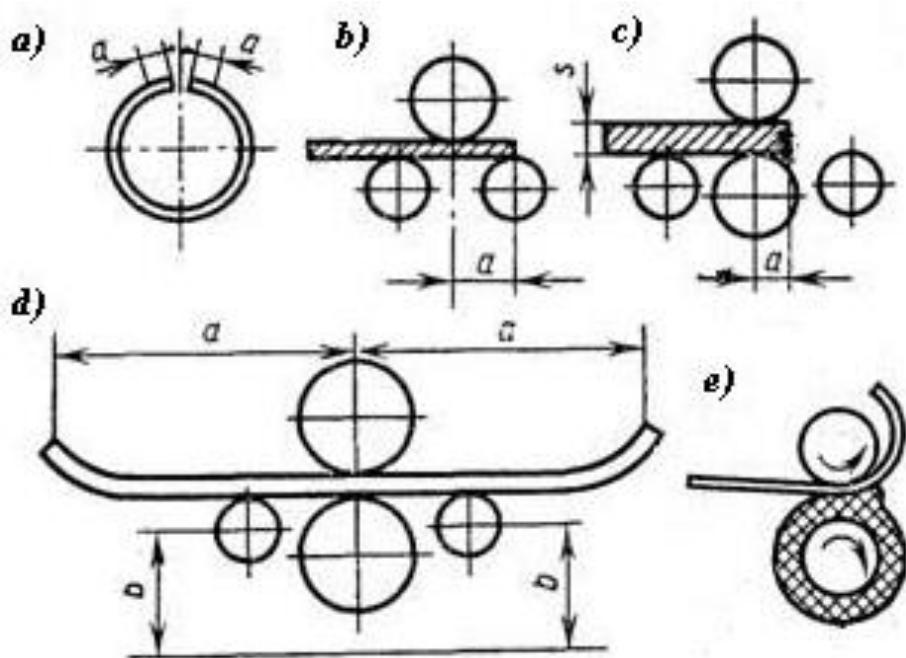

**1.6-rasm.** Obechaykalarni jo‘valash chizmasi:

a-qirralari jo‘valanmagan obechayka; b, c-uch va to‘rt jo‘vali jo‘valash qurilmasi;  
d-bukish vaqtida listning holati; e-ikki jo‘vali qurilmada listlarni bukish

### Nazorat savollari

1. Po‘latlar tarkibiga ko‘ra qanday guruhlarga bo‘linadi?
2. Po‘latlarni legirlashdan maqsad nima?
3. Aluminiyni payvandlashda qanday qiyinchiliklar mavjud?
4. Titan va uning qotishmalarini payvandlashda qanday qiyinchiliklar mavjud?

5. Listli va profil po'latlarni sovuq holda to'g'rilash va bukishda metalni plastikligini qanday darajada kamayishiga ruxsat etiladi?

6. Listli va profil prokatlarini mexanik kesishda qanday turdag'i va usuldag'i jihozlar qo'llaniladi?

## **2-mavzu: Mashinasozlik detallari va metal konstruksiyalarini tayyorlshda zamonaviy talablarga javob beradigan materiallar**

### **Reja:**

1. Yangi yuqori mustaxkamlikka ega metall va qotishmalarning mexanik xossalari
2. Po'latlar.
3. Rangli metal va qotishmalar.
4. Sortament

### **2.1. Yangi yuqori mustaxkamlikka ega metall va qotishmalarning mexanik xossalari**

Metall va payvand konstruksiyalarini yaratish uchun turlicha mexanik xossalarga ega bo'lgan po'lat, alyuminiy, titan va ularning qotishmalari qo'llaniladi.

Materillar mexanik xossalari ularni yuklanishlarga bardoshlilik qobiliyatini ifodalaydi. Mexanik xossalalar mustaxkamlik chegarasi, oquvchanlik chegarasi, nisbiy uzayish, zarbiy qovushqoqlikdan tashkil topadi.

- 1) Namunani uzilishdagi maksimal kuchni uni kesim yuzasiga nisbati mustaxkamlik chegarasi deb ataladi va  $\sigma_v$  belgilanadi.

$$\sigma_v = \frac{P_v}{A_0}, MPa$$

- 2) Namunani sinashdagi elastik deformasiyalar plastik deformasiyalarga o'tishdagi maksimal kuchlanish oquvchanlik chegarasi deb ataladi va  $\sigma_{oq}$  belgilanadi.

$$\sigma_{oq} = \frac{P_{oq}}{A_0}, MPa$$

$\sigma_v$  va  $\sigma_{oq}$  metallarni mustaxkamligini ifodalaydi.

3) Nisbiy uzayish metallarni plastikligini ifodalovchi ko'rsatkich bo'lib, namuna sinashdan oldingi va keyingi o'lchamlari orqali aniqlanadi.

$$\delta = \frac{\Delta l}{l_0} 100\%; \quad \psi = \frac{A_0 - A}{A} 100\%,$$

4) Zarbiy qovushqoqlik metallarni zarbli va dinamik yuklanishlarga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini ko'rsatadi. Markazida maxsus yarim aylana yoki burchakli kesik xosil qilingan standart namunani uzishda sarf bo'ladigan ish zarbiy qovushqoqlik deb ataladi.

## 2.2. Po'latlar

Kimyoviy tarkibiga ko'ra po'lat uglerodli va legirlangan bo'ladi. Uglerodli po'lat kamuglerodli (tarkibida 0,25% uglerod bo'lgan), o'rta uglerodli (tarkibida 0,25% dan 0,45% gacha) va yuqori uglerodli (tarkibida 0,45% dan 2,14% gacha) bo'lgan turlarga bo'linadi. Tarkibida ugleroddan tashqari legirlovchi komponentlar (xrom, nikel, volfram, vanadiy va h.) bo'lgan po'lat legirlangan deb ataladi.

Legirlangan po'lat: (tarkibida ugleroddan tashqari, legirlovchi komponentlar 2,5% gacha) past legirlangan; (tarkibida ugleroddan tashqari, legirlovchi komponentlar 2,5% dan 10% gacha bo'lgan) o'rta legirlangan; (tarkibida ugleroddan tashqari, legirlovchi komponentlar 10% dan ko'p bo'lgan) yuqori legirlangan bo'ladi.

Ishlab chiqarish usuli bo'yicha po'lat: a) Oddiy sifatli (tarkibida uglerod 0,45% gacha bo'ladi) qaynovchi, yarimtinch va tinch bo'ladi. Qaynovchi po'latni metalli kremniy bilan to'liqsiz erish bilan olinadi, u tarkibida 0,05% gacha kremniyga ega bo'ladi. Tinch po'lat bir xil zich ko'rinishga ega bo'ladi va 0,12% dan kam bo'limgan kremniyga ega bo'ladi. Yarim tinch po'lat qaynovchi va tinch po'latlar orasidagi oraliq holatga ega bo'lib, tarkibida 0,05-0,12% kremniy saqlaydi. b) Sifatli – tarkibida oltingugurt va fosfor 0,04% dan oshmaydigan

uglerodli yoki legirlangan bo‘ladi; d) Yuqori sifatli – tarkibida oltingugurt va fosfor 0,030 va 0,035% oshmaydigan uglerodli yoki legirlangan bo‘ladi. Bunday po‘lat nometall qo‘sishimchalar bo‘yicha yuqori tozalikka ega bo‘ladi va A harfi bilan belgilanadi.

Ishlatiladigan sohasi bo‘yicha po‘latlar konstruksion (mashinasozlikka mo‘ljallangan), asbobsozlik, qurilish va maxsus fizik xossalarga ega bo‘lgan po‘latlarga ajratiladi.

**Uglerodli konstruksion po‘latlar.** Uglerodli oddiy sifatli po‘lat. Uglerodli oddiy sifatli po‘lat uchun GOST 380-94 bo‘yicha quyidagi markalar belgilangan: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6.

Uglerodli sifatli konstruktsion po‘latlarni mas’uliyatli payvand konstruksiyalarni tayyorlash uchun qo‘llaniladi. Ularni mexanik xossalari va kimyoviy tarkibi kafolatlangan bo‘lib, ГОСТ 1050-74 bo‘yicha ishlab chiqariladi. Sifatli uglerodli po‘latlar tarkibidagi uglerodni o‘rtacha miqdorini yuzdan bir ulushini belgilovchi raqamlar bilan markalanadi. Masalan, Сталь05 маркали po‘lat 0,05% uglerodga ega ekanligini bildiradi.

**Legirlangan konstruksion po‘latlar.** Past legirlangan po‘latlar (09Г2, 14Г2, 12ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1, 15ГФ, 15ХСНД ва boshqa markalari bo‘ladi.) qanday legirlanganli, mustahkamligini oshirish va po‘latning oqimli chegarasining etarli darajada egiluvchanligini saqlash, zarbiy qovushqoqligi, payvandlanuvchanligini saqlash bilan boradi. Issiqlikka chidamli po‘latlardan 600°C dan oshmaydigan haroratda ishlovchi buyumlar tayyorланади (yuqori haroratda ishlaydigan buyumlar issiqlikka chidamli va issiqliqqa mustahkam po‘latlardan ishlab chiqariladi). 12МХ; 20МХЛ4 34ХМ; 20Х3МВФ; 20ХМФ; 20ХМФЛ; 12М1Ф; 15ХМФКР; 12Х2МФБ; Х5М; 15Х5МФА ва boshqa markali po‘latlar issiqliqqa chidamli po‘latlar hisoblanadi.

Ishlab chiqarishda maxsus xossalarga ega, zararli muhitda ishlaydigan korroziyaga yuqori qarshilikka ega bo‘lgan, yuqori haroratli sharoitlarda issiqliqqa chidamli xossalarga ega bo‘lgan yuqori legirlangan po‘latlar katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

Korroziyaga chidamli po'latlar qatoriga 0X18H10, 0X18H10T, X18H10T, 18H9, X18H9T, OX18H 12T, OX18H12B, 1X21H5T, 1X16H13B, X18H12T va boshqalar kiradi.

Issiqqa chidamli po'latlar qatoriga X25T, X28, X23H18, X23H13, X20H14C2, X25H20C2 va boshqalar kiradi.

Issiqqa bardoshli po'latlarga 1X16H14B2БР, 1X16H16B2МБР, 1X14H14B2M, 4X14H14B2M, 1X16H13M2Б, 1X14H14B2M, X18H12T, X23H13, X23H18, XH35BT va boshqalar kiradi.

### **2.3. Rangli metal va qotishmalar**

**Alyuminiy va uning qotishmali.** Alyuminiy tabiatda eng ko'p tarqalgan elementlardan biri hisoblanadi; u zichligi kam, elektr va issiqlikni yuqori o'tkazuvchanlik, erituvchi muhitlarda korroziyaga yuqori chidamli va past haroratlarda mo'rt holatga o'tishga qarshi chidamli bo'ladi. Aluminiy zichligi 2,7 g/sm<sup>3</sup>, alyuminiyni issiqlik o'tkazuvchanligi kam uglerodli po'latlarga qaraganda uch barobar yuqori. Sof alyuminiyning erish harorati 657°C. Qiziganda aluminiy engil oksidlanadi, 2060°C haroratda eriydigan qiyin eriydigan aluminiy ( $Al_2O_3$ ) oksidini yuzaga keltiradi. Qiyin eriydigan oksid plyonkasi, g'ovaklar, payvand chocklarida kristallanish davomida darzlarning hosil bo'lishi aluminiyni payvandlashdagi asosiy qiyinchiliklardandir.

Payvandlanadigan chocklarda g'ovaklarning paydo bo'lish sababi vodorod bo'lib, u aluminiyni suyuq holatdan qattiq holatga o'tish paytida vodorod atmosferaga chiqishga harakat qiladi. eruvchanligi birdan o'zgarganligi paytida sof aluminiy payvandlash chog'ida kristallangan yoriqlarni yuzaga kelishi kremniy miqdorini yuqoriligi sabablidir va aluminiyga temir qo'shilishi bilan kamayadi. Texnikada aluminiyni faqatgina sof holda emas, balki uni marganes, magniy, mis va kremniy qotishmali ham qo'llaniladi. Aluminiy qotishmali sof aluminiyga nisbatan katta mustahkamlikka ega. (АЛ) markali aluminiy qotishmali 4-5% mis (АЛ7) yoki 10-13% kremniy (АЛ2), yoki 9,5-11,5% magniyga (АЛ8) ega bo'lib yaxshi eriydi. Alyuminiyning kremniy bilan erigan qotishmasi silumin deb ataladi.

Payvandlanadigan konstruksiyalarda deformasiya bo‘ladigan qotishmalar eng ko‘p qo‘llaniladi: 1-1,6% marganes bo‘lgan issiqda mustahkamlanmaydigan alumin-marganesli (AM<sub>Ц</sub>) va 6,8% gacha magniy bo‘lgan aluminiy-magniyli (AM<sub>Г</sub>) qotishmalar ko‘p qo‘llaniladi.

Samolyotsozlikda termik mustahkamlanadigan duralumin qo‘llaniladi (Д markali qotishmalar). Д1 markali duralumin 3,8-4,8% mis, 0,4-0,8% magniy, 0,4-0,8% marganes, qolgani aluminiydan tashkil topadi. Yuqori legirlangan Д16 markali duralumin 3,8-4,9% mis, 1,2-1,8% magniy, 0,3-0,9% marganes, qolgani aluminiydan iborat bo‘ladi. Termik ishlov berilgan Д16 qotishmasi 420-460 MPa mustahkamlikka ega bo‘lib, nisbiy uzayishi 15-17% teng bo‘ladi.

Sof aluminiy, AM<sub>Ц</sub>, AM<sub>Г</sub> qotishmalari va siluminlar nisbatan oson payvandlanadi. Termik mustahkamlanadigan Д markali qotishmalar payvandlanuvchanligi past bo‘lib, payvand chok metalli strukturasi quyma metall strukturasiga o‘xhash bo‘ladi. Bundan tashqari metalni bir muncha qisqarishi oqibatida, chok va uning past egiluvchanligi natijasida payvandlash jarayonida choklarda yoriqlar paydo bo‘ladi. Payvandlaganda asosiy metall kuyadi, bu esa payvand buyumlarining mexanik xossalarni yomonlashishiga olib keladi.

**Magniy va magniy qotishmalari.** Magniy juda engil metal, uni zichligi 1,74 g/sm<sup>3</sup>, erish harorati 651°C, quylgan magniyni cho‘zilgandagi vaqtincha qarshiligi 100-130 MPa, nisbiy uzunligi 3-6%. Magniy kislород bilan jadal oksidlanadi, kukun ko‘rinishda havoda engil alanga oladi. Uning 2 g/sm<sup>3</sup> zichlikdagi magniy qotishmasi ko‘rinishida va 270 MPa cho‘zilishdagi vaqtincha qarshilikga ega. МЛ1, МЛ2, ... МЛ6 eritilgan magniy qotishmalari 9% gacha alyuminiy, 3% gacha rux, 2% gacha marganets, qolgani magniyidan iborat bo‘ladi. MA1, MA2, ... MA5 deformatsiyalanadigan magniy qotishmalari kimyoviy tarkibi bo‘yicha eritilgan magniy qotishmalariga yaqindir. Deformatsiyalanadigan magniy qotishmalaridan tayyorlanadigan buyumlarni qizdirilgan holatda shtampovka qilinadi keyin issiqda qayta ishlov beriladi. Magniy qotishmalaridan tayyorlanadigan detallarni korroziyadan himoyalash uchun yuzalar oksid pardal bilan qoplanadi.

**Titan va uning qotishmalari.** Titan kichik solishtirma og‘irlikka ( $4,5 \text{ g/sm}^3$ ) va yuqori korroziyaga qarshi chidamlilikka ega. Titanning erish harorati  $1680^\circ\text{C}$ . Texnik titan va uning qotishmasi tarkibida 0,08-0,6% uglerod, 0,3-2,15% temir, 1-4% marganes, 0,74-4% xrom bor. Cho‘zilganda titanning vaqtincha qarshiligi 840-1260 MPa. Nisbiy uzunligi 5-20%. Titanning muhim xossalaridan biri ko‘pgina ta’sirchan muhitlarda chidamliligidir. Titan normal va yuqori haroratlarda yuqori mustahkamlikka ega. Titan past haroratli  $\alpha$ -fazaga va yuqori haroratli  $\beta$ -fazaga ega. Titan kislorodga, azotga va vodorodga yuqori moyillikka ega;  $250^\circ\text{C}$  haroratda vodorod bilan jadal to‘yinishi boshlanadi,  $400^\circ\text{C}$  da kislorod bilan va  $600^\circ\text{C}$  da azot bilan to‘yinish boshlanadi. Haroratni oshirish bilan titanning faolligi birdan ortib ketadi. Titanni kislorod bilan o‘zaro ta’sir tezligi azotga qaraganda 50 barobar yuqoridir. Kislrod titanni  $\alpha$ -fazaning kuchli stabilizatori hisoblanadi. Azot ham shunga o‘xhash  $\alpha$ -fazada va  $\beta$ -fazada engil eriydi hamda  $\alpha$ -fazani kuchli stabilizatori hisoblanadi. Titan azotda engil xususiyatga ega bo‘lgan yagona elementdir.

Vodorod titanni  $\beta$ -fazasini stabillashtiradi va titan bilan qattiq aralashma va gidrid TiH hosil qiladi. Titanni sovutganda  $100-150^\circ\text{C}$  haroratda gidritni ( $\gamma$ -fazasi) kutib qolishi ro‘y beradi, bu esa payvandlash vaqtida sovuq yoriqlar paydo bo‘lishiga sababchi bo‘ladi. Sekin sovutganda  $\gamma$ -faza yupqa plastinka ko‘rinishida ajralib chiqadi, chiniqtirganda esa yuqori dispersli zarrachalar ko‘rinishida ajralib chiqadi. Azot va kislorod titan mustahkamligini birdan oshiradi va uning egiluvchanligini pasaytiradi. Titandagi vodorod, asosan uni emirilish moyilligiga ta’sir qiladi. Titanni payvandlashdagi asosiy qiyinchilik:

- a) uni kislorodga, azotga va vodorodga nisbatan erigan holatda ham, qattiq holatda ham yuqori aktivligidir;
- b)  $\beta$ -faza donachalarini o‘sishga va qizishga yuqori moyilligi;
- c) sovutganda mo‘rt  $\alpha$ -fazani paydo bo‘lishi.

Titanning sifatli payvand birikmasini olish uchun, unda azot, kislrod, vodorod va uglerod miqdori cheklanadi. Shu maqsadda metal choclarini ham chok atrofini payvandlayotganda inert gazlar bilan himoya qilinadi. Payvand konstruksiyalarni


tayyorlashda quyidagi ishlar bajariladi: metal va payvandlash materiallar sifatini nazorat qilish, metal va zagotovkalarni tayyorlash, konstruksiyalarni yig‘ish va payvandlash, deformasiyalarni to‘g‘rilash, termik ishlov berish, sinash, bo‘yash va markalash.

## 2.4. Sortament

Payvandlanadigan konstruksiyalarda prokat, quyma, va shtamplangan buyumlar metall ko‘rinishida qo‘llaniladi. Ko‘pincha payvandlash konstruksiyalarni prokatdan tayyorlanadi.

**1. Listli prokat.** Listli po‘latni balkalar orasidan yondan bosimi bermasdan o‘tkazish yuli bilan: qalin listli po‘latga sortamentni 4-60 mm qalinlikdagi listni qo‘shiladi.

**2. Oddiy sortli prokat.** Unga aylana, oltiqirrali va lentasimon shaklga ega po‘lat taaluqlidir. Aylana kesimli po‘lat (ГОСТ 2590-71) temir betonli inshootlarni armaturasi sifatida xamda, uncha katta bo‘lmagan yuk ostida ishlaydigan kurilish konstruksiyalarida keng foydalaniladi.

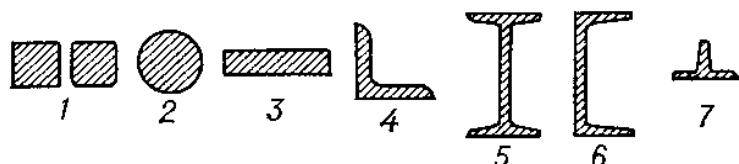

**1.1 rasm.** Listli, sortovoy, fasonli prokatlar profillari.

1-kvadrat, 2-aylana, 3-to‘g‘ri to‘rtburchak, 4-burchak, 5-qo‘shtavrli,  
6-shveller, 7-tavrli.

**3. Xammabop fasonli prokatlar.** Qo‘shtavrli balkalar-profilli elementlar bo‘lib, unga katta bo‘lmagan ko‘ndalang kesimli (ГОСТ 8239-72) maydonlardagi inersiyani katta momentli elementlaridir. Qo‘shtavr nomeri uni balandligini ko‘rsatadi.

Burchakli po‘lat (ugolok) teng yoki teng bo‘lmagan (ГОСТ 8509-86) kenglikdagi ikki polkadan iborat.

SHvellerlarni (ГОСТ 8940-72) staninalarni, ramalarni, formalar elementlarni va boshqa konstruksiyalarni yasashda foydalaniladi.

**4.**Tarmoqqa mo‘ljallangan fasonli profillarni xalq xo‘jaligini turli soxalarida qo‘llaniladi. Temir yo‘l reqlarini, qurilish konstruksiyalarini tavrli elementlarini va xokazolarni tayyorlash uchun foydalaniladi. Fasonli prokat profillar sortamenti davrli, shtamplangan, bukilgan, presslangan va quvursimon profillarni o‘z ichiga oladi.

**a) Davrli profillar** (o‘zgaruvchan kesimli profillarni) temir beton armatura tayyorlash uchun qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Sterjenni vintli shakli uni yuzasini ko‘paytiradi va metallni beton bilan birikishini yaxshilaydi. Davrli prokatni mashinasozlikda qo‘llash odatdagiga qaraganda foydali, chunki konstruksion massasini kamaytiradi.

**b)** 5-6 mm qalinlikdagi shtamplangan profillarni sovuq xolda shtamplangan listli po‘latdan olinadi. SHtamplangan elementlar aviasozlikda, avtomobilsozlikda, sanoat qurilishida keng qo‘llaniladi.

**v)** **Bukilgan prokatlar** issiq qatlamlili va sovuq qatlamlili listni lentali va tasmali oddiy sifatli va past legirlangan po‘latdan kam qalinlikda (3-4mm) tayyorlanadi. Bukilgan profillar tejamlidir.

**5) Presslangan profillarni** alyuminiy qotishmalaridan tayyorlanadi. Ularga ochiq, quvursimon shakldagi xar xil ko‘rinish berish mumkin.

Quvursimon profillar turlicha ko‘rinishda bo‘lib, o‘zgarmas yoki o‘zgaruvchan ko‘ndalang kesimni payvand, issiq prokatli, presslash, issiq va sovuq burash va razduvka yo‘li bilan tayyorlanadi. Dumaloq profil bilan bir paytda, sanoatda keng tarqalgan fasonli quvurlar xam tayyorlanadi.

Quvurlarni keng diapazonli diametrarda va devorlarni turlicha qalinlikda ishlab chiqariladi. Ularni trubao‘tkazgichlarni montaj qilishda, xamda panjaralni konstruksiyalarni tayyorlashda foydalaniladi.

### **Nazorat savollari**

- 1.Po‘latlar tarkibiga ko‘ra qanday guruhlarga bo‘linadi?
- 2.Po‘latlarni legirlashdan maqsad nima?
3. Aluminiyni payvandlashda qanday qiyinchiliklar mavjud?

4. Titan va uning qotishmalarini payvandlashda qanday qiyinchiliklar mavjud?

5. Nisbiy uzayish metallarni qanday xususiyatini ifodalovchi ko'rsatkich xisoblanadi?

### **Adabiyotlar ro'yxati**

1. John Hicks. Welded joint design. Cambridge. 2005, 154p.
2. Abdullaev M.A., Dunyashin N.S., Ermakov Z.D. Payvand birikmalarning turlari, quchlanishlar va deformatsiyalari. Darslik – T.: Reliable print, 2015.
3. Абрагимов М.А., Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д., Абрагимов М.М. Технология и оборудование сварки плавлением. Учебник – Т.: Komron press, 2014 – 460 с.
4. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // "Xalq so'zi" gazetasi. 2017 y., 16 yanvar, №11.
5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.- T.: O'zbekiston, 2017. 46 b.
6. Абдуллаев М.А., Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д. Конспект лекций по дисциплине «Проектирование сварных конструкций» - Т.:ТГТУ, 2008 – 160c


### **3-mavzu: Metall konstruktsiyalarni ishonchlilikini ta'minlashning zamonaviy tendentsiyalari**

#### **Reja:**

1. Zamonaviy mashina va jixozlarda payvand birikmalarni va payvand choklarning asosiy turlari
2. Payvand birikmalarni chizmalarda belgilanishi
3. Mustaxkamlik va bardoshlilikka xisoblashda yutuqlar

### 3.1. Zamonaviy mashina va jixozlarda payvand birikmalarni va payvand choklarning asosiy turlari


Payvand birikma – bu detallarning payvandlash natijasida hosil qilingan ajralmas birikmasidir. Payvand chok – bu payvandlash vannasi metallining kristallanishi natijasida hosil bo‘lgan payvand birikmaning bir qismidir. Payvand birikmalar uchma-uch, burchakli, tavrsimon va ustma-ust bo‘lishi mumkin.

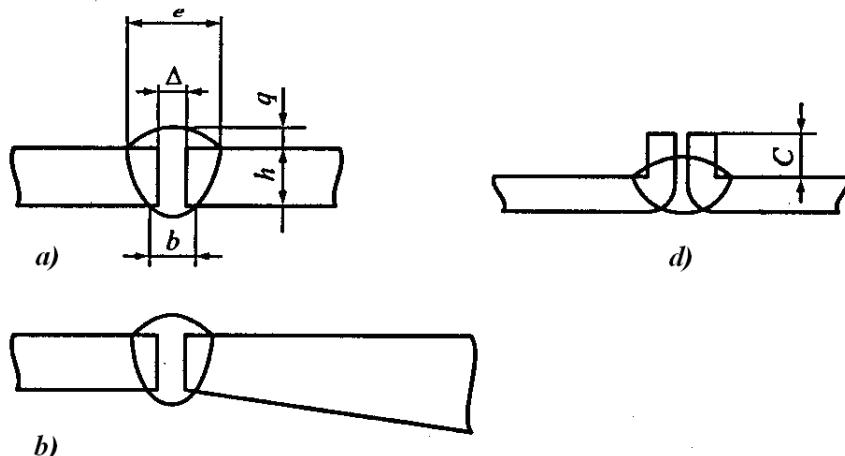

**2.1- rasm. Uchma-uch payvand birikmalar:**


- a - bir xil qalinlikdagi detallar birikmasi; b - turli qalinlikdagi detallar birikmasi; d - qirralari qayrilgan detallarning birikmasi;
- e – chokning eni; h – erish chukurligi; q – chokni kuchaytirish balandligi (yoki botiqlik chuqurligi); b – erish eni; s – qirralarni qayirish balandligi.

Uchma-uch birikma deb bir tekislikda yoki bir sirtda joylashgan detallarning birikmasiga aytildi (2.1- rasm). Uchma-uch birikma payvand chokining shaklini chok eni  $e$  ning eritish chuqurligi  $h$  ga nisbati bilan baholanadi, uni chok shakli koeffisienti  $\psi = e/h$  deb ataladi. Bir-biriga nisbatan burchak ostida joylashgan va ularning qirralari tegishib turgan joyda payvandlangan ikki detallning birikmasi burchakli birikma deb ataladi (2.2- rasm). Bir detalning sirti boshqa detalning sirtiga burchak ostida tegib turadigan, uning yon yuzasi tutashtiriladigan sirtga quyilib, unga payvandlangan birikma tavrsimon birikma deyiladi (2.3- rasm). Ustma-ust birikma deb, payvandlanadigan detallarning qirralari parallel holda biri ikkinchisining ustida joylashgan birikmaga aytildi (2.4- rasm).

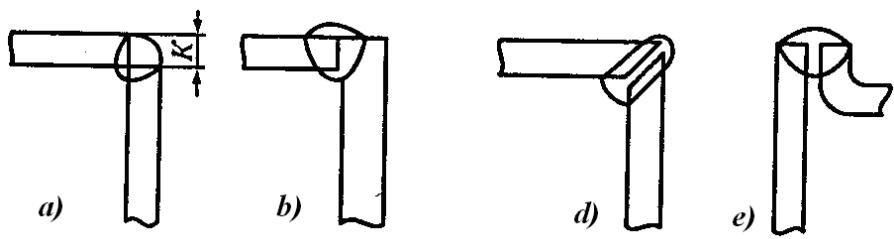


**2.2-rasm.** *Burchakli payvand birikmalar:*

a – har ikkala qirrani eritib; b – bitta qirrani eritib; d – ichki chok hosil qilib; e – bitta qirrani qayirib; K – chok kateti.

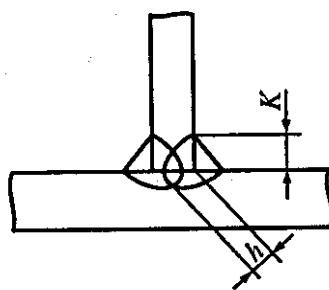

**2.3- rasm.** *Tavrsimon payvand birikma:* h – erish chuqurligi; K – chok kateti.

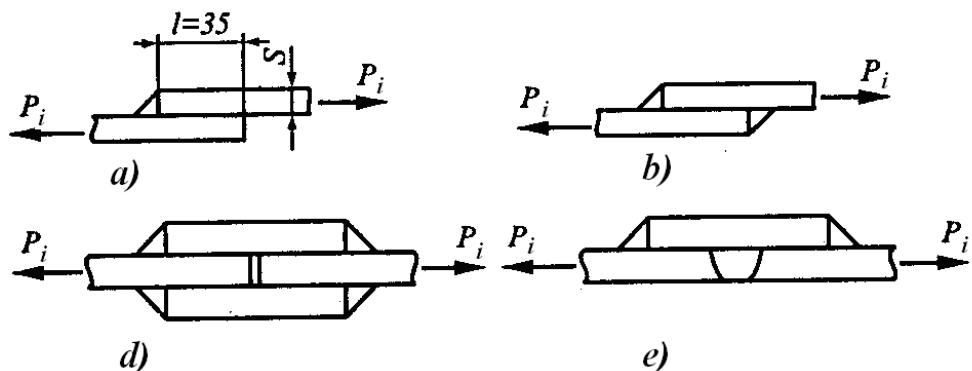

**2.4-rasm.** *Ustma-ust payvand birikmalar:*

a – bir tomonlama chokli; b – ikki tomonlama chokli; d – ikki tomonlama ustquymali; e – uchma-uch birikma chokiga o‘xshatib bir tomonlama ustqo‘ymali; S – payvandlanadigan qirralar qalinligi;  $P_i$  – ishlatiladigan yuklamaning yo‘nalishi.

Payvand birikmaning har qaysi turining o‘z afzalliliklari va kamchiliklari bor. Uchma-uch birikma eng ko‘p tarqalgan. Uni payvanlanadigan detallar qalinligining keng doirasida qo‘llash mumkin. Detallar qalinligi 0,5 mm dan boshlab 100 mm gacha bo‘lishi mumkin. Payvand birikmaning bu turi deyarli hamma payvandlash


usullarida qo'llaniladi. Uchma-uch biriktirishda chok hosil qilish uchun qo'shimcha material kamroq sarflanadi, chok sifatini nazorat qilib turish oson va qulay. Biroq uchma-uch biriktirishda eritib payvandlash uchun detallarni aniqroq yig'ish talab etiladi - qirralar orasidagi tirkishning butun ulanish uzunligi bo'yicha bir xil bo'lishini ta'minlash zarur. Ayniqa ulanadigan uzun qirralarni (bir necha metrgacha) va profilli prokat (burchaklar, shvellerlar va boshqalar)ning qirralarini ishslash va moslash juda murakkabdir.

Burchakli va tavrsimon birikmalar odatda payvandlanadigan detallar konstruksiyasining xususiyatlariga qarab belgilanadi, bularni uchma-uch va ustma-ust birikmalar bilan taqqoslash qiyin. Biriktiriladigan detallarning qalinligi katta bo'lganida uchma-uch, burchakli va tavrsimon birikmalarda biriktiriladigan qirralarga ishlov beriladi (2.5- rasm), bu ishlov qirralarning to'la erishini ta'minlaydi. Elektrshlak usulida payvandlashda, ba'zi hollarda yoy bilan payvandlashda, qirralar orasidagi tirkishni kattalashtirib ishlov berishning hojati yo'q.

Ustma-ust birikmalarida ishlov berishning hojati yo'q, bu ularning afzalliklaridan biridir. Ular yig'ish oddiyligi bilan ajralib turadi: ustma-ust joylashtirish kattaligi (uzunligi) hisobiga yig'iladigan detallarning o'lchamlarini moslash, detallar qirralarining nopalalleliga dopuskni (joiz o'lchamni) kattalashtirish mumkin. Biroq ustma-ust payvandlash asosiy material sarfini ko'paytirishni talab etadi – ustma-ust joylashtirish kattaligi eng yupqa detalning kamida uchta qalinligiga teng bo'lishi kerak. Detallar orasida tirkishga ustma-ust qo'yilgan detallar uzunligi bo'yicha nam tushishi mumkin, bu esa birikmaning zanglashiga olib keladi. Ustma-ust birikmada detalni nazorat qilish murakkab, ba'zibir nuqsonlar (masalan, chala payvandlanish) bilinmaydi.


Ustma-ust birikmada payvand choklar turli tekisliklarda joylashgan bo'ladi, ishlatish vaqtida ularda murakkab kuchlanganlik holati yuzaga keladi, shuning uchun ustma-ust birikmalar o'zgaruvchan yoki dinamik yuklamada yomon ishlaydi. Mustahkamlikni oshirish uchun uchma-uch birikma bilan kombinasiyalashtirilgan holda ust qo'ymalar qo'yilgan ustma-ust birikmalar

qo'llanadi (2.4-rasmga qarang). Uchma-uch va ustma-ust birikmalarning kamchiliklari, ularning afzalliklarini saqlab qolgan holda, erib ketadigan kichik planka bilan biriktirish yo'li bilan bartaraf etiladi (2.6- rasm). Payvandlash jarayonida yuqorigi qirraga qo'yiladigan kuch ta'sirida qizigan metall deformasiyalanadi, yuqorigi qirra cho'kadi, chok xuddi uchma-uch birikmadagidek hosil bo'ladi (shakllanadi). Erib tushgan planka qo'shimcha material bo'lib xizmat qiladi. Kirralarining qalinligi 5 mm dan kam bo'lgan alyuminiy qotishmalaridan tayyorlangan detallarni yoy bilan payvandlashda erib ketadigan kichik planka qo'yib payvandlash (biriktirish), ayniqsa, yaxshi natijalar beradi.

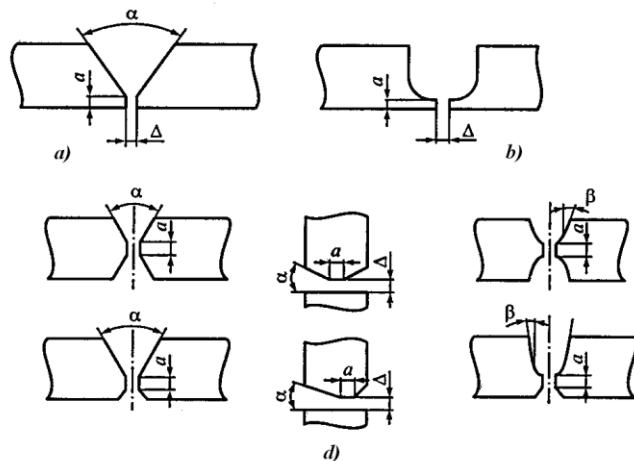


**2.5- rasm. Qirralarga ishlov berish shakllari:**

a va b – ishlov berishning asosiy shakllari: V-simon va U-simon; d – ishlov berish asosiy shakllariga o'xshatib yasalgan shakllar;  
 $\alpha$  va  $\beta$  – ishlov berish burchaklari;  $\Delta$  – zaiflashtirilgan joydagi tirqish.

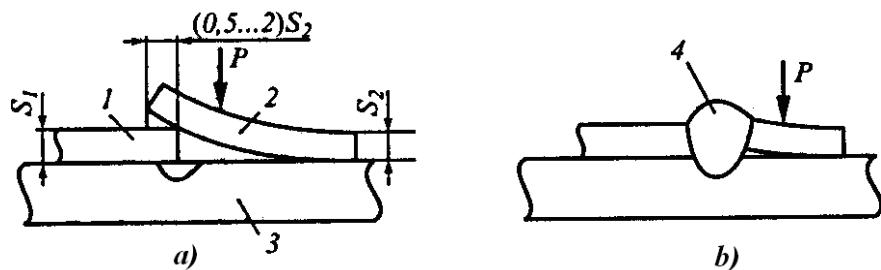

**2.6- rasm. Eritiladigan planka bilan biriktirish:**

a – payvandlash oldidan yig'ilgan detallar; b – shu detallar payvandlashdan keyin; 1 va 2 – pastki va yuqorigi qirralar; 3 – ostqo'yma planka; 4 – payvand chok; P – deformasiyalovchi kuch;  $S_1$  va  $S_2$  - qirralarning qalinligi.

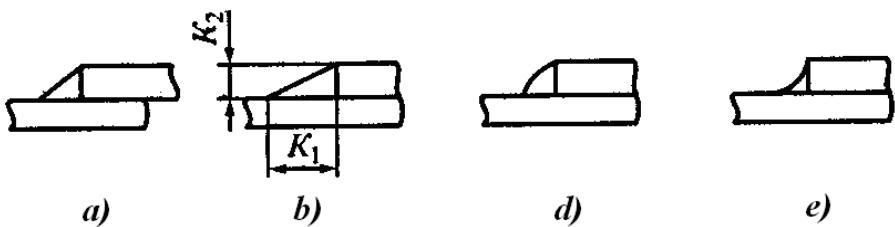

**2.7- rasm.** Burchakli choklarning tashqi shakllari:

a – normal; b – tomonlari teng bo‘lmagan uchburchak, katetlarning nisbati

$$K_2:K_1 < 1:2; d - qavariq; e - botiq.$$


Payvand choklar biriktirish turiga qarab uchma-uch (uchma-uch birikmalarda) va burchakli (burchakli, tavrsimon va ustma-ust birikmalarda) turlarga bo‘linadi. Uchma-uch choklar (2.1-rasmga qarang) chokni eni, va erish eni, erish chuqurligi, kuchaytirish kattaligi (yoki botiqlik chukurligi) bilan tavsiflanadi. Burchakli choklar katetlarining kattaligi bilan tavsiflanadi (2.3-rasmga qarang).

Tashqi sirtning shakliga qarab, burchakli choklar ham, uchma-uch choklar ham tekis (normal), qavariq va botiq bo‘lishi mumkin. (2.7-rasm). Burchakli choklar katetlarining nisbatlari bilan ham farq qilishi mumkin. Qavariq chokli payvand birikmalar statik yuklamada, tekis va botiq choklilari dinamik yuklamada yaxshi ishlaydi, chunki ular asosiy metallga yaxshi o‘tadi, kuchlanish to‘plagichlar yo‘q.

Fazodagi shaklga qarab to‘g‘ri chizikli, egri chizikli (shakldor), doiraviy va halqasimon choklar bo‘ladi. Doiraviy chokka misol – dumaloq flanesni idishning tekis yoki ovalsimon tubiga payvandlash, halqasimon chokka misol – ikkita kuvurni uchma-uch qilib eritib payvandlash.

Vazifasiga qarab choklarni ishchi choklarga, bog‘lovchi choklarga va qo‘srimcha choklarga bo‘linadi. Ishchi choklar ish vaqtidagi yuklamalarni qabul qilish uchun, bog‘lovchi choklar detallarni kerakli vaziyatlarda qotirib qo‘yish uchun zarur. Qo‘srimcha choklar ishlov berilgan joyning teskari tomonidan uni asosiy chok bilan to‘ldirishdan oldin solinadi. Payvand choklar bir va ko‘p qatlamli, bir va ikki tomonlama bo‘lishi mumkin.

Uzunligi bo'yicha choklar uzliksiz va uzlukli bo'lishi mumkin. Ikki tomonlama uzlukli choklar zanjir choklar deb ataladi, bunda payvandlangan uchastkalar har ikki tomondan bir-biriga qarama-qarshi joylashadi, agar payvandlangan uchastkalar oraliqlariga teskari joylashgan bo'lsa shaxmatsimon choklar deb ataladi (2.8-rasm). Detallarni yig'ishda ularni yig'ishdan oldin qotirib qo'yish uchun solinadigan qisqa uzlukli choklar ushlab turish choklari deb ataladi.

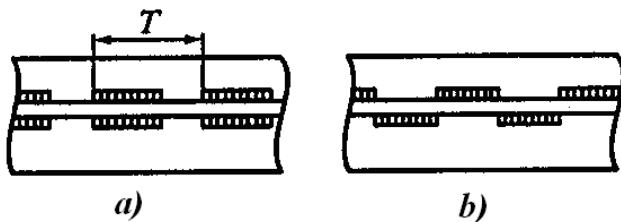


**2.8-rasm. Uzlukli choklar:**

a - zanjir; b – shaxmatsimon.

List detallarni ustma-ust qilib ba'zan, yuqorigi listda parmalangan teshiklar bo'yicha alohida nurlar bilan yoki yuqorigi listni parron eritib payvandlanadi. Bu choklar nuqta choklar yoki elektrparchin choklar deb ataladi.

Payvand birikmani ishlatalishda unga ta'sir etuvchi kuchlarning yo'nalishi bo'yicha choklarni yonlama choklarga, pesh choklarga (yo'nalishga perpendikulyar choklarga), qiyshiq choklarga (yo'nalishga burchak ostida joylashgan choklarga) va kombinasiyalashtirilgan choklarga bo'linadi (2.9-rasm).

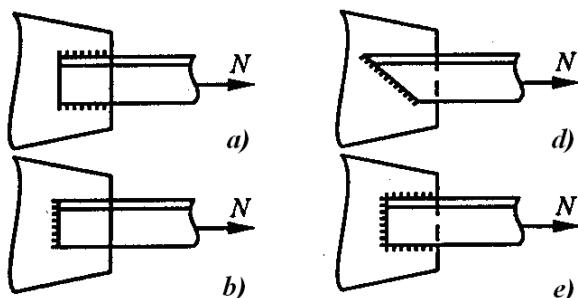


**2.9- rasm. N yuklamaga nisbatan payvand choklarning turlari:**

a – yon tomonlama chok; b – pesh chok; d – qiyshiq chok; e – kombinasiyalangan chok.

Payvandlashda fazodagi vaziyatga qarab pastki, yarim vertikal, vertikal, yarim ship, ship choklarga, shuningdek, vertikal tekislikdagi gorizontal choklarga

va «qayiqcha» deb ataladigan burchak choklarga bo‘linadi (2.10-rasm). Ular bir-biridan payvandlanadigan detall sirtining joylashish burchagi bilan farq qiladi.

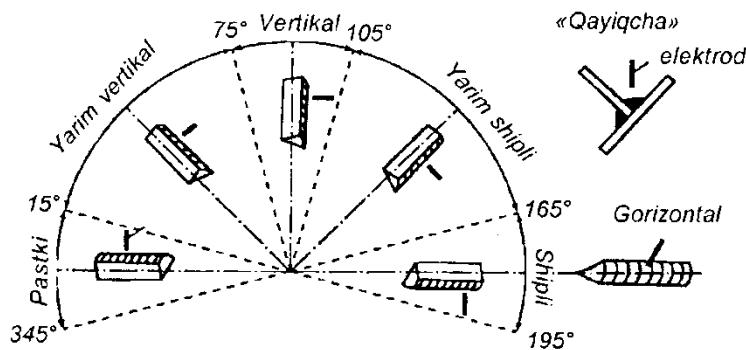

**2.10- rasm.** Payvand choklarini fazoda joylashuvining belgilanishi.


Bajarish uchun eng qiyin ship chokdir, chok pastki vaziyatda eng yaxshi shakllanadi. SHip, vertikal va gorizontal choklarni, odatda, yirik gabaritli konstruksiyalarni tayyorlashda va ayniqsa montaj qilishda bajarishga to‘g‘ri keladi. Tavrsimon, ustma-ust va burchakli birikmalarining burchak choklarini payvandlashda chok «v lodoxchu» usulida payvandlash yo‘li bilan yaxshi shakllanadi.

Payvand birikmalar va choklarning turi, ularning o‘lchamlari va chizmada belgilanishi davlat standartlari bilan belgilab qo‘yilgan.

### 3.2. Payvand birikmalarini chizmalarda belgilanishi

Chizmalarning rejalarida va yon tomondan ko‘rinishlarida ko‘rinadigan chokning joyi tutash chiziq bilan, ko‘rinmaydigan chokni punktir chiziq bilan belgilanadi.

Ko‘ndalang kesimlarda chokning chegaralari tutash yo‘g‘on chiziqlar bilan, payvandlanadigan detallarning qirralari esa ingichka tutash chiziqlar bilan ko‘rsatiladi. CHokni uning tasvirida strelkasi bir tomonlama og‘ma chiziq bilan va ikkinchi uchida chokning shartli belgisini yozish uchun tokcha bilan belgilanadi.

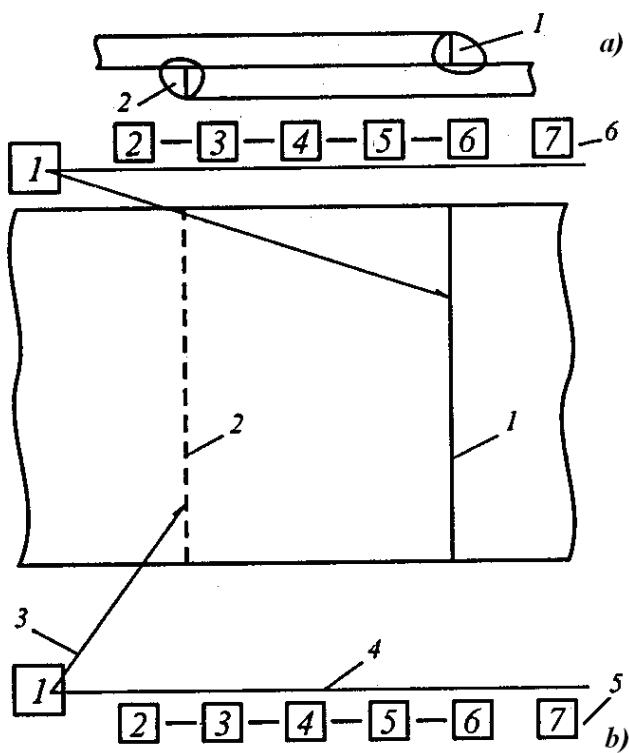

### **2.11- rasm. Chizmalarda payvand chokni belgilash:**

*a – payvand chokning bosh ko‘rinishi; b – chizmada ko‘rinishi; 1 va 2 – ko‘rinadigan va ko‘rinmaydigan choklar; 3 – bir tomonlama strelka; 4 – tokcha; 5 va 6 – ko‘rinadigan va ko‘rinmaydigan choklarni belgilash; kvadratlar ichidagi raqamlar bilan quyidagilar belgilangan: 1 – chokning shartli belgisi; 2 – ayni chokni payvandlash usuli belgilangan standartning belgisi; 3 – chokning harfiy-raqamli belgisi; 4 – payvandlash usulining shartli belgisi; 5 – burchakli chokning kateti; 6 – uzlukli chok uchun payvandlanadigan uchastkaning uzunligi va zanjirli yoki shaxmatsimon chok ekanligini bildiruvchi belgi; 7 – yordamchi belgilar.*

2.11-rasmida kvadrat ichidagi raqamlar bilan belgilangan ma’lumotlar quyidagi elementlardan iborat: 1 – berk kontur bo‘yicha bajarilgan chokning shartli belgisi; 2 – payvandlashning ayni usulida chokning belgilangan standart belgisi; 3 – chokning harfiy-raqamli belgisi; 4 – payvandlash usulining shartli belgisi; 5 – burchak chokning kateti (katetning belgisi va o‘lchami, mm); 6 – uzlukli chok uchun payvandlanadigan uchastkaning uzunligi va chokning zanjirli yoki shaxmatsimon ekanligini bildiruvchi belgi; 7 – yordamchi belgilar (2.1- jadval).

Belgilash elementlari bir-biridan defis bilan ajratiladi (yordamchi belgilardan tashqari).

Chokning harfiy-raqamli belgisi birikma turini va uning standart bo‘yicha tartib nomerini bildiradi. Masalan, C8 – uchma-uch, Y4 – burchakli, T1 – tavrsimon, H2 – ustma-ust birikmalarining choklari. Fazoda joylashishga qarab choklar quyidagicha belgilanadi: «в лодочку», ko‘rinishida pastki vaziyatda, Гр – gorizontal vaziyatda, Bp – vertikal, ППт – yarim ship, Пт – ship choklar. Agar buyumda payvandlashning bir nechta usullari qo‘llansa, payvandlash belgisining harfiy belgilari quyidagilarni bildiradi: Φ – flyus ostida ey bilan payvandlash, Φ – karbonat angidrid muhitida payvandlash, И – inert gaz muhitida payvandlash, III – elektrshlak usulida payvandlash, К – kontaktli payvandlash. Payvandlash jarayonining mexanizatsiyalashtirilish darajasi payvandlash usulining belgisi harflar bilan ko‘rsatiladi: Р – qo‘lda payvandlash, А – avtomatlashtirilgan payvandlash, П – mexanizatsiyalashtirilgan payvandlash (yarim avtomatik payvandlash). SHuningdek, payvandlashda qo‘llaniladigan texnologik usullarning shartli belgilari ham mavjud. Masalan, flyus ostida avtomatik payvandlash uchun А indeksi payvandlashning muallaq olib borilishini, А $\phi$  – flyus yostiqchasida olib borilishini, Ас – po‘lat ostqo‘ymada olib borilishini, Апш – payvand chok bo‘yicha olib borilishini, Ам – flyus-mis ostqo‘ymasida olib borilishini bildiradi.

### 3.1-jadval

#### **Payvand chok belgisiga kiradigan yordamchi belgilari**


<b>Yordamchi belgining ma’nosи</b>	<b>Yordamchi belgining tasviri</b>
Katet o‘lchami oldiga qo‘yiladigan belgi	
Zanjirsimon joylashgan uzlukli chok. Chiziqning og‘ish burchagi 60°.	
Shaxmatsimon joylashgan uzlukli chok.	
Berk bo‘limgan chiziq bo‘yicha hosil qilingan chok. Bu belgi chizmada chok joylashishi aniq bo‘limganda foydalilaniladi.	



Berk chiziq bo'yicha hosil qilingan chok. Belgining diametri 3-5 mm.	
Chok buyumni montaj qilishda bajarilsin, ya'ni qo'llash joyida montaj chizmasi bo'yicha bajarilsin.	
Chokning qavarig'i olib tashlansin	
Asosiy metallga o'tish joylarida chokka mahalliy ishlov berilsin	

Payvandlash usuli qo'shimcha harfiy belgilar bilan konkretlashtirilishi mumkin: Kt – kontaktli nuqtali payvandlash, Kp – kontaktli chokli (rolikli) payvandlash, Kc – kontaktli uchma-uch payvandlash, Kcc – qarshilik bilan kontaktli uchma-uch payvandlash, Kco – eritib kontaktli uchma-uch payvandlash. Agar ayni chizmada ko'rsatilgan hamma choklar bitta standart bo'yicha bajarilsa, uning belgisi chiqarish chizig'inining tokchasida ko'rsatilmaydi. Agar buyumda bir nechta guruh bir xil choklar bo'lsa, chokning shartli belgisi guruhdagi bitta chok uchungina ko'rsatiladi, unga nomer qo'yiladi, qolgan choklar uchun esa tokchada faqat guruh nomeri qo'yiladi. Agar ayni chizmada ko'rsatilgan hamma choklar bir xil bo'lsa, ularga faqat bir tomonlama strelka tokchasisiz qo'yiladi. Choklar to'g'risidagi ma'lumotlar bu holda chizmaga berilgan eslatmalarda ko'rsatiladi. Agar buyumda standartda ko'rsatilmagan payvand chok bo'lsa, u holda uning konstruktiv xususiyatlari o'ziga xos o'lchamlarini ko'rsatgan holda chizmada ko'rsatilishi zarur. Ba'zi payvand choklarning belgilanish misollari 2.2- jadvalda ko'rsatilgan.

### 3.2-jadval

#### Payvand birikmalar choklarining shartli belgilariga misollar

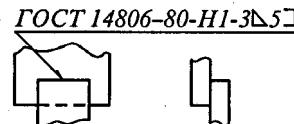Chokning tavsifi	Chok ko'ndalang kesimining shakli	Chizmada old tomondan tasvirlangan chokning shartli belgisi
Qirralari qiyqsiz ustma-ust birikmaning choki, bir tomonlama, himoya gazlari muhitida eriydigan elektrodlar bilan, berk bo'lмаган chiziq bo'yicha yoy bilan		

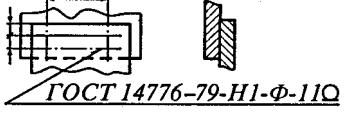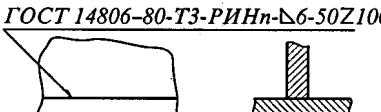payvandlangan. Chok kateti 5 mm.		
Flyus ostida yoy bilan payvandlangan nuqtali birikma. Nuqtaning diametri 11 mm. Qavariqligi olib tashlangan.		 ГОСТ 14776-79-Н1-Ф-11Ω
Elektr-shlak usulida sim elektrod bilan payvandlanadigan, qirralari qiyiqli burchakli birikma choki. Chok kateti 22 mm.		 ГОСТ 15164-78-У2-ШЭ-Δ22
Qirralari qiyqsiz tavrsimon birikmaning choki, ikki tomonlama, uzlukli, shaxmatsimon joylashgan, himoya gazi muhitida erimaydigan elektrodlar bilan payvandlangan. Katet choki 6 mm, uzunligi 50 mm, qadami 100 mm.		 ГОСТ 14806-80-Т3-РИИн-Δ6-50Ζ100

Austenitli, martensitli va ferritli olov bardosh va issiq bardosh po'latlardan, ko'pgina alyumin, titan, mis, magniyli va boshqa qotishmlardan tayyorlangan konstruksiyalar ham himoya gazlari (argon, geliy va boshqalar) muxitida yaxshi payvandlanadi.

Payvand birikmalar ekspluatatsiya davrida hamma haroratlarda konstruksiya elementlarining asosiy metall bilan hamma tur yuklanishlarda (statik, zarbiy, vibratsion) imkon qadar teng mustaxkamlikka ega bo'lishi kerak. Payvand birikmalarda nimjon xududlar termik ta'sir va erigan zonalar bo'lishi mumkin.

Hisobiy kuchlar birikmaning teng mustaxkamlik sharti bo'yicha aniqlanadi:

- cho'zilishda:

$$P = [\sigma]_{ch} A ,$$

- qisilishda:


$$P = [\sigma]_q A ,$$

- egilishda:

$$M = [\sigma]_e W ,$$

bu erda  $[\sigma]_{ch}$  – cho‘zilishdagi ruxsat etilgan kuchlanish;  $[\sigma]_q$  – qisilishdagi ruxsat etilgan kuchlanish; A – ko‘ndalang kesim yuzasi; W – kesim qarshilik momenti.

Konstruksiyalarning chok metallarida ikki tur kuchlanishlar hosil bo‘lishi mumkin: ishchi va bog‘lovchi kuchlanishlar.

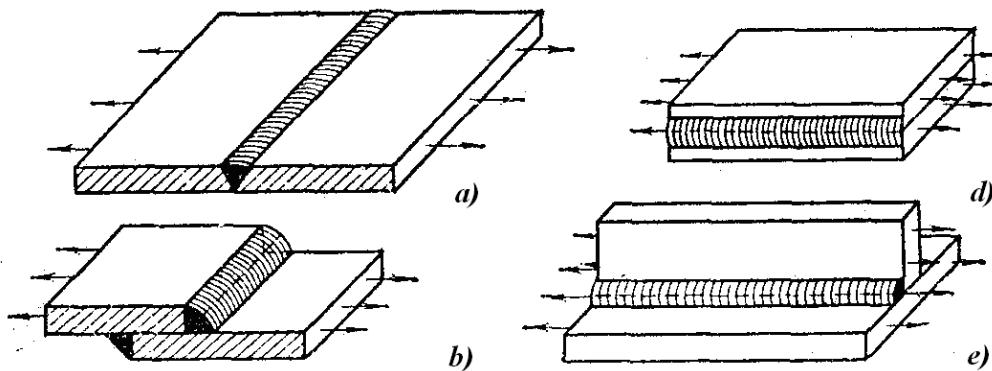

**2.19- rasm. Ishchi (a, b) va bog‘lovchi (d,e) kuchlanishlarga misollar.**

Payvand birikmalarning buzilishi oqibatida konstruksiyaning ishdan chiqishiga sababchi bo‘lgan kuchlanish ishchi kuchlanish deyiladi (2.19- rasm, a va b)

Chokda va asosiy metallda paydo bo‘ladigan kuchlanishlarning hamkorlikdagi kechishi va konstruksiya uchun xavf tug‘dirmasligi bu bog‘lovchi kuchlanish deyiladi (2.19- rasm, d va e).

Payvand birikmalarni mustaxkamlikka hisoblashda faqat ishchi kuchlanishlar aniqlanadi. Ko‘pgina hollarda payvand konstruksiyalarni mustaxkamlikka hisoblashda bog‘lovchi kuchlanishlarni hisobga olmasa ham bo‘ladi.

Payvand birikmalarning asosiy turlari bu uchma-uch. ustma-ust, tavrli, burchak birikmalardir. Payvand birikmalarni qirralarini tayyorlash biriktirilayotgan elementlar qalinligi va texnologik jarayon usuli bo‘yicha aniqlanadi. Yoyli dastakli payvandlashda qirralarni tayyorlashda ГОСТ 5264-80 bo‘yicha aniqlanadi, flyus

ostida payvandlashda – ГОСТ 8713-79, himoya gazlari muxitida payvandlashda – ГОСТ 14771-76.

**Uchma-uch birikmalar.** Agar uchma-uch payvand birikma cho‘zilishga ishlasa, unda payvand birikmada ruxsat etilgan kuch

$$P = [\sigma']_{ch} sl$$

qisilishda

$$P = [\sigma']_q sl$$

bu erda  $s$  – asosiy metall qalinligi, chunki chok qavarig‘i hisobga olinmaydi;  $l$  – chok uzunligi;  $[\sigma']_{ch}$  – payvand birikmaning ruxsat etilgan cho‘zilish kuchlanishi;  $[\sigma']_q$  – payvand birikmaning ruxsat etilgan qisish kuchlanishi.

O‘ta mustaxkam po‘latlardan tayyorlangan elementlarda payvand birikmalarning eng nimjon xududi chok metalli emas, unga yaqin joylashgan xudud, ya’ni yoyning termik ta’siri yoki kuchlanishlar to‘plamasi hosil bo‘lishi natijasida mustaxkamligini yo‘qotgan hudud bo‘lishi mumkin.

Bu holda chok mustaxkamligini hisoblashni metallni mexanik xususiyatlarini inobatga olib, uning termik ishlov berilishi va muayyan shartlarga bog‘liq bo‘lgan boshqa faktorlar hisobiga birikmalarning nimjon xududlarini mustaxkamligini hisoblash bilan almashtirish mumkin. Agar uchma-uch chok kuchga  $\alpha$  burchak ostida yo‘naltirilgan bo‘lsa, ( $\alpha = 45^\circ$ ), unda asosiy elementga mustaxkamligi teng deb hisoblash mumkin.

**Ustma-ust birikmalar.** Ustma-ust birikmalarda choklar burchak choklari deb ataladi. Burchak chokning katet o‘lchamini  $K$  harfi bilan belgilanadi. Chokning hisobiy balandligi erish chuqurligi va payvandlash texnologik jarayoniga bog‘liq bo‘ladi. U  $K \cdot \beta$  qiymat bilan aniqlanadi. Dastakli va ko‘p qatlamlili avtomatik va yarim avtomatik payvandlashda  $\beta = 0,7$ ; ikki va uch qatlamlili avtomatik payvandlashda va bir qatlamlili yarim avtomatik payvandlashda  $\beta = 0,9$ ; ikki va uch qatlamlili yarim avtomatik payvandlashda  $\beta = 0,8$ ; bir qatlamlili avtomatik payvandlashda  $\beta = 1,0$ .


Burchak choklarni flyus ostida payvandlashda dastakli payvandlashga nisbatan erish chuqurligi ancha katta bo‘ladi.

Mashinasozlik konstruksiyalarda ishchi choklarning eng kam qalinligi 3 mm bo‘ladi. Istisno sifatida metall konstruksiyaning o‘zi 3 mm dan kam bo‘lsagina mumkin. Chok qalinligining maksimal darajasi chegaralanmagan, lekin choklarning  $K \geq 20$  bo‘lganligi juda kam uchraydi. Yoy yonishi va o‘chish joylarida choklarning mexanik xususiyatlari yomonlashadi, shuning uchun ishchi choklarning minimal uzunligini 30 mm ga teng qilib chegaralab olish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Yuqoridagiga nisbatan kam o‘lchamli choklarni ishchi bo‘lmagan birikmalar sifatida qo‘llaniladi.

Burchak choklarni yo‘nalishiga nisbatan ta’sir qilayotgan kuchning yo‘nalishiga ko‘ra ularni qiya, flangli, murakkab, tashqi (pesh) choklarga ajratiladi.

*Tashqi (pesh) choklar* kuchga perpendikulyar yo‘nalgandir. 2.20- rasm *a* da ko‘rsatilgan birikmada kuch *P* ikki tashqi choklar bilan uzatilganligi ko‘rsatilgan. Ekssentrisitet oqibatida elementlar bir muncha qiyshayadilar. Tashqi choklar oraliq masofasini  $C \geq 4s$  qilib qabul qilish lozim bo‘ladi. 2.20, *b* rasmda kuch bitta tashqi chok orqali qoplama ga uzatiladi; so‘ng shu kuch qoplamadan ikkinchi tunukaga o‘tadi. Shu tariqa bu tur birikmada faqatgina bitta chok hisobi mavjuddir.

Burchak choklarni chidamlilik qobiliyatini ko‘rib chiqamiz. Tashqi choklarda bir nechta tashkil etuvchi kuchlanishlar hosil bo‘ladi (2.20- rasm, *d*): erish zonasida chokning vertikal tekisligidagi normal kuchlanish  $\sigma$  va chokning gorizontal tekisligidagi urinma kuchlanish  $\tau$  lardir.

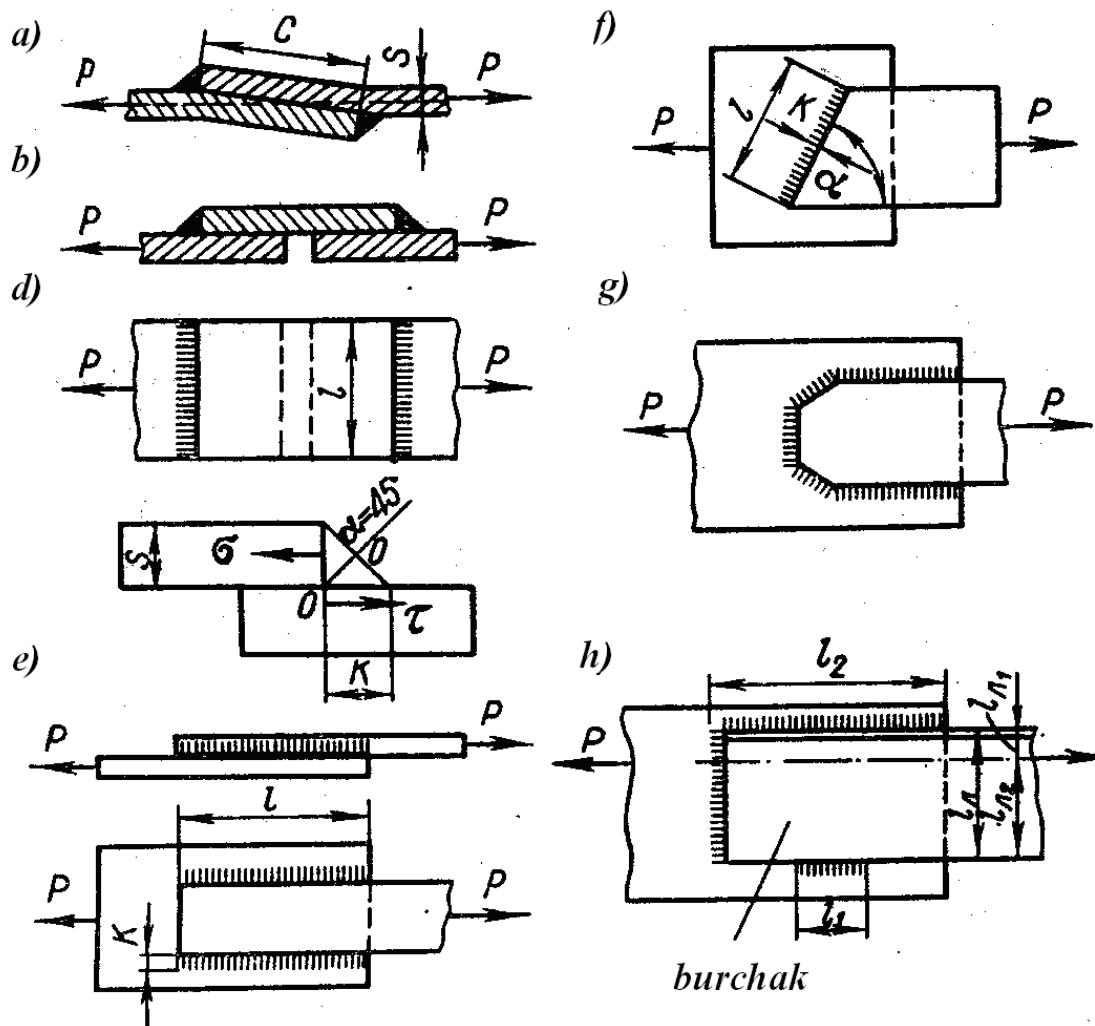

**2.20- rasm. Tashqi (pesh) va flangli choclar birikmalari:**

*a – ikkita tashqi hisobiy choklari bilan; b – bitta tashqi hisobiy choc bilan; d – tashqi chocdagi kuchning sxemasi; e – flangli choclar; f – qiya choclar; g – murakkab birikmalar; h – burchakni maxkamlash*

Tashqi choklarning mustaxkamlikka hisoblash kesma holatda aniqlanadi. Statik yuklanishlarda va chocning nimjon uchburchak kesim ko‘rinishida to‘g‘ri burchakning  $O-O$  bissektrisasiga mos keladigan eng kam kesim hisoblanadi. Shu tekislik bo‘yicha tashqi chocning mustaxkamligi tekshiriladi; shu bilan birga  $[\tau']$  kuchlanish ruxsat etilgandan ortib ketmasligi kerak.

Bitta tashqi hisobiy chocdan tashkil topgan birikma uchun ruxsat etilgan  $P$  kuch (2.20- rasm, *b, d*):

$$P = [\tau']\beta Kl ,$$

2.20- rasm, a da keltirilgan birikma uchun:

$$P = 2[\tau']\beta Kl$$

bu erda  $\beta K$  – chokning hisob balandligi;  $l$  – chok uzunligi.

*Yonlama choklar* kuchga parallel yo‘naltirilgan (2.20- rasm, e). ularda ikki tur kuchlanishlar paydo bo‘ladi. Asosiy va eritib qoplangan metallning birgalikdagi deformatsiyasi natijasida yonlama choklarda bog‘lovchi kuchlanishlar vujudga keladi. Yuqorida aytib o‘tilganidek, birikmalarni mustaxkamligini aniqlanayotganda ular hisobga olinmaydilar. Xar bir tunuka tekisligi bilan yonlama chokning valiki, hamda valikning o‘zida kesuvchi kuchlanishi vujudga keladi, ular birikmaning ishchi kuchlanishlaridir.

Choklarni mustaxkamlikka sinash hisobi kesmaning xavfli tekisligida to‘g‘ri burchak bissektrisasi bilan mos kelishi bilan amalga oshiriladi.

Konstruksianing ko‘tarish qobiliyati hisoblash formulasi taxminiy ishlab chiqilgan, ya’ni yonlama chok bo‘ylab bir tekis joylashgan.

2.20,e- rasmda ko‘rsatilgan konstruksianing hisoblash formulasi

$$P = 2[\tau']\beta Kl$$

ko‘rinishga egadir.

Kuchlanish to‘planishini (konsentrasiyasini) hisobga olgan holda yonlama choklarning hisobiy uzunligi  $l \leq 50 K$  .

*Egri choklar* kuchga  $\alpha$  burchak ostida yo‘naltirilgandir (2.20 - rasm, f). Ularni ko‘p hollarda tashqi va flangli choklar bilan birgalikda qo‘llashadi.

Egri choklarni mustaxkamlikka hisoblash quyidagi formula bo‘yicha bajariladi:

$$P = [\tau']\beta Kl .$$

Murakkab choklarga misol qilib 2.20,e- rasmda keltirilgan. Murakkab birikmalarni tashkil etuvchi aloxida choklarda kuch taqsimlanishi bir hil emas. Murakkab birikmalarni mustaxkamlikka hisoblash mustaqil kuch ta’siri prinsipiga asosan bajariladi. Tashqi va flangli choklar birikmalrida ko‘tarish qobiliyati

$$P = P_{tash} + P_{flang}$$

bo‘yicha aniqlanadi

bu erda  $P$  – murakkab birikmalar uchun ruxsat etilgan kuch;  $P_{tash}$  – tashqi chokning ruxsat etilgan kuchi;  $P_{flang}$  – flangli chokning ruxsat etilgan kuchi.

Shu tariqa,

$$P = [\tau'](\beta Kl_{tash} + 2\beta Kl_{flang})$$

Agar murakkab birikma tarkibiga kiruvchi barcha choklarning katetlari o‘zaro teng bo‘lsa, unda

$$P = [\tau']\beta Kl$$

bu erda  $l$  – choklar perimetri uzunligi.

Burchaklarni biriktiruvchi bo‘ylama kuch ta’sirida ishlovchi choklarni mustaxkamligini hisoblashda, burchakda  $P$  kuch maxkamlangan tokcha tekisligida ta’sir etadi (2.20- rasm,  $h$ ).

Tashqi chokdagi kuch

$$P_{tash} = [\tau']\beta Kl_{tash}$$

ga teng bo‘ladi.

Flangli choklarga beriladigan kuch:

$$P_{flang} = P - P_{tash}$$

Bu kuch choklar aro burchak o‘qidan ikkala qirragacha masofa bo‘ylab teskari proporsional taqsimlanadi.

Shu bilan chokdagi  $l_1$  kuch

$$P_1 = 0,3P_{flang} \text{ ga teng bo‘ladi,}$$

$l_2$  chokdagi kuch

$$P_2 = 0,7P_{flang}.$$

Xar xil yonli burchaklarni maxkamlashda ularning mustaxkamligini hisoblashda taxminan quyidagicha qabul qilsa bo‘ladi

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{l_{\text{flang}}}{l_{\text{tash}}}$$

Choklarda o‘rinma kuchlanish:

$$\tau_1 = \frac{P_1}{\beta K l_1}; \quad \tau_2 = \frac{P_2}{\beta K l_2}$$

Har bir flangli chokning kuchlanishi ruxsat etilgandan oshmasligi kerak.

$l_1$  uzunlikni konstruktiv ravishda mustaxkamlikka hisoblash talabi bo'yicha o'lchamga nisbatan  $l_2$  qiymatga ko'paytirish mumkin.


Murakkab choklar bilan birikmalarni mustaxkamligini taxminiy hisoblashda urinma kuchlanishlar taqsimlanishi perimetri bo'yicha bir tekis qilib qabul qilinadi:

$$\tau = \frac{P}{\beta K L},$$

bu erda  $L$  – yuklangan element maxkamlanadigan tashqi va flangli choklar uzunligi perimetri, hamda burchakning flangli va tashqi choklarni maxkamlashda ham.

**Tavrli birikmalar** bir-biriga perpendikulyar joylashgan tekisliklar bo'yicha elementlarni biriktirish uchun qo'llaniladi. Tavrli birikmalarni odatda qirralarni tayyorlamasdan payvandlash mumkin (2.21 - rasm, a).

2.21,b- rasmida qalinligi 4 – 26 mm bo'lgan tunukalarni qirralarni bir tomoniga ishlov berilgani ko'rsatilgan, 2.21,d- rasmida esa qalinligi 12–60 mm bo'lgan elementlarni qirralarini ikkala tomoniga ishlov berilgani ko'rsatilgan.

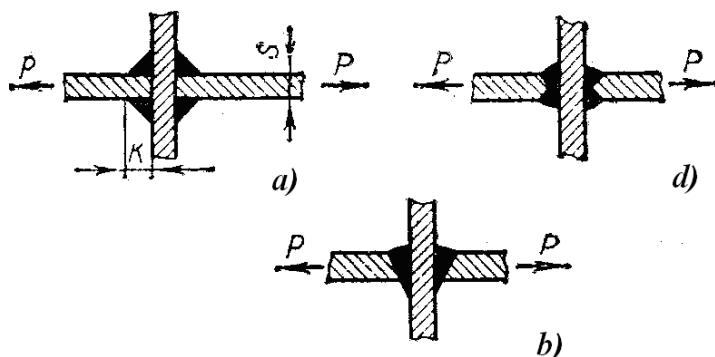

**2.21 - rasm. Tavrli birikmalar.**


Birikmalar cho'zilishga ishlaganda (2.21- rasm, a) mustaxkamlikka hisoblash formulasi quyidagicha:

$$P = 2[\tau']\beta K l$$

2.21,b, d,- rasmida keltirilgan birikmalar uchun:

$$P = [\sigma']_{ch} sl$$

**Burchak birikmalar.** Yoyli dastakli payvandlash bilan bajariladigan, 2.22 - rasm, *a* da ko‘rsatilgan. Avtomatik va yarim avtomatik payvandlash bilan bajariladigan birikmalar 2.22 - rasm, *b* da ( $s=6\text{--}14\text{ mm}$ ) va 2.22 - rasm, *d* ( $s=10\text{--}40\text{ mm}$ ) da ko‘rsatilgan ko‘rinishga ega bo‘ladi.

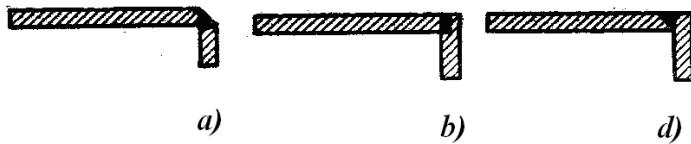

**2.22 - rasm. Burchak birikmalar.**

Burchak birikmalar asosan biriktiruvchi elementlarda ishlatiladi va mustaxkamlikka hisoblanmaydi.

### 3.3. Mustaxkamlik va bardoshlilikka xisoblashda yutuqlar


**Kontaktli payvandlash bilan bajarilgan payvand birikmalar.** Kontaktli payvandlash detallarni ular orqali o‘tuvchi elektr toki bilan qisqa muddat qizdirish va siqish kuchi yordamida plastik deformasiyalash natijasida detallarning ajralmas metall birikmalarini hosil qilish texnologik jarayonidir.

Kontaktli payvandlash biriktiriladigan detallarni payvandlanayotgan materialning erish nuqtasidan pastda yoki yuqorida yotuvchi haroratgacha mahalliy qizdirish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

**Nuqtali payvandlashda birikmalar.** Nuqtali payvandlash kontakli payvandlashning bir usuli bo‘lib, bunda detallar chegaralangan alohida tegish joylari bo‘yicha (nuqtalar qatori bo‘yicha) payvandlanadi.

Nuqtali payvandlashda detallar ustma-ust yig‘ilib, elektr toki manbai (masalan, payvandlash transformatori) ulangan elektrodlar yordamida  $F_{pay}$  kuchi bilan siqiladi. Qisqa muddati payvandlash toki  $I_{pay}$  o‘tganda detallar ularning o‘zaro erish zonasi paydo bo‘lguncha kiziydi. Bu zona o‘zak (yadro) deb ataladi. Payvandlash joyi (zonasi) qiziganda detallarning biriga tegish joyida (o‘zak atrofida) metall plastik deformatsiyalanadi. Bu joyda zichlovchi belbog‘ hosil bo‘lib, u suyuq metallni chayqalib to‘kilishdan va atrof havosidan ishonchli tarzda himoyalaydi. Shu bois payvandlash joyini maxsus himoyalash talab kilinmaydi.

Tok uzib qo‘yilgandan so‘ng, o‘zakning erigan metalli tez kristallanadi va biriktirilayotgan detallar orasida metall bog‘lanishlar vujudga keladi. Shunday qilib, nuqtali payvandlashda detallarning birikishi metallning erishi bilan sodir bo‘ladi.

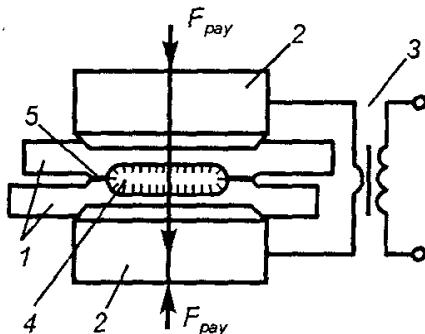

**2.30- rasm. Kontaktli nuqtali payvandlash sxemasi:**

1 – payvandalanayotgan detallar; 2 – elektrodlar; 3 – transformator; 4 – o‘zak; 5 – zichlovchi belbog‘.


Nuqtalar payvandlash shtamplab-payvandlab yasaladigan konstruksiyalarni tayyorlashda keng qo‘llaniladi. Shunday konstruksiyalarda tunukadan shtamplab yasalgan ikki va undan ortiq detallar bikr qismlarga payvandlanadi (masalan, engil avtomobilning poli va kuzovi, yuk avtomobilning kabinasi va b.).

Sinchli konstruksiyalar (chunonchi yo‘lovchi tashish vagonining yonboshlari va tomi, kombayn bunkerleri, samolyot qismlari va b.) odatda nuqtalar tarzida payvanaladi.

Nuqtali payvandlash nisbatan yupqa metalldan qismlar tayyorlashda yaxshi natijalar beradi. Nuqtali payvandlash qo‘llaniladigan muhim soha bu elektr-vakuum texnikasida, asbobsozlik boshqa sohalarda yupqa detallarni biriktirishdir.

Nuqtali payvandlash yo‘li bilan ko‘pincha 0,5–6 mm kalinlikdagi detallar biriktiriladi. Ammo kalinlingning eng pastki chegarasi (mikropayvandlash) 2 mkm gacha, eng yuqori chegarasi esa 30 mm gacha etishi mumkin. Payvandalanadigan detallarning qalinligi bir xil yoki har xil (qalinliklar nisباتи 1:5 gacha, mikropayvandlashda esa 1:100 va bundan katta bo‘lgani holda) bo‘lishi mumkin. Ko‘p hollarda ikki tomonlama payvandlash qo‘llaniladi, ammo payvandlash joyi

noqulay bo‘lganda bir tomonlama payvandlashdan foydalaniladi. Unum dorlikni oshirish va tob tashlashni kamaytirish maqsadida ko‘p nuqtali payvandlashdan foydalaniladi.

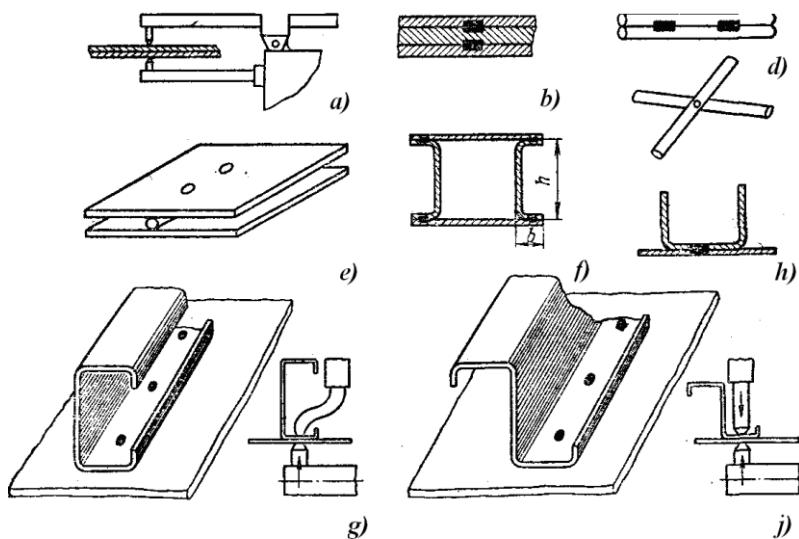


**2.31- rasm.** Nuqtali payvandlashda birikmalarga misollar:

a, b – tekis tanovarlar; d, e – silindrik tanovarlar; f, h – rasional birikmalar;

g, j – norasional birikmalar.

Nuqtali payvand birikmalarda quyidagi belgilanishlar qabul qilingan (2.32-rasm):  $d$  – nuqta diametri;  $t$  – nuqtalar orasidagi qadam;  $t_1$  –  $P$  kuch ta’siri yo‘nalishi bo‘yicha payvand nuqtaning markazidan detal qirrasigacha bo‘lgan masofa;  $t_2$  –  $P$  kuch ta’siri perpendikulyar yo‘nalishi bo‘yicha payvand nuqtadan erkin qirragacha bo‘lgan masofa.

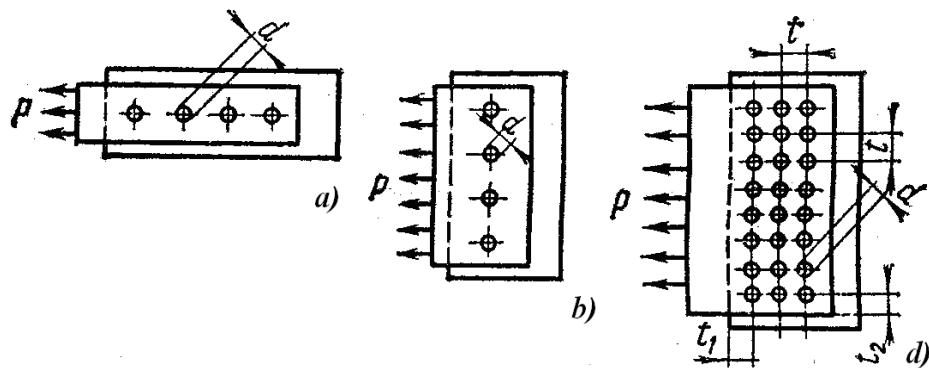


**2.32- rasm.**  $P$  yuklanish yo‘nalishiga bog‘liq bo‘lgan bir nechta payvand nuqtalar bilan payvand birikmalar turlari:

*a* – bo‘ylama; *b* – ko‘ndalang; *d* – aralash.

Qatordagi qo‘shti nuqtalar markazlarining eng kichik oralig‘i yoki t chokning yuqori darajada mustahkamligi saqlanib qolgani holda tokning biroz shuntlanishi shartidan kelib chiqib belgilanadi. Payvand nuqtalar orasidagi masofa qancha katta bo‘lsa, tokni shuntlash shuncha kam bo‘ladi, vaholanki, payvandlash natijasi yaxshi bo‘ladi.


Nuqtaning diametri  $d$  texnologik jarayonning yuqori sifatli bo‘lishini ta’minlashni hisobga olgan holda biriktirilayotgan elementlarning qalinligiga nisbatan tayinlanadi. Detallarning qalinligi  $S \geq 0,5$  mm bo‘lganda quyma o‘zakning eng kichik diametrini empirik formula yordamida taxminan aniqlash mumkin:  $d = 2s + (2-3)$  mm. Uning qalinlik ortishi bilan  $d/s$  nisbatning kamayishini inobatga oluvchi aniqroq, kiymatlari ushbu  $d = 4s^{2/3}$  formula bilan ifodalanadi.

Payvand birikmalardagi nuqtalar shunday joylashtirish kerakki, ular uzilish kuchini emas faqatgina kesish kuchini qabul qilishlari kerak. 4.22- rasm, *a* da norasional konstruksiya ko‘rsatilgan (ularda nuqtalar uzilish kuchiga ishlashmoqdalar) 4.22- rasm, *b* – ratsional konstruksiya ko‘rsatilgan.

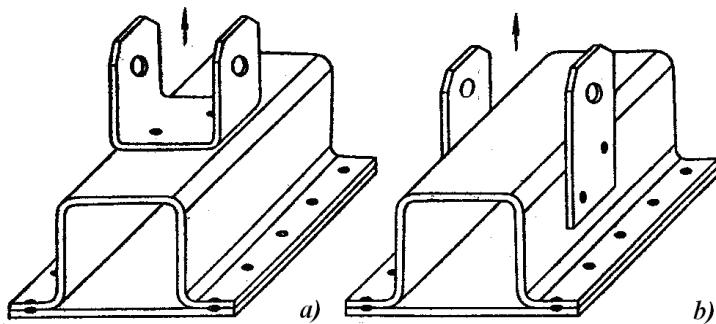

**2.33- rasm.** Noratsional (*a*) va ratsional (*b*) konstruksiyalar payvand nuqtalari bilan.

2.34- rasm, *a*, *b*, larda ko‘rsatilgan birikmalarda mustaxkamlikka hisoblash kesish kuchiga nisbatan aniqlanadi. Payvand nuqtalar bir kesimli (2.34- rasm, *a*) va ikki kesimli (2.34- rasm, *b*) bo‘lishlari mumkin.

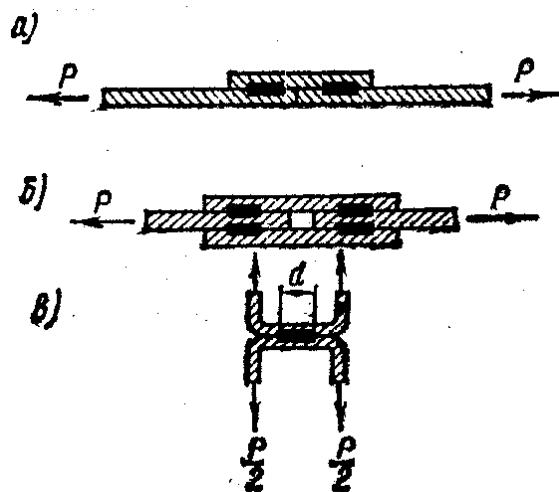

### 2.34. Kesishga va uzilishga ishlovchi nuqtali birikmalar:

a – bir kesimli nuqtalar; b – ikki kesimli nuqtalar; d – uzilishga ishlash.

Bir kesimli nuqtada hisobiy kuchlanish:

$$\tau = \frac{4P}{\pi d^2} \leq [\tau_0];$$

ikki kesimli nuqtada

$$\tau = \frac{2P}{\pi d^2} \leq [\tau_0],$$

bu erda  $[\tau_0]$  – kesimda nuqtaning ruxsat etilgan kuchlanishi;  $d$  – nuqtaning diametri;  $P$  – bitta nuqtaga uzatiladigan kuch.

Xaqiqatda nuqtali birikmada buzilishning ikki shakli o‘rin egallaydi: birikma zonasida nuqtalarni kesilishi va asosiy metallning ajralishi. Nuqta diametrining kattalashishi uni kesilishga qarshiligini oshiradi; detal qalinligini kattalashishi asosiy metallni ajralishga qarshiligini oshiradi.

Payvand nuqtani uzilishga ishlaganda, masalan 2.34,d-rasmida ko‘rsatilgan konstruksiyada hisobiy kuchlanish quyidagicha bo‘ladi

$$\sigma = \frac{4P}{\pi d^2} \leq [\sigma_0]$$

bu erda  $[\sigma_0]$  – uzilishda nuqtaning ruxsat etilgan kuchlanishi.


$[\sigma_0]$  uzilishda nuqtada ruxsat etilgan kuchlanishni  $[\tau_0]$  nisbatan ham ancha past qilib qabul qilish lozim bo‘ladi.

Amalda esa, ko‘p hollarda birikmalar aralash usulda loyixalanadi (2.35-drasmgan qarang). Bunday birikmaning nuqtasining kuchlanishi taxminiy faraz bilan aniqlanadi, hamma nuqtalar bir tekis ishlashadi deb qabul qilinadi:

$$\tau = \frac{4P}{i\pi d^2} \leq [\tau_0]$$

Bu erda  $i$  – birikmalarda bir kesishli payvand nuqtalarining soni.


Agar ikki kesimli nuqtaga ega bo‘lsak, unda  $i$  – birikmada kesish tekisligining umumiy soni. Nuqtalar orasidagi kuchlar notekis taqsimlanishini hisobga olgan holda aralash birikmalarda ruxsat etilgan kuchlanish  $[\tau_0]$  ni 10–20% ga kamaytirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

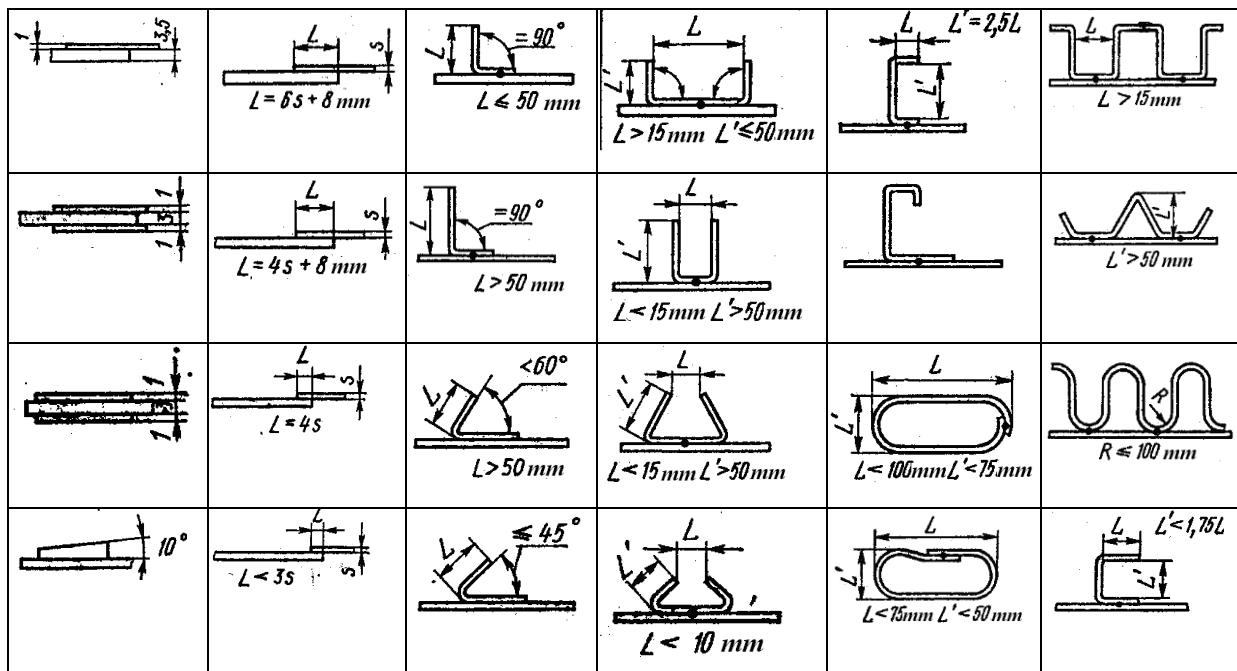

**2.35- rasm. Nuqtali birikmalar bilan profil elementlar.**

Ko‘p hollarda payvand konstruksiyalarda nuqtalar biriktiruvchi hisoblanadi va ishchi kuchlanishlarni uzatmaydilar. Masalan, bo‘ylama kuchni qabul qiladigan konstruksiya elementlarining profillarini shakllanishida, nuqtalar alohida qismlarni biriktirish uchun hizmat qiladi. Profil elementlarni payvandlashga misollar 2.35- rasmida keltirilgan. Tepa gorizontal qatorda payvandlash uchun ancha qulay bo‘lgan nuqtali birikmalar berilgan; ikkinchi qatorda – qulay; uchinchi qatorda – uncha qulay bo‘lмаган; to‘rtinchi qatorda – qiyin payvandlanadigan profil elementlar ko‘rsatilgan.

**Chokli payvandlashda birikmalar.** Chokli payvandlash bir-birini berkitib turuvchi nuqtalar qatorini hosil qilish yuli bilan zinch birikma (chok) olish usulidir. Bunda aylanuvchi disksimon elektrodlar –roliklar yordamida tok keltiriladi va detallar siljtililadi. Nuqtali payvandlashda bo‘lgani kabi detallar ustma-ust yig‘iladi va payvandlash tokining qisqa muddatli impulsleri bilan qizdiriladi. Nuqtalarning bir-birini berkitib turishiga tok impulsleri o‘rtasidagi to‘xtam (pauza)ni va roliklarning aylanish tezligini tegishlicha tanlash orqali erishiladi.

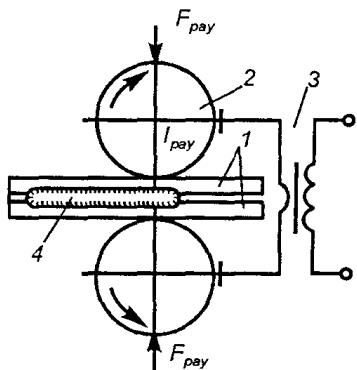

**2.36- rasm. Kontaktli choqli payvandlash sxemasi:**

1 – payvandalanayotgan detallar; 2 – roliklar; 3 – transformator; 4 – o‘zak.

Chokli payvandlashning uzlukli, uzlusiz va qadam-baqadam turlari bo‘ladi. Roliklar yordamida uzlusiz payvandlashda payvandalanayotgan detallar o‘zgarmas tezlikda uzlusiz xarakatlanadi. Bunda payvandlash toki uzlusiz ulangan bo‘ladi.


Roliklar yordamida uzlukli payvandlashda qisqa muddatli tok impulsleri ( $t_i$ ) to‘xtamlar ( $t_t$ ) navbatlashib keladi va detallar uzlusiz harakatlanadi.

Roliklar yordamida qadam-baqadam payvandlashda payvandlash toki ulangan paytda roliklar vaqtincha to‘xtaydi – detallar harakatlanmaydi, bu esa roliklarniig eyilishini, qoldiq, zo‘riqishlarni va darzlar hamda g‘ovaklar paydo bo‘lishiga moyillikni kamaytirish imkonini yaratadi.

Chokli payvandlashda detallar ko‘pincha ustma-ust yig‘iladi va payvandalanadi. Ammo ayrim hollarda chokli uchma-uch payvandlashdan ham foydalilanadi, bu hol birikmalarning siklik mustaxamligi yuqori bo‘lishini ta’minlaydi. Bunda payvandalanayotgan detallar to‘laroq, erishi uchun folgadan yasalgan ustqo‘ymalardan foydalilanadi.

Chokli payvandlash yo‘li bilan ko‘pincha 0,5–6 mm qalnlikdagi detallar biriktiriladi.

Ustma-ust birikmalar chokli payvandlashda birikmalarda ekssentrisitetlar hosil qiladi, natijada asosiy bo‘ylama kuchdan tashqari egiluvchi momentlar hosil bo‘ladi. Shu bilan birga to‘g‘ri chiziqli elementlar (2.37- rasm, a) bir qancha qiyshayadi (2.37- rasm, b).

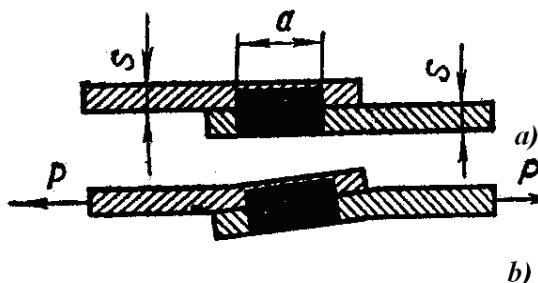

**2.37- rasm. Chokli payvandlashdagi birikmalar:**

a – chok kesimi; b – cho‘ziluvchi kuch qo‘yilgandan keyingi birikmaning deformasiyasi

Chokli payvandlash bilan payvandlangan elementlar ingichka qalinlikka ega bo‘lishiga qaramasdan, egiluvchi momentga ta’siri uncha kata emas va u mustaxkamlikka hisoblashda inobatga olinmaydi.

Chokli payvandlashda kuchlanishni kesilish sharti bo‘yicha aniqlanadi:

$$\tau = \frac{P}{la}$$

bu erda  $P$  – birikmada ta’sir qiluvchi kuch;  $a$  – chok eni;  $l$  – chok uzunligi.

### Nazorat savollari

1. Payvandlashda qanday birikma turlari qo‘llaniladi?
2. Payvand chok shakli koeffitsienti nima?
3. Payvand choklar turli belgilarga qanday turlarga ajratiladi?
4. Choklarni chizmalarda belgilash tartibi qanday?
5. Payvand nuqta diametri qanday aniqlanadi?
6. Cho‘zilish, siqilish, egilishda ishlaydigan payvand birikmaning xisobiy kuchini aniqlash formulasini keltiring.
7. Chokli payvandlashda birikmada xosil bo‘lgan kuchlanish qanday aniqlanadi?

8.Burchak birikmalarda chok katetini axamiyati qanday?

### **Adabiyotlar ro‘yxati**

1. John Hicks. Welded joint design. Cambridge. 2005, 154p.
2. Abdullaev M.A., Dunyashin N.S., Ermakov Z.D. Payvand birikmalarning turlari, quchlanishlar va deformatsiyalari. Darslik – T.: Reliable print, 2015.
3. Абрагимов М.А., Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д., Абрагимов М.М. Технология и оборудование сварки плавлением. Учебник – Т.: Komron press, 2014 – 460 с.
4. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag‘ishlangan majlisidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // “Xalq so‘zi” gazetasi. 2017 y., 16 yanvar, №11.
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.- T.: O‘zbekiston, 2017. 46 b.
6. Абдуллаев М.А., Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д. Конспект лекций по дисциплине «Проектирование сварных конструкций» - Т.:ТГТУ, 2008 – 160с

### **4-mavzu: Metall konstruktsiyalarni ishonchlilikini ta’minlashning zamonaviy tendentsiyalari**

#### **Reja:**

- 3.1.** Payvand konstruktsiyalarni tayyorlashning texnologik xususiyati
- 3.2.** Metall konstruktsiyalarni payvandlab tayyorlashda deformatsiyalar turlari
- 3.3.** Payvandlash texnologik jarayonni ishlab chiqishda deformatsiyalarni oldini olishning zamonaviy tendentsiyalar
- 3.4.** Materiallarga deformatsiyani bartaraf etishda yangi usullar va texnologiyalar

#### **3.1. Payvand konstruktsiyalarni tayyorlashning texnologik xususiyati**

Har qanday konstruksiyaga, shu jumladan payvand konstruksiyaga ham foydalinish jarayonida turli kuchlar va nagruzkalar ta'sir qiladi. Bu kuch va yuklamalar tashqi (og'irlik, bosim, tortish kuchi va boshqalar) hamda ichki (qizish va sovish natijasida jism o'lchamlari, strukturasining o'zgarishi va boshqalar) bo'lishi mumkin. Tashqi yuklamalar statik, ya'ni o'zgarmas xamda miqdori, yo'nalishi va ta'sir qilish muddati jihatdan o'zgaruvchan dinamik, shuningdek, zarb yuklamalaridan iborat bo'lishi mumkin. Dinamik hamda zarbli yuklamalar konstruksiya mustahkamligi uchun eng havfli yuklamalardir.

Ishorasi o'zgarib turadigan dinamik yuklamalar titratuvchi yuklamalar deb ataladi. Bunday yuklamalar metall mustahkamligini sekin-asta kamaytiradi, ya'ni metall eskiradi, bu esa nisbatan ancha past yuklamalarda ham konstruksianing buzilishiga sabab bo'ladi.


Ichki zo'riqishlar odatda sekin-asta paydo bo'ladi va kuchaya boradi. Ko'pincha miqdoran va ta'sir yo'nalishi jihatidan bir xilda bo'ladi. Bunday zo'riqishlar ana shu konstruksiya uchun ruhsat etiladigan hamda konstruksianing mustahkamligi bo'yicha hisoblab aniqlanadigan miqdorlardan oshmasa, xavflilik darajasi past bo'ladi.

*Deformasiya* deb qattiq jismning zo'riqishlar ta'siridan o'z shakli va o'lchamlarini o'zgartirishiga aytildi. Ta'sir qilayotgan kuch yo'qotilganda jism shakli yana o'z holiga kelsa bunday deformasiya elastik deformasiya deb ataladi. Jism dastlabki shakliga qaytmasa, u holda bunday jism qoldiq yoki plastik deformasiyalanadi. Qoldiq deformasiyalar odatda unchalik elastik bo'limgan jismlarda yoki jismga juda katta kuch ta'sir qilganida ro'y beradi.

Deformasiya kattaligi ta'sir qilayotgan kuch kattaligi bilan aniqlanadi. Zo'riqish qanchalik katta bo'lsa, uning ta'siridan ro'y beradigan deformasiya ham shunchalik ko'p bo'ladi. Zo'riqish kattaligi haqida ana shu zo'riqish jismda qanchalik katta kuchlanish hosil qilishiga qarab ham mulohaza yuritish mumkin.

*Kuchlanish* deb yuza birligiga yoki jism ko'ndalang kesimining maydoni birligiga nisbatan olingan kuchga aytildi.

Payvandlash deformasiya va kuchlanishlar nazariyasida koordinata o‘qlarini joylanishini 2.52-rasmda ko‘rsatilgan kabi qabul qilish kiritilgan.  $Ox$  o‘qi choc bo‘ylab yo‘nalgan;  $Ou$  o‘qi chocka ko‘ndalang bo‘yicha plastina tekisligida;  $Oz$  o‘qi esa qalinligi bo‘ylab choc ko‘ndalangi bo‘yicha yo‘nalgandir. Mos xolda  $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{xz}$  kuchlanishlar,  $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$  deformasiyalar va  $u$  –  $Ox$  o‘qi bo‘ylab jismlar nuqtasi ko‘chishi;  $v$  –  $Oy$  o‘qi bo‘ylab;  $w$  —  $Oz$  o‘qi bo‘ylab ko‘chishlar farqlanadilar.

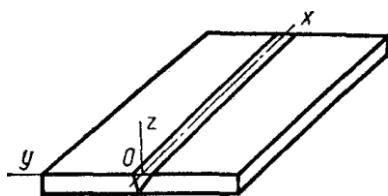

**2.52- rasm.** Plastinada koordinata o‘qlarini joylashishi.

U yoki bu konstruksiyalarni tayyorlashda ichki kuchlanishlarni ba’zi hollarda bajarilayotgan texnologik jarayonga nisbatan nomlanadi, masalan, quyma, termik yoki payvandlash.

Bu kuchlanishlar shaxsiy, o‘zaro teng kuchlanishlar turkumlarga kiritiladi, ya’ni tashqi kuchlarni yoki tashqi bog‘lanishlarni qo‘ymasdan konstruksiyada mavjud kuchlanishlar.

Payvand konstruksiyalaridagi deformasiyalar turli sabablarga ko‘ra vujudga keladigan ichki kuchlanishlarning natijasidir.

**Payvandlash deformasiyalarining tasnifi.** Payvand konstruksiyalari payvand birikmalarida o‘lchamlarini o‘zgartirish va umumiy deformasiyalarga duch kelishi mumkin. Umumiy deformasiyalar bo‘ylama va ko‘ndalang egilish, buralish deformasiyalari va turg‘unlikni yo‘qotish tarzida bo‘ladi.

Bo‘ylama va ko‘ndalang deformasiyalar natijasida elemyentlar uzunligi va kengligi bo‘yicha qisqaradi. Bu deformasiyalar payvand choklarning simmetrik joylashtirganda yuzaga keladi.

Egilish deformasiyalari payvand choklari konstruksiyalarda, nosimmetrik joylashganida vujudga keladi va elemyentlarning bo‘ylama qisqarishi – choklarning bo‘ylama cho‘kish va elemyentlarnig ko‘ndalang qisqarishi –

choklarning ko‘ndalang cho‘kishga olib keladi. Deformasiyalarning bu turi amalda ancha ko‘p uchraydi.

Buralish deformasiyalari choklarning elemyentlar ko‘ndalang kesimida nosimmetrik joylashishi tufayli yuzaga keladi va nisbatan kam uchraydi.

Turg‘unlikni yo‘qotish deformasiyalarini siuvchi kuchlanishlar hosil qiladi, bu kuchlanishlarning o‘zi esa buyumning isishi (qizishi) va sovishi natijasida hosil bo‘ladi.

Metallning deformasiya turlari:

1. Harorat deformasiyalari  $\varepsilon_\alpha$  – harorat o‘zgarganda jism zarrachalarining o‘zgarishi. Harorat deformasiyalarga shartli ravishda struktura o‘zgarishlari jarayonida hosil bo‘lgan deformasiyalar ham qiradi:

$$\varepsilon_\alpha = \alpha T$$

Bu yerda  $\alpha = 0$  dan  $T$  gacha bo‘lgan harorat intervali o‘zgarishida chiziqli kengayishning o‘rtacha koeffisiyenti  $^{\circ}\text{C}^{-1}$ , hamda strukturaviy o‘zgarishlar ta’sirini o‘z ichiga oladi;  $T$  – jismning hohlagan nuqtasidagi harorat o‘zgarishi  $^{\circ}\text{C}$ .

Siljish harorat deformasiyalari –  $\gamma_\alpha$  izotrop (bir jinsli) jismlarda paydo bo‘lmaydi.

2.  $\varepsilon_\kappa$  va  $\gamma_\kappa$  kuzatilayotgan deformasiyalar jism o‘lchamini o‘zgarishini tavsiflaydi – chiziqli va burchak, ularni o‘lchov asboblari bilan qayd qilish mumkin. Elastik va plastik nazariyasida ularni oddiy qilib deformasiya deb atashadi, ularga xech qanday indeks qo‘sishimcha qilib kiritilmaydi.

3. Xususiy (ichki) deformasiyalar  $\varepsilon_{el}$ ,  $\gamma_{el}$  elastik va  $\varepsilon_{pl}$ ,  $\gamma_{pl}$  plastik deformasiyalardan tashkil topgan.

Ko‘rsatilgan deformasiyalar turi quyidagi nisbat bo‘yicha o‘zaro bog‘langan:

$$\varepsilon_b = \varepsilon_{el} + \varepsilon_{pl} + \varepsilon_\alpha,$$

$$\gamma_b = \gamma_{el} + \gamma_{pl}.$$

Agar qizish yoki sovish jarayonigacha jism nuqtasida ilgari o‘tgan deformasiya oqibatida vujudga kelgan,  $\varepsilon_{0pl}$  va  $\gamma_{0pl}$  boshlang‘ich plastik deformasiyalar paydo bo‘lsa, unda:

$$\varepsilon_b = \varepsilon_{el} + \Delta\varepsilon_{pl} + \varepsilon_\alpha + \varepsilon_{0pl}$$

$$\gamma_b = \gamma_{el} + \Delta\gamma_{pl} + \gamma_{0pl}$$

Bu yerda  $\Delta\varepsilon_{pl}$  va  $\Delta\gamma_{pl}$  – kuzatilayotgan jarayon bosqichida plastik deformasiyaning o'sishi.

Kuchlanish va deformasiyalarning vujudga keltiruvchi asosiy sabablarsiz ishlov berish jarayonini amalga oshirish mumkin emas. Payvandlashda bunday sabablarga choklarning notekis qizish, ularning issiqliidan cho'kish; chok metalli va chok oldi zonasi metallining strukturaviy o'zgarishlari va hokazolar kiradi.

Kuchlanish va deformasiyalarning vujudga kelishiga yordam beruvchi qo'shimcha sabablar shunday sabablarki, bularsiz ham payvandlash jarayoni amalga oshishi mumkin. Bunday sabablarga payvand qismlari konstruksiyalarini noto'g'ri tanlash(choklarning yaqin joylashishi, ularning ko'plab kesishishi, biriktirish usulini noto'g'ri tanlash va shunga o'xshashlar), eskirgan payvandlash texnikasi va texnologiyasidan foydalanish (qatlamlar tushirish usullari va elektrod diametri noto'g'ri tanlangan, payvandlash rejimlari noto'g'ri tanlangan va shunga o'xshash), payvandchi malakasining past ekanligi, payvand choklarining gyeomyetrik o'lchamlarining buzilishi va hokazolar kiradi.

*Chok metalining issiqlikdan cho'kishiga* sabab shuki, kristallanishda chok metali hajmi kichrayadi, lekin chok ayni vaqtida nisbatan sovuq bo'lgan asosiy metall bilan qattiq bog'langani uchun, uning cho'kish ichki kuchlanishlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

*Mahkamlangan* (erkin) namunaning issiqlikdan cho'kishi uning qisqarishiga olib keladi. Agar payvandlanadigan detallar mahkam biriktirilganda yoki notekis (bir xil bo'lmagan) qizish natijasida issiqlikdan cho'ksa, konstruksiyada sovigandan so'ng uning deformasiyalanishiga sabab bo'ladigan ichki kuchlanishlar yuzaga keladi. Haroratning pasayishida qattiq mahkamlangan detalda uni uzishga harakat qiladigan cho'zuvchi kuchlar paydo bo'ladi.

**Kuchlanishlarning tasnifi.** Payvandlash vaqtida *qoldiq kuchlanishlar* buyumda haroratning notekis taqsimlanishidan yuzaga keladigan termoplastik

deformasiyalar tufayli hosil bo‘ladi. Bunday deformasiyalar elastik va elastik-plastik bo‘ladi.

*Qoldiq kuchlanishlar jismning shu kuchlanishlar muvozanatlashgan hajmiga bog‘lik holda quyidagicha turlanadi.*

*Birinchi tur qoldiq kuchlanishlar* buyumlarning yoki uning bo‘laklarinig o‘lchamlariga teng bo‘lgan yirik hajmlarda muvozanatlashadi va buyumning shakliga bog‘lik holda biror aniq mo‘jalga ega bo‘ladi. Bu kuchlanishlar plastiklik va elastiklik nazariyasiga muvofiq hisoblab va eksperimyental aniqlanadi.

*Ikkinci tur qoldiq kuchlanishlar* jismning mikrohajmlari chegarasida, ya’ni bir yoki bir nyecha metall zarralari chegarasida muvozanatlashgan bo‘ladi. Bu kuchlanishlar ma’lum yo‘nalishga ega emas va ular buyumning shakliga bog‘lik bo‘lmaydi. Bu kuchlanishlar tajriba yo‘li bilan aniqlanadi.

*Uchinchi tur qoldiq kuchlanishlar* juda kichik hajmlarda – atom panjarasi chegarasida muvozanatlashgan bo‘ladi. Ular ham aniq yo‘nalishga ega emas va eksperimyental usulda chiziqlarning intensivligi o‘zgarish darajasiga qarab rentgenogrammlarda aniqlanadi.

Qurilish konstruksiyalari va mashinasozlikda muxandislik hisoblari yordamida faqat birinchi tur qoldiq kuchlanishlar hisoblari yordamida faqat birinchi tur qoldiq kuchlanishlar hisoblanadi.

Birinchi turdagи shaxsiy kuchlanishlar elastik deformasiyalar orqali ko‘rsatish mumkin:

$$\sigma_x = 2G \left( \varepsilon_{x el} + \frac{3\mu}{1-2\mu} \varepsilon_0 \right); \quad \sigma_y = 2G \left( \varepsilon_{y el} + \frac{3\mu}{1-2\mu} \varepsilon_0 \right); \quad \sigma_z = 2G \left( \varepsilon_{z el} + \frac{3\mu}{1-2\mu} \varepsilon_0 \right);$$


$$\tau_{xy} = G \gamma_{xy el}; \quad \tau_{yz} = G \gamma_{yz el}; \quad \tau_{xz} = G \gamma_{xz el}$$

$$\text{Bu yerda } G = \frac{E}{2(1+\mu)}; \quad \varepsilon_0 = \frac{\varepsilon_{x el} + \varepsilon_{y el} + \varepsilon_{z el}}{3}$$


Jismning xususiy kuchlanishlari yo‘nalish jihatidan bir o‘qli – chiziqli, ikki o‘qli - tekis (yassi) va uch o‘qli – hajmiy bo‘ladi (2.53-rasm)

**Yuqori haroratlarda metallar xususiyatlari.** Payvandlashda deformasiyalarning vujudga kelish jarayonini ko‘rishda shu narsani nazarga olish

kerakki, po'latning sovish jarayonida uning fizikaviy va mexanikaviy xossalari o'zgaradi (2.53- rasm).

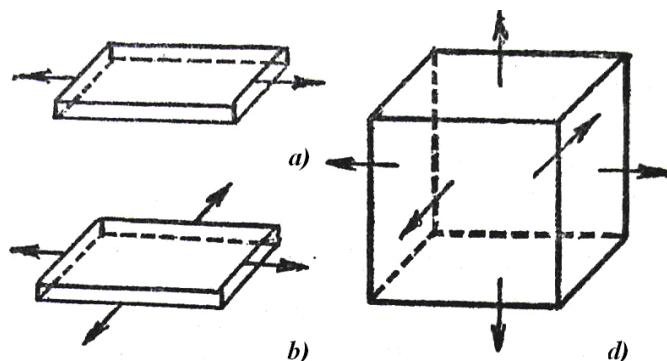

**2.53-rasm.** Xususiy kuchlanishlarning yo'nalishlar bo'ylab klassifikasiyasi:  
a – bir o'qli; b – ikki o'qli; d – uch o'qli.

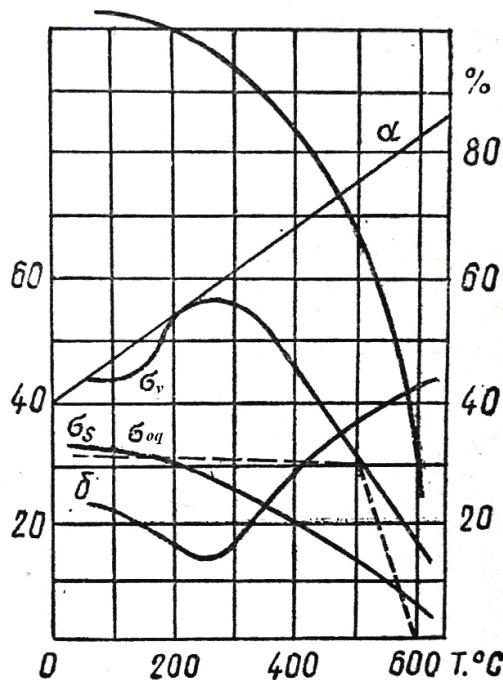

**2.54- rasm.** Kam uglyerodli po'latning myexanikaviy xossalaring haroratiga bog'lik holda o'zgarishi.

Shaxsiy kuchlanishlarni xisoblash uchun ko'p hollarda yuqori haroratlarda metallar tavsifini qo'llash kerak bo'ladi.

Hajmli issiqlik sig'imi  $c_\gamma$ , issiqlik o'tkazuvchanlik  $\lambda$  va harorat o'tkazuvchanlik  $a$  kabi issiqlik-fizikaviy tavsiflarini odatda kerak bo'lgan harorat


intervalida olinadi. 2.5- jadvalda ularni metallarni payvandlash uchun qiymatlari keltirilgan.

### 2.5 - jadval

#### Ayrim myetallarni issiqlik-fizikaviy xususiyatlari


Matyerial	$\alpha \cdot 10^{-6}, K^{-1}$	$\lambda, c\gamma, a$ uchun $T_{o,rt}, ^\circ C$	$\lambda, Vt/(m \cdot K)$	$c\gamma, MDj/(m^2 \cdot K)$	$a, sm^2/syek$
Kam uglyerodli va kam lyegirlangan po'latlar	12...16	500...600	38...42	4,9...5,2	0,075...0,09
Austyenitli xrom-nikyelli po'latlar	16...20	600	25...33	4,4...4,8	0,053...0,07
Alyuminiiy	23...27	300	270	2,7	1,0
Tyexnik titan	8,5	700	17	2,8	0,06

Elastik E va siljish G modullari harorat o'sishi bilan pasayishadi, shu paytda Puasson koeffisiyenti  $\mu$  bir necha bor oshadi ( 2.55- rasm).

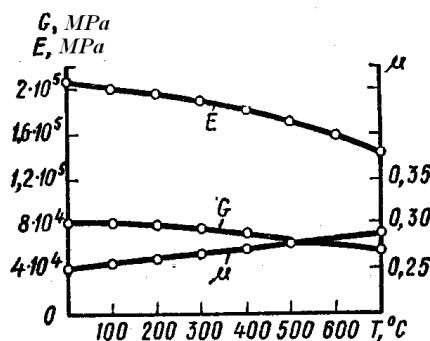


**2.55- rasm.** Po'lat 25 uchun E elastik va G siljish modullari va Puasson koeffisiyenti  $\mu$  ni haroratga nisbatan bog'liqligi.

Namunaning cho'zilishida  $\sigma$  kuchlanishni  $\varepsilon$  deformasiyadan bog'liqligi xarakteri harorat ko'tarilish bilan o'zgaradi. Materialni ideal elastik-plastik deb qaralsa (2.55- rasm.), unda diagramma faqat ikki tavsif bilan yozilishi mumkin, bu elastik moduli  $Ye$  va oquvchanlik chegarasi  $\sigma_{eq}$ , chunki  $\varepsilon_{eq} = \sigma_{eq} / E$ .

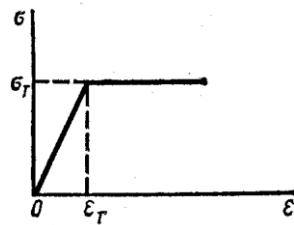

**2.56- rasm.** Idyeal elastik-plastik metall uchun kuchlanishni deformasiyadan bog'liqligi diagrammasi.


2.56- rasmda ayrim myetallar uchun  $\sigma_{eq}$  ni haroratdan bog'liqlik grafigi ko'rsatilgan. Ba'zida bu murakkab grafiklar sxematik chizmalar bilan almashtiriladi. Kam uglerodli po'latlar uchun harorat 0 dan 500 °C gacha o'zgarganda, oquvchanlik chegarasi doimiy deb qabul qilinadi, so'ng esa 600 °C haroratda oquvchanlik chegarasi 0 qiymatgacha pasayadi. Haqiqatda T>600 °C haroratda ham oquvchanli chegarasi 0 ga teng bo'lmaydi. Titan qotishmasi uchun  $\sigma_{eq}$  o'zgarishni bitta to'g'ri chiziq sifatida qabul qilinadi.

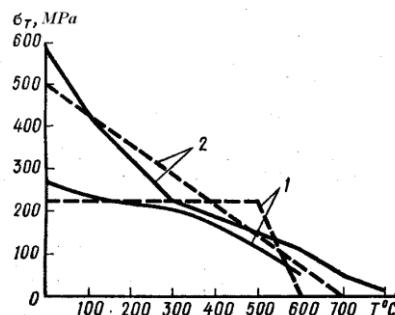

**2.57- rasm.** Metallarning oquvchanlik chegarasi haroratdan bog'liqligi:  
1 – kam uglerodli po'lat; 2 – titan qotishmasi.

### 3.2. Metall konstruksiyalarni payvandlab tayyorlashda deformatsiyalar turlari

Ikki chekkasi maxkamlangan o'zakni 500 °C qizdirganda va so'ng sovutilganda kuchlanishni o'zgarishini ko'rib chiqamiz (2.57 – rasm, a). O'zak materiali ideal ravishda elastik-plastik deb qabul qilinadi.

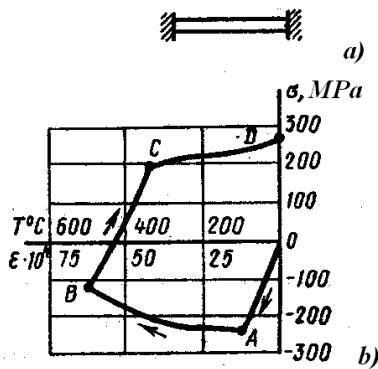

**2.57- rasm.** Chetlari maxkamlab qotirilgan o‘zakda kuchlanish hosil bo‘lishi:

a – sinov sxemasi; b – kam uglerodli po‘latdan tayyorlangan o‘zakda kuchlanish va deformasiya.

2.57- b rasmdagi qisish kuchlanishini pastga joylashtiramiz, cho‘zilish kuchlanishni esa – tepaga; elastik va plastik yig‘indilariga teng bo‘lgan to‘liq cho‘zilish deformasiyasini – o‘ngga, qisqarish deformasiyasini esa – chapga joylashtiriladi. Kuchlanishni aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi

$$\sigma = E \varepsilon_{el}$$

Ikki cheti maxkamlangan o‘zakning kuzatilayotgan deformasiyasi  $\varepsilon_\kappa$  nolga teng. Shuning uchun to‘liq xususiy deformasiya uchun


$$\varepsilon = \varepsilon_{el} + \varepsilon_{pl} = -\varepsilon_\alpha$$

Chunki qizdirilganda  $\varepsilon_\alpha > 0$ , u holda  $\varepsilon = \varepsilon_{el} + \varepsilon_{pl} < 0$ . Shuning uchun egri chiziq 0 nuqtadan pastga tushadi.

A nuqtada kuchlanish oquvchanlik chegarasiga yetadi. AV xududda  $\sigma_{eq}$  ning tushishida kuchlanish pasayadi. V nuqtada o‘zak qizdirilishi to‘xtatiladi. C nuqtada plastik deformasiyalar paydo bo‘lishadi va keyinchalik to‘liq sovutilgancha ( $D$  nuqta) kuchlanish metall oquvchanlik chegarasiga teng bo‘lib qoladi. To‘liq sovugandan so‘ng  $\varepsilon_\alpha = 0$ . Qoldiq plastik deformasiya qizishda hosil bo‘lgan plastik deformasiyaning, va sovish natijasida hosil bo‘lgan plastik deformasiyaning nim o‘sish algebraik yig‘indisiga teng.

Yuqorida ko‘rilgan holatda o‘zak ikki tomonidan maxkamlangan edi shuning uchun  $\varepsilon_\kappa$  - kuzatilgan deformasiya 0 ga teng bo‘lgan edi.

Payvandlanayotgan plastinalarda metall tolalari qattiq maxkamlanmaydi, chunki metallning qo'shni xududlari deformasiyalanishi mumkin.

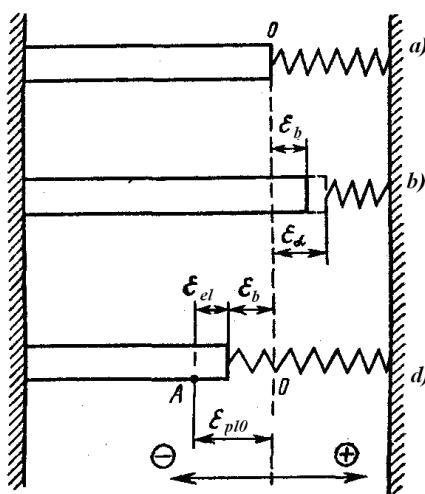


**2.58 - rasm.** Prujina bilan maxkamlangan o'zakning deformasiyasi.

Payvandlanayotgan detallarda metallning haqiqiy harakat holatini shunday o'zak modeli berishi mumkinki, ya'ni bir uchi prujinaga maxkamlangan prujina esa xarakatsiz devorga maxkamlangan, ikkini uchi esa xarakatsiz devorga maxkamlangan. 2.58- a rasmda prujina kuchlanmagan.

Agar o'zakni qizdirsa (2.58- rasm, b), unda u uzayadi, lekin kuzatilayotgan deformasiya  $\varepsilon_\kappa$  harorat deformasiyasi  $\varepsilon_\alpha$  dan kam bo'ladi. Kuzatilayotgan va harorat deformasiyalari  $\varepsilon_\kappa - \varepsilon_\alpha$  ayirmasiga teng bo'lgan xususiy deformasiya manfiy bo'ladi, bu esa o'zakda qisuvchi kuchlanishlar mavjudligini bildiradi. Agar ushbu qisuvchi kuchlanishlar oquvchanlik chegarasiga yetsa, unda o'zakda cho'kishning plastik deformasiyasi kechadi. Butunlay sovigandan keyin o'zak (2.58 - rasm, d) avvaliga nisbatan kaltaroq bo'ladi.


Ayrim oddiy holatlarda payvandlashdagi kuchlanish xuddi shu usul kabi aniqlanishi mumkindir. Tekis kesimlar gipotyezasini qo'llash bilan juda keng plastinada kuchlanishni aniqlash mumkin, plastinaning qirrasi bo'yab isitish manbai xarakatlanadi (2.59 - rasm, a).

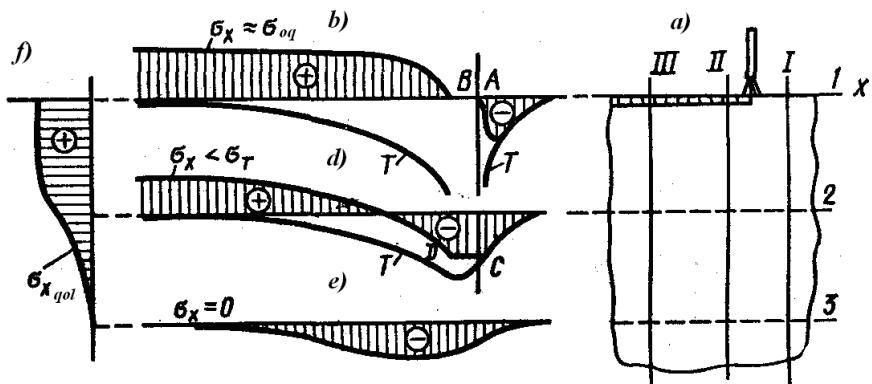

**2.59- rasm.** Xarakatlanuvchi issiqlik manbai bilan keng plastinani qizdirishda vaqtinchalik va qoldiq kuchlanishlarni hosil bo‘lishi.

I, II, III ko‘ndalang kesimlarni bir biriga nisbatan egrilanmaydigan va xarakatlanmaydigan deb qabul qilamiz. Faqat  $\sigma_x$  kuchlanishni ko‘rib chiqamiz. 1,2 va 3 bo‘ylama kesimlarda turli termik sikllar bo‘ladi, (2.59 – rasm b...ye, da ko‘rsatilgan). 2.59- b rasmida ko‘rsatilishi bo‘yicha yuqori harorat muxitida, oquvchanlik chegarasi nolga yaqin bo‘lganda, AV xududda kuchlanish mavjud bo‘lmaydi, undan so‘ng cho‘ziluvchi kuchlanish paydo bo‘lishni boshlaydi, ular oquvchanlik chegarasiga yetadi. 2.59- d rasmida CD xududning 2 kesimida qisish kuchlanishi oquvchanlik chegarasiga tyeng, so‘ng ishora o‘zgartiriladi, lekin metallning sovish jarayonida oquvchanlik chegarasiga yetib bormaydi. 3 kesimda maksimal harorat unchalik ko‘p emas, qisish kuchlanishi plastik deformasiya hosil qilmaydi (2.59- rasm, ye) va butunlay sovigandan keyin bu nuqtada  $\sigma_x$  kuchlanish bo‘lmaydi. 2.59- f rasmida ko‘ndalang kesimda  $\sigma_x$  qoldiq kuchlanishlar epyurasi ko‘rsatilgan.

Quyidagi hollarda payvandlash kuchlanishini aniqlash murakkab kechadi, ya’ni kesimlar egriligini hisobga olmaganda, lekin payvandlash jarayonida bir biriga nisbatan ko‘ndalang kesimlarni o‘zaro harakatlanishini hisobga olish kerak bo‘ladi. Bu xollarda po‘latlarda payvandlash kuchlanishlarini aniqlash uchun G.A. Nikolayev va N.O. Okyerblomlarning sodda grafik-hisob usullarini qo‘llash mumkin bo‘ladi.

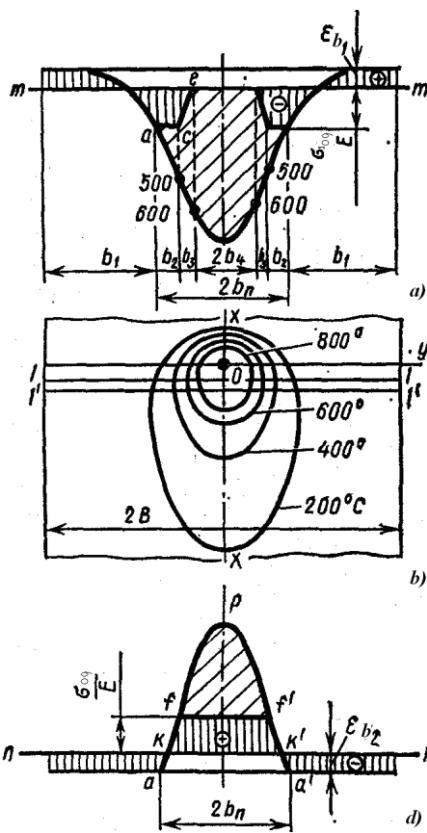

**2.60- rasm.** G. A. Nikolayevning grafik-xisob usuli bilan bir o‘qli payvandlash kuchlanishlarni aniqlash:

a – 1-1 kesimda bo‘ylama deformasiyaning epyurasi; b – payvandlashdagi harorat maydoni; d – sovish davrida paydo bo‘lgan bo‘ylama deformasiyalar epyurasi.

G.A. Nikolayev usulida deformasiya va kuchlanishlar plastinaning faqat ikki kesimlarida ko‘riladi; 1-1 kesimda  $600^{\circ}\text{C}$  li haroratda izotermaning eng katta kengligi, va 2-2 kesimda plastinaning butunlay sovitilishidan so‘ng sodir bo‘ladi.

### 3.3. Payvandlash texnologik jarayonni ishlab chiqishda deformatsiyalarni oldini olishning zamonaviy tendentsiyalar

Payvand konstruksiyalarining elementlarini payvandlashda ularning shakl va o‘lchamlarini buzilishiga olib keladi, masalan ularning qisqarilishi, egilishi, mustaxkamligi yo‘qolishi, buralishi. Ushbu buzilishlar ko‘chishlarda namoyon bo‘ladi, ular payvand konstruksiyaning shakliga bog‘liqdir, ularda joylashgan choclar va metall qalinligiga bog‘liqdir. Payvand konstruksiyalarning turli xil


ko‘chishlari payvand birikmalar zonasida paydo bo‘ladigan ko‘p bo‘lmagan deformasiya va ko‘chishlar turiga nisbatan hosil bo‘ladi. Payvand birikmalar zonasidagi deformasiya va ko‘chishlar payvandlashda kiritilayotgan issiqlik miqdoriga bog‘liq.

Payvand birikmalar zonasida deformasiya va ko‘chishlarni beshta asosiy turlari farqlanadi.

1. *Bo‘ylama qoldiq plastik dyeformasiyalar*  $\varepsilon_{x,qol,pl}$  ular cho‘kish kuchini hosil qiladi  $P_{cho,k}$ :

$$P_{cho,k} = \int_{-b_n}^{b_n} \varepsilon_{qol,pl} Esdy ,$$

Bu yerda  $s$  – plastinaning qalnligi.

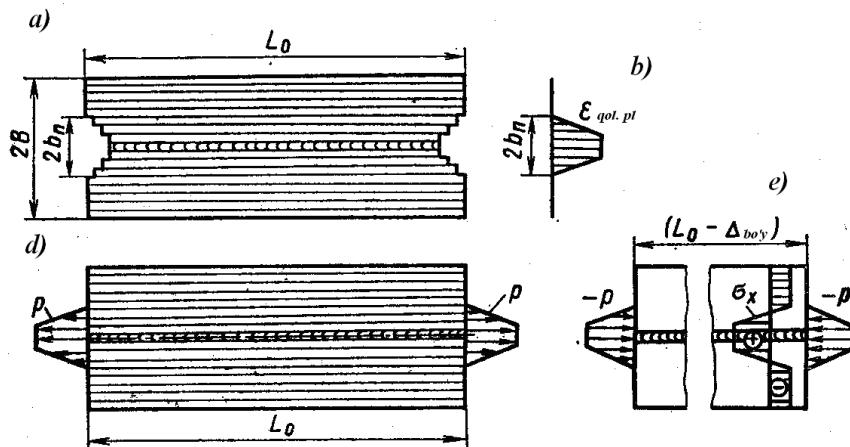

**2.61 - rasm.** *Qoldiq plastik deformasiya bilan payvand plastina*  $\varepsilon_{qol,pl}$ .

$P_{cho,q}$  kuchidan plastinaning qisqarilishi quyidagi qiymat bilan yoziladi:

$$\Delta_{bo,y} = P_{cho,k} L_0 / (2BsE) ,$$

bu yerda  $L_0$  – payvandlanayotgan plastinaning uzunligi,  $B$  – plastinaning kengligi.


Boshqa aloxida po‘latlarda  $P_{cho,k}$  kuch cho‘ziluvchi bo‘lishi mumkin, ya’ni bu xolda plastina payvandlashdan so‘ng qisqarmaydi aksincha cho‘ziladi. Lekin ko‘pgina metallarda  $P_{cho,k}$  kuch qisuvchidir.

Turli xil po‘lat va qotishmalar uchun  $P_{cho,k}$  ni hisoblash uchun empyerik formulalar olingan. Kam uglerodli va kam legirlangan po‘latlar uchun oquvchanlik chegarasi  $\sigma_T \leq 300$  MPa bilan uchma-uch, tavrli va ustma-ust yoyli payvandlashda

bir o‘tishda qattiq birikmalar  $P_{cho'k.q.}$  qiymati formula bo‘yicha aniqlanishi mumkin:

$$P_{cho'k.q.} = - [230\ 000/(q_0 + 12\ 600) + 3,58]q/v_{pay}, \text{N}$$

bu yerda  $q$  – effektiv quvvat, Dj/sek;  $v_{pay}$  – payvandlash tezligi, sm/s;  $q_0=q/(v_{pay}s_{xis})$  – payvandlashning nisbiy pogonli energiyasi, Dj/sm<sup>2</sup>;  $s_{xis}$  – payvandlanayotgan elementning hisob qalinligi, sm;  $s_{xis}=0,5(s_1+s_2)$  plastinalarning uchma-uch yoki burchak birikmalari qalinliklari  $s_1$  va  $s_2$  (2.62 - rasm, a, b) yoki  $s_{xis}=0,5(2s_p+s_c)$  tavrli yoki ustma-ust birikmalarda (2.62 - rasm, d, e).

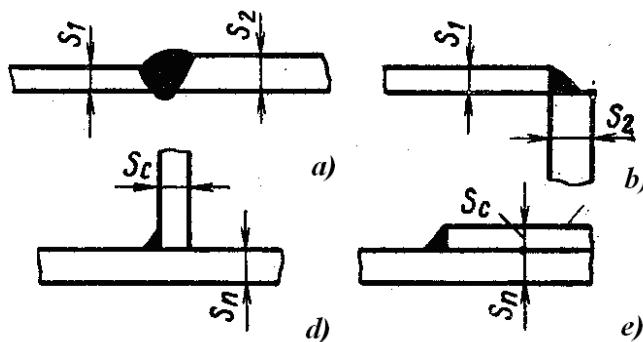


**2.62 - rasm.** Bir o‘tish bilan bajarilgan payvand birikmalar.

2. Qalinligi bo‘yicha bir tekis ko‘ndalang qoldiq plastik deformasiyalar  $\varepsilon_{y\ qol.\ pl.}$ , ularning integrali ko‘ndalang cho‘kish  $\Delta_{ko'n}$  ni beradi.

Plastinani xarakatlanayotgan issiqlik manbai bilan qizdirish yoki eritishda, unda bo‘ylama xususiy deformasiyadan tashkari ko‘ndalang xususiy deformasiyalar  $\varepsilon_y$  ham vujudga keladi, ular odatda ko‘ndalang plastik deformasiyalarni  $\varepsilon_{y\ qol.\ pl.}$  vujudga keltiradi. Metall qizish oqibatida kengayadi, chunki unda qisish kuchlanishi paydo bo‘ladi. 2.63- rasm, b da plastinaning kengligi bo‘yicha  $\varepsilon_{y\ qol.\ pl.}$  ni taxminiy taqsimlanish xarakteri ko‘rsatilgan.


Plastinaning kengligi o‘lchamga qisqaradi

$$\Delta_{ko'n} = \int_{-b_{y_n}}^{+b_{y_n}} \varepsilon_{y\ qol.\ pl.} dy$$

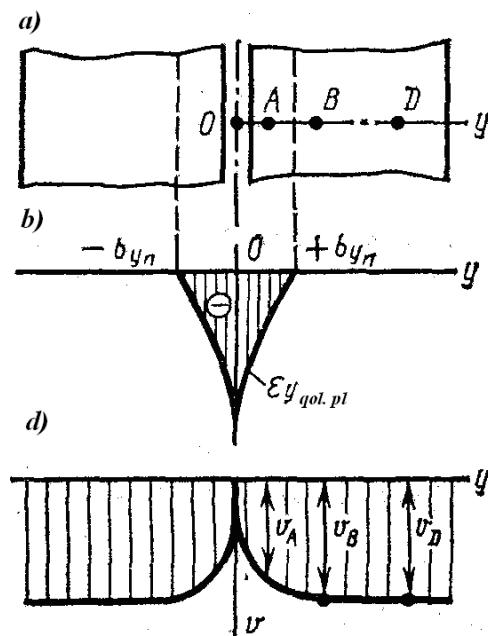

**2.63- rasm.**  $\varepsilon_{y \text{ qol. pl.}}$  va v ni plastinadagi taqsimlanishi.

Plastinalarda tirqish bilan uchma-uch birikmalarda ko‘ndalang yo‘nalish bo‘yicha metallning kyengayishi (2.64- rasm, a), butun plastinani payvandlashga nisbatan ancha erkin kechadi.

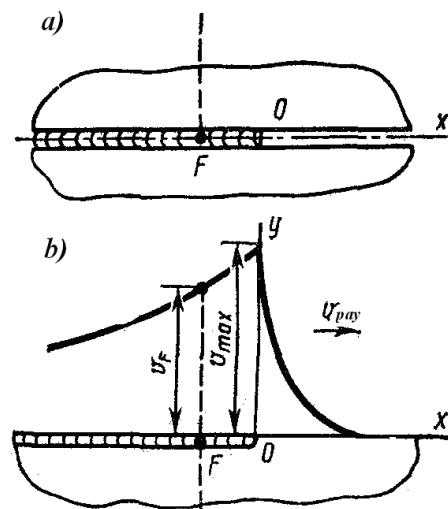

**2.64- rasm.** Plastinaning tirqish bilan uchma-uch birikmalari qirralarini ko‘chishi.

Qizdirilayotgan qirralar ancha erkin tirqishga qarab xarakatlanadi, natijada v ko‘chishlar paydo bo‘ladi (2.64- rasm, b da ko‘rsatilgan). Havoga issiqlik ajralishi yo‘k bo‘lganda xar bir qirraning maksimal ko‘chishi

$$v_{\max} = \frac{\alpha}{c\gamma} \frac{q}{v_{pay} s}$$

Bu yerda  $q$  – ikkala qirraga kiritilayotgan quvvat, (xar bir qirraga  $q/2$ );  $v_{pay}$  – payvandlash tezligi;  $s$  – list qaliligi;  $\alpha$  – chizikli kyengayishi koeffisiyenti;  $c\gamma$  – xajmli issiqlik sig‘imi.


Qirralar  $O$  nuqtada maksimal yaqinlashishdan so‘ng, sovish bosqichida teskari yo‘nalish bo‘yicha ko‘chadi, toki metall suyuq holatda bo‘lgancha yoki past oquvchanlik chegarasi bo‘lgancha. Qandaydir  $F$  nuqtada metall yetarlicha mustaxkamlikka ega bo‘ladi va  $2b_f$  qiymat ko‘ndalang cho‘kma hisoblanadi. Payvandlash sharti va usuliga nisbatan  $\Delta_{qo'n}$  turli qiymatlarga ega:

$$\Delta_{qo'n} = A \frac{\alpha}{c\gamma} \frac{q}{v_{pay} s},$$

Bu yerda  $A$  — empirik koeffisiyent. Elektrshlakli payvandlashda  $A=1,6$ ; butunlay eritish bilan elektr yoyli payvandlashda  $A=1,0-1,2$ .


3. *Qalinligi bo‘yicha notekis ko‘ndalang plastik deformasiyalar*, payvand birikma zonasida  $\beta$  burchak ko‘chishlarni hosil qiluvchi deformasiya.

Qalinligi bo‘yicha notekis yoki ko‘p qatlamli choc kesimi bo‘ylab notekis ko‘ndalang plastik deformasiyalar  $\varepsilon_{y_{qol. pl.}}$  plastinaning bir qismini ikkinchi qismiga nisbatan  $\beta$  burchakka burilishini paydo qiladi. (2.65 - rasm).

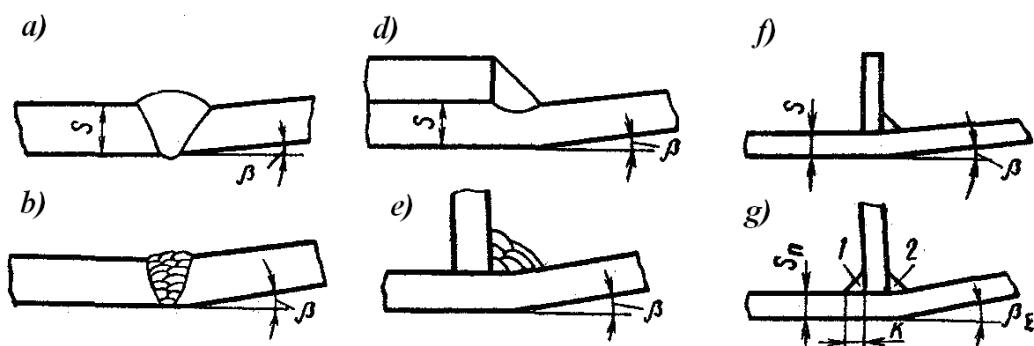

**2.65 - rasm.** Uchma-uch (a, b), ustma-ust (d) va tavrlı (ye...f) birikmalarni payvandlashda burchak ko‘chishlar.


Butun plastinani eritishda yoki burchak chokni bajarishda burchak  $\beta$  N/s nisbatga erish chuqurligi plastina qalinligiga, erish shakli va uning eniga bog‘liq bo‘ladi. N/s dan  $\beta$  ni bog‘liqlik xaraktyeri 2.66- rasmida ko‘rsatilgan.

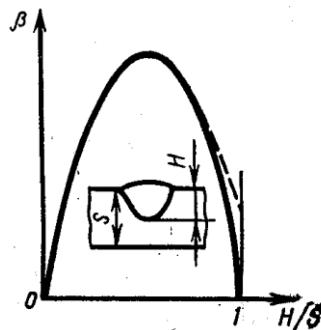

**2.66- rasm.** N/s dan  $\beta$  ni bog‘liqlik xaraktyeri.

4. Payvandlanayotgan listlar yuzasi bo‘ylab perpendikulyar yo‘nalgan chok zonasidagi ko‘chish  $\omega$ , ular  $\Delta_z$  siljish hosil qiladi.  $\omega$  ko‘chishlar ko‘p hollarda uncha qalin bo‘lmagan metallarni payvandlashda paydo bo‘ladi. Payvandlash bilan kechadigan metallni qizdirilishi uni kengayishini va vaqtinchalik qisish kuchlanishini paydo qiladi. Ingichka (1 mm gacha bo‘lgan) myetallarda turg‘unlik yo‘qolishi mumkin – bitta qirra ikkinchi qirraga nisbatan siljiydi, va bu holat chok bilan turg‘unlanadi. Shu sababli  $\Delta_z$  siljish paydo bo‘ladi. Payvandlash jarayonida qalinligi bo‘ylab notyekis qizdirilishi tunukani egilishiga olib kyeladi. Agar bitta tunuka shu sabali ko‘chsa, ikkinchisi esa ko‘chmasa, bu holatda ham  $\Delta_z$  siljish paydo bo‘ladi.


5. Siljish deformaiyalari  $\gamma_{xy}$ , payvand birikmalarda  $\Delta_x$  siljishni paydo qiladi. Payvandlashda qizdirish zonasida payvandlanayotgan plastinalarning nuqtalari  $x$  o‘qi bo‘ylab siljiydi.

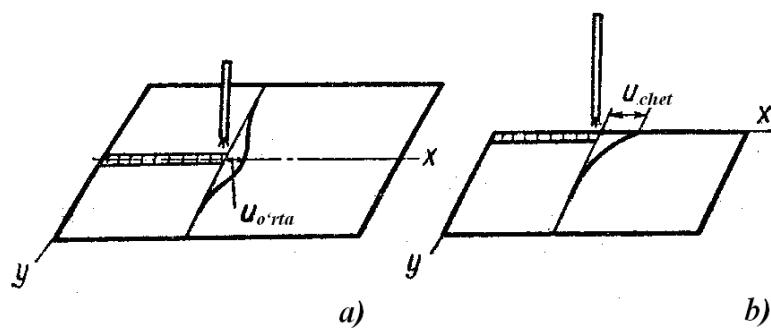

**2.67- rasm.** Issiqlik manbai oldida *u* ni plastinani o‘rtasida (*a*) yoki chetida (*b*) siljishi.

Qizdirish manbai oldida ular bitta yo‘nalishda siljiydi, qizdirish manbai orqasida esa qarama – qarshi yo‘nalish bo‘yicha xarakat qiladi. *u* maksimal siljish turlidir – qirralarda eng katta. Bir xil harorat maydonlarida plastina chetlarining  $u_{chet}$  maksimal siljishi, taxminan qizdirish manbai xolat nuqtasida, 1,5 martaga  $u_{o^{‘}rta}$  plastina o‘rtasining maksimal siljishidan katta (2.67- rasm qarang).

**Uchma-uch birikmalarni payvandlashdagi deformasiya va kuchlanishlar.** Davomiyligi jihatidan payvandlash kuchlanishlari texnologik va qoldiq kuchlanishlarga bo‘linadi. Texnologik kuchlanishlar payvandlash vaqtida (haroratning o‘zgarishi jarayonida), qoldiq kuchlanishlar esa payvandlash tamom bo‘lib, buyum to‘la sovigandan keyin paydo bo‘ladi. Ta’sir yo‘nalishi jihatidan choc o‘qiga parallel joylashgan bo‘ylama va choc o‘qiga ko‘ndalang, chiziqli payvandlash kuchlanishlari bo‘ladi (2.68- rasm).

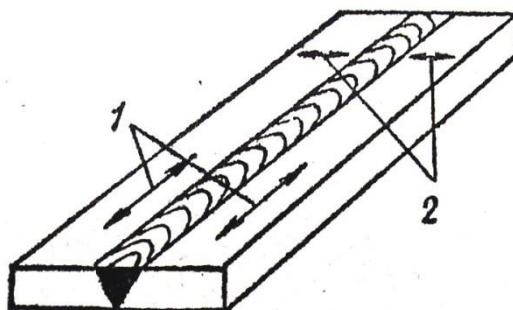


**2.68- rasm.** Uchma-uch biriktirishdagi kuchlanishlar:

1 - bo‘ylama; 2 - ko‘ndalang.

Bo‘ylama kuchlanishlar uchma-uch chocda shunday taqsimlanadiki, uning chyekkalarida choc metalining cho‘kishi erkin bo‘lgani uchun kuchlanishlar kichik bo‘ladi, o‘rta qismida esa anchagina katta qiymatga erishib, oquvchanlik chyegarasiga yetadi (2.69- rasm). Uchma-uch payvandlashda chocning bo‘ylama qisqarishlari faqat bo‘ylama emas, shu bilan birga ko‘ndalang kuchlanishlar ham hosil qiladi, chunki dyeformasiyalangan («bukilgan») listlar to‘g‘rilarishga


intiladi. Shuning uchun payvandlangan listlarning o'rta qismlarida cho'zilish kuchlanishlari, chyekkalarida esa siqilish kuchlanishlari vujudga kiyeladi.

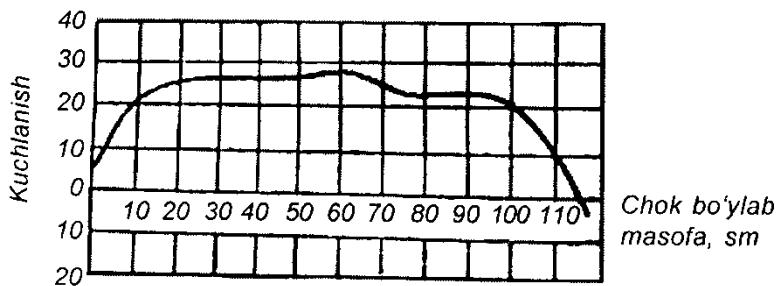

**2.69- rasm.** Biriktirish choki uzunligi bo'y lab qoldiq kuchlanishlarning taqsimlanish tavsifi.

Payvandlashning tyexnologik jarayonini ishlab chiqishda choklarning ko'ndalang va bo'ylama cho'kishini, albatta nazarga olish kyerak. 6 mm gacha qalinlikdagi myetallni payvandlashda asosan katta deformasiyalar vujudga kiyeladi, qoldiq kuchlanishlar esa kichik bo'ladi.


**Tavrli birikmalarni payvandlashda deformasiya va kuchlanishlar.** Tavr kesimiga ega bo'lgan (ikki listdan iborat bo'lgan) payvand konstruksiyalarida bo'ylama va ko'ndalang kuchlanishlar va qisqarishlar ta'sirida tavrning devori va belbog'i deformasiyalanadi (2.70- rasm), tavr bo'yiga egiladi (2.71- rasm).

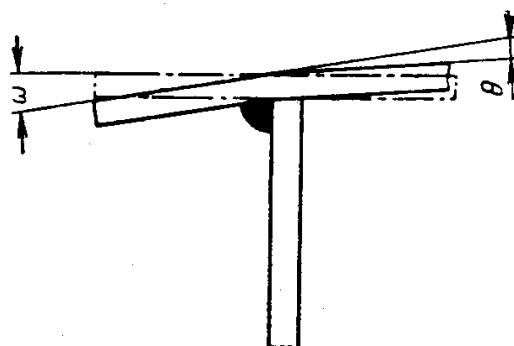

**2.70 - rasm.** Tavr belbog'ining buralishi va bukilishi.

Bunday deformasiyalarining kattaligi tavr devori va belbog'ining o'lchamlari munosabatiga, payvand choklarning qanday tartibda qo'yilishiga, pogon enyergiya kattaligiga, tavrli kesimning mahkamlanish sharoitlariga va boshqalarga bog'lik.

Vertikal devorining byelbog'i qancha yupqa va keng bo'lsa, payvandlanayotgan tavrning bo'ylama kuchlanishlari shuncha katta bo'ladi.

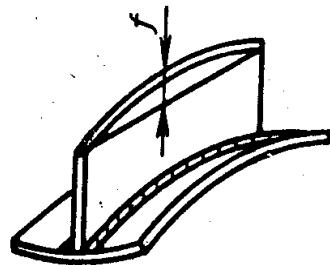

**2.71- rasm.** Payvand tavrning deformasiyalanish chizmasi.

Bo'ylama chokni 1 payvandlashdan so'ng (2.72- rasm)  $P_{cho'k}$  qoldiq kuch paydo bo'ladi, bu esa tavrni qisqarishini hosil qiladi, u quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$\Delta_{bo'y} = P_{cho'k} l / (EF),$$


moment esa

$$M = P_{cho'k} e_1$$

$P_{cho'k}$  kuchdan moment fegilishni paydo qiladi:

$$f = P_{cho'k} e_1 l^2 / (8EJ_1),$$

Bu yerda  $F$  – devor va belbog'ning yig'indi maydoni,  $J_1$  – og'irliq markazidan o'tivchi 1-1 o'qqa nisbatan tavr maydonining inersiya momyenti.

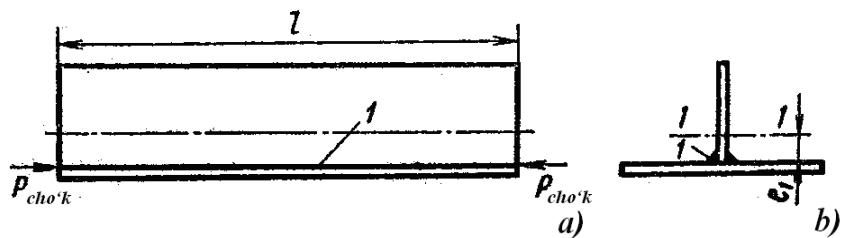

**2.72- rasm.** Payvand tavr.

### 3.4. Materialarga deformatsiyani bartaraf etishda yangi usullar va texnologiyalar

Payvandlashdagi kuchlanishlar, deformasiyalar va qo'chishlarni kamaytirish uchun quyidagilarni amalga oshirsa maqsadga muvofiq bo'ladi:

- payvandlash uzellarini rasional konstruksiyalash;

- yig‘ish va payvandlashning zamonaviy texnologiyasini qo‘llash;
- deformasiyalarni muvozanatlash;
- teskari deformasiyalar usullarini qo‘llash;
- buyumlar qismlarini yig‘ish va payvandlashni konduktorlarda bajarish;
- chok atrofi va choklar zonalarini bolg‘alash;
- konstruksiyalarni payvandlashdan so‘ng mexanikaviy va termik to‘g‘rilash.

**Payvandlash uzellarini rasional konstruksiyalash.** Payvand konstruksiyalarining ish chizmalarini payvandlashdagi kuchlanish va deformasiyalarni kamaytirishga doir choralar ni nazarga olgan holda tayyorlash kerak. Buning uchun payvand birikmalar shunday konstruksiyalanadiki, bunda eritib qoplangan metall hajmi minimal bo‘lsin. Masalan, metall qalinligi 12 mm dan ortiq bo‘lganda payvandlanadigan chekkalarni X-simon qilib tayyorlash kerak. Bu maqsadda uzilishli (uzuq-uzuq) chokli birikmalarni kichik kyesimli tutashchoklar bilan almashtiriladi. Uchma-uch choklarni ochilish burchagi va oralig‘i minimal holda payvandlanadi. Kesimlar keskin o‘tadigan qilinmaydi, ko‘pincha uchma-uch biriktiriladi va payvand choklarining bir joyiga to‘planib qolishga, bir-birini kesib o‘tishga yo‘l qo‘yilmaydi.

**Yig‘ish va payvandlash texnologiyasi.** Payvandlash uchun yig‘ish, payvandlash usuli, payvandlash ryejimi va uning uzunligi va kesimi bo‘ylab choklarning ketma-ketligi payvandlashda hosil bo‘ladigan deformasiya va kuchlanishlar kattaligiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Konstruksiyalar va buyumlarda qoldiq deformasiyalar va kuchlanishlarni kamaytirish uchun ularni yig‘ishda iloji boricha bir-biriga mahkamlab bog‘langan uzyellar va ulanish joylari bo‘lishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Mahkamlangan detallarning harakatlanuvchanligini ta’minlash uchun ponasimon markazlovchi va boshqa turdagи yig‘ish moslamalaridan foydalaniadi.


Qoldiq dyeformasiyalar va kuchlanishlarning hosil bo‘lishiga payvandlash usuli katta ta’sir ko‘rsatadi.

Payvandlash kuchlanishlar va qoldiq deformasiyalarning kattaligi va xaraktyeriga pogon enyergiya va payvandlash ryejimi ta’sir ko‘rsatadi. Chok

kyesimining kattalishishi odatda dyeformasiyalarning ortishiga sabab bo‘ladi. Qoldiq dyeformasiyalar va kuchlanishlarning kattaligi choklarning birikma bo‘yi va kyesim bo‘ylab qay tartibida tushirilishiga ham bog‘lik. Masalan, list konstruksiyalarni payvandlashda dastlab alohida poyaslarni ko‘ndalang choklar bilan birlashtirib olinadi va so‘ngra poyaslar o‘zaro birlashtiriladi (payvandlanadi).

**Deformasiyalarni muvozanatlash.** Bu usulning mohiyati shundaki, unda choklarni tushirish tartibini oldingi choklarni tushirishda hosil bo‘lgan dyeformasiyalar kyeyingi chokni tushirishda kamayadigan qilib tanlanadi. Bu usul o‘zaksimon konstruksiyalarni va simmyetrik kyesimli dyetallarni payvandlashda kyeng qo‘llaniladi.

**Teskari deformasiyalar.** Konstruksiya yoki elemeyentni payvandlash oldidan qoldiq deformasiyani kamaytirish uchun sun’iy ravishda oldindan payvandlash vaqtida yuzaga keladigan deformasiyaga teskari ishorali deformasiya hosil qilinadi. 4.12- rasmda tyeskari dyeformasiyadan foydalanishga oid ba’zi misollar keltirilgan.

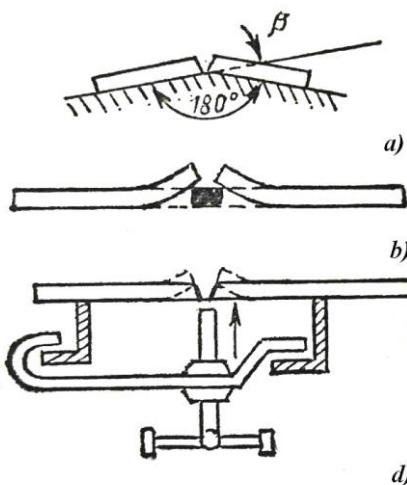


**2.74-rasm. Teskari bukilish hosil qilish sxemasi:**

a - yupqa erkin listlar; b - keng erkin listlar; d - mahkamlangan listlar.

**Qattiq mahkamlash.** (2.75- rasm). Agar  $600^{\circ}\text{S}$  dan ortiq haroratgacha qizish zonasi payvandlanayotgan element umumiy kengligining 0,15 qismidan ortmasa, mahkamlab payvandlashda mahkamlamasdan payvandlashdagidan ko‘ra payvand deformasiyalari kamroq bo‘ladi. Agar qizish zonasi list kengligiga nisbatan 0,15

dan katta bo'lsa, u holda qattiq mahkamlash deformasiyalarni kamaytirmaydi, balki aksincha ularni erkin holatda payvandlashdagidan ko'ra ko'paytirib yuborishi mumkin.

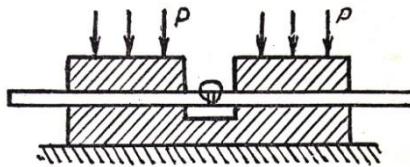

**2.75-rasm. Listlarni qattiq mahkamlash sxemasi.**

**Choklarni va chok atrofi zonalarini bolg'alash.** Bolg'alash kuchlanish va deformasiyalarning kamayishga yordam beradi. Bolg'alashda quyidagi shartlarga rioxqa qilish kyerak:

- ko'p qatlamli payvandlashda qatlam-qatlam qilib bolg'alanadi, birinchi va oxirgi qatlam bolg'alanmaydi;
- bolg'alashni chokning 150-200 mm uzunlikdagi xududida payvandlangan hamon yoki 150-200°C qizigani hamon bajarish kerak;
- 16 mm dan yo'g'on metallni payvandlashda chok atrofi zonasidagi metallni ham bolg'alash kerak.

**Payvandlanadigan buyumni umumiyl yumshatish.** Bu usul payvandlanadigan chok yaqinida toblangan zonalar hosil qiladigan (ayniqsa payvandlanadigan metall yo'g'on bo'lganda)

Po'latlar uchun va ishorasi o'zgaruvchan yuklamada ishlaydi, konstruksiyalarni payvandlashda qo'llaniladi.

**Konstruksiyalarni payvandlagandan so'ng mexanikaviy to'g'rilaish.** Metall sovuq yoki issiq holatida zarbiy yoki statik yuklama berish yo'li bilan to'g'rilanadi.

**Konstruksiya va buyumlarni payvandlashdan so'ng termik to'g'rilaish.** Bunday to'g'rilaish chokning orqa tomonidan valiklar qo'yish yoki bir konstruksiya uchun maxsus qizdirish yo'li bilan bajariladi. Berilgan loyiha o'lchamidagi payvand konstruksiyalarni olish uchun payvand choklarining cho'kishini nazarga

olish (qo‘yim qoldirish) kerak. 8–16 mm qalnlikdagi list yoki prokatning bitta ko‘ndalang uchma-uch choki bunday qo‘yim 1 mm atrofida bo‘lishi kerak.

### **Nazorat savollari**

1. Kuchlanishlar va deformasiyalar qanday tasniflanadi?
2. Kuchlanishlar va deformasiyalarni qanday sabablar keltirib chiqaradi?
3. Nazorat deformasiyalar harorat deformasiyalardan nima bilan farq qiladi?
4. Payvandlashda plastik deformasiyalar zonasining kengligi nima?
5. Qoldiq kuchlanish va deformatsiyalarni kamaytirishda qanday termik ishlov berish qo‘llaniladi?
6. Payvandlashdan xosil bo‘lgan kuchlanish va deformatsiyalarni kamaytirish uchun qanday chora-tadbirlar qo‘llash mumkin?

### **Adabiyotlar ro‘yxati**

1. John Hicks. Welded joint design. Cambridge. 2005, 154p.
2. Abdullaev M.A., Dunyashin N.S., Ermakov Z.D. Payvand birikmalarning turlari, quchlanishlar va deformatsiyalari. Darslik – T.: Reliable print, 2015.
3. Абдалов М.А., Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д., Абдалов М.М. Технология и оборудование сварки плавлением. Учебник – Т.: Komron press, 2014 – 460 с.
4. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag‘ishlangan majlisidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // “Xalq so‘zi” gazetasi. 2017 y., 16 yanvar, №11.
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.- T.: O‘zbekiston, 2017. 46 b.
6. Абдуллаев М.А., Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д. Конспект лекций по дисциплине «Проектирование сварных конструкций» - Т.:ТГТУ, 2008 – 160с

## IV. AMALIY MASHG‘ULOT MATERIALLARI

### 1-amaliy mashg‘ulot

#### Metall konstruktsiyalarni mustaxkamlik va bardoshlilikga xisoblashning usullari

**Ishning maqsadi:** Elektr yoyli payvand qilingan uchma-uch payvand birikma va ustma-ust payvand birikmalarni mustaxkamlikka xisoblash usullari xaqidagi bilimlarni chuqurlashtirish, ular ishonchliliginin ta'minlash ko'nikmalarini rivojlantirish

Po'lat konstruktsiyalarni xisoblashda bir xil kuchga ega bo'lgan ikki usul qo'llaniladi. Bular chegara xolat usuli va ruxsat etilgan kuchlanishlar usulidir. Birinchi usul asosan turli xil sanoat va fuqaro inshootlarini loyixalashda qo'llaniladi. Misol sifatida temiryo'l, avtomobil va shaxar ko'priklari, uy-joy binolari po'lat karkasi, ishlab chiqarish tsexlari tomlarini keltirish mumkin.

Ikkinci usul mashinaso'zlik konstruksiyalarini mustaxkamlikka xisoblash uchun qollaniladi:

**Payvand konstruksiyalarini chegara xolat usuli bo'yicha xisoblash.** Bu usul bo'yicha po'lat konstruktsiyalarni xisoblashda ikki xolat chegarasi qo'llaniladi:

a) konstruksiya ko'taruvchanlik qobiliyatini aniqlovchi birinchi xolat chegarasi (mustaxkamlik, turg'unlik yoki bardoshlilik).

b) konstruksiya eng katta deformatsiya bilan cheklangan ikkinchi xolat chegarasi: statik yuklanishdagi egilish yoki dinamik yuklanishdagi tebranishlar.

Konstruksiya va elementlar ish qobiliyati shartini umumiy xolda birinchi xolat chegarasi bo'yicha xisoblashda quyidagi formula bilan ifodalash mumkin:

$$N^P \leq \Phi \quad (1.22)$$

$N^P$  – xisobiy yuklanishlar majmui eng xavfli xolati ta'sirida konstruksiya qirqimidagi xisobiy kuch faktori ( $P^P$ ,  $q^P$  va  $x.k$ ).

$\Phi$  – konstruksiya yuk ko'taruvchanligi.

$N^P$  kattaligi umumiy bo'lib, bo'ylama kuch, eguvchi moment yoki kesuvchi kuchni ifodalaydi va mos ravishda kilogramm - kuch, yoki kilogramm – kuch -

santimetr o'lchov birligi qo'llaniladi.  $\Phi$  konstruksiya geometrik o'lchamlari, material qarshiligi va ish sharoitiga bog'liq kattalik xisoblanadi.

Konstruksiya elementi yoki qirqimini xisoblash uchun umumiyl boshlang'ich formula quyidagi ko'rinishga ega

$$N^P \leq mR\theta \quad (1.23)$$

$m$ -yuklanish xususiyati, muxit o'zgaruvchanligini xisobga oluvchi ish sharoiti koeffisiyenti(5 ilova)

$R = k\sigma$  –xisobiy material qarshiligi, kgk/sm<sup>2</sup>

$k$ -metall birjinslilik koeffisiyenti bo'lib, kamuglerodli po'lat uchun (Ct0-Ct4) – 0,9, kamlegirlangan po'lat uchun – 0,85.

$\sigma_T$  –materialning normal qarshiligi-oquvchanlik chegarasi, kg/sm<sup>2</sup>

$\theta$  – qirqim geometrik tavsifi (yuza-sm<sup>2</sup>, qarshilik momenti-sm<sup>3</sup>).

Ba'zi po'latlar, alyuminiy va alyuminiy qotishmalari uchun xisobiy qarshilik qiymatlari 9,10 va 11 ilovalarda berilgan.

$P^P$  va  $q^P$  xisobiy yuklanishni me'yoriy  $P^H$ ,  $q^H$  yuklanishni mos ravishda  $n$  o'ta yuklanish koeffisiyentiga ko'paytirish bilan aniqlanadi (6 ilova).

$$P_1^P = P_1^H n_1; \quad q_2^P = q_2^H n_2. \quad (1.24)$$

Xar bir turdag'i yuklanish uchun  $n_1$  va  $n_2$  o'ta yuklanish koeffisiyenti turli xil bo'lishi mumkin. Ular xar bir xaqiqiy yuklanishni me'yoriy yuklanishga nisbatan ortishini xisobga oladi. Agar ixtiyoriy turdag'i yuklanishni ikkiga ajratib, biri  $N_i^P$  ifodalaydi( $P_1^P$ ,  $P_2^P$ ,  $q_3^P$ ) ikkinchi qismi esa  $N_i^n$  me'yoriy yuklanishdan xosil bo'ladigan kuchni aks ettiradi( $P_1^P$ ,  $P_2^P$ ,  $q_3^P$ ).

$$N_1^P = N_1^H n_1;$$

$$N_2^P = N_2^H n_2;$$

.....

$$N_t^P = N_t^H n_t; \quad N_1^P = \sum_{i=1}^t N_i^H n_i. \quad (1.25)$$

(1.22) formulaga (1.23) qo'yilsa, quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\frac{\sum_{i=1}^t N_i^H n_i}{\theta} \leq mR \quad (1.26)$$

Agar soddalashtirish uchun bir turdag'i yuklanish ta'sir etishi qabul qilinsa, unda  $n=const$  bo'ladi, buning natijasida yuqoridagi formula quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$\frac{n \sum_{i=1}^t N_i^H}{\theta} \leq mR$$

Bundan esa

$$\frac{\sum_{i=1}^t N_i^H}{\theta} = \sigma_H \text{ va } R = k \sigma_T, \quad (1.27)$$

$$\text{Unday xolda } \sigma_H \leq \frac{km}{n} \sigma_T$$

$\frac{n}{km} = k_z$  kattalik normal  $\sigma_T$  oquvchanlik chegarasiga nisbatan mustaxkamlik zaxirasi koeffisiyenti xisoblanadi.

Shunday qilib, konstruksiyalarni xolat chegarasi usuli boyicha xisoblashda umumiy mustaxkamlik zaxirasi koeffisiyenti kiritilmaydi, uni zaxira koeffisiyentining turli qiymatlarini xosil qiluvchi  $n$ ,  $R$ ,  $m$  koeffisiyentlari bilan almashtiriladi.

Konstruksiya elementlarini birinchi xolat chegarasi bo'yicha xisoblash uchun asosiy formulalar:

1) Markazi boyicha cho'zilgan elementlarni mustaxkamlikka tekshirish

$$\sigma = \frac{N^p}{F} \leq mR \quad (1.28)$$

$\sigma$  – konstruksiya elementida xisobiy kuch ta'siridan normal kuchlanish, kg/sm<sup>2</sup>

$F$ -element ko'ndalang qirqimini yuzasi, sm<sup>2</sup>

2) Egiluvchi elementlarni mustaxkamlikka tekshirish

$$\sigma = \frac{M^P}{W} \leq mR \quad (1.29)$$

$$\tau = \frac{Q^P S}{J \delta} \leq mR_{o,r} \quad (1.30)$$

W-element ko'ndalang qirqimi qarshilik momenti,  $\text{sm}^3$

$\tau$  – konstruksiya elementida xisobiy kuch ta'siridan urinma kuchlanish,  $\text{kg/sm}^2$

S-qirqim surilgan qismini neytral o'qqa nisbatan statik momenti,  $\text{sm}^3$ .

J-neytral o'qga nisbatan qirqimning inersiya momenti,  $\text{sm}^4$ .

$\delta$  – qirqim qalinligi, sm.

3) Markazi bo'yicha siqilgan yoki egiluvchi elementlarni turg'unlikka tekshirish.

$$\sigma = \frac{\frac{N^p}{F}}{F} \leq m\varphi R \quad (1.31)$$

$$\sigma = \frac{\frac{M^P}{W}}{W} \leq m\varphi_\delta R \quad (1.32)$$

$\varphi$  – bo'ylama egilish koeffisiyenti.

$\varphi_\delta$  – egiluvchi elementlarni umumiy turg'unlikka tekshirishda ish qobiliyatini kamaytirish koeffisiyenti.

4) Kesilishga ishslaydigan elementlarni mustaxkamlikka tekshirish

$$\tau = \frac{\frac{Q^p S}{J\delta}}{J\delta} \leq mR_{otr} \quad (1.33)$$

5) Bir vaqtda normal  $\delta$  va urinma  $\tau$  kuchlanish ta'sirida murakkab kuchlangan xolatda bo'lган elementlarni mustaxkamlika tekshirish

$$\sigma_{ekv} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq mR \quad (1.34)$$

$\sigma_{ekv}$  – ekvivalent kuchlanish,  $\text{kg/sm}^2$

6) Ikki o'qli kuchlanish xolatida bolgan qobiqlarni mustaxkamlikka tekshirishda

$$\begin{cases} \sigma_{ekv} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2} \leq mR; \\ \sigma_1 \leq mR; \quad \sigma_2 = mR. \end{cases} \quad (1.35)$$

$\sigma_1, \sigma_2$  – mos ravishda meridional va xalqali kuchlanishlar.

Ikkinchi holat chegarasi bo'yicha konstruksiya yetarli darajadagi bikrlik talab qilinadi. Nisbiy deformatsiya qiymati ruxsat etilgan qiymatdan katta bo'lishiga ruxsat etilmaydi. O'q chiziq bo'yicha kuch ta'sirida bo'lган elementlar

uchun konstruksiya egiluvchanligi ruxsat etilgan qiymatdan kichik bo'lishi sharti qo'yiladi.

$$\lambda = \frac{l_p}{r_{min}} \leq [\lambda] \quad (1.36)$$

$l_p$ - element xisobiy uzunligi, sm.

$r_{min}$ -element qirqimi eng kichik inersiya radiusi, sm.

$[\lambda]$ -element ruxsat etilgan egiluvchanligi (16 ilova).

Egiluvchi elementlar uchun  $\frac{f}{l}$  nisbiy egilish qiymati  $\frac{1}{n_0}$ -ruxsat etilgan nisbiy egilishdan o'rтиq bo'lmasligi kerak, ya'ni

$$\frac{f}{l} \leq \frac{1}{n_0}, \quad (1.37)$$

$f$ -egilish;

$l$ -ustunlar oralig'i uzunligi.

Bunda deformatsiyani aniqlashda ortiqcha yuklanish xolati xisobga olinmaydi, ya'ni  $n=1$  bo'ladi.

**Payvand konstruksiyalarni ruxsat etilgan kuchlanishlar usuli bo'yicha xisoblash.** Bu usul xolat chegarasi bo'yicha xisoblash usulini xususiy ko'rinishi bo'lib, konstruksiyaga ta'sir etuvchi barcha yuklanishlar uchun o'ta yuklanish koeffisiyentlari  $n_1, n_2, \dots, n_i$  bir xil qilib o'linadi.

Shunda  $R$  va  $m$  qiymatlari doimiy qilib o'linsa,

$$\sigma = \frac{km}{n} \sigma_T = \frac{\sigma_T}{k_z} = [\sigma] \quad (1.38)$$

$[\sigma]$ -ruxsat etilgan kuchlanish

$k_z$  – mustaxkamlik zaxira koeffisiyenti,  $k_z = 1,4 \div 1,6$ .

Ruxsat etilgan kuchlanishlar bo'yicha xisoblashda asosiy formula quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

1) Siqilgan yoki cho'zilgan elementlarni mustaxkamlikka tekshirish.

$$\sigma = \frac{P}{F} \leq [\sigma] \quad (1.39)$$

$P$ -qirqimda o'q chiziq bo'yicha ta'sir qiluvchi kuch.

2) Egiluvchi elementlarni mustaxkamlikka tekshirish.

$$\sigma = \frac{M}{W} \leq [\sigma] \quad (1.40)$$

$$\tau = \frac{Q_S}{J\delta} \leq [\tau] \quad (1.41)$$

3) Markazi bo'yicha siqilgan yoki egilgan elementlarni turg'unlikka tekshirish.

$$\begin{cases} \sigma = \frac{P}{F} \leq [\sigma]\varphi \\ \sigma = \frac{M}{W} \leq [\sigma]\varphi_0 \end{cases} \quad (1.42)$$

$M$ -qirqimdagagi ta'sir etuvchi eguvchi moment.

$Q$ -qirqimdagagi kesuvchi kuch.

4) Kesilishga ishlaydigan elementlarni mustaxkamligini tekshirish (kuchlanishlar qirqimda bir tekis taqsimlangan deb xisoblanadi).

$$\tau = \frac{Q}{F_{otr}} \leq [\tau]. \quad (1.43)$$

5) Bir vaqtida  $\sigma$  normal va  $\tau$  urinma kuchlanish ta'sirida bo'lgan murakkab kuchlangan elementlar mustaxkamligini tekshirish.

$$\sigma_{ekv} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma]. \quad (1.44)$$

6) ikki o'qli kuchlangan xolatda bo'lgan qobiqlarni mustaxkamligini tekshirish.

$$\begin{cases} \sigma_{ekv} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2} \leq [\sigma]; \\ \sigma_1 \leq [\sigma]; \sigma_2 = [\sigma]. \end{cases} \quad (1.45)$$

$\sigma_1$  va  $\sigma_2$  –mos ravishda meridional va xalqali kuchlanishlar.

Bu usul bo'yicha konstruksiyani zarur bikrlik sharti (1.36) va (1.37) formula bilan ta'minlanadi.

Yupqa devorli berk profillarni burilishidagi urinma kuchlanishlarni quyidagi ifodadan aniqlash mumkin

$$\tau = \frac{M_{kp}}{W_p} \quad (1.46)$$

yoki (1.15) formulani xisobga olib

$$\tau = \frac{M_{kp}}{2\delta\Omega}$$

$M_{kp}$  – burovchi moment, kg·sm;

$\delta$ - profil devori qalinligi, sm;

$\Omega$ - profil o'rta chizig'i bilan cheklangan yuza, sm<sup>2</sup>

$W_p$  –qutbli qarshilik momenti, sm<sup>3</sup>

## Nazorat savollari

1. Payvand konstruksiyalarini chegara xolat usuli bo'yicha xisoblash mohiyati qanday?
2. Ruxsat etilgan kuchlanishlar usuli bo'yicha xisoblash qanday amalga oshiriladi?
3. Teng mustaxkamlikka xisoblash qanday amalga oshiriladi?

## 2-amaliy mashg'ulot

### **Elektr yoyli payvandlangan birikmalarni statik mustaxkamlikka hisoblash**

*Ishning maqsadi:* Elektr yoyli payvand qilingan uchma-uch payvand birikma va ustma-ust payvand birikmalarni mustaxkamlikka xisoblash usullari xaqidagi bilimlarni chuqurlashtirish, ular ishonchliligin ta'minlash ko'nikmalarini rivojlantirish

#### **Uslubiy va moddiy ta'minot:**

\* uslubiy ko'rsatmalar;

\* chizg'ich;

\* kalkulyatorlar.

Bo'ylama cho'zuvchi yoki siquvchi kuchlar ta'siri ostida bo'lgan uchma-uch payvand birikmalarda payvandlash usuli va choklarni nazorat qilishda qabul qilingan nazorat usuliga qarab, to'g'ri yoki qiya choklar belgilanishi mumkin (17-rasm).

Flyus ostida avtomatik va yarimavtomatik payvandlash, ximoya gazi muxitida avtomatik va yarimavtomatik payvandlash, shuningdek yuqori sifatli elektrodlar bilan payvandlangan payvand choklar asosiy metall bilan bir xil

bo‘lgan xisobiy qarshilik va ruxsat etilgan kuchlanishlarga ega bo‘ladi. Bunday xolda payvand chok metall qalinligi bo‘yicha to‘liq eritib payvandlansa va chok boshi va oxiri texnologik plankalarda bajarilsa, payvand chok to‘g‘ri chiziqli ko‘rinishda bajariladi va bunday birikmalar mustaxkamligi asosiy metall bilan teng mustaxkamlikka ega bo‘ladi.

Agar yarimavtomatik va dastaki yoyli payvandlashda tashqi ko‘rish, chokni o‘lchash kabi nazorat usullari qo‘llanilsa yoki payvand chok metallni to‘liq qalinligi bo‘yicha payvandlamasa, bunday xolda payvand konstruksiyalarni loyihalash me’yorlari bo‘yicha to‘g‘ri yoki qiya chiziqli choklar qo‘llaniladi va ular mustaxkamligi quyidagi formulalar yordamida tekshiriladi.

1. Cho‘zilish ta’sirida bo‘lgan to‘g‘ri chiziqli chok (17,a - rasm)

$$\sigma_{uu} = \frac{P}{F_{uu}} = \frac{P}{\delta l} \leq [\sigma'] \sigma_{uu} = \frac{N^p}{\delta l} \leq mR_p' \quad (2.1)$$

Siquvchi kuch ta’sirida bo‘lganda

$$\sigma_{uu} = \frac{P}{F_{uu}} = \frac{P}{\delta l} \leq [\sigma']_c, \quad \sigma_{uu} = \frac{N^p}{\delta l} \leq mR_c \quad (2.2);$$

Egilishda ishlayotgan chok

$$\sigma_{uu} = \frac{M}{W_{uu}} = \frac{6M}{\delta l^2} \leq [\sigma']_p \sigma_{uu} = \frac{M^p}{W_{uu}} = \frac{6M^p}{\delta l^2} \leq mR_p' \quad (2.3)$$

Kesuvchi kuch ta’sirida bo‘lganda (17,b - rasm)

$$\tau_{uu} = \frac{QS_{uu}}{J_{uu}\delta} \leq [\tau]; \quad \tau_{uu} = \frac{Q^p S_{uu}}{J_{uu}\delta} \leq mR_{cp} \quad (2.4)$$


2. Qiya chiziqli choklar (17, d - rasm)

$$\sigma_{\vartheta\kappa\sigma} = \sqrt{\sigma_{uu}^2 + 3\tau_{uu}^2} \leq [\sigma']_p \quad (2.5)$$

$$\sigma_{uu} = \frac{Psina}{\delta l} \leq [\sigma']_p; \quad \tau_{uu} = \frac{Pcos\alpha}{\delta l} \leq [\tau]$$

$$\sigma_{\vartheta\kappa\sigma} = \sqrt{\sigma_{uu}^2 + 3\tau_{uu}^2} \leq mR_p' \quad (2.6)$$

$$\sigma_{uu} = \frac{nPsina}{\delta l} \leq mR_p'; \quad \tau_{uu} = \frac{nPcos\alpha}{\delta l} \leq mR_{cp}'$$

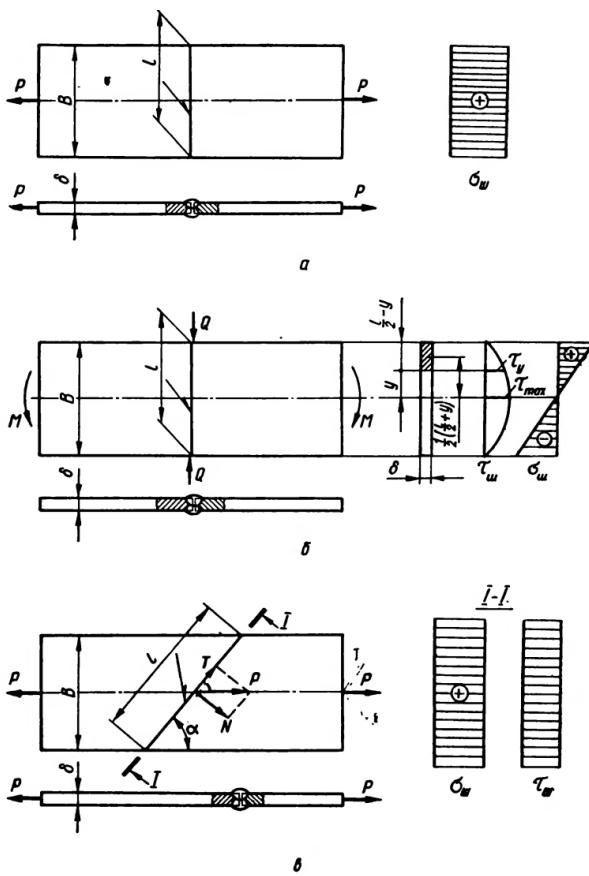

17- rasm. Uchma-uch birikmani xisoblash.

Bu formulalarda quyidagi belgilashlar qabul qilingan:

$N^p$ ,  $M^p$ ,  $Q^p$  – qirqimda ta’sir etuvchi xisobiy kuchlar (mos ravishda bo‘ylama kuch, eguvchi moment, kesuvchi kuch);

$N$ ,  $M$ ,  $Q$  – qirqimda ta’sir etuvchi xaqiqiy (me’yoriy) kuchlar (mos ravishda bo‘ylama kuch, eguvchi moment, kesuvchi kuch);

$F_{ch}$ ,  $W_{ch}$ ,  $I_{ch}$  - mos ravishda payvand chok qirqimi yuzasi, qarshilik moment, inersiya moment.

$$F_{ch} = l\delta; \quad W_{ch} = \frac{\delta l^2}{6}; \quad J_{ch} = \frac{\delta l^3}{12};$$

S – payvand chok qirqimini neytral o‘qiga nisbatan statik moment (17,v-rasm);

1 – chok xisobiy uzunligi;


$\delta$  – chok xisobiy qalinligi;

$\alpha$  – bo‘ylama kuch yo‘nalishi va qiya chok o‘q chizig‘i orasidagi burchak.

Agar payvand chok boshi va oxiri texnologik plankada bajarilgan bo'lsa, chokni 1 xisobiy uzunligi xaqiqiysiga teng qabul qilinadi. Agar texnologik plankalar qo'llanilmasa, chokning xisobiy uzunligi 10 mm kamaytiriladi, ya'ni  $l=l_x - 10$ . Agar chok to'liq eritib payvandlangan bo'lsa, xisobiy  $\delta$  chok qalinligi asosiy metall qalinligiga teng qabul qilinadi. Agar chok metallni qalinligidan kam darajada payvandlangan bo'lsa,  $\delta$  payvand qalinligi xaqiqiy qalinlikka teng qabul qilinadi.

Ustma-ust birikmalar burchakli choklar yordamida bajariladigan birikmalarning bir turi xisoblanadi. Ustma-ust birikmalar bir o'tishli yoki ko'p o'tishli avtomatik, yarimavtomatik va dastaki payvandlash bilan bajariladi. Bu asosiy metallda xar xil erish chuqurligi xosil bo'lishiga olib keladi (31,a,b,d - rasm).

Burchak choklar tashqi ko'rinishi bo'yicha normal, botiq va qavariq shaklda bo'ladi. Ba'zida burchak choklar notekis katetlar bilan bajariladi.

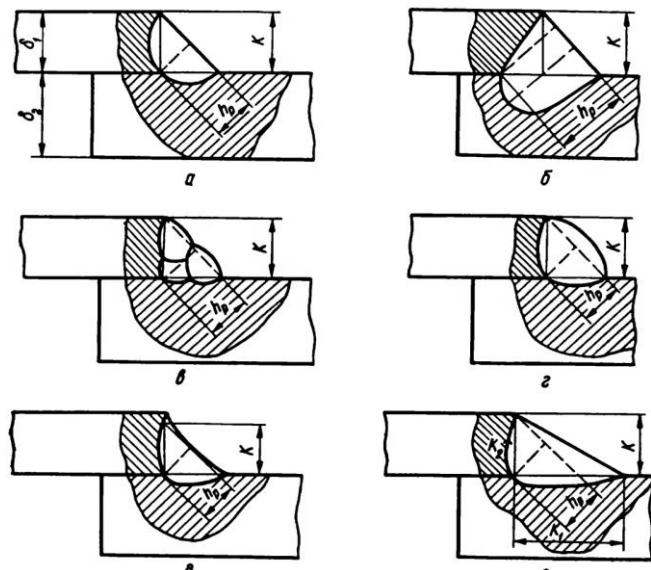

**31-rasm.** Payvandlangan ustma-ust birikmalar.

Burchak chok yuzasi chok xisobiy qalinligi  $h_p$  va uning uzunligi  $l$  ga bog'liq bo'ladi (31-rasm). Payvand chok xisobiy qalinligi uni bajarish usuli, turiga bog'liq bog'liq va chok kateti bilan quyidagicha bog'langan.

$$h_p = \beta K$$

$\beta$  – burchak chok xisobiy qalinligini aniqlash koeffisienti bo‘lib, u payvandlash turiga bog‘lik bo‘ladi.

$\beta = 1.0$ – avtomatik bir o‘tishli payvandlash uchun (31,b-rasm).

$\beta = 0.8$ – yarimavtomatik bir o‘tishli payvandlash uchun.

$\beta = 0.7$ – dastakli payvandlash (31,a - rasm), shuningdek ko‘p o‘tishli avtomatik va yarim avtomatik payvandlash uchun(31,d - rasm).

$K$  – burchak chok kateti(31,d,c,d,e - rasm).

Burchak chokga ega birikmalarni mustaxkamlikka xisoblashda ko‘p xollarda payvandlash usuliga bog‘liq bo‘lmagan xolda  $\beta = 0.7$  qabul qilinadi. Bu birikmada qo‘shimcha mustaxkamlik zaxirasi oshishiga olib keladi, lekin shu bilan birga payvandlash materiallarini ortiqcha sarflanishiga sabab bo‘ladi.

CHo‘zuvchi, siquvchi yoki kesuvchi statik yuklanishlar ta’sirida bo‘lgan payvand choklar quyidagi formula bo‘yicha xisoblanadi

$$\tau_{sh} = \frac{P}{F_{ch}} = \frac{P}{h_p l} \leq [\tau'], \quad \tau_{sh} = \frac{N^p}{h_p l} \leq mR'_{cp}$$

Payvand chok xisobiy uzunligi  $4h_p$  yoki 30 mm kam bo‘lmasligi kerak, chunki bundan kichik uzunlikda chokni chuqur erishini ta’minalash qiyin bo‘ladi. Ustma-ust birikmalar mustaxkamlik sharti quyidagicha ko‘rinishga ega (32,a,b-rasm)


$$\tau_{sh} = \frac{P}{F_{ch}} = \frac{P}{h_p^2 l} \leq [\tau'], \quad \tau_{sh} = \frac{N^p}{h_p^2 l} \leq mR'_{cp}$$

Ustma-ust birikmalarda (32,a-rasm) yonlama choklar xisobiy uzunligi kuch chokni butun uzunligi bo‘yicha teng taqsimlanadigan (balkalar belbog‘ choklari) birikmalardan tashqari, barchasida  $1 \leq 60K$  teng qiymat bilan chegaralanadi. Birikmada pesh choklarida bir qirrani ikkinchi qirraga ustiga chiqish c uzunligi  $c \geq 4\delta$  bilan aniqlanadi(32,b-rasm).

Ustma-ust birikmalarda kateti teng aralash choklar qo‘llanilganda mustaxkamlik sharti (2.8) shartlar bo‘yicha amalga oshiriladi, faqat chok uzunligi barcha choklar yig‘indisiga teng bo‘ladi.

$$\tau_{sh} = \frac{P}{P_{ch}} = \frac{P}{h_p L} \leq [\tau]; \tau_{ch} = \frac{N^p}{h_p L} \leq m R'_{cp}.$$

$L = \sum l = 2l_1 + 2l_2 + l_3$  - choklar perimetri uzunligi, sm.

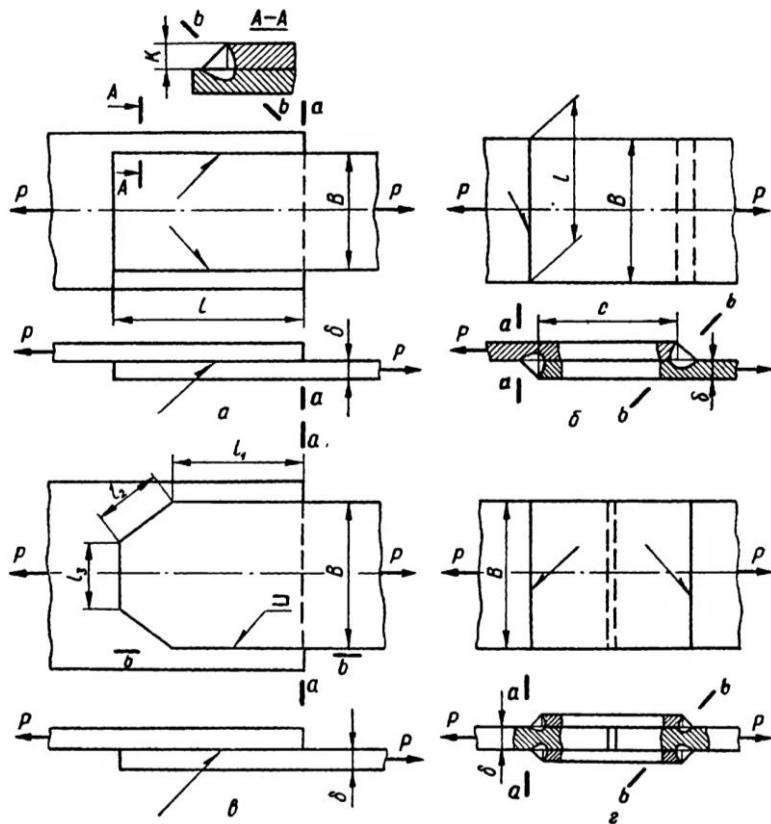

**32-rasm.** Ustma-ust birikmalarni mustaxkamlikka xisoblash.

Burchak profillarni (ugolok) plastinaga payvandlash o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, bunday elementlarning og‘irlik markazi profil o‘rtasidan ma’lum masofada joylashadi. Og‘irlik markaziga yaqin joylashgan payvand chocda yuklanishning asosiy qismi xosil bo‘ladi. Bunday payvand choclardagi kuchlar quyidagicha aniqlanishi mumkin. Payvand choclardagi kuchlar ularni qirqim og‘irlik markazigacha bo‘lgan masofaga teskari proporsional bo‘lib, ushbu formuladan aniqlanadi

$$P_1 = P \frac{c}{b}; \quad P_2 = P \frac{a}{b}.$$

Bundan kelib chiqib,  $l_1$  va  $l_2$  yonlama choclar uzunligi quyidagicha taqsimlanadi

$$l_1 = (l_1 + l_2) \frac{c}{b}; \quad l_2 = (l_1 + l_2) \frac{a}{b}.$$

jadval

## Ugolokni biriktiruvchi payvand choklar

element	Eskiz	$\frac{c}{b}$	$\frac{a}{b}$
Teng tomonli ugolok		0.7	0.3
Tomonlari teng bo'lmagan va kichik tomon bilan payvandlagan		0.75	0.25
Katta tomoni bilan payvandlagan		0.65	0.35

Turli o'lchamdagи ugoloklar uchun  $\frac{c}{b}$  va  $\frac{a}{b}$  kattaliklar qiymatlari jadvaldan olinadi.

1 Vazifa. Mashg'ulot mazmuni bo'yicha mustaqil ish tayyorlash.

### Nazorat uchun savollar

1. Uchma-uch payvand birikmalarda texnologik plankaning vazifasi nimadan iborat?
2. Moment ta'sirida bo'lgan uchma-uch payvand birikma mustaxkamligi qanday aniqlanadi ?
3. Egri chiziqli choclar mustaxkamligi qanday aniqlanadi?
4. Payvand choc xisobiy qalinligi qanday aniqlanadi?
5. Payvandlangan burchak profillar mustaxkamligini xisoblash qanday xususiyatga ega?

### 3-amaliy mashg'ulot

#### Metall konstruktsiyalarda deformatsiyalarni xisoblashning ilg'or usullari


**Ishning maqsadi:** Payvand birikmalar xosil bo‘ladigan qoldiq kuchlanish va deformatsiyalarni xosil bo‘lish tartibini amaliy jixatdan o‘rganish, ularni xisoblash tartibi xaqidagi bilimlarni chuqurlashtirish, konstruksiyalar ishonchlilagini ta’minlash ko‘nikmalarini rivojlantirish.

### ***Uslubiy va moddiy ta’mnot:***

- \* uslubiy ko‘rsatmalar;
- \* chizg‘ich;
- \* kalkulyatorlar.

Payvand konstruksiyani tayyorlash aniqligi ko‘p darajada uni ish qobiliyatini ko‘rsatadi. Payvand konstruksiyani mustaxkamlik va barqarorlikka tekshirishda qabul qilingan geometrik tuzilishidan chetga chiqish ishchi yuklanishlar tabiatini o‘zgarishiga va qo‘srimcha kuchlanishlar paydo bo‘lishiga olib keladi.

Misol uchun, ustun (kolonna) boshlang‘ich xolatdagi egriligi unga siquvchi yuklanishlar ta’sir etganda umumiy barqarorligini keskin kamaytiradi; dengiz kemasi korpusi tashqi qobig‘idagi bo‘rtmalar kema korpusi egilishga ishlaganda qobiq bir qismini ishdan chiqaradi shuning bilan birga kema gidrodinamik qarshiligi ortadi.

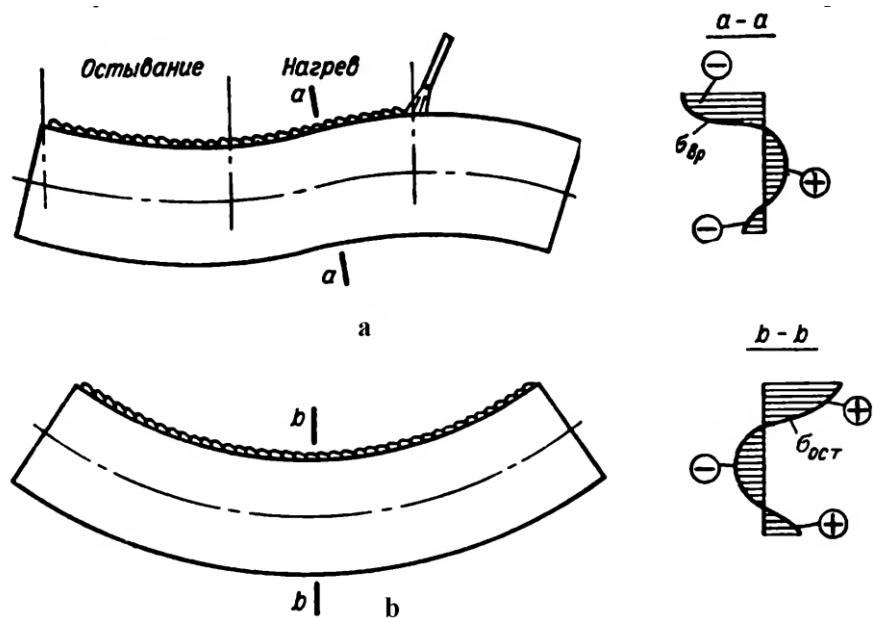

**1 – rasm.** Metall list qirrasiga payvand chok payvandlab deformatsiya xosil bo‘lish jarayoni.

Payvand kuchlanishlar va deformatsiyalar xosil bo‘lishi konstruksiya elementlarini notekis qizishi bilan tushuntiriladi. Payvandlangan element butunlay sovigandan so‘ng unda o‘zaro muvozatlangan kuchlanishlar sistemasi bo‘lib ular qoldiq payvand kuchlanishlar yoki xususiy kuchlanishlar deb ataladi.

Payvand kuchlanishlar va deformatsiyalarni payvandlash jarayoni va sovish vaqtida o‘zgaradigan vaqtinchalik va konstruksiya butunlay sovigandan so‘ng xosil bo‘ladigan qoldiq kuchlanishlar turlariga ajratiladi.

Qoldiq kuchlanishga ega payvand konstruksiyaga biron bir texnologik operatsiya (mexanik, issiqlik, gaz alangali, to‘g‘rilash, bolg‘alash) yoki sinov va ekspluatatsiya yuklanishlari ta’sirida xosil bo‘ladigan kuchlanish va deformatsiyalar ikkilamchi bo‘ladi.


Bu yuqorida keltirilgan deformatsiyalar konstruksiya yoki element shakli va o‘lchamini o‘zgartiruvchi umumiy va konstruksiya yoki element aloxida detallarga ta’sir etuvchi maxalliy turlarga ajratiladi.

Rasmda keltirilgan  $f$ ,  $\Delta l$ ,  $\Delta B$ ,  $\Delta h$  parametrlar payvandlangan element umumiy deformatsiyasini tavsiflaydi.  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $\beta$  parametrlar aloxida detallar deformatsiyasini tavsiflaydi va maxalliy deformatsiyani tasvirlashda qo‘llaniladi.

Payvand chok o‘qi bo‘ylab xosil bo‘lgan qoldiq kuchlanishlar bo‘ylama deb ataladi va  $\sigma_x$  bilan belgilanadi. Chok o‘qiga perpendikulyar ravishda xosil bo‘luvchi kuchlanishlar ko‘ndalang kuchlanishlar deyiladi va  $\sigma_y$  belgilanadi. Detal tekisligi bo‘yicha perpendikulyar joylashgan chokdagi kuchlanishlar  $\sigma_z$ .

Dastlab maxkamlangan elementlarni payvandlashda reaktiv qoldiq kuchlanishlar xosil bo‘ladi. Reaktiv kuchlanishlar bog‘lamlardagi reaksiyalar bilan muvozanatlashadi.

Detallarni payvandlashda metallni notekis qizishi ro‘y beradi. Payvand kuchlanishlar va deformatsiyalar xosil bo‘lish jarayoni, shuningdek tushunchalarni aniqlash maqsadida metallni bir tekis qizish jarayonini ko‘rib chiqamiz.

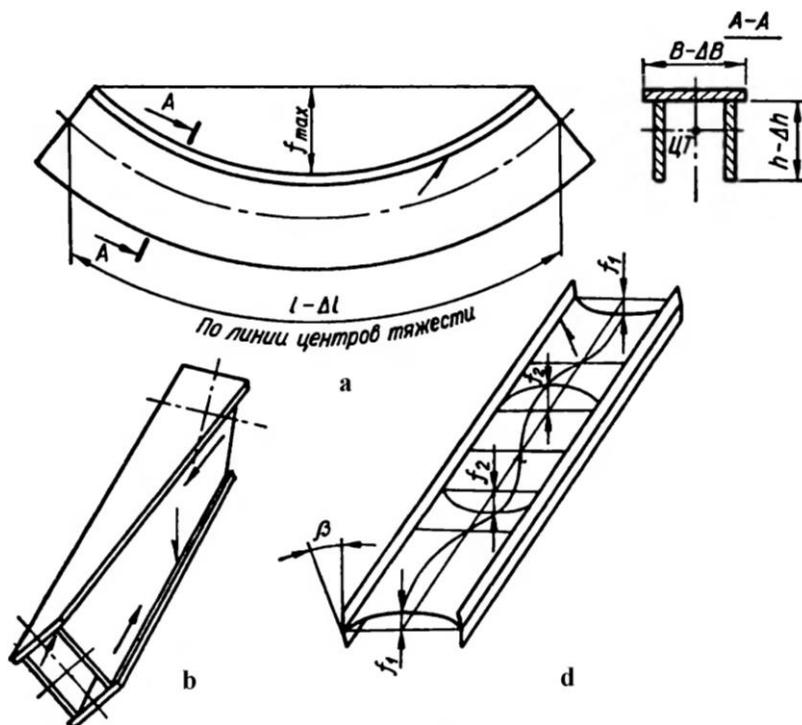

**2 – rasm.** Murakkab konstruksiyalardagi deformatsiyalar.

Metall sterjen bir uchi maxkamlangan xolda bir tekis qizish ro'y berganda uning uzunligi ortib boradi.

$$L_t = l_0(1 + \alpha T),$$

bular  $l_0$ - sterjenni qizdirishgacha bo'lgan uzunligi, sm.

$\alpha$ - metallni chiziqli kengayish koeffitsienti,  $1/{}^{\circ}\text{S}$ .

$T$ - qizdirish xarorati,  ${}^{\circ}\text{S}$ .

Sterjenni qizdirishdagi absolyut uzunlik oxirgi va dastlabki uzunliklar farqiga teng bo'ladi.


$$\Delta l = l_t - l_0 = \alpha T l_0.$$

Agar  $\alpha$  koeffitsienti xarorat  $T$  ga bog'liq emas deb xisoblansa, unda uzayish qiymati xaroratga to'g'ri proporsional bo'ladi. Xarorat  $T$  ni chiziqli o'zgarish qonuni bo'yicha vaqt  $t$  o'tishi bilan uzayish xam chiziqli qonun bo'yicha o'zgaradi.

Sterjenda erkin uzayishi uchun to'sqinlik qiladigan bog'lamlar bo'lmasligi sababli qizdirish va sovitish davomida kuchlanishlar kuzatilmaydi. Shu sababli absolyut cho'zilish emas, nisbiy cho'zilishni aniqlash amalga oshiriladi va quyidagi formuladan foydalaniлади:

$$\lambda = \Delta l / l_0 = \alpha T,$$



$\lambda$ - nisbiy issiqlik kengayishi.

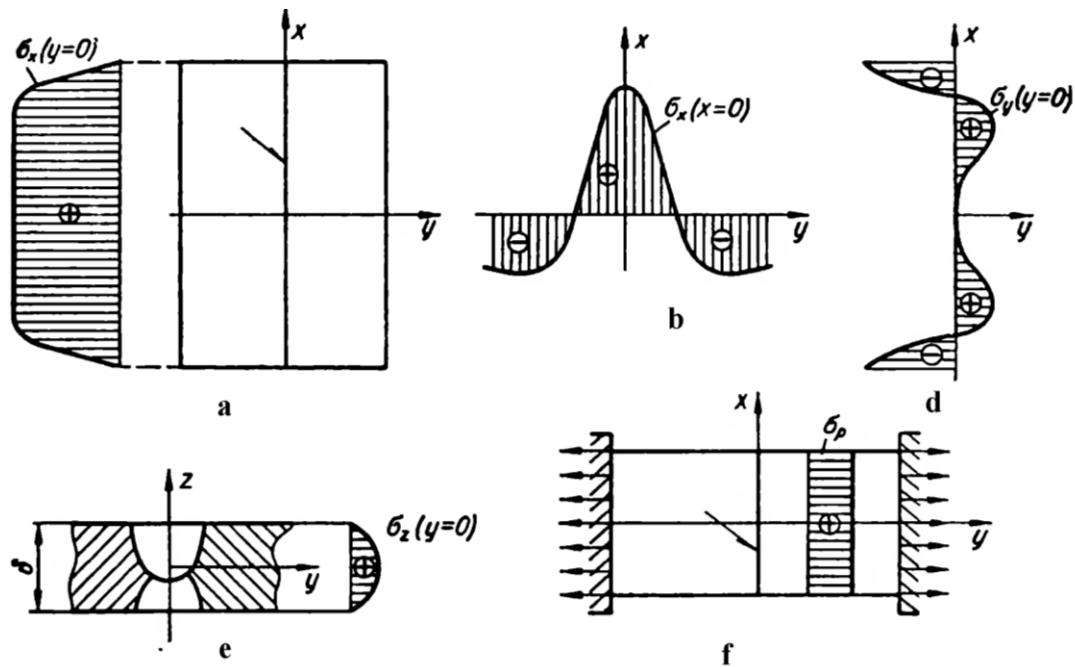


3 – rasm.

Agar sterjenni qizdirishda cho‘zilish imkoniyatini  $b$  masofa bilan cheklansa, unda sterjen  $b$  masofaga cho‘zilgandan so‘ng uzunligi o‘zgarmaydi. SHuning bilan birga sterjenda yo‘l qo‘yilmagan issiqlik deformatsiyalariga proporsional bo‘lgan siquvchi deformatsiya  $\varepsilon$  va siquvchi kuchlanish  $\sigma$  paydo bo‘ladi.

Sterjenni qizdirish davomida siquvchi deformatsiya qiymati katta bo‘lib, nisbiy deformatsiya  $\varepsilon$  oquvchanlik chegarasiga mos bo‘lgan deformatsiyadan  $\varepsilon_t$  katta bo‘ladi. Bundan tashqari elastik deformatsiyadan tashqari plastik deformatsiyalar paydo bo‘ladi va u quyidagicha aniqlanadi.

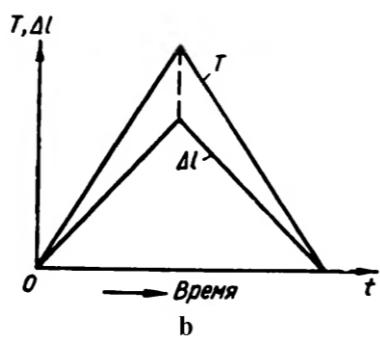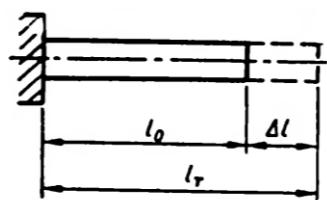

**4 – rasm.**

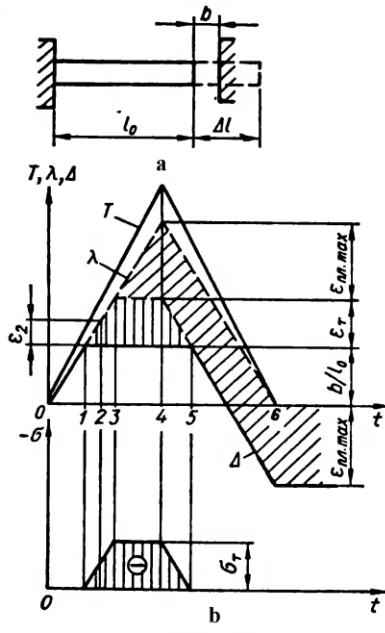

**5 – rasm.**

$$\varepsilon_{pl} = -(\lambda - \Delta - \varepsilon_t) = -(\alpha T - b / l_0 - \varepsilon_t)$$

Sterjen  $T_{max}$  xaroratgacha qizdirilganda nisbiy plastik siquvchi  $\varepsilon_{pl\ max}$  deformatsiya xosil bo‘ladi va sterjen butunlay sovigandan so‘ng unda saqlanib qoladi. Buning natijasida sterjen uzunligi avvalgisiga qaraganda  $\Delta l$  qisqa bo‘ladi.


$$\Delta l = -\varepsilon_{pl\ max} l_0$$

Yuqoridagi formulalardan foydalanishda metallarni qizdirishda ularni mexanik xossalari o‘zgarishini xisobga olish kerak. Misol uchun, kamuglerodli CT3 po‘lat  $T_u=500^{\circ}\text{C}$  xaroratdan yuqori qizdirilganda o‘zining elastiklik xossalari yo‘qotadi va  $T_0=600^{\circ}\text{C}$  butunlay plastik xolga keladi, ya’ni  $\sigma_T \approx 0$ .

Shu sababli (10.5) formuladan olingan qiymat kichik bo‘ladi.  $T_y$  va  $T_0$  xaroratlarda materialni elastiklik xossalari saqlanadigan yoki yo‘qoladigan xaroratlar tushuniladi.

**1-masala.** Qalinligi  $\delta=25\text{mm}$  bo‘lgan ikki plastina o‘zaro qizdirilgan parchinmix yordamida biriktirilgan. Parchinmix CT3 markali po‘latdan tayyorlangan va diametri  $d=25\text{mm}$  teng. Parchinmix  $T=20^{\circ}\text{C}$  sovutilganda bir parchinmixni plastinani siqish kuchi, parchinmix o‘zagida xosil bo‘lgan

deformatsiya va kuchlanishlar qiymatini aniqlash kerak. Bunda plastinalar absolyut bikr va dastlabki xarorati o‘zgarmas deb xisoblansin ( $20^{\circ}\text{C}$ ).

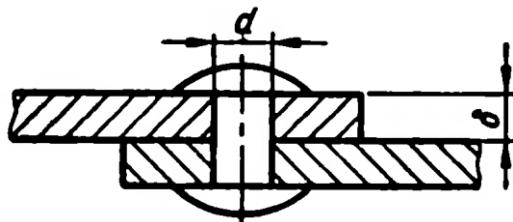

**6-rasm.**

**Masala echimi.** Qizdirib parchinlash jarayonida parchinmixlar qizdirish xarorati  $T_0$  dan oshadi (16 jadval). Parchinmixga press ostida ishlov berilgandan keyin sovish jarayoni bo‘lib o‘tadi. Plastinalarni absolyut bikr deb xisoblanganligi sababli, faqat parchinmix o‘zagidagi cho‘zuvchi xaroratli deformatsiyalar(10.3) formulaga asosan xosil bo‘ladi.

Kamuglerodli Ct3 markali po‘lat  $T=500^{\circ}\text{C}$  xaroratda elastiklik xossalariga ega bo‘lishini xisobga olib ( $T_y$ , 16 jadval), parchinmix o‘zagi butunlay soviganda undagi cho‘zuvchi xaroratli deformatsiya qiymati aniqlanadi.

$$\lambda = \alpha T = 12 \cdot 10^{-6} (500 - 20) = 57.5 \cdot 10^{-4}$$

Xaroratli nisbiy deformatsiyalar qiymati po‘lat oquvchanlik chegarasiga mos bo‘lgan elastik deformatsiyalardan ortiq bo‘ladi. O‘zakda esa  $\varepsilon_T$  elastik deformatsiyalardan tashqari plastik deformatsiya xam mavjud bo‘ladi. Bu deformatsiyaning qiymati (10.5) formula bilan aniqlanadi.

$$\varepsilon_{pl} = \lambda - \varepsilon_T = 57.5 \cdot 10^{-4} - 12 \cdot 10^{-4} \cdot 45.5 \cdot 10^{-4}$$

Guk qonuniga asosan o‘zakdagi kuchlanish aniqlanadi.

$$\sigma = \varepsilon E = \varepsilon_T E = \sigma_T$$


Ya’ni kuchlanishlar oquvchanlik chegarasiga teng.

Bir parchinmixning plastinani siquvchi kuchi

$$N = \sigma_T F = \frac{2400 \cdot 3.14 \cdot 2.5^2}{4} = 11800 \text{kgk}$$

**2-masala.** Katta o‘lchamga ega po‘lat detaldagi teshikga qalinligi  $\delta$  bo‘lgan alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan 1 xalqa  $\Delta$  taranglik bilan o‘rnatilgan(270,a-

rasm). Shu sistema ma'lum xaroratgacha qizdirib, sovutilgandan so'ng xalqani teshikdan erkin xolda chiqarish mumkin. Po'lat detalni absolyut bikr deb qabul qilib, bu xodisa qanday sharoitda mumkin bo'lishini aniqlash kerak. Sistema sovutilgandan so'ng xalqa tashqi radiusi oralig'ida  $\Delta$  qiymatga ega tirqish xosil bolishi uchun to'g'ri keladigan qizdirish xarorati aniqlansin.

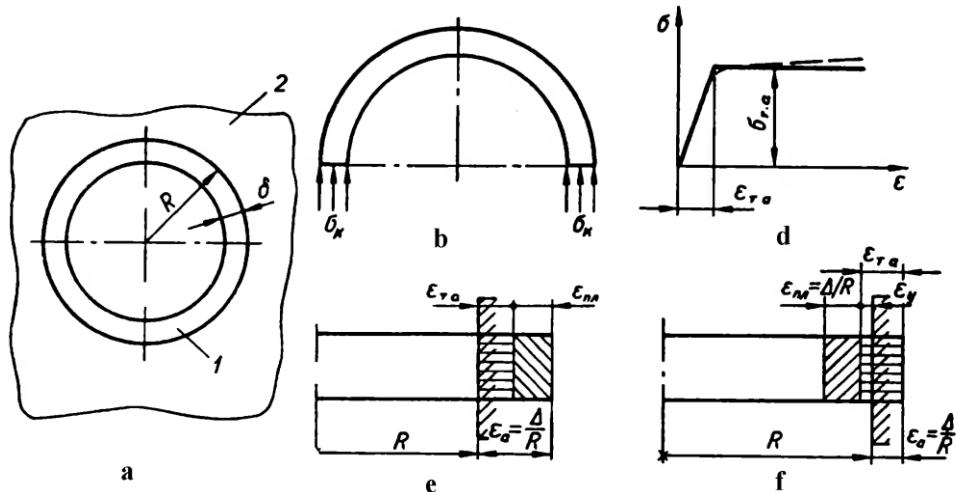

7 – rasm. Po'lat va alyuminiy detallar.

**Masala echimi.** Berilgan sistemada xalqa erkin chiqishi uchun uni teshikga  $\Delta$ taranglik bilan joylashtirishda xosil bo'lgan siquvchi kuchlanishlar nolga teng bo'lishi kerak(270,b). Buning uchun sistema qizdirilganda alyuminiyli xalqada shunday siquvchi plastik deformatsiya xosil bo'lib, u sovutilganda taranglik kuchi nolga teng bo'ladi. Xalqa teshikga o'tkazilgandan so'ng uning radiusi nisbiy qisqarishi quyidagicha.

$$\epsilon_a = \frac{\Delta}{R}$$

Bunda ikki xolatni ko'rish mumkin.

1. Xalqani teshikga o'tkazishda nisbiy taranglik qiymati katta bo'lganligi sababli, xalqada plastik deformatsiya paydo bo'ladi(270,g-rasm).

$$\epsilon_{pl} = \epsilon_a - \epsilon_{ta}$$

$\epsilon_{ta} = \frac{\sigma_{ta}}{E_a}$  – alyuminiy oquvchanlik chegarasiga teng bo'lgan elastik

deformasiya(270,b-rasmida alyuminiyni cho'zish sxematik diagrammasi). Agar presslab o'tkazilgan xalqani qayta chiqarib olinsa, uning radiusi avvalgiga nisbatan

$\varepsilon_{pl}R$  qiymatga kichik bo‘ladi. Shunday qilib, xalqa teshikdan erkin chiqish uchun sistemani qizdirish davomida plastik deformatsiyalar qiymatini  $\varepsilon_{t.a}$  qiymatga oshirish zarur. Sistema sovigandan so‘ng erkin xalqa tashqi radiusi  $R$  ga teng bo‘ladi, undagi kuchlanishlar esa yo‘qoladi. Bundan xalqadagi xaqiqiy xaroratli deformatsiya.

$$\lambda_D = \varepsilon_{t.a} \quad (a)$$

Alyuminiy va po‘lat chiziqli kengayish koeffitsienti o‘rtasida farq bo‘lganligi sababli  $\lambda_D$  qiymat quyidagi tenglikdan aniqlanadi.

$$\lambda_D = \alpha_a T - \alpha_c T = T(\alpha_a - \alpha_c) = \varepsilon_{t.a} \quad (b)$$

$\alpha_a$  va  $\alpha_c$  –mos ravishda alyuminiy va po‘lat chiziqli kengayish koeffitsienti.

2. Xalqani teshikga o‘tkazishda  $\varepsilon_a < \varepsilon_{t.a}$  tengsizlik xosil bo‘ladi, ya’ni nisbiy taranglik  $\frac{\Delta}{R} = \varepsilon_a \varepsilon_{t.a}$  bir qismini tashkil qiladi. Qo‘yilgan shart bajarilishi uchun xaqiqiy xaroratli deformatsiya quyidagicha

$$\lambda_D = \frac{\Delta}{R} + \varepsilon_y = \frac{\Delta}{R} + \left( \varepsilon_{t.a} - \frac{\Delta}{R} \right) = \varepsilon_{t.a} \quad (v)$$

Xaroratli deformatsiyalar birinchi xolatga o‘xshash bo‘ladi. Shuning uchun, xalqani teshikga o‘tkazish tartibiga bog‘liq bo‘lmagan xolda qo‘yilgan shart bajarilishi uchun sistemani qizdirish xarorati bir xil bo‘ladi.

$$T = \frac{\varepsilon_{t.a}}{\alpha_a - \alpha_c} \quad (g)$$

Sonli qiyatlarni (g) formulaga qo‘yish orqali (16 jadval) T=175°C aniqlanadi.

Masaladagi ikkinchi savol quyidagicha xal qilinadi. Sistemani T=175°C xaroratgacha qizdirib, sovutilganda (dastlabki xarorat 0°C) erkin xoldagi xalqa radiusi teshik radiusi bilan teng bo‘ladi,  $\sigma_K = 0$  bo‘lib qoladi. Xalqa va teshik yuzalari o‘rtasida  $\Delta$  qiymatga ega tirqish xosil bo‘lishi uchun sistemani qo‘sishimcha ma’lum bir xaroratgacha qizdirish kerak bo‘lib, xalqadagi plastik deformatsiya  $\frac{\Delta}{R} + \varepsilon_{t.a}$  qiymatga teng bo‘lishi kerak.

Ya’ni

$$\lambda_D = \frac{\Delta}{R} + \varepsilon_y = T(\alpha_a - \alpha_c)$$

Sistemani qizdirish xarorati quyidagicha bo‘ladi

$$T_1 = \frac{\frac{\Delta}{R} + \varepsilon_{t.a}}{\alpha_a - \alpha_c} + T$$

1 Vazifa. Mashg‘ulot mazmuni bo‘yicha mustaqil ish tayyorlash.

### **Nazorat uchun savollar**

1. Payvandlangan metall konstruksiyalarda qoldiq kuchlanishlar va deformatsiyalarni paydo qiluvchi qanday asosiy sabab mavjud?
2. Payvand konstruksiyalardagi ikkilamchi kuchlanish va deformatsiyalar qanday sababga ko‘ra paydo bo‘ladi?
3. Qoldiq kuchlanish va deformatsiyalarni paydo bo‘lish mexanizmi tushuntiring.

### **4-amaliy mashg‘ulot**

#### **Payvand balkalarni xisoblash va loyixalash**

**Ishning maqsadi:** Xar xil turdagи payvand balkalar mustaxkamligi o‘rganish, ular chidamliliagini tekshirish usullari xaqidagi bilimlarni chuqurlashtirish, ularni uzoq vaqt ishlashini ta’minlash ko‘nikmalarini rivojlanТИRISH

#### ***Uslubiy va moddiy ta’minot:***

\* uslubiy ko‘rsatmalar;


\* chizg‘ich;

\* kalkulyatorlar.

Metall konstruksiyalarni ko‘ndalang egilish, egri egilish, buralish, siqilish yuklanishlari ostida ishlashga mo’ljallangan elementlari balkalar deb ataladi. Balkalar proletdagи yuklanishni qabul qiladi va uni tayanchlarga uzatadi.

Ko'priklar proletlarida katta yuklanishlar mavjud bo'lsa va proletlar uzunligi kichik bo'lganda balkalarni qo'llash fermalarga nisbatan foydali xisoblanadi.

Balkalarni loyixalashda ularni  $F$  qirqim yuzasini kichik bo'lishi,  $J$  inersiya momenti va  $W$  qarshilik momenti esa katta bo'lishini ta'minlash kerak.

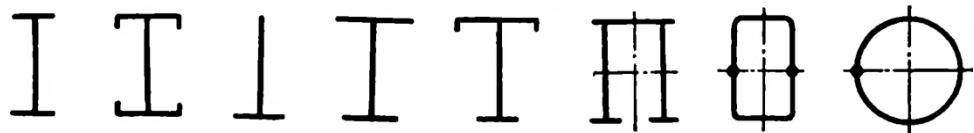


**8-rasm.**

Yuqoridagi talablarga javob beradigan balkalar qirqimlari 175-rasmda keltirilgan. Balkalarda asosan bir tekislikdagi ko'ndalang egilish xosil bo'ladi, shu sababli sodda va iqtisodiy jixatdan kamsarf simmetrik qo'shtavr qirqimga ega balkalar ko'p qo'llaniladi. Qo'shtavr qirqimga ega balkalarni xisoblashda  $\frac{J_x}{J_y}$

nisbatni katta oraliqda o'zgartirish mumkin. Payvandlangan qo'shtavr uchun  $\frac{J_x}{J_y} = 20 \div 70$  oraliqda o'zgartirish tavsiya etiladi.

Payvand balkalarni loyixalashda  $l$  balka uzunligi, yuklanish qiymati va turi berilgan bo'ladi (176-rasm), balkaning quyidagi elementlari o'lchamlarini xisoblash yoki tanlab olish kerak bo'ladi:  $l_x$  balka xaqiqiy uzunligi;  $l_0$  tayanchlar orasidagi masofa;  $h$  balka balandligi; vertikal devor qalinligi va balandligi ( $\delta_v$  va  $h_v$ ); belbog' qalinligi va balandligi ( $\delta_b$  va  $b_b$ ). Agar balka materiali markasi berilmagan bo'lsa, texnik-iqtisodiy xisoblashlar yordamida asoslangan (balka og'irligi, narx-navosi, tayyorlash uchun mexnat xarajatlari taqqoslanadi) material tanlash kerak bo'ladi.

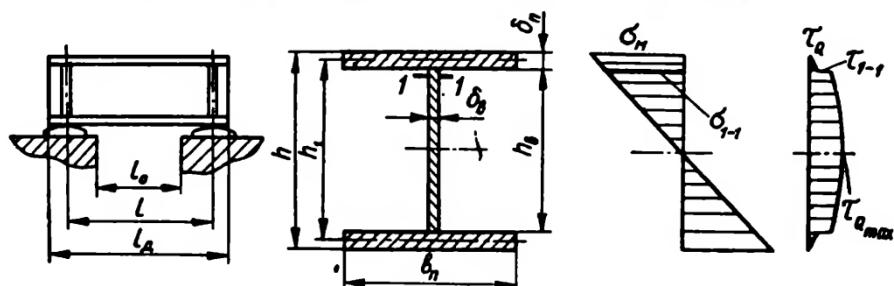

**9 – rasm.**

Loyixalash balka barcha qirqimlaridagi kuch faktorlarini ( $M$  va  $Q$ ) aniqlashdan boshlanadi. Agar aniqlangan yuklanishlar statik bo'lsa, u xolda mos ravishda eguvchi moment va ko'ndalang kuchlar epyuralarini qurish yetarli bo'ladi. Agar balkada xarakatlanuvchi yuklanish bo'lsa, ta'sir chiziqlari usulidan foydalanish maqsadga muvofiq. Ta'sir chiziqlari o'ziga xos qirqimlar uchun quriladi ( $0,1l$ ,  $0,2l$  va x.k.).

Tanlangan qirqimlar uchun  $M_{max}$  va  $Q_{max}$  aniqlanadi va balka uchun  $M_{max}$  va  $Q_{max}$  maksimal kuchlarni birlashgan diagrammalari quriladi. Epyura yoki birlashgan diagramma bo'yicha eng ko'p yuklangan qirqim aniqlanadi. Bu qirqimlardagi yuklanishlar asosida balka qirqimi o'lchamlari, belbog' va boshqa payvand choclar xisoblab chiqariladi. Boshqa qirqimlardagi yuklanishlar vertikal va bo'ylama qovurg'alar, gorizontal bog'lamlarni o'rnatishda xisobga olinadi.

Balkalarni loyixalashda quyidagilarni ta'minlash zarur:

1. Balka bikrligi berilgan qiymatdan kam bo'lmasligi kerak, bu qiymat balka vazifasiga bog'liq bo'ladi va loyixalovchiga  $\frac{f}{l}$  ko'rinishida beriladi ( $f$  – maksimal bukilish,  $l$  – balka uzunligi).

2. Kam material sarfi va tannarxi past bo'lib, mustaxkamlik va kamsarflilikni ta'minlash, ya'ni  $\sigma_{max} = [\sigma] \pm 5\%$ . Bunga to'g'ri material tanlash va uni qirqim bo'yicha to'g'ri taqsimlash bilan erishiladi.

3. Texnologiklik, ya'ni balkani tayyorlashdagi xarajatlarni kamaytirish va undan foydalanishdagi ishonchlilikni ta'minlovchi soddalik va qulaylik.

4. Komponovkalash – konstruksiyani boshqa qismlari bilan biriktirish imkoniyatlari. Buni ta'minlash uchun balka balandligi me'yorlangan va baland balkalar balandligi xar 50 mm o'zgaradi.

Bikrlik sharti asosida balka balandligini aniqlash. Berilgan bikrlik  $\frac{f}{l}$  ta'minlanadigan  $h_b$  balka qirqimini balandligi aniqlash uchun barcha ta'sir

etaryotgan yuklanishlardan xosil bo'lgan  $f$  maksimal egilish yig'indisi orqali aniqlanadi.

Ma'lum bir materialdan tayyorlangan balka egilishi qiymati yuklanish, balkani tayanchlarda maxkamlanish turi, shuningdek balka qirqimini balandligi va undagi kuchlanishlarga bog'liq bo'ladi. Agar xavfli qirqimdag'i barcha turdag'i yuklanishlardan xosil bo'lgan maksimal kuchlanishlar ruxsat etilgan kuchlanishlarga teng deb qabul qilinsa (balkani kam yuklanishi tavsiya etilmaydi,

$$\sigma_{max} = \sum \sigma_i = [\sigma] \quad (3.64)$$

chunki materialni ortiqcha sarflanishiga sabab bo'ladi, ortiqcha yuklanish esa ruxsat etilmaydi), u xolda maksimal  $f$  egilishni chegaralovchi berilgan bikrlik uchun talab etilgan qirqimni  $h_b$  balandligini aniqlash mumkin.

**Balka turg'unligini ta'minlash.** Balkani umumiyligi turg'unligi – balkani uzunligi bo'yicha siqilgan qismini kesimi bo'yicha turg'unligi xisoblanadi. Katta uzunlikdagi siqilgan sterjenlarni umumiyligi turg'unligini ta'minlashda ruxsat etilgan kuchlanishlar yoki xisoblangan qarshilakni kamaytirish yordamida amalga oshirish tavsiya qilinmaydi. Bu balka kesimi o'lchamlarini xisoblashni murakkablashtiradi, va material sarfini oshiradi. Shuning uchun balkani maxkamlashdagi erkin uzunlikni kamaytirish qo'llaniladi.

Qo'shtavirli balkalarda  $J_x \gg J_y$ , Qabul qilingan bo'lib, turg'unlikni yo'qolishi faqat garizontal tekislikda ro'y beradi. Shuning uchun balka siqilgan belbog'lari taqriban uzunligini  $L_0$  bo'lgan qisqa bo'laklarga bo'linadi. Bog'lamlar qo'shni balka yoki boshqa konstruktsiyalarga maxkamlanadi.


Qo'shtavirli balkalarda siqilgan belbog'larni  $L_0$  uzunlikda maxkamlash quyidagicha belgilanadi.

a) Kam uglerodli po'latdan tyyorlangan balkalarda  $L_0 \leq 16 b_b$ ; balka kamlegirlangan po'lat va alyuminiy qotishmasidan bo'lganda  $L_0 \leq 12 b_b$ .

**Balka maxalliy turg'unligini ta'minlash.** a) Payvand balka siquvchi kuch bilan yuklangan belbog'lar elementlari turg'unligini ta'minlash quyidagi shart asosida bajariladi:  $b_p \leq 24 \delta_b$ ,

b) Balka devori (vertikal qismi) bo'yicha siquvchi kuchlanishlar ta'sirida bo'lganda siqilgan qismi turg'unligini oshirish juft bo'ylama qovurg'alarmi o'rnatish orqali amalga oshiriladi.

Ular devorni o'z tekisligidan chiqishga to'sqinlik qiladi.

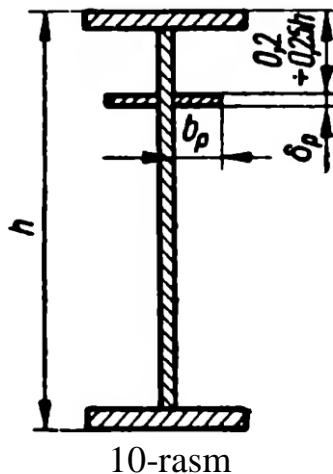

10-rasm

Balka devorida bo'ylama qovurg'ani o'rnatish zaruriyati devor shartli egiluvchanligini  $K_u$  qiymati asosida aniqlanadi.

$$K_y \frac{h_B}{\delta_B} \geq K_{kr} .$$

$K_{kr}$  – kritik egiluvchanlik qiymati bo'lib, balka devori materialiga bog'liq uglerodli po'lat  $K_{kr} = 160$  kam legirlangan po'lat bo'sa  $K_{kr} = 130$ ; alyuminiy qotishmalari uchun  $K_{kr} = 125$ . bikrlik qovurg'alari devorini siqilgan qismida siqilgan belbog'dan  $h_2 = 0,2 \div 0,25 h$  masofada o'rnatiladi:

$$b_p \geq \frac{h}{30} + 40 \text{ mm},$$

$$\delta_p \geq \frac{b_p}{15} - \text{Kam uglerodli po'lat}$$

$$\delta_p \geq \frac{b_p}{12} - \text{Kam legirlangan po'lat alyuminiy qotishmasi.}$$

Olingan natijalar katta tomonga ГООСТ bo'yicha yaxlitlanadi.

v) Vertikal devorda vertikal tekislikda birlashgan yuklanishlarni ta'sirida turg'unlikni ta'minlash uchun vertikal juft bikirlik qovurg'alarini o'rnatiladi. Xar bir birlashgan yuklanish ostida bikrlik qovurg'asini qo'yish kerak bo'lib, ularning qaliligi bo'ylama qovurg'alar bilan bir xil olinishi mumkin.

Qo'shtavrli payvand balkada buralishga qarshilikni oshirish uchun vertikal qovurg'alar orasidagi masofa quyidagicha aniqlanadi  $a_{\max} \leq 2,4h$

**Balka payvand birikmalarini.** Balka asosiy elementlarini o'zaro payvandlashda flyus ostida payvandlanadi. Balkani loyixalashda konstruktiv va montaj birikish joylari aniqlanadi, payvandlash usuli belgilanadi, payvandlash texnologiyasi bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. Balka devori va belbog'ini texnologik birikish joyida namunaviy uchma-uch payvand birikmalar belgilanadi. Bunda balka materiali va payvand choc mustaxkamligi birxil bo'lishini ta'minlash kerak. Agar birxil mustaxkamlikni ta'minlash imkonni bo'lmasa, mustaxkamlik sharti asosida balkani qanday joyida texnologik biriktirish ko'rsatish kerak. Belbog' va qovurg'alarni devor bilan joyini biriktirishda burchak choclar yordamida tavirli birikmalar bilan bajariladi. Payvandlash ishlari va deformatsiyani kamaytirish uchun choc kateti minimal qiymat bilan bajariladi. Vertikal devor va belbog'ni biriktiruvchi uzun choclar flyus ostida avtomatik usulda, nisbatan qisqa bo'lgan qovurg'ali devor bilan biriktiruvchi choclar yarimavtomatik yoki dastaki yoyli payvandlash bilan bajariladi. Payvand choclar butun uzunligi bo'yicha bir tekis uzlusiz bo'lishi tavsiya qilinadi.

**Balka belbog' choclarni hisoblash.** Belbog' choclarni bajarishda choc kateti 4 mm lekin  $\frac{\delta_e}{2}$ . dan kam emas kamida choc katetini belgilangandan so'ng choc mustaxkamligi tekshiriladi. Agar ushbu chocda xarakatlanuvchi yuklanish bo'lmasa,

$$\tau = \frac{QS}{J\beta K 2} \leq [\tau]$$

Formula yordamida aniqlanadi,

Bu yerda  $Q$  – balka butun uzunligi bo'yicha maksimal ko'ndalang kuch.

Agar balkada xarakatlanuvchi, shu belbog'da xarakatlanuvchi yuklanish bo'lsa. Choklardagi kuchlanish quydagicha aniqlanadi,

$$\tau_p = \frac{0,4 p}{z 2 \beta K} \leq [\tau]$$

0,4-raqamli koeffitsientbo'lib, xarakatlanuvchi yuklanishni 40% belbog' orqali devorga yuklanishni hisobga oladi.

$P$  – jamlangan yuklanish

$z$  – belbog' chokda shartli uzunlik bo'lib, shu uzunlik orqali yuklanish uzatiladi.

$$z = 3,25 \sqrt{\frac{J_{II} + J_{P,II}}{\delta_B}},$$

$J_n = \frac{b_n \delta_n^3}{22}$  – Belbog'ni inertsiya momenti;

$J_{P,II}$  – rel'sni inertsiya momenti agar xarakatlanuvchi yuklanish balkaga rel's orqali uzatilsa.


Belbog' chokda natijaviy kuchlanish;

$$\tau_{nat} \sqrt{\tau_Q^2 + \tau_p^2} \leq [\tau].$$

Loyixalangan balkada yuklanish miqdori 5% gacha me'yordan ortiq bo'lishi mumkin. 5% dan ortiq yuklanish mumkin emas. Yuklanish qiymati ortsa, choc katetini xam oshirish kerak. ( $K \leq \delta_n$ ) Agar qabul qilingan maksimal katet choc mustaxkamligini ta'minlash, katta o'lchamdag'i rel's olinishi kerak.

Misollar yordamida  $h_b$  aniqlashni ko'rib chiqamiz.

**3.14 – masala.** 177 – rasmida keltirilgan ko'rinish bo'yicha yuklangan balka uchun qirqim  $h_b$  balandligi aniqlansin.

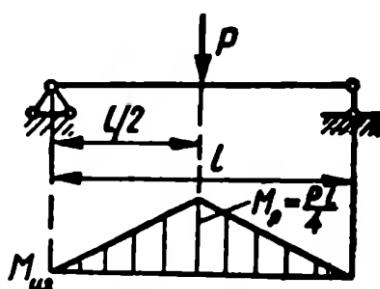

11 – rasm.

**Masala yechimi.**  $P$  yuklanishdan xosil bo'lgan maksimal egilish proletni o'rta qismida mavjud bo'ladi

$$f_1 = \frac{1}{48} \frac{Pl^3}{EJ},$$

$$M_P = \sigma_P W = \frac{2\sigma_P J}{h}, \quad M_{max} = \frac{Pl}{4},$$

bundan

$$Pl = \frac{4 \cdot 2\sigma_P J}{h};$$

shunda

$$f_1 = \frac{1}{48} \frac{l^2}{EJ} \frac{8\sigma_P J}{h} = \frac{1}{6} \frac{\sigma_P l^2}{Eh};$$

$$h = \frac{1}{6} \frac{l}{f_1} \frac{\sigma_P}{E} l.$$

Balkaga faqat bitta  $P$  yuklanish ta'sir ko'rsatadi, undagi maksimal egilish  $f = f_1$ .  $P$  yuklanishdan xosil bo'lgan kuchlanish


$$\sigma_P = \sigma_{max} = [\sigma],$$

bundan

$$h_b \geq \frac{1}{6} \frac{l}{f} \frac{[\sigma]}{E} l,$$

$\frac{l}{f}$  – talab qilingan  $\frac{f}{l}$  bikrlikka teskari bo'lgan kattalik.

**3.15 – masala.** 178 – rasmda keltirilgan ko'rinish bo'yicha yuklangan balka uchun  $h_b$  balandlik aniqlansin.

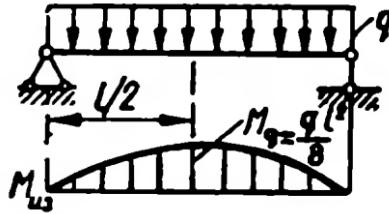

12 – rasm.

**Masala yechimi.** Taqsimlangan  $q$  yuklanishdan xosil bo'lgan maksimal  $f_2$  egilish balka o'rta qismida mavjud bo'ladi:

$$f_2 = \frac{5}{384} \frac{q l^4}{E J},$$

lekin

$$M_q = \sigma_q W = \frac{2\sigma_q J}{h}, \quad M_{max} = \frac{q l^2}{8},$$

bundan

$$q l^2 = \frac{8 \cdot 2\sigma_q J}{h}.$$

$$f_2 = \frac{5}{384 E J} \frac{l^2}{h} \frac{16\sigma_q J}{h} = \frac{5}{24} \frac{\sigma_q l^2}{E h};$$

$$h = \frac{5}{24} \frac{l}{f^2} \frac{\sigma_q}{E} l.$$

Agar boshqa yuklanishlar bo'lmasa, unda  $f = f_2$ ,  $\sigma_{max} = \sigma_q = [\sigma]$  teng

bo'ladi va berilgan  $\frac{f}{l}$  bikrlik uchun balandlik

$$h_b = \frac{5}{24} \frac{l [\sigma]}{f E} l.$$

### Nazorat savollari

1. Qanday elementlar balka deb ataladi?
2. Balkalarga qanday yuklanishlar ta'sir ko'rsatadi?
3. Payvand balkalarni loyixalashda qanday talablar qo'yiladi?

## V. KEYSLAR BANKI

### Keys-1.

14ГС markali po'latdan tayyorlangan ikki plastina o'zaro uzun tomoni bilan payvandlangan va gorizontal tekislikda payvand chok bo'ylab siquvchi  $P$  kuch va moment bilan yuklangan. Gorizontal yo'nalgan  $P$  kuch bilan yuklanganda muammo kelib chiqqan.

#### Vazifalar:


1. Payvand birikma mustaxkamligi qayta xisoblab chiqib muammoni echimini topish.

2. Kuchni vertikal xolda yo'naltirish mumkinligi tekshirilsin.  $h=200\text{mm}$ ,  $l=1600\text{mm}$ ,  $P=4000\text{kg}$ ,  $[\sigma]=2000\text{kg/sm}^2$ ,  $s = 5 \text{ mm}$ .

Keysni bajarish yakka tartibda va kichik guruhlarda ko'rib chiqish.

### Keys-2

Kosinkaga Ct3 markali po'latdan kronshteyn Ә42 turdagи elektrod yordamida aralash burchak chok bilan payvandlangan, katet  $K=0,8 \delta$ . Kronshteynga  $P$  doimiy kuch ta'sir qiladi. Kronshteyn birikma bilan teng mustaxkamlikni ta'minlash sharti qo'yilgan bo'lib, payvand chok  $\alpha$  qiyalik burchagi ostida bajarish talabi qo'yilgan. Birikmani payvandlash amalga oshirilgandan so'ng teng mustaxkamlik ta'minlanmagan. SHu muammoni echish uchun mustaxkamlikni ta'minlovchi payvand chok qiyalik burchagi aniqlansin (birikma chizmasi).

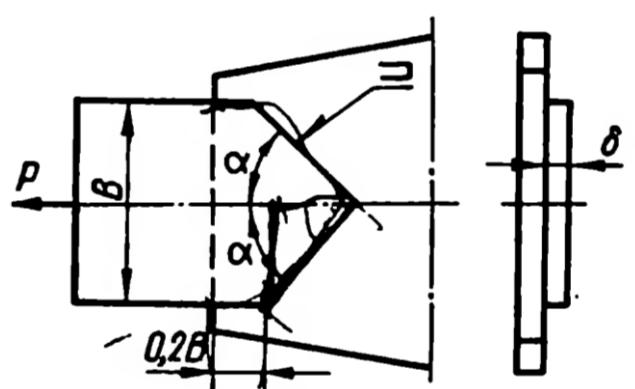


#### Keysni bajarish bosqichlari va topshiriqlar:

Kosinka va kronshteynni biriktiruvchi payvand chok mustaxkamlikka xisoblansin:  $L=200\text{mm}$ ,  $P=9000\text{kg}$ ,  $[\sigma]=0,9$  [ $\sigma$ ]

Keysning echimini yakka tartibda va kichik guruhlarda hal etish.

### Keys-3.

Buldozer pichog'i qirrasi (buyum chizmasi) bir o'tishli avtomatik flyus ostida payvandlash bilan eritib qoplandi. Bunda eritib qplash rejimi  $I=600$  A,  $U=32$  V,  $v=45$  m/s,  $\eta=0,8$ . Pichoq materiali Ct3 po'lat. Eritib qplash natijasida pichoq umumiy xolda deformatsiyaga uchraydi va chekka teshiklar o'qlarini bo'ylama yo'nalishda surilishi ro'y beradi. SHu muammoni oldini olish chora tadbirlari ishlab chiqilsin.

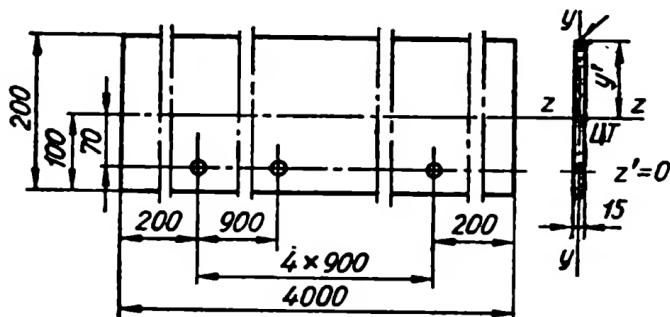

### Keysni bajarish bosqichlari va topshiriqlar:


- Keysdagagi muammoni keltirib chiqargan asosiy sabablar va hal etish yo'llarini jadval asosida izohlang (individual va kichik guruhda).

Muammo turi	Kelib chiqish sabablari	Hal etish yo'llari

### Keys-4

Elementlari 10Г2С markali po'latdan bo'lgan, panjaralari konstruksiya payvandlangan bo'g'in burchak choklari ( $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ ) uzunligi aniqlansin (bo'g'in chizmasi). Payvand choklar kateti  $K = 8$  mm bo'lib, yarimavtomatik payvandlash bilan bajarilgan ( $P_1 = 30$  t;  $P_2 = 11$  t;  $P_3 = 20$  t;  $\alpha_1 = 45^\circ$ ;  $\alpha_2 = 30^\circ$ ). Xisoblashda  $n=1,2$ ;  $m=0,9$  qabul qilib, chegaraviy xolat usuli va ruxsat etilgan

kuchlanishlar usuli bo'yicha bajarilsin va natjalarga ko'ra mustaxkamlikni aniqlik darajasi muammosi xal etilsin.

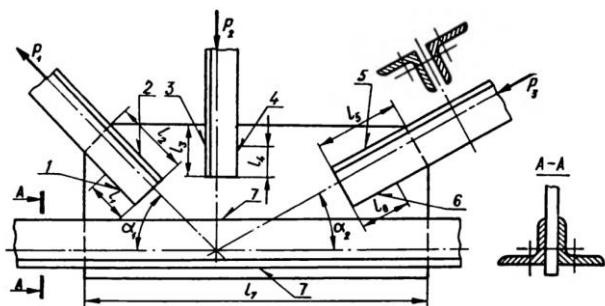

### **Keysni bajarish bosqichlari va topshiriqlar:**

- Keysdagi muammoni keltirib chiqargan asosiy sabablar va hal etish yo'llarini jadval asosida izohlang (individual va kichik guruhda).

Muammo turi	Kelib chiqish sabablari	Hal etish yo'llari

## VI. Glossariy

<b>Termin</b>	<b>O‘zbek tilidagi sharhi</b>	<b>Ingliz tilidagi sharhi</b>
<b>Deformatsiya</b>	jism zarralarining nisbiy holati o‘zgarishiga olib keluvchi tashki kuchlar - isitish, sovutish, namlik va boshqa omillar ta’sirida jismning shakli yoki o‘lchamlari o‘zgarishi.	dish forces that cause a change in the relative state of the particles of the body - a change in the shape or size of the body under the influence of heating, cooling, humidity and other factors
<b>Kuchlanish</b>	jism ko‘ndalang kesimining yuza birligiga to‘g‘ri keladigan kuchga aytildi.	the body is said to be the force that corresponds to the surface unit of the cross-section.
<b>Payvand birikmalar</b>	Payvandlash yordamida hosil qilingan ikki yoki undan ortiq qismlardan tashkil topgan ajralmas birikma.	It is an indispensable compound consisting of two or more parts formed by means of welding.
<b>Payvand chok</b>	payvand birikmaning qismi; payvandlash vaqtida suyultirilgan asosiy va qo‘srimcha (yoki elektrod) metall yoki faqat asosiy metallning kristallanishi natijasida hosil bo‘ladi.	part of the grafting attachment; link telescopic base and boiling color (or electrode) metal or only the main metal-cutting crystal substance forms flowers
<b>Payvand konstruksiyalar</b>	bino va inshootlarning metall konstruksiyalari; elementlari payvandlash yo‘li bilan biriktiriladi.	metal structures of buildings and structures; The elements are attached by welding.
<b>Payvandlash</b>	payvandlanadigan qismlarni mahalliy yoki umumiy qizdirib, plastik deformatsiyalab yoki ularning birgaliqdagi ta’sirida atomlararo boglanishni hosil qilish yo‘li bilan mashina detallari, konstruksiyalar va inshootlarni ajralmas qilib biriktirish jarayoni.	the process of integral bonding of machine parts, structures and structures by local or general heating of the welded parts, plastic deformation or the formation of interatomic bonds under their joint action.
<b>Mustaxkamlik</b>	konstruksiyadagi kuchlar ta’sirida buzilishga qarshilik ko‘rsatish xususiyati.	resistance to distortion under the influence of

		forces in the structure.
<b>Mustaxkamlik chegarasi</b>	Namunani uzilishdagi maksimal kuchni uni kesim yuzasiga nisbati mustaxkamlik chegarasi deb ataladi.	The ratio of the maximum breaking force of the sample to its cutting surface is called the strength limit.
<b>Zarbiy qovushqoqlik</b>	metallarni zarbli va dinamik yuklanishlarga qarshilik ko‘rsatish qobiliyatini ko‘rsatadi. Markazida maxsus yarim aylana yoki burchakli kesik xosil qilingan standart namunani uzishda sarf bo‘ladigan ish zarbiy qovushqoqlik deb ataladi.	it shows the ability to resist percussion and dynamic loading of metals. The work required to cut a standard pattern with a special semicircle or angular cut in the center is called impact permeability.

## **VII. Adabiyotlar ro‘yxati**

### **I. Maxsus adabiyotlar:**

1. John Hicks. Welded joint design. Cambridge. - American Welding Society - Connect Learn Success. 2010, 154 pp.
2. John Hicks. Welded design – theory and practice. Cambridge. 2000, 155p.
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002
4. Abdullaev M.A., Dunyashin N.S., Ermakov Z.D. Payvand birikmalarining turlari, quchlanishlar va deformatsiyalari. Darslik – T.: Reliable print, 2015.

### **II. Internet resurslari:**

1. <http://www.welding.su>
2. <http://www.aws.org>
3. [welding.com](http://welding.com)