

**O'ZBEKISTON ESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**OLIY TA'LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA
TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL
ETISH BOSH ILMIY - METODIK MARKAZI**

**TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI
PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING
MALAKASINI OSHIRISH TARMOQ MARKAZI**

**KONCHILIK ISHI
yo'nalishi**

**FOYDALI QAZILMALARNI BOYITISH VA QAYTA
ISHLASH modulidan**

O'QUV-USLUBIY MAJMUA

TOSHKENT -2018

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**OLIY TA'LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA
TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL
ETISH BOSH ILMIY-METODIK MARKAZI**

**TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI
PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING
MALAKASINI OSHIRISH TARMOQ MARKAZI**

“KONCHILIK ISHI”

yunalishi

“FOYDALI QAZILMALARNI BOYITISH VA QAYTA ISHLASH”

moduli buyicha

O'QUV-USLUBIY MAJMUA

TOSHKENT -2018

Mazkur o‘quv-uslubiy majmua Oliy va o‘rtalik maxsus ta’lim vazirligining 201_ yil _____ sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan o‘quv reja va dastur asosida tayyorlandi.

Tuzuvchi: I.K.Umarova – TDTU Geologiya va konchilik ishi fakulteti
“Konchilik ishi” kafedrasи dotsenti, k.f.n.

Taqrizchilar: X.Axmedov – Mineral resurslar instituti
“Nodir metallar rudalarini boyitish”
laboratoriyaси katta ilmiy xodimi, t.f.n.

O‘quv-uslubiy majmua Toshkent davlat texnika universiteti Kengashining 201_ yil _____dagi ___-sonli qarori bilan nashrga tavsiy qilingan.

MUNDARIJA

I.	Ishchi dasturi.....	5
II.	Modulni o‘qitishda foydalilaniladigan interfaol ta’lim metodlari	11
III.	Nazariy materiallar	15
IV	Amaliy mashg‘ulot materiallar	56
V	Keyslar banki	72
VI	Mustaqil ta’lim mavzulari	74
VII	Glossariy	75
VIII.	Adabiyotlar ro‘yxati	77

I. ISHCHI DASTUR

Modulning maqsadi va vazifalari

Modulning maqsadi: Tinglovchilarga foydali qazilma tarkibidagi qimmatbaho komponentni ajratib olishning nazariy asoslarini o'rgatish, foydali qazilmalarni boyitishga tayyorlash va ajratib olish jarayonlarida ishlataladigan zamonaviy dastgoxlar bilan tanishtirish hamda rudadan minerallarni kompleks ajratib olish hisobiga yuqori iqtisodiy va texnologik ko'rsatkichlarga erishish usullari haqida ma'lumot berish.

Modulning vazifasi: Tinglovchilarga konchilik sohasidagi bilimlarning bir butun tizimi bilan o'zaro bog'liklikda foydali qazilmalarni boyitish usullari, boyitishda qo'llaniladigan texnologik jarayonlar, bu jarayonlarning borishiga ta'sir qiluvchi omillar, qo'llaniladigan dastgohlarning tuzilishi va ishslash prinsipi, boyitish samaradorligini oshirish tendetsiyalarini o'rganishga qaratilgan.

Modulni o'zlashtirishga qo'yiladigan talablar

Kutilayotgan natijalar: Tinglovchilar “Foydali qazilmalarni boyitish va qayta ishslash” modulini o'zlashtirish orqali quyidagi bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'ladilar:

Tinglovchi:

- boyitish mahsulotlariga qo'yiladigan texnik talablarni, turli konlar rudalari uchun texnologik tartib va boyitish sxemalarini tanlay olish **ko'nikmalariga ega bo'lishi**;
- bilimlarning bir butun tizimi bilan o'zaro bog'liqlikda ushbu fanning muammolari ;
- foydali qazilmalarni boyitish fanining mohiyati va iqtisodiy ahamiyati;
- foydali qazilmalarni boyitishning zamonaviy holati va ularda qo'llanilayotgan texnologiyalarni rivojlantirish tendentsiyalari **haqida tushunchaga ega bo'lishi**;
- boyitish jarayonlarining texnologik ko'rsatkichlarini taqqoslay olish;
- mineral homashyoni kompleks ishlatish va chiqindisiz texnologiyani joriy etish haqidagi **ma'lumotga ega bo'lishi** kerak.

Modulning o'quv rejadagi boshqa fanlar bilan bog'liqligi va uzviyiligi

“Foydali qazilmalarni boyitish va qayta ishslash” moduli “Foydali qazilma konlarini er osti usulida qazib olish texnologiyasi” va “Foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olish texnologiyasi” kabi fanlar bilan uzviy aloqada o'rganiladi.

Modulni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha tavsiyalar

“Mashinasozlik texnologiyasi” moduli ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar shaklida olib boriladi.

Modulni o'qitish jarayonida ta'limning zamonaviy metodlari, pedagogik texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilishi nazarda tutilgan:

- ma'ruza darslarida zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida prezentatsion va elektron-didaktik texnologiyalardan;

-o‘tkaziladigan amaliy mashg‘ulotlarda texnik vositalardan, ekspress-so‘rovlari, test so‘rovlari, aqliy hujum, guruhli fikrlash, kichik guruhlar bilan ishlash, kollokvium o‘tkazish, va boshqa interaktiv ta’lim usullarini qo‘llash nazarda tutiladi.

Modulning oliy ta’limdagi o’rni

Fan oliy ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining pedagogik mahoratini oshirish va ta’lim jarayonini tashkil etish, oliy ta’lim tizimining nazariy va amaliy asoslarini takomillashtirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Modul birliklari bo'yicha soatlar taqsimoti: 28 soat

№	Mavzular	O’quv yuklamasi, soat						
		Hammasi	Jami	Auditoriya o’quv yuklamasi				
				Nazariy	Amaliy	Tajriba almashtish	Jumladan:	Ko’chma
1.	Foydali qazilmalarini boyitishga tayyorlash. Maydalash jarayoni	8	8	2	4			2
2.	Foydali qazilmalarini boyitishga tayyorlash. Yanchish jarayoni	7	6	2	4			1
3.	Foydali qazilmalarini gravitatsiya usulida boyitish	8	8	2	4			2
4.	Foydali qazilmalarini flotatsiya usulida boyitish	5	4	2	2			1
	Jami	28	26	8	14		4	2

III. Modul birligining mazmuni Nazariy ta’lim mazmuni

1-mavzu: Foydali qazilmalarini boyitishga tayyorlash. Maydalash jarayoni.

Maydalash jarayonining nazariy asoslari. Maydalash usullari,bosqichlari, qonunlari. Maydalash mashinalarining turlari,tuzilishi, ishlash printsipi. Elash jarayoni,elovchi Yuzalar, elash samaradorligi va unga ta’sir qiluvchi omillar. Elaklarning turlari, tuzilishi va ishlash printsipi.

2 - mavzu: Foydali qazilmalarini boyitishga tayyorlash. Yanchish jarayoni.

Yanchish jarayonining nazariy asoslari. Tegirmonlarning turlari, ishlash tartibi, tuzilishi, ishlash printsipi. Klassifikatsiya jarayoni, mineral zarralarni muhitda tushish qonunlari.

Klassifikatorlarning turlari, tuzilishi va ishlash printsipi.

3- mavzu: Foydali qazilmalarini gravitatsiya usulida boyitish.

Mineral zarralarni cho'ktirish usulida boyitish . Og'ir suYuqliklarda boyitish. Kontsentratsion stollarda boyitish. Vintli va purkovchi separatorlarda boyitish. Shlyuzlarda boyitish.

4- mavzu: Foydali qazilmalarni flotatsiya usulida boyitish.

Flotatsiya usulida ajratishning mohiyati. Molekulyaaro ta'sirlanish kuchi. Erkin sirt energiyasi. Flotatsiya jarayonining mexanizmi. Kimyoviy bog'lanish turlari.

AMALIY MASHG'ULOT MAZMUNI

1-amaliy mashg'ulot: Maydalash sxemasini tanlash, asoslash va hisoblash.

Maydalash operatsiyalari. Maydalash bosqichlari. Maydalash sxemalaridagi dastlabki elash operatsiyalari. Maydalangan maxsulotning yiriklik xarakteristikasi. Maydalash sxemalardagi tekshiruvchi elash operatsiyalari. Maydalash sxemasini hisoblash.

2-amaliy mashg'ulot: Yanchish sxemasini tanlash, asoslash va hisoblash

Yanchish operatsiyalari. Yanchish bosqichlari. Yanchish sxemalarining ko'rinishlari. Yanchish sxemalaridagi dastlabki klassifikatsiya operatsiyalari. Yanchish sxemalardagi tekshiruvchi klassifikatsiya operatsiyalari. Yanchish sxemasini hisoblash.

3-amaliy mashg'ulot: Gravitatsiya sxemani tanlash, asoslash va hisoblash.

Gravitatsiya sxemalarining ko'rinishlari. Oltinli, kumushli, volframli, kalayli rudalarni gravitatsiya usulida boyitish sxemalari, ularni tanlash va hisoblash.

4-amaliy mashg'ulot: Flotatsiya sxemani tanlash, asoslash va hisoblash.

Flotatsiyaning prinsipial sxemasini tanlash. Monometal rudalarni flotatsiyalashning sxemasini tanlash. Polimetal rudalarni flotatsiyalashning sxemasini tanlash. Flotatsiyalashning miqdor sxemasini hisoblash. Flotomashinalarning kerakli sonini hisoblash.

TA'LIMNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI

Ta'limdi tashkil etish shakllari aniq o'quv materiali mazmuni ustida ishlayotganda o'qituvchini tinglovchilar bilan o'zaro harakatini tartiblashtirishni, yo'lga qo'yishni, tizimga keltirishni nazarda tutadi.

Modulni o'qitish jarayonida quyidagi ta'limgning tashkil etish shakllaridan foydalilanadi:

- ma'ruza;
- amaliy mashg'ulot;
- mustaqil ta'lim;

O'quv ishini tashkil etish usuliga ko'ra:

- jamoaviy;
- guruhli (kichik guruhlarda, juftlikda);
- yakka tartibda.

Jamoaviy ishlash – Bunda o'qituvchi guruhlarning bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o'quv maqsadiga erishish uchun o'zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilma-xil metodlardan foydalanadi.

Guruhlarda ishlash – bu o‘quv topshirig‘ini hamkorlikda bajarish uchun tashkil etilgan, o‘quv jarayonida kichik guruxlarda ishlashda (2 tadan – 8 tagacha ishtirokchi) faol rol o‘ynaydigan ishtirokchilarga qaratilgan ta’limni tashkil etish shaklidir. O‘qitish metodiga ko‘ra guruhni kichik guruhlarga, juftliklarga va guruhlarora shaklga bo‘lish mumkin. *Bir turdagи guruhli ish* o‘quv guruhlari uchun bir turdagи topshiriq bajarishni nazarda tutadi. *Tabaqalashgan guruhli ish* guruhlarda turli topshiriqlarni bajarishni nazarda tutadi.

YAkka tartibdagi shaklda - har bir ta’lim oluvchiga alohida- alohida mustaqil vazifalar beriladi, vazifaning bajarilishi nazorat qilinadi.

BAHOLASH MEZONI

Nº	Baholash mezoni	Ball	Maksimal ball
1	Test	1.5 ball	
2	Mustaqil ish	1 ball	2.5

MA’RUZA MATNLARI

1-mavzu: Foydali qazilmalarni boyitishga tayyorlash jarayonlari

Reja:

- 1.Maydalash jarayonining nazariy asoslari.
- 2.Maydalash usullari,bosqichlari, qonunlari.
- 3.Maydalash mashinalarining turlari,tuzilishi, ishslash printsipi.
- 4.Elash jarayoni,elovchi Yuzalar, elash samaradorligi va unga ta’sir qiluvchi omillar.
5. Elaklarning turlari, tuzilishi va ishslash printsipi.

Tayanch so’zlar: Maydalash, maydalash darajasi, maydalash bosqichlari, qattiqlik. zichlik, abrazivlik, elak, elash samaradorligi, yiriklik, zarra, qoplama,

Boyitish fabrikasiga ruda har xil o’lchamdagи bo’laklar holida kelib tushadi. Rudaning yiriklik xarakteristikasi yoki uning granulometrik tarkibi konni qazib olish usuliga, rudaning qattiqligiga, konning sanoat quvvatiga va h.k. larga bog’liq.

Rudani boyitishdan oldin foydali qazilma minerallari va puch tog’ jinslari ularni erkin va bir-biridan ajralgan holda ko’rsatila olishi mumkin bo’lgan yiriklikka (o’lchamga) keltirilishi kerak. Rudani boyitishdan oldin tayyorlash uchun maydalash va yanchish jarayonlari qo’llaniladi.

Fizikaviy mohiyati jihatidan bir xil jarayonlar hisoblanuvchi maydalash va yanchish bir-biridan bu operatsiyalarga tushuvchi va ulardan chiquvchi mahsulotlarning o’lchamiga qarab shartli ravishda farq qiladi.

Maydalash jarayoniga mahsulot 1500 mm gacha o’lchamda tushib, maydalangan mahsulot 10-15 mm o’lchamda bo’ladi. Ruda o’lchamini 0,074 mm gacha kichraytirish yanchish jarayonida sodir bo’ladi.

Rudani boyitishdan oldindi eng so’nggi o’lchami qo’llaniladigan boyitish usuliga bog’liq.

Bu ulcham har qaysi foydali qazilma uchun uni boyitilishga tekshirish jarayonida tajriba yo'li bilan aniqlanadi.

Foydali mineral zarracha Yuzasi qancha to'liq ochilsa, boyitish shuncha samaraliroq bo'ladi. SHu bilan bir vaqtda o'ta yanchilishga yo'l qo'ymaslik kerak, chunki bunda foydali komponent juda mayin shlamlar holiga o'tib, boyitish jarayonida boyitmaga ajralmaydi va chiqindilar tarkibida yo'qoladi.

Undan tashqari, o'ta yanchilish elektr energiyasining ortiqcha sarflanishiga, maydalagich va tegirmonlarning tez ishdan chiqishiga, ularning ishlab chiqarish unumdorligining pasayishiga va boyitish ko'satkichlarining yomonlashuviga olib keladi.

Maydalash va yanchish jarayonlari juda qimmat turadigan jarayonlar hisoblanadi. Ularga rudani boyitish uchun ketadigan xarajatlarning 60 % dan ortig'i sarflanadi. SHuning uchun maydalashda "hech narsa ortiqcha maydalanmasin" degan printsipga amal qilinadi. SHu maqsadda maydalash bosqichli tarzda amalga oshiriladi.

Maydalash va yanchish jarayonlari ko'mirni chang holida yoquvchi stantsiyalarda, tsement zavodlarida, qumini kokslash uchun tayyorlashda koks kimyoviy zavodlarda, ohak, dolomit va boshqa mahsulotlarni maydalashda metallurgik zavodlarda, yo'l qurilish sanoatida, qum-shag'al tayyorlashda va x.k. larda ham ishlatiladi. Bu hollarda maydalash va yanchish mahsulotlarining yirikligi keyingi texnologiyaning talablari asosida o'rnatiladi. Tog' jinslari o'zining qattiqligiga qarab 4 ta guruhga bo'linadi: Yumshoq, o'rtacha, qattiq va o'ta qattiq. Yumshoq rudalarga Produtyakonov M.M. shkalasiga ko'ra 5 dan 10 gacha qattiqlik koeffitsientiga ega tog' jinslari; o'rtacha qattiqlikka ega tog' jinslarga 10 dan 15 gacha koeffitsientga, qattiq tog' jinslariga - 15 dan 17 gacha koeffitsientga ega va o'ta qattiq jinslarga 18 dan 20 gacha qattiqlik koeffitsientiga ega jinslar kiradi.

Foydali qazilmalarning qattiqligi, shuningdek, Moosning qattiqlik shkalasi bo'yicha (tirnash usuli) ham aniqlanishi mumkin. Unga ko'ra, qattiq tog' jinslariga (masalan, kvarts, korund va h.k) Moos bo'yicha qattiqligi 6-10; o'rtacha (ko'mir, ohak) 2-5; Yumshoq (talk, gips) 1-2 Moos bo'yicha qattiqlikka ega rudalar kiradi.

Maydalash deb ruda bo'laklari o'lchamini tashqi kuch ta'sirida kichraytirishga aytiladi. Maydalash jarayoni maydalash darajasi bilan xarakterlanadi. Maydalash darajasi deb, maydalash natijasida ruda bo'laklarining o'lchami necha marta kichrayishini ko'rsatuvchi kattalikka aytiladi.

$$i = D_{\max}/d_{\max}$$

bu erda: D_{\max} - dastlabki ruda tarkibidagi eng katta bo'lakning o'lchami, mm; d_{\max} - maydalangan mahsulot tarkibidagi eng katta bo'lakning o'lchami, mm.

Boyitish fabrikalarida ma'danlarni maydalash odatda bir necha bosqichda amalga oshiriladi, chunki bitta maydalagichda kerakli maydalash darajasiga erishish mumkin emas. SHuning uchun maydalash bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Masalan, rangli va qora metallar rudalarining ko'pchiligi uchun 3 bosqichda maydalash ishlatiladi.

1 - bosqich. Yirik maydalash - 1500 - 1000 mm dan 300 mm gacha.

2 - bosqich. O'rtacha maydalash - 300 mm dan 75 mm gacha.

3 - bosqich. Mayda maydalash - 75 mm dan 10-15 mm gacha.

Umumiy maydalash darajasi alohida bosqichlarda olingan maydalash darajalarining ko'paytmasiga teng:

$$i_{um} = i_{yir} \cdot i_{o'rtta} \cdot i_{mayda}$$

Masalan,

yirik maydalash uchun; $i_{yir} = 1500/300 = 5$;
 o'rtacha maydalash uchun; $i_{o'rtta} = 300/75 = 4$;
 mayda maydalash uchun ; $i_{mayda} = 75/15 = 5$
 umumiy maydalash darajasi; $i_{um} = 5 \cdot 4 \cdot 5 = 100$

Har qaysi maydalash bosqichidan oldin dastlabki ma'danning tarkibidan elash orqali o'lchami shu bosqichdagi maydalangan mahsulot o'lchamiga teng mayda sinf ajratib olinadi. Mayda mahsulotni ajratib olish hisobiga maydalagichga beriladigan Yuk qisqaradi, uning ishlab chiqarish unumdorligi ortadi, elektr energiya sarfi kamayadi, shuningdek, rуданing o'ta yanchilishining oldi olinadi.

YUMshoq ma'danlar ikki bosqichda, o'rtacha qattiqlikdagi ma'danlar 3 bosqichda, qattiq ma'danlar esa 4 bosqichda maydalanadi. Ma'dan qancha qattiq va mustahkam bo'lsa, ichki tortilish kuchlarini engish uchun shuncha ko'p kuch talab qilinadi.

Maydalashda mineral zarracha Yuzasining ochilishi ma'dan bo'laklarining tashqi kuch ta'sirida parchalanishi natijasida sodir bo'ladi. Ma'dan bo'laklarini parchalash uchun alohida kristallar orasidagi va kristallar ichidagi tortishish kuchini engish kerak. Bu ma'danning mustahkamligini belgilaydi. Bundan tashqari rуданing mustahkamligi uning tuzilishidagi ichki nuqsonlar (darz, begona narsalar) ga ham bog'liq.


Ma'danning xossasi (mustahkamlik, mo'rtlik, qovushqoqlik va boshqalar) ga qarab parchalanishning quyidagi usullari ishlatilishi mumkin.

Ezilish - ikkita maydalovchi Yuza orasida ma'dan bo'laklarining siqilishi natijasida parchalanishi.

Yorilish – ma'dan bo'laklarini maydalovchi jismning uchlari (tig'lari) orasida uzilib bo'linishi.

Zarba – ma'dan bo'laklarini qisqa ta'sir etuvchi dinamik Yuk taosirida parchalanishi.

Ishqalanish – ma'dan bo'laklarini bir-biriga, qarama-qarshi harakatlanuvchi maydalovchi Yuza orasida parchalanishi.

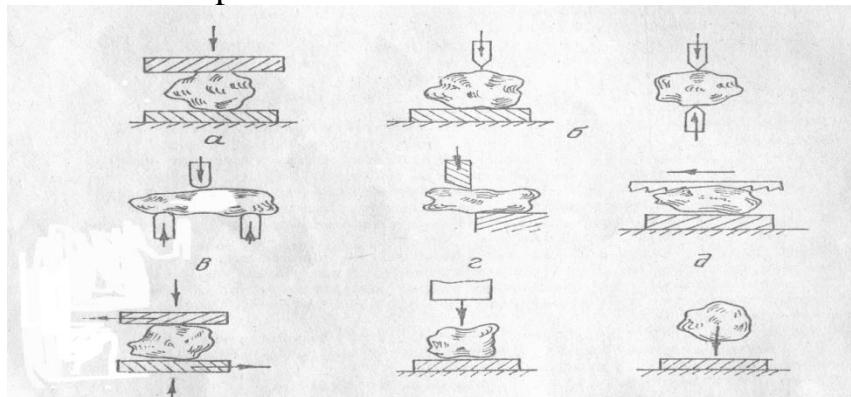

Jismni kerakli o'lchamgacha maydalash
 a) ezilish, b) uzilish, g) kesish, e) ishqalanish, j) siqiq zarba,
 z) erkin zarba

Maydalash jarayoni ko'pgina omillarga bog'liq. Ularga quyidagilar kiradi: ma'danning mustahkamligi, mahsulotning qovushqoqligi, shakli, o'lchami, namligi, maydalanuvchi bo'laklarning o'zaro joylashuvi, ularning zichligi va h.k. Barcha tog' jinslarini ularning qattiqligiga qarab, 4 ta kategoriya bo'lismumkin:

- 1) Yumshoq ma'danlar, ularning maydalanishga ko'rsatadigan qarshilik kuchi < 100 kg/sm².
- 2) o'rtacha qattiqlikka ega ma'danlar 100-500 kg/sm²
- 3) qattiq ma'danlar 500-1000 kg/sm²
- 4) o'ta qattiq ma'danlar, ularning maydalanishga qarshilik kuchi >1000 kg/sm².

Maydalash vaqtida ma'dan bo'laklari kuchsiz kesimlar bo'ylab maydalanadi. Bo'laklarning kattaligi kamaygan sari (kichraygan) bo'laklarning mustahkamligi ortib boradi.

Maydalashga sarflanadigan ish qisman maydalanayotgan bo'laklarning deformatsiyasiga sarflanadi va atrofga issiqlik tarzida tarqaladi; qisman esa qattiq jismning erkin (Yuza) energiyasiga aylanib, yangi Yuzalarning hosil bo'lismiga sarflanadi:

$$A = A_D + A_{Y_u} = k \Delta V + \delta \Delta S \text{ (Rebinder formulasi)}$$

bu erda:

A - maydalash ishi,

A_D - deformatsiya ishi,

A_{Y_u} - yangi Yuzalarning hosil bo'lismiga ishi,

ΔV - deformatsiyalangan xajm

ΔS - yangidan hosil bo'lgan Yuzalarning kattaligi

k va δ - proportsionallik koeffitsienti.

Maydalanayotganda, maydalash darajasi kichik bo'lganda yangi Yuzalarning hosil bo'lismiga ishi deformatsiya ishiga nisbatan juda kichik bo'lgani uchun uni hisobga olmasa ham bo'ladi. Bu holda Rebinder tenglamasidan Kirpichevning xususiy maydalash qonuni hosil bo'ladi - maydalash ishi maydalanayotgan jismning hajmiga yoki og'irligiga to'g'ri proportsional bo'ladi.

$$A = k \Delta V = kd^3 \text{ (Kirpichev formulasi)}$$

Maydalanayotganda, maydalash darajasi Yuqori bo'lganda deformatsiya ishi yangi Yuzalarning hosil bo'lismiga ishiga nisbatan juda kam bo'lgani uchun uni hisobga olmasa ham bo'ladi. Bu holda Rebinder tenglamasidan Rittengerning xususiy maydalash qonuni hosil bo'ladi - maydalash ishi yangidan hosil bo'layotgan Yuzalar kattaligiga to'g'ri proportsional:

$$A = k \Delta S = kd^2 \text{ (Rittenger formulasi)}$$

Ko'pincha maydalash o'rtacha maydalash darajasida olib boriladi, shuning uchun maydalash ishini aniqlashda Rebinder tenglamasida deformatsiya

ishini ham, yangi Yuzalarning hosil bo'lishi ishini ham hisobga olish kerak, ya'ni maydalash ishi ham hajmga, ham maydalanuvchi jismning Yuziga to'g'ri proportsional.

Rittenger, Kirpichev - Kik qonunlari asosida S/E - E/V koordinatalarida tuzilgan egri chiziqlarni taqqoslash shuni ko'rsatadiki, Rittenger qonuni zarrachalarning o'lchamidan qat'iy nazar energiyaning solishtirma sarfi Yuqori bo'lganda, Kirpichev - Kik qonunini esa energiyaning solishtirma sarfi kam bo'lganda qo'llash mumkin.

Ma'danlarni maydalash amalga oshiriladigan apparatlar maydalagichlar deyiladi. Bu apparatlar bo'linish ta'sirini hosil qiluvchi mexanizmning tuzilishi va mineral agregatiga ta'sir qilish usuli: qisqa ta'sir qiluvchi dinamik Yuk-zarba, astasekin kuch qo'yish-ezish va parchalash, abraziv bo'linish - ishqalanish va boshqalar bilan bir-biridan farq qiladi.

Bo'linish (uzilish) ni quyidagi mexanizmlar sodir etadi: katta konus ichida aylanadigan ikkinchi konus; tekis Yuzali yoki tishli valok; qaytarma-ilgarilama harakatlanuvchi plitalar; bolg'achalar; ma'dan bo'laklarini irg'ituvchi va ularni qaytaruvchi plitalarga urib aylanuvchi rotorlar va h.k.

Ma'danning mustahkamligi, qovushqoqligi, bo'laklarning kattaligi va boshqa xususiyatlarga qarab maydalash uchun tashqi ta'sirning biron-bir samaraliroq usuli tanlanadi.

Maydalagichlar 4 ta asosiy guruhgaga bo'linadi:

- jag'li maydalagichlar - mahsulotni maydalash davriy ravishda qo'zg'aluvchi va qo'zg'almas, tekis yoki botiq chiziqli Yuz orasida sodir bo'ladi;
- konusli maydalagichlar - mahsulot uzluksiz ravishda ikkita (birini ichida ikkinchisi aylanuvchi) konus yordamida maydalaniladi;
- valokli maydalagichlar - mahsulot ikkita bir-biriga qarama-qarshi harakatlanuvchi silliq yoki tishli tsilindrik valoklar orasida ezilib maydalaniladi;
- zarbli maydalagichlar - ma'dan bo'laklari katta tezlik bilan harakatlanuvchi maxsus detallar, masalan, bolg'achalar zarbi ta'sirida maydalanadi.

Masalan, agar ruda mustahkam bo'lsa, uni maydalashning eng qulay usuli ezish yoki zarba hisoblanadi. Ruda bo'laklarida ko'p darzlar bo'lib, u mo'rt bo'lsa, uni zarba ostida maydalash afzalroq, biroq ma'danning qovushqoqligi Yuqori bo'lsa, zarba ta'sirida maydalashning samarasi keskin kamayadi.

Odatda maydalashning quruq usuli qo'llaniladi. Agar ma'dan tarkibida loy bo'lsa, (masalan, marganetsli, qo'ng'ir temir toshli ruda), ho'l usulda maydalanadi.

Maydalash usulini tanlash ma'danning qimmati va maydalangan mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablarga ham bog'liq. Masalan, agar ma'dan mo'rt bo'lsa va qimmatbaho foydali minerallarni saqlasa, uni maydalash vaqtida iloji boricha o'ta yanchiluvchanlikka, va shlamlanishga olib keluvchi ishqalanishning oldini olish kerak.

Rangli va qora metallar rudalarini yirik, o'rta va mayda maydalashda Yuqori mehnat unumdoorligi bilan ajralib turuvchi konusli maydalagichlar ishlataliladi.

Qattiq va o'rtacha qattiqlikka ega jinslarni yirik, o'rtacha va mayda maydalashni ezish printsipi bo'yicha ishlovchi (Yuzli, konusli va tekis valokli) maydalagichlarda maydalash maqsadga muvofiqdir. YUmshoq va mo'rt jinslarni

yirik maydalash parchalash printsipi bo'yicha ishlovchi (masalan, tishli valokli) maydalagichlarda, ularni o'rtalash va mayda maydalashni zarba ta'sirida ishlovchi (masalan, bolg'achali) maydalagichlarda maydalash tavsiya qilinadi.


Jag'li maydalagichlar ruda va qurilish mahsulotlarini yirik va o'rtalash uchun ishlataladi. Jag'li maydalagichlarda ma'danni maydalash qo'zg'aluvchi va qo'zg'almas Yuzalar (plitalar) orasidagi bo'shliqda ezilish, qisman parchalanish va sinish natijasida sodir bo'ladi.

Ma'dan Yuqori tarafdan plitalar orasidagi bo'shliqqa beriladi va ularning yaqinlashishi vaqtida maydalanadi, maydalangan mahsulot esa qo'zg'aluvchi Yuza har safar qo'zg'almas Yuzadan uzoqlashganda bo'shatish tuynugi orqali tushirib olinadi.

Jag'li maydalagichlar sanoatda oddiy va murakkab harakatlanuvchi Yuzali qilib ishlab chiqariladi. Bu Yuz sharnirli o'q yoki ekstsentrifal valga osilgan bo'lib, qo'zg'almas Yuzga goh yaqinlashib, gox undan uzoqlashib tebranishlar hosil qiladi (6-rasm).

Birinchi turdag'i maydalagichlar sanoatda keng qo'llanilib, ikkinchi turdagisi esa faqat laboratoriya va yarim sanoat tadqiqotlari uchun tayyorlanadi. Tebranuvchi harakatni Yuza uzatuvchi mexanizm orqali ekstsentrifal valdan oladi. Murakkab harakatlanuvchi qo'zg'aluvchi Yuzali maydalagichlarda bu Yuza uzatuvchi ekstsentrifal valga sharnir orqali osilgan bo'lib, uning pastki qismi esa tirkakli plita orqali sharnirga ulangan.

Jag'li maydalagichlarda maydalangan mahsulotning yirikligi, bo'shatish tuynugining kengligi (Yuzalar orasidagi minimal masofa) bilan aniqlanadi.

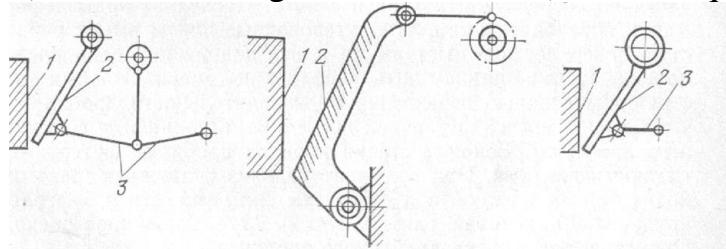

Jag'li maydalagichning kinematik sxemasi:

- Yuqorida osilgan sodda harakatlanuvchi Yuzali;
- pastga tayangan sodda xarakatlanuvchi Yuzali;
- Yuqorida osilgan murakkab harakatlanuvchi Yuzali maydalagichlar: 1-qo'zg'almas Yuza; 2-qo'zg'aluvchi Yuza; 3-tirkakli plita.

Boyitish fabrikalari, ochiq kon va shaxtalarda ma'danni va boshqa mahsulotlarni yirik maydalashda Yuqorida osilgan va sodda harakatlanuvchi qo'zgaluvchi Yuza maydalagichlar keng qo'llaniladi. Bu Yuqori quvvatlari maydalagichlar sodda tuzilishga va uncha katta bo'limgan balandlikka ega bo'lib, ular ishlashda ishonchli hisoblanadi (7-rasm).


YUqorida osilgan va sodda harakatlanuvchi jag'li maydalagichning korpusi (qutisi) oldi 1, orqa 8 va ikkita yonbosh 16 devorlardan iborat. Oldingi devor qo'zg'almas Yuza rolini o'ynaydi. Qo'zg'aluvchi Yuza ikkita podshipnikka tayangan o'q ga osilgan.

Maydalagich ichki sathini hosil qiluvchi korpusning oldi va yonbosh devorlarining ichki Yuzasi marganetsli po'lat yoki toblangan cho'yandan yasalgan almashinuvchi plitalar 2 bilan qoplangan.

Podshipniklarga mahkamlangan ekstsentrif val 6 ga vertikal yo'nalishda qaytarma-ilgarilama harakat qiluvchi shatun 7 ning boshi o'rnatilgan.

SHatun Yuqoriga harakatlanganda plitalar orasidagi burchak kattalashadi va qo'zg'aluvchi Yuza qo'zg'almas Yuzaga yaqinlashadi. Bunda mahsulot ezilish, qisman esa siljish va bukilish hisobiga maydalanadi. Deformatsiyaning siljish va bukilish kabi turlari qoplovchi plitalar Yuzasining qirraligi bilan tushuntiriladi.

Maydalagich ichki sathini hosil qiluvchi korpusning oldi va yonbosh devorlarining ichki Yuzasi marganetsli po'lat yoki toblangan cho'yandan yasalgan almashinuvchi plita (2) lar bilan qoplangan. Podshipniklarga mahkamlangan ekstsentrif val (6) ga vertikal yo'nalishda qaytarma-ilgarilama harakat qiluvchi shatun (7) ning boshi o'rnatilgan. SHatunning teshiklarida vkladish (14) lar bo'lib ular tirgakli plitalarning uchlari (12) va (15) ga, plitalarning ikkinchi uchlari esa (17) vkladishga o'rnatilgan.

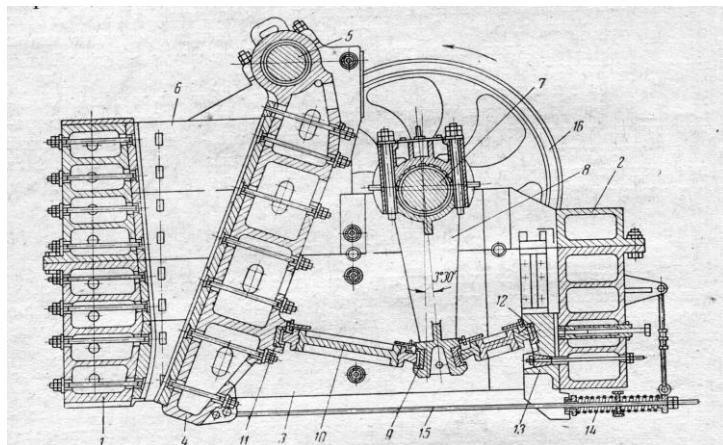

Jag'li maydalagich

Maydalagich korpusining yon devorlari silliq plitalar bilan qoplanadi. SHatun pastga harakatlanganda qo'zg'aluvchi Yuza og'irlik kuchi va tyaga orqali buferli prujina (10) ta'sirida qo'zg'almas Yuzadan uzoqlashadi. Bunda maydalangan mahsulot to'kiladi.

Bo'shatish tuynungining kengligini o'zgartirish boshqaruvchi ponalar yordamida yoki tirgakli plitalarni almashtirish orqali amalga oshiriladi. Val (6) ga ikkita maxovik (g'ildirak) (5) o'rnatilgan. Maxoviklarning biri shkiv rolini bajaradi. Elash - foydali qazilmaning yirikligiga qarab, bir yoki bir necha elak orqali elab, sinflarga ajratish jarayonidir.

Elashga tushayotgan mahsulot-dastlabki, elak ustida qolgan mahsulot -elak usti, elakdan o'tgan mahsulot esa -elak osti mahsuloti deyiladi.

Elashda qabul qilingan elak ko'zları o'lchamining kattadan kichikka tomon ketma-ket qatori elash shkalasi, ikkita ketma-ket kelgan elak ko'zları o'lchamining bir-biriga nisbati shkala moduli deyiladi. Masalan: 48, 24, 12, 6, 3 mm li shkala uchun modul 2 ga teng; Mahsulotni n ta elakda elashdan so'ng n+1 ta mahsulot olinadi.

Mahsulot yirikligi quyidagicha belgilanadi: -1 +1 yoki 1-1. Masalan: -50+12 mm; 12-50mm.

Elashning quyidagi turlari qo'llaniladi: yordamchi, tayyorlovchi, mustaqil, hamda boyitish mahsulotlaridan suvni ajratish maqsadida ishlatiladigan elash operatsiyasi.

1. YOrdamchi elash maydalash va yanchish sxemalarida ishlatilib, dastlabki mahsulot tarkibidagi tayyor (maydalanishi kerak bo'lмаган) mahsulotni ajratish yoki maydalangan mahsulot yirikligini nazorat qilish uchun ishlatiladi. Bunday elashning birinchi turi - dastlabki, ikkinchisi esa nazoratlovchi elash deyiladi.

2. Tayyorlovchi elash dastlabki mahsulotni alohida-alohida boyitish maqsadida sinflarga ajratish uchun ishlatiladi.

3. Mustaqil elash - elash mahsulotlari iste'molchiga Yuboriladigan tayyor mahsulot hisoblansa mustaqil elash deyiladi. Elashning bu turi ko'pincha ko'mirni elashda ishlatiladi.

Suv sizlantirish maqsadida ishlatiladigan elash boyitish mahsulotlaridan suvni birlamchi ajratishda keng ishlatilmoqda.

Elash samaradorligi har xil kattalikdagi dastlabki zarrachalar aralashmasini elovchi Yuzada qay darajada ajralishini xarakterlovchi kattalikdir. Umumiy holda, elash samaradorligi ma'lum sinfning elak osti mahsulotidagi miqdorini shu sinfning dastlabki mahsulotdagi miqdoriga nisbatini ko'rsatadi.

$$E = Q_{\text{Э.О.}} / Q_{\text{Д.М.}} \cdot 100, \%$$

Elak osti mahsuloti deb, dastlabki mahsulotdagi elovchi Yuza teshiklaridan kichik o'lchamli mahsulotga aytildi. Agar dastlabki mahsulotdagi elak osti mahsulotining umumiy miqdori ($Q_{\text{Э.О.}}$) shu mahsulot uchun granulometrik tarkib egri chizig'idan) va uning og'irligi (Q_D) ma'lum bo'lsa, elash samaradorligi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$E = 10^4 Q_{\text{Э.О.}} / Q_D \alpha$$

bu erda α – dastlabki mahsulotdagi mayda sinfning miqdori.

Real sharoitda uzluksiz ishlaydigan boyitish fabrikalaridagi elak osti mahsulotining og'irligini (massasini) aniqlash qiyin, shuning uchun elash samaradorligi elak usti mahsuloti tarkibidagi elak osti mahsulotining miqdori, ya'ni elak osti mahsulotining dastlabki va elak usti mahsuloti Q ning miqdori bilan hisoblanadi. Bu holda elash samaradorligini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalilanadi:

$$E = 10^4 (\alpha - \theta) / \alpha 100 - \theta$$

SHunday qilib, elashga tushayotgan mahsulot tarkibidagi ostki (quyi) sinf miqdorini bilgan holda, shu sinfning elak usti mahsulotidagi miqdorini aniqlab, elash samaradorligini hisoblab topish mumkin.

Elash samaradorligi elak ishining mexanik, texnologik parametrlariga va elanayotgan mahsulot xossasiga, elakning ish tartibiga, elash vaqtiga, elovchi Yuzaning ko'rinishi va holatiga, elakning ishlab chiqarish quvvatiga, mahsulotning namligiga va h.k. larga bog'liq.

Elaklar geometrik shakli, elovchi Yuzaning hususiyati, uning gorizontal tekislikka nisbatan joylashishi bilan bir-biridan farq qiladi. Elovchi Yuzaning shakliga qarab yassi, tsilindrik (barabanli) yoki yoysimon shakldagi elaklar mavjud. Elovchi Yuzaning joylashishiga qarab gorizontal va qiya, ba'zi hollarda vertikal elaklarga bo'linadi.

Mahsulotning elovchi Yuza bo'ylab harakatlanishi xususiyatiga qarab qo'zg'almas (ba'zi hollarda elovchi Yuza ba'zi elementlarining harakatlanishi), aylanma harakatli qo'zg'aluvchi va to'g'ri chiziqli harakatlanuvchi qo'zg'aluvchi elaklarga bo'linadi.

Foydali qazilmalarni elashda ishlatiladigan elaklar quyidagi guruhlarga bo'linadi: qo'zg'almas panjaralar, valokli aylanuvchi barabanli, yassi tebranuvchi; yarim vibratsion; vibratsion aylanma vibratsiyali; vibratsion to'g'ri chiziqli vibratsiyali; yoysimon va h.k.

Hamma elaklar engil, o'rta va og'ir turdag'i elaklarga bo'linadi.

Qo'zg'almas panjaralari elaklar alohida orasi ochiq panjaralardan tashkil topib, gorizontga nisbatan $40-45^{\circ}$ burchak ostida rudani elash uchun, $30-35^{\circ}$ burchak ostida ko'mirni elash uchun o'rnatiladi. Mahsulot panjaraning Yuqori qismiga berilib o'z oqimi bilan harakatlanadi, bunda mayda mahsulot panjara orasidan o'tib, yirik mahsulot esa panjara ustidan ajratiladi. Bunday elaklar yirik mahsulotni elash uchun ishlatiladi. Ikkita panjara orasidagi masofa 50 mm va undan ortiq bo'lisi kerak.

Elakning kengligi dastlabki mahsulotdagi eng katta bo'lak o'lchamidan kamida 2-3 marta katta, uzunligi esa kengligidan 2 marta katta bo'lisi kerak. Elovchi panjaralarning panjaralari turli xil ko'rinishga (profil) ega bo'lisi mumkin: trapetsiadal, dumaloq, kvadrat, "T" xarfi (tavroviy) ko'rinishida va h.k. Panjara sifatida oddiy temir yo'l reoslari ham ishlatilishi mumkin. Panjaralar bir-biridan ma'lum masofada parallel holda joylashtiriladi va bir-biri bilan boltlar orqali mahkamlanadi.


Elovchi panjaralarda elash samaradorligi 60-70% ni tashkil qiladi.

Elovchi panjaralarning ishlab chiqarish quvvati elakning o'lchamiga, mahsulotning xossasiga va panjaralar orasidagi masofaga bog'liq.

Elovchi panjaraning ishlab chiqarish quvvati quyidagi empirik formula bilan hisoblanadi:

$$Q = 2,4 \text{ Fa}$$

bu erda: F - panjaraning Yuzasi, m^2

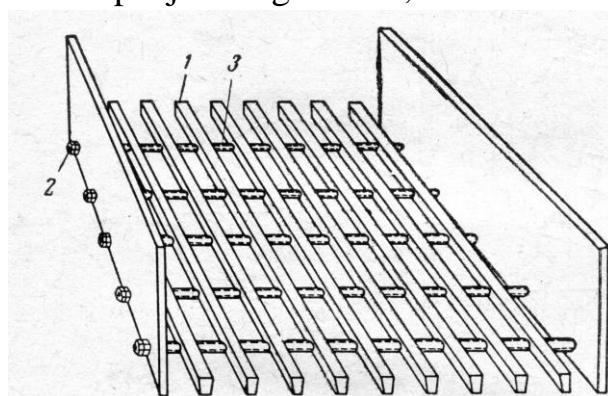

Qo'zg'almas panjaralari elaklar.

1-panjara; 2-siquvchi boltlar; 3-tirkak trubkalar.


Boyitish fabrikalarida elovchi panjaralar asosan yirik va o'rta maydalash maydalagichlaridan oldin o'rnatiladi.

Elovchi panjaralarning afzalligi: sodda tuzilishga egaligi va xizmat ko'rsatishning qulayligi; elektroenergiya sarflanmasligi, korxonada uni xilma-xil materiallardan (eski rels, balka) tayyorlash mumkinligi, ularga mahsulotni avtomashina, temir yo'l vagonlari va h.k. dan bevosita tushirib olish mumkinligi.

Biroq elovchi panjaralar o'rnatish uchun binoning baland bo'lishi talab qilinadi va ularda elash samaradorligi past.

Uzatish mexanizmi, qutisi va ramasi orasida qattiq bo'lмаган kinematik bog'lanishli tezYurar tebranuvchi elaklar asosan boyitish mahsulotlarini suvsizlantirishda ishlataliladi.

BKGO-M2A markali elak (4-rasm) ikkita ketma-ket gorizontal joylashgan qutidan iborat bo'lib, qiya holdagi sharnirli tayanchga tayanadi (har qaysi qutiga 4 tadan). Ekstsentrifik uzatma val va tayanchlar bir-biri bilan sharnirli bog'langan. Val tasmali uzatma orqali elektrodvigateldan harakatga keltiriladi. Val rama bilan 2 ta amortizatsion prujinalar orqali bog'langan.

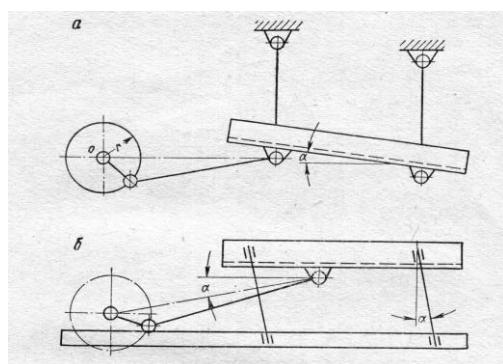

Yassi tebranuvchi elaklar.

Harakat ikki juft shatunlar yordamida valdan qutichalarga uzatiladi. Kutilarning harakatlanuvchi massasini muvozanatlashtirish uchun ekstsentrositetlar bir-biridan 180° ga siljiltilgan.

Elak quyidagi texnik xarakteristikalarga ega: qutining 1 minutdagi tebranishlari soni 400-450; tebranish amplitudasi 14-26 mm; 2 ta to'rning maydoni 7,5 m²; ko'mirli kontsentratni suvsizlantirishdagi ishlab chiqarish unumdorligi 20-25 t/soat, ko'mirli shamlar uchun 12-13 soat.

Yarim vibratsion elaklar to'r o'rnatilgan qutini ekstsentrifik val yordamida vertikal tekislikda aylanma harakatlanishi bilan xarakterланади.

Qo'zg'almas ramaga podshipniklarda gorizontal holda ekstsentrifik val o'rnatilgan. Elak qutisiga tebranuvchi podshipnik mahkamlangan. Quti unga tortilgan to'r (2 ta yoki 3 ta ham bo'lishi mumkin) bilan gorizontga nisbatan 20-30° burchak ostida o'rnatiladi va shunday holatda amortizatorlar yordamida ushlab turiladi.

Valga harakat ramaga o'rnatilgan elektrodvigateldan uzatma va shkiv orqali beriladi. Elak qutisi vertikal tekislikda kichik radiusli aylanma harakat qiladi.

Qutining tebranishlar amplitudasi va harakat traektoriyasi faqat o'rta qismi uchungina doimiydir. Qutining elliptik traektoriya bo'yicha harakatlanuvchi chetki

qismlari o'rta qismining tebranish amplitudasiga nisbatan erkinroq tebranish va amplitudaga ega. Quti chetlarining harakatlanish xarakteri amortizatorlarning qattiqligi bilan aniqlanadi.

Nazorat uchun savollar

1. Elash samaradorligi qanday omillarga bog'liq ?
2. Boyitish fabrikalarida qanday turdag'i elaklar ishlataladi ?
3. Elaklar markasidagi xarf va raqamlar nimani ko'rsatadi ?
4. Panjarali elaklar qanday hollarda o'rnatiladi ?
5. Yassi tebranuvchi elaklar qaysi jarayonlarda qo'llaniladi ?
6. Rudalar qattiqligiga qarab qanday turlarga bo'linadi ?
7. Maydalagichlar qanday guruxlarga bo'linadi ?
8. Jag'li maydalagichlar qanday turlarga bo'linadi ?
9. Jag'li maydalagichlarning tuzilishi va ishlash prinsipini tushuntiring.
10. Jag'li maydalagichlarning qamrash burchagi deb nimaga aytildi ?
11. Jag'li maydalagichlar maydalashning qaysi bosqichida ishlataladi ?
12. Konusli maydalagichlarning tuzilishi va ishlash prinsipini tushuntiring.
13. Jag'li maydalagichlarning afzalligi va kamchiliklari nimada ?
14. Konusli maydalagichlarning afzalligi va kamchiliklari nimada ?

Adabiyotlar:

1. В.П. Егоров. Обогащение полезных ископаемых. М.Недра., 2007.
2. Е.Е Серго, Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. М.Недра., 2004.
3. Справочник по обогащению руд, Т.1 Подготовительные процессы. М.Недра, 2003.
4. Umarova I.K., Solijanova G.K. Foydali qazilmalarni boyitishga tayyorlash jarayonlari. O'quv qo'llanma. TDTU, 2013 y.
5. <http://www.elibrarv.ru/menu/info.asp> - ilmiy elektron kutubxona,
6. <http://mggu.da.ru> - Moskva davlat konchilik universiteti,
7. <http://www.mining-iournal.com/mi/MJ/mi.htm> - Mining Journal,

2 - MAVZU: FOYDALI QAZILMALARNI BOYITISHGA TAYYORLASH JARAYONLARI

Reja:

1. Yanchish jarayonining nazariy asoslari.
2. Tegirmonlarning turlari, ishlash tartibi, tuzilishi, ishlash printsipi.
3. Klassifikatsiya jarayoni, mineral zarralarni muhitda tushish qonunlari
4. Klassifikatorlarning turlari, tuzilishi va ishlash printsipi.


Tayanch so'zlar: Tegirmon, pog'onali ish tartibi, aralash tartib, yanchish darajasi, zarrachalar o'lchami, Aerofol, Kaskad, spiral, sinflash, yanchuvchi vosita, sharlar, sterjenlar, qoplama, ishqalanish, zarba,quruq yanchish, ho'l yanchish, quyilma, qum.

YAnchish-qattiq zarrachalar o'lchamini 10-30 mm dan 0,1-0,04 mm gacha kichraytirishdir. YAnchish jarayoni barabanli tegirmonlarda amalga oshiriladi.

Bunday tegirmonlarni ishlatish Yuqori kapital va ekspluatatsion xarajatlar bilan bog'liq. SHuning uchun keyingi paytlarda o'z-o'zini yanchuvchi barabanli va boshqa tegirmonlarga katta qiziqish uyg'onmoqda. Ko'p turdag'i rudalar uchun o'zida-o'zini yanchishda minerallarning Yuzasi yaxshiroq ochiladi, boyitishning sifat-miqdor ko'rsatkichlari ortadi, 1 tonna boyitma olish uchun ketadigan po'latning sarfi kamayadi.

Barabanli tegirmon yonbosh tarafdan yopiladigan qopqoqli va ishchi g'ovak tsapfali (bo'yinli) tsilindrik barabandan iborat.

Baraban aylanganda yanchuvchi vosita (sharlar, sterjenlar, ruda bo'laklari va boshqalar) va yanchiluvchi ruda ishqalanish hisobiga qandaydir masofaga ko'tariladi, keyin sirg'anadi, dumalaydi va pastga qulaydi. YAnchilish pastga tushayotgan yanchuvchi vositaning urilishi, ezilishi va tegirmon ichida sirg'anuvchi qatlamlar orasidagi ishqalanish hisobiga sodir bo'ladi.

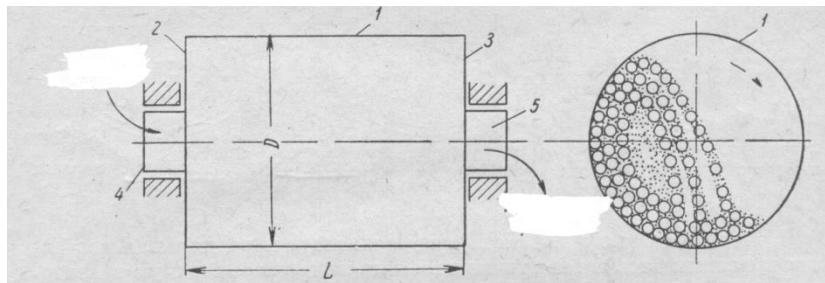

Barabanli tegirmon.

1 – baraban, 2, 3 – qopqoq, 4, 5 – tsapfa.

Mahsulotning baraban o'qi bo'ylab harakati dastlabki mahsulotni berish va bo'shatish sathlaridagi farqqa hamda dastlabki mahsulotni uzluksiz berilishidagi bosim ostida sodir bo'ladi. Ho'l usulda yanchishda mahsulotni tegirmonidan chiqarish suv yordamida, quruq usulda yanchishda esa havo oqimi yordamida sodir bo'ladi.

Barabanli tegirmonlar bir-biridan yanchuvchi vositaning turi, barabanning shakli, yanchish usuli va yanchilgan mahsulotni bo'shatib olish usuli bilan farq qiladi.

Bo'yshatuvchi fabrikalarida bo'shatuvchi panjarali sharli, markaziy bo'shatiluvchi sharli, markaziy bo'shatiluvchi sterjenli, "Kaskad" turidagi ho'l va "Aerofol" turidagi o'z-o'zini yanchuvchi tegirmonlar va h.k. qo'llaniladi.

Bo'shatuvchi panjarali tegirmonlarda yanchuvchi vosita sifatida po'lat sharlar ishlatalib, yanchilgan mahsulot panjaraning teshiklaridan o'tadi, keyin lifterlar orqali tegirmonning bo'shatuvchi tsapfasi markaziga ko'tariladi. YUklovchi va bo'shatuvchi tomonlari orasidagi bo'tana sathining balandligi h sezilarli darajada. SHuning uchun mahsulotning tegirmon bo'ylab harakatlanish tezligi nisbatan Yuqori, bu esa mahsulotni markaziy bo'shatiluvchi tegirmonlardagiga nisbatan dag'alroq yanchilishiga sabab bo'ladi.

Markaziy bo'shatiluvchi sharli tegirmonlarda Yuklovchi va bo'shatuvchi tomonlardi bo'tana sathining balandligidagi farq h sezilarsiz, mahsulot tegirmon bo'ylab nisbatan sekin harakatlanadi va mayin tuYulgan mahsulot olinadi.

Sterjenli tegirmonlarda yanchuvchi vosita sifatida po'lat sterjenlar ishlatiladi va ularda mahsulot Yuklanadigan va bo'shatib olinadigan tomonlarda bo'tananing sathidagi farq markaziy bo'shatiluvchi sharli tegirmonlardagiga nisbatan katta. Bu hol bo'shatiluvchi tsapfa diametrining kattalashtirilgani hisobiga sodir bo'ladi. Ho'l rudali o'z-o'zini yanchishda yanchuvchi vosita sifatida rudaning yirik bo'laklari ishlatilib, tegirmon klassifikatsiyalovchi apparat (elak, gidrotsiklon yoki spiralli klassifikator) bilan yopiq tsiklda ishlaydi. Quruq rudali o'z-o'zini yanchishda tegirmon pnevmatik klassifikator bilan yopiq tsiklda ishlaydi.

Barabanli tegirmonlarning asosiy o'lchamlari bo'lib barabanning ichki diametri D va uning uzunligi L hisoblanadi.

YAnchish jarayoni quruq va ho'l usulda olib borilishi mumkin. Boyitishdan oldin ho'l yanchish qo'llangani afzal, chunki boyitishning aksari usullari suv yordamida amalga oshiriladi. YAnchishning asosiy ko'rsatkichi bo'lib yanchish darajasi hisoblanadi. Bu kattalik xuddi maydalash darajasi kabi qattiq zarrachaning yanchishgacha bo'lgan kattaligining yanchishdan keyingi kattaligiga nisbatidan topiladi.

Dastlabki rudaning yanchiluvchanligi deganda uning yanchish natijasida etarli yiriklikdagi mahsulotga aylanish qobiliyatiga aytildi. Yanchiluvchanlikni aniqlashning bir necha usullari mavjud: ularning ichida eng ko'p tarqalgani Mexanobr usuli hisoblanadi.

-4,7+0 mm yiriklikda tayyorlangan namuna elab, mayda:

-4,7+2,4; - 2,4 + 1; -1+ 0,5; -0,5 + 0 mm li sinflarga ajratilib, ulardan 8-10 ta namuna tortib olinadi. Bu namunalarni yanchiluvchanlikka tekshirish $D \times L = 300 \times 215$ mm li sharli tegirmonda amalga oshiriladi. Tegirmonning hajmi $V = 15 \text{ dm}^3$, aylanish chastotasi $n = 64,7 \text{ min}^{-1}$, diametri 25 va 40 mm li sharlarning har qaysisi 14,5 kg dan (tegirmonning to'ldirish darajasi 47 %).

Namunaning og'irligini quyidagi formuladan aniqlaymiz:

$$P_n = 0,12 V \delta_c$$

bu erda: 0,12 - tegirmonni ruda bilan to'ldirish koeffitsienti (tegirmon hajmidan 12 % hajm miqdorida).

V - tegirmonning hajmi, dm^3 .

δ_c - rudaning sochma zichligi, kg/dm^3 (ruda zichligining 2/3 qismiga teng).

Tayyorlangan namunalar har xil vaqt oralig'ida yanchiladi. Masalan, birinchi namuna 5 min., ikkinchi namuna 15 min. va h.k. Har qaysi tajribadan keyin yanchilgan mahsulot elab, to'liq tahlil qilinadi. Elab tahlil qilish asosida kontrol elakda qolgan qoldiqlar yig'indisining yanchish vaqtiga bog'liqlik grafigi tuziladi. Grafikdan ushbu tegirmonning absolYut solishtirma ishlab chiqarish unumdorligi aniqlanadi va u etalon rudani yanchishda olingan ishlab chiqarish unumdorligi bilan taqqoslanadi.

Tegirmonning solishtirma ishlab chiqarish unumdorligini (kg/dm^2 soat) quyidagi formuladan hisoblanadi:

$$q = 60 P_n / (t V)$$

bu erda: t - yanchish vaqt, min.

P_n - namunaning og'irligi, kg;

Tegirmon yopiq tsiklda ishlanganda rudaning yanchiluvchanligi uzlucksiz tegirmon va klassifikator (gidrotsiklon)dan iborat moslamada yoki tegirmon va unga ketma-ket ulangan elakda davriy ravishda aniqlanishi mumkin.

Chet ellarda sanoatda ishlatiladigan tegirmonlarning o'lchamini aniqlash rudani yanchishning laboratoriya tajribalari natijalari asosida amalga oshiriladi.

Yangi barabanli tegirmonlarni tanlashda, shuningdek, ularni ishlatishda bir qator muammolar hosil bo'ladi. Ularga barabanning nisbiy aylanish chastotasini tanlash, yanchuvchi vositaning o'lchamlarini aniqlash, barabanni yanchuvchi vosita bilan to'ldirish darajasini aniqlash, dastlabki mahsulotning yanchiluvchanligini, yanchilgan mahsulot yirikligini belgilash, tegirmonning o'lchami va tuzilishini aniqlash, shu bilan bir qatorda tegirmonning ishlab chiqarish unumdarligi va iste'mol qiladigan quvvatiga ta'sir qiluvchi boshqa parametrлarni aniqlash kiradi. Tegirmon ishining ham texnologik, ham iqtisodiy samaradorligi bu masalalarning to'g'ri hal qilinishiga bog'liq.

Barabanli tegirmon mexanik ish tartibini belgilovchi asosiy parametrlarga quyidagilar kiradi: tegirmon barabanining aylanish chastotasi, %; tegirmon barabanining to'ldirish darjasи, %;

Barabanli tegirmonning aylanish chastotasiga qarab yanchuvchi vosita harakatlanishining quyidagi tartiblari mavjud: pog'onali, sharsharali, aralash va kritikdan ortiq tezlikli.

Pog'onali tartib barabanning kichik aylanish tezligida yanchuvchi vositaning uchib tushmasdan dumalashi natijasida sodir bo'ladi. Yanchuvchi vositaning bari aylanish tomoniga qarab, ma'lum balandlikka ko'tariladi va keyin parallel qatlamlar bo'y lab pastga dumalaydi. Yanchuvchi vositaning markazi kam harakatlanuvchi zona (yadro) ga ega. Rudani yanchish tegirmonning pog'onali harakatlanishi natijasida ezilish va ishqalanish hisobiga sodir bo'ladi.

Tegirmon bu tartibda ishlaganda barabanning aylanish tezligi kritik aylanish tezligining 50-60 % ini tashkil qiladi.

SHarshara tartibida yanchuvchi vosita aylanma traektoriya bo'y lab kattaroq balandlikka ko'tariladi va parabolik traektoriya bo'y lab tushib, aylanma traektoriyada joylashgan rudaga zarba beradi. Rudani yanchish asosiy yanchuvchi jismning zorbasi natijasida, qisman esa ishqalanish va ezilish hisobiga sodir bo'ladi. Bu tartib barabanning hamma yoki ko'pchilik yanchuvchi vosita aylanma traektoriyadan parabolik traektoriyaga o'tishdagi aylanish chastotasida kuzatiladi. Bu tartibda ishlaganda barabanning aylanish tezligi kritik aylanish tezligining 78 - 86 % ni tashkil qiladi.

Aralash tartib sof pog'onali tartibdan sharshara tartibiga asta-sekin o'tish bilan xarakterlanadi. Bunda yanchuvchi vositaning tashqi qatlamlari sklon bo'y lab pastga dumalovchi mahsulotning ichki qatlamlariga tushadi. Bunday tartib baraban aylanish chastotasining oraliq qiymatlarida sodir bo'ladi. Barabanning aylanish tezligi kritik aylanish tezligining 60-76 % ini tashkil qiladi.

Kritikdan Yuqori tartib barabanning aylanish chastotasi kritikdan Yuqori bo'lganda Yuzaga keladi.

Baraban aylanganda yanchuvchi vosita (shar yoki sterjen) ishqalanish va markazdan qochuvchi kuchlar ta'sirida tsilindrning ichki devoriga yopishib qoladi

va ma'lum bir balandlikka ko'tarilib, og'irlik kuchi ta'sirida pastga tushadi va yoki devor bo'y lab sirg'aladi. Aylanish tezligi oshganda shunday holat Yuzaga kelishi mumkinki, unda markazdan qochuvchi kuch og'irlik kuchiga tenglashadi, bunda yanchuvchi vosita tsilindrning devoriga yopishib,u bilan birga aylanadi (devordan uzilmaydi). Bunday tezlik barabanning kritik aylanish tezligi deyiladi. Barabanning kritik aylanish tezligida yanchish deyarli sodir bo'lmaydi. Barabanning kritik aylanish tezligi quyidagi formuladan topiladi:

$$n_{kr} = 42,3 / \sqrt{D}, \text{ ay./min.}$$

bu erda: D - tegirmon barabanining diametri, m

Amalda Yuqoridagi bиринчи учта теزلік тартиби ишлатылады. Дағ'ал янчышни шаршара және аралаш тартибда амалға оширгани мақсадға мувоғиқ, чөнки unda yanchilish asosan ishqalanish va ezilish xisobiga sodir bo'ladi.

Har qanday тартибда yanchuvchi vosita tegirmonning qoplamasи va unga yopishgan jismlar, shuningdek jismlarning o'zlari orasida hosil bo'ladigan ishqalanish kuchi ta'sirida aylanma traektoriya bo'y lab harakatlanadi. Ishqalanish kuchining qiymati mahsulotning (sharlar va ruda) barabanning ichki Yuzasiga ko'rsatadigan bosimiga va ishqalanish koeffitsientiga bog'liq.

Ishqalanish koeffitsientirudaning xossasiga, qoplamaning Yuzasiga, butananing zichligi va qovushqoqligiga bog'liq.

Baraban aylanishining kichik chastotasida va tegirmon yanchuvchi vosita bilan kamroq (30%) to'ldirilganda aylanma traektoriya bo'y lab harakatlanishda yanchuvchi vositaning sirg'anishi kuzatilishi mumkin (qoplama Yuzasi va baraban ichi). Barabanning yanchuvchi vosita bilan to'ldirilishi 40-50%, va notekis qoplamada sharlarning tashqi qatlami sirg'anmaydi, ichki qatlamlarning nisbiy siljishi esa hamma vaqt kuzatiladi.

Real sharoitda yanchuvchi vosita aylanma traektoriya bo'y lab alohida harakatlanmasdan, boshqa jismlar bilan birgalikda harakatlanadi.

SHarli tegirmonning hamma tartiblarida yanchuvchi mahsulotning qatlamlari, sharlar va qoplama orasida o'zaro bir-biriga kirib olish kuzatilishi mumkin.

YAnchish jarayonini o'z-o'zini yanchuvchi tegirmonlarda quyidagicha tasavvur qilish mumkin. Rudaning yirikroq (150-450 mm) bo'laklari pog'onali тартибда harakatlanadi va barabanning Yuqoriga ko'tariluvchi tomoni bo'y lab ko'tariladi va dumaloq shaklga kiradi. O'rtacha yiriklikdagi bo'laklar (50-150 mm) sharshara тартибida joylashadi. Parabolik traektoriya bo'y lab tushganda ular maydarоq bo'laklarni zarba ta'sirida yanchiydi va asta-sekin o'zlari ham yirik rudaning dumalovchi bo'laklari orasida zarba, ishkalanish va ezilish natijasida parchalanadi.

Gravitatsion va markazdan qochuvchi kuchlar ta'sirida, shuningdek lifterlar yordamida ruda bo'laklari to og'irlik kuchi markazdan qochuvchi kuchdan ortguncha Yuqoriga ko'tariladi.

Yirik bo'laklar yanchish zonasiga mayda bo'laklardan oldin tushadi va qisqa vaqt oralig'ida mayda bo'laklar kattaroq balandlikka ko'tariladi va sharshara zonasiga tushadi. Tegirmon hajmining 8 % i atrofida po'lat sharlarni qo'shish yanchish jarayonini tezlashtiradi.

Ruda massasini kerakli balandlikka ko'tarish uchun o'z-o'zini yanchuvchi tegirmonlar lifterlar bilan ta'minlangan.

Baraban aylanganda lifterlar ruda bo'laklarini ushlab olib, lifterlarsiz tegirmondagiga nisbatan kattaroq balandlikka ko'taradi.

Barabanning aylanish chastotasi va uning to'ldirilish darajasiga qarab faqat iste'mol qilinadigan quvvat emas, balki zarba va ishqalanish orqali yanchishga sarflanadigan foydali quvvat orasidagi nisbat ham o'zgaradi.

SHarshara tartibida yanchish asosan rudali jismning erkin tushishida zarba ta'sirida, shuningdek ishqalanish ta'sirida sodir bo'ladi.

Dag'al yanchilgan mahsulot aylanish chastotasi katta bo'lganda (aralash va sharshara tartibi); mayin yanchilgan mahsulot aylanish chastotasi kichik bo'lganda ishqalanish natijasi (pog'onali tartib) da olinadi. O'z-o'zini yanchishda rуданing hamma bo'laklari bir vaqtning o'zida ham yanchiluvchi, ham yanchuvchi hisoblanib, bu jarayonning samaradorligini sezilarli ravishda oshiradi.

Pog'onali, aralash va sharshara tartiblari bir-biri bilan bog'langan va yanchilish sharoiti (to'ldirish darajasi, qoplamaning edirilishi, aylanishlar chastotasi, yanchiluvchi mahsulotning fizik-mexanik xossasi, bo'tananing zichligi va h.k) o'zgarishi bilan biridan-ikkinchisiga o'tishi mumkin.

YAnchuvchi muhitning mexanikasi o'rganilganda, uzilib parabolik traektoriyaga o'tgandagi holatga ishqalanish kuchining ta'siri hisobga olinmaydi. SHuning uchun sharli tegirmonlarning amaldagi shu tartibi Yuqorida ko'rilgan nazariy tartibdagidan farq qiladi.

Tegirmonning ishlash jarayonida sharlar asta-sekin emiriladi. SHuning uchun tegirmonning normal ishlatishi uchun sharlar yoki sterjenlar massasini doimiy ushlab turish kerak. SHu maqsadda tegirmonga yangi shar yoki sterjenlar qo'shib turiladi.

Shuni hisobga olish kerakki, sharlarning o'lchami bir xil emas.

Ular ma'lum qoida asosida tanlanadi: 160, 120, 80, 40, va h.k. Juda mayda sharlarni yirik sharlar bilan ishlatish maqsadga muvofiq emas, chunki ular yirik sharlar orasidagi bo'shliqni egallab, o'ziga zarba va edirilishni oladi.

Bo'shatuvchi panjarali sharli tegirmon yonbosh tomondan yopiladigan qopqoq (2) li baraban (1) dan va podshipnik (3) va (15) larga tayanuvchi Yuklovchi (4) va bo'shatuvchi (14) sapfadan iborat. Baraban elektrodvigateldan uzatuvchi val (19) ga o'rnatilgan kichik shesternya va barabanga mahkamlangan tishli jig'a (11) orqali aylanadi. (23- rasm)

Katta o'lchamli tegirmonlarda sekin harakatlanuvchi elektrodvigatel uzatuvchi valga elastik mufta yordamida, kichik o'lchamdagи tegirmonlarda esa reduktor orqali bog'lanadi.

Dastlabki mahsulot tegirmonga markaziy tuynuk (6) orqali ta'minlagich (5) dan, klassifikator qumi esa chig'anoqsimon cho'mich yordamida Yuklanadi. Baraban va yonbosh qopqoqlar ishdan chiqmasligi uchun boltlar yordamida mahkamlanuvchi plitalar bilan, g'ovak sapfalarning ichi esa almashtiriladigan voronkalar bilan qoplanadi. Tegirmonning bo'shatilish tomonida panjara (10) o'rnatilgan, bu panjara va yonbosh qopqoq (16) orasidagi bo'shliq radial to'siqlar – lifter (12) lar yordamida sektorli kameralarga bo'lingan bo'lib, ular sapfa (14) ga ochiladi. Panjara va sektorlik kamera yanchilgan mahsulotni tegirmondan majburiy

chiqarishga va bo'tana sathini past ushlab turishga imkon beradi. Tegirmon aylanganda lifter (12) lar bo'tanani bo'shatish sapfasi (14) ning sathigacha ko'tarib beradi va tegirmondan chiqarib olinadi.


Tegirmonga uning xajmining taxminan yarmisigacha turli o'lchamdag'i (40 mm dan to 150 mm gacha) po'lat yoki cho'yan sharlar solinadi.

Baraban aylanayotgan vaqtida sharlar dumalab, sirg'anib, bir-biriga urilib foydali qazilma zarrachalarini yanchiydi. Edirilgan sharlarni chiqarib olishga, tegirmonning ichiga qoplamanini kiritish va uni kuzatib turish uchun IYuk (17) xizmat qiladi. Bo'shatuvchi sapfaning bo'yni kattaroq diametrga ega, shu tufayli bo'tananing bo'shatish tomonga harakatlanishi sodir bo'ladi.

Tegirmonning naminal o'lchamlari barabanning ichki diametri D va qoplama qalinligini hisobga olmagan holda uning uzunligi L bilan aniqlanadi. Panjaralari bo'shatuvchi tegirmon qisqacha MSHR-DxL deb belgilanadi.


Tegirmon barabani po'lat patnosdan payvandlab tayyorlanadi, yonbosh qopqoqlar esa cho'yandan yoki po'latdan quyiladi. Ular bir-biri bilan boltlar yordamida ulanadi.

YAnchuvchi vositaning xarakterli hususiyati (ko'tariilish balandligi, qoplamaning sirg'anish koeffitsienti), tegirmon barabanining ishchi hajmi, qoplamaning emirilishi, tegirmonning ishlab chiqarish unumдорligi, elektr energiyasining sarfi, va h.k.lar baraban qoplama plitalarining qalinligi va profili (yon tomondan ko'rinishi) ga bog'liq.

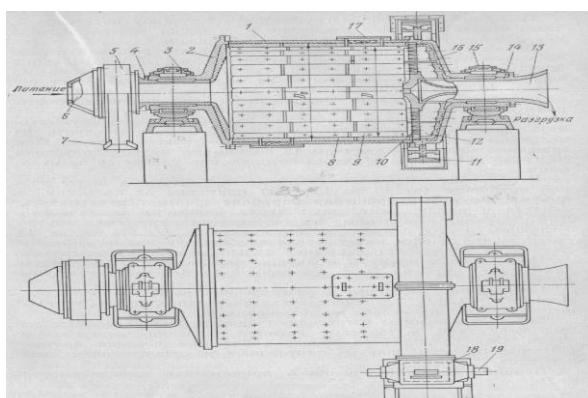

Panjarali sharli tegirmon

1-baraban; 2,16-yonbosh qopqoqlar; 3,15-podshipniklar; 4-Yuklovchi tsapfa; 5-ta'minlagich; 6-markaziy tuynuk; 7-cho'mich; 8-plita; 9-boltlar; 10-panjara; 12-to'siq-lifterlar; 13-bo'yin; 14-bo'shatuvchi tsapfa; 17-IYuk; 18-shesternya; 19-uzatma val.

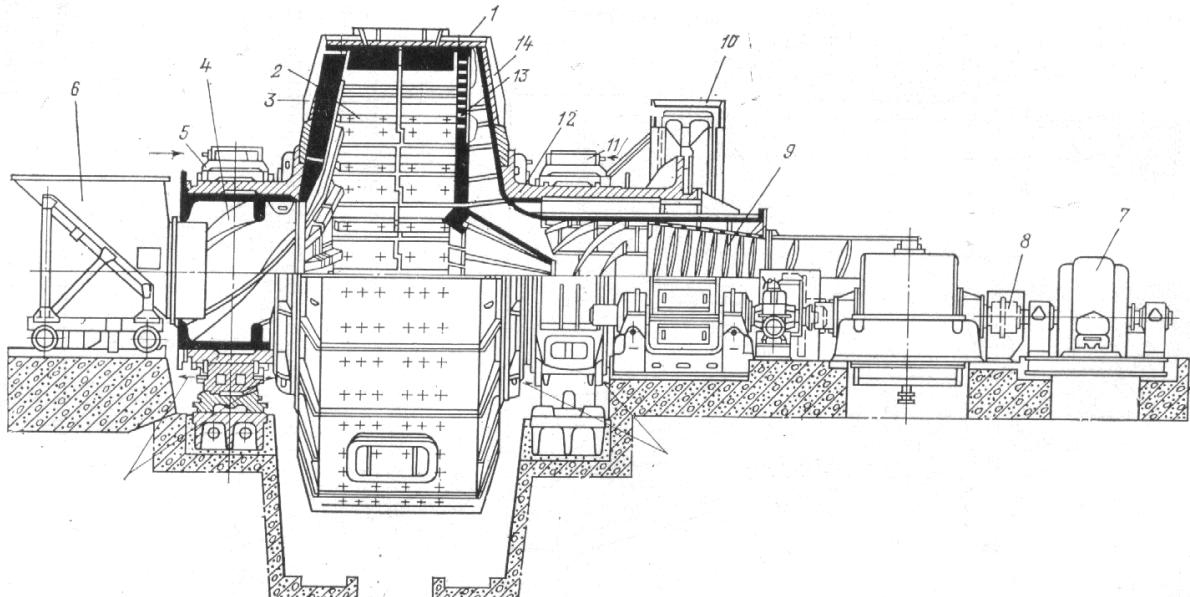

O'z-o'zini yanchuvchi tegirmon MMS 7000x2300

1-baraban; 2-lifter; 3,14-yonbosh qopqoqlar; 4-Yuklovchi kamera; 5,11-podshipniklar; 6-Yuklovchi moslama; 7-elektrdvigatel; 8-tishli mufta; 9-klassifikatsiyalovchi moslama; 10-tishli jig'a; 12-bo'shatuvchi tsapfa; 13-panjara.

Mineral zarrachalarning suvda havoda tushish tezligiga qarab sinflarga ajratishga klassifikatsiya deyiladi. Klassifikatsiya suvda olib borilsa gidravlik klassifikatsiya, havoda olib borilsa pnevmatik klassifikatsiya deyiladi.

Gidravlik klassifikatsiyadan maqsad xuddi elash kabi ma'lum yiriklikka ega zarrachalar sinfini ajratish. Biroq elashdan tubdan farq qilib, klassifikatsiya jarayonida sinflar yirikligiga qarab emas, balki "teng tushuvchi" sinflarga ajratiladi. Gidravlik klassifikatsiya natijasida olinayotgan har qaysi sinf bir vaqtning o'zida suvda bir xil tushish tezligiga ega engil minerallarning yirik zarrachalarini va og'ir minerallarning mayda zarrachalarini saqlashi mumkin.

Gidravlik klassifikatsiya mustaqil, tayyorlovchi va yordamchi jarayon bo'lishi mumkin. Mustaqil jarayon sifatida gidravlik klassifikatsiya marganetsli, volframli va h.k. rudalarni dezintegratsiyalangandan keyin donali mahsulotdan loy va balchiqlarni Yuvish uchun ishlataladi.

Tayyorlash klassifikatsiyasi mahsulotlarni alohida-alohida sinflarga ajratib, alohida boyitish uchun (masalan, gravitatsion usulda) qo'llaniladi.

Klassifikatsiya yordamchi jarayon sifatida yanchish sxemalarida hali yanchilib ulgurilmagan mahsulotni ajratib olish uchun qo'llaniladi. Gidravlik klassifikatsiyaga kelib tushuvchi mahsulotning yirikligi 3-4 mm dan oshmasligi kerak.

Bo'shliqdan farq qilib, istalgan muhit (suv, havo va h.k.) o'zida tushayotgan jismga qarshilik ko'rsatadi. Zarrachaning muhitda tushish tezligi uning o'lchamiga, shakliga, zichligiga va muhitning zichligiga bog'liq. Yuqori zichlikka ega yirik zarrachalar zichligi kichik mayda zarrachalarga nisbatan tezroq tushadi. Biroq katta zichlikka ega yirik zarrachaning shakli yassi bo'lsa, zarrachaning tushish tezligi kamayadi, chunki bunda muhitning qarshiligi ortadi.

Muhit qarshiliqi 2 turga bo'linadi: dinamik qarshilik va qovushqoqliq. Gidravlik klassifikatsiyada tushish tezligiga ikkala qarshilik ham ta'sir qiladi, lekin ularning ta'sir darajasi turli xil zarrachalar uchun bir xil emas.

Yirik zarrachalar katta tezlik bilan tushayotganda suvning turbulent oqimiga xos dinamik qarshilik ustunlik qiladi. Bu holda zarrachaning past bosimli zonasi hosil bo'ladi va u Yurma oqim hosil bo'lishiga olib keladi.

Dastlabki vaqtida mineral zarrachalar gravitatsion kuch ta'sirida muhitda tezlanish bilan tushadi. Tezlik ortib borishi bilan muhitning qarshiliqi ortadi va juda qisqa vaqt ichida harakatdagi gravitatsion kuchga tenglashadi. SHu paytdan boshlab, zarracha doimiy tezlik bilan harakatlanadi va bu tezlik berilgan zarrachaning oxirgi tushish tezligi deyiladi.

Nazariy jihatdan amaldagi sharoitda zarrachaning oxirgi tushish tezligini aniqlash qiyin, chunki tushishda juda ko'p sonli zarrachalar ishtirok etib, ularning o'zaro bir-biriga ta'sirini hisoblash mumkin emas. Amalda zarrachaning oxirgi tushish tezligiga erishish vaqtı juda kam (masalan, 1mm diametriga ega shar shaklidagi zarrachaning tushish vaqtı 0,01-0,2 sek) bo'lgani uchun gidravlik klasifikatsiyada mineral zarrachaning sinflarga ajralishi ularning oxirgi tushish tezligidagi farqqa qarab amalga oshiriladi.

Gidravlik klassifikatsiya amalga oshiriladigan real sharoit uchun zarrachalarning oxirga tushish tezligini nazariy jihatdan aniqlash qiyin, chunki jarayonda juda ko'p sonli zarrachalar ishtirok etadi, va ularning bir-biriga o'zaro ta'sirini (ishqalanish, urilish va h.k) aniqlash mumkin emas.

SHuning uchun zarrachalarning oxirgi tushishi tezligi «erkin» tushish sharoitida, ya'ni boshqa zarrachalarning ishtirokisiz va idish devoridan etarli darajadagi masofada uzoqlashgan shar shaklidagi zarrachalar uchun aniqlangan.

Gidravlik klassifikatsiya natijasida olinadigan sinflar teng tushuvchi, ya'ni har xil zichlikka va o'lchamga ega, lekin bir xil tezlikda tushuvchi zarrachalardan iborat. Bir xil tezlikda tushuvchi har xil zarrachalar diametrlarining nisbati teng tushish koeffitsienti deyiladi.

Teng tushish koeffitsienti bir xil tushish tezligiga ega engil minerallarning zarrachasi og'ir mineral zarrachasidan necha marta kattaligini ko'rsatadi.

YUqorida ko'rib o'tilgan alohida olingan mineral zarrachaning erkin tushish sharoitidagi qonuniyatları mineral zarrachaning harakatlanishi chegaralangan bo'shlikda sodir bo'luvchi gidravlik klassifikatsiyani to'liq xarakterlab bera olmaydi. Bunday harakatlanishda har qaysi zarracha boshqa harakatdagi zarrachalarning ta'siriga uchraydi. Undan tashqari, muhitning o'ziga har qaysi zarracha va hamma zarrachalarning massasi umumiy holda dinamik ta'sir etadi.

Zarrachalarning bunday sharoitda tushishi siqilib tushish deyiladi. Zarrachalarning siqilib tushish tezligi hamma vaqt erkin tushish tezligidan kichik va u muhitning qovushqoqligiga bog'liq bo'lib, qattiq zarrachalarning miqdori ortishi bilan ortadi.

Zarrachalarning siqilib tushishida sodir bo'ladigan hodisalarining murakkabligi tufayli uning tezligini empirik formulalardan aniqlanadi.


Boyitish fabrikalarida ishlatiladigan gidravlik klassifikatorlarni shartli ravishda 2 guruhg'a bo'lish mumkin:

1. Ajralish gravitatsion va muhitning qarshilik kuchi asosida amalga oshadigan klassifikatorlar (kamerali, konusli, spiralli, piramida shaklidagi klassifikatorlar).

2. YUqoridagi kuchlardan tashqari markazdan qochuvchi kuch ta'sir qiladigan klassifikatorlar.

Bu klassifikatorlar mahsulotni gravitatsion usulda boyitishdan oldin tayyorlash klassifikatsiyasi uchun ishlataladi. Klassifikatorlar 2, 4, 6, yoki 8 ta kameralardan iborat bo'lib, kameralar soni markadan keyin ko'rsatiladi (KG-2, KG-4, KG-6, KG-8). Kameralarning kengligi mahsulot berilishi tomonidan mahsulot quyilishi tomonga ortib boradi. Kamerali gidravlik klassifikator o'lchamlari ketma-ket kattalashib boruvchi va Yuqori qismida bitta bo'tana oqimi bo'ylab kengayib boruvchi umumiy tarnovchaga ega bir qator piramida shaklidagi kameralardan iborat.

Dastlabki bo'tana tarnovchaning tor qismiga berilib, u klassifikator kameralarini to'ldiradi va tarnovchaning keng qismidan oqib tushadi. Mineral zarrachalar o'zlarining suvda tushish tezliklariga qarab, ma'lum yiriklikdagi sinflarni hosil qilib har xil kameralarda cho'kadi. Eng mayda fraktsiya quYulma bilan chiqib ketadi.

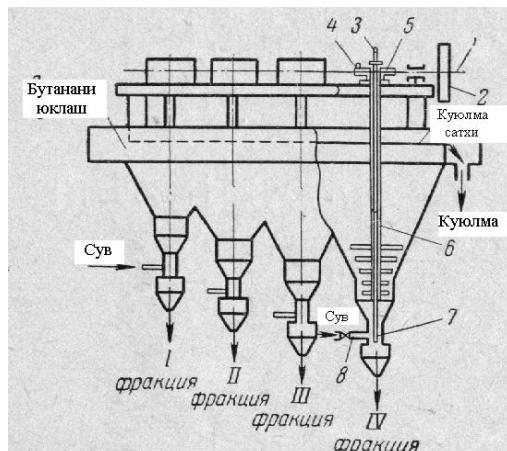

Kamerali hidravlik klassifikatorlar

1-uzatma vali; 2-shkv; 3-klapan sterjeni; 4-g'ildirakdagi mushtukcha;
5-chuvalgchangsimon g'ildirakcha: 6- ichi bo'sh val aralashtirgichlari bilan;
7-bo'shatish klapanining shari: 8-suvni sozlash uchun kran.

Har qaysi piragidal kameraga tsilindr va konusli nasadka ulanadi. CHo'kkani mahsulot davriy ravishda ochiladigan klapan orqali konusli uchlikdan chiqarib olinadi.

Klasifikatorning tsilindr qismiga kameraning piramida qismida Yuqoriga ko'tariluvchi aylana oqim hosil qiladigan tarzda urinma bo'yicha bosim ostida suv beriladi. YUqoriga harakatlanuvchi suv oqimi cho'kkan mahsulotdan mayda zarrachalarni Yuvib Yuqoriga olib chiqadi. Kameraning pastki toraygan pastki qismida zarrachalarning cho'kishi siqilib tushish sharoitida sodir bo'ladi.

Kameraning pastki qismiga cho'kkан fraktsiya 1,5 aylana/min tezlikda harakatlanuvchi aralashtirgich yordamida g'ovaklantiriladi.

Kamerali klassifikatorlarning uzunligi 3,7 dan 7,4 m gacha, balandligi - 2,8 dan 4,2 m gacha, ishlab chiqarish unumdotligi 2 mm li mahsulotda 15 dan 25 t/soat, bunda suv sarfi 30-160 l/min ni tashkil etadi.


Gidravlik klassifikatorlarning afzalligi - cho'kkан mahsulotni avtomatik bo'shatish va klassifikatsiyani boshqarish mumkinligi.

Bu klassifikator qumni mexanik bo'shatuvchi klassifikatorlar turiga kiradi.

Ularda tashuvchi moslama bo'lib korpus tubiga parallel joylashtirilgan, sekin aylanuvchi spiral (shnek) xizmat qiladi. Spiralli klassifikatorlar bir va ikki spiralli qilib tayyorlanadi. Ular gorizontga 12-18° burchak ostida o'rnatiladi. Spirallar bir, ikki va uch zaxodli bo'lib, uning qadami spiral dametrining 0,5 - 0,6 siga teng.

Spiralli klassifikatorlar botgan spiralli va botmagan spiralli klassifikatorlarga bo'linadi.

Botmagan spiralli klassifikatorlarda quYulish ostonasi valdan Yuqorida, Yuqori qismi esa bo'tananing ustida joylashadi.

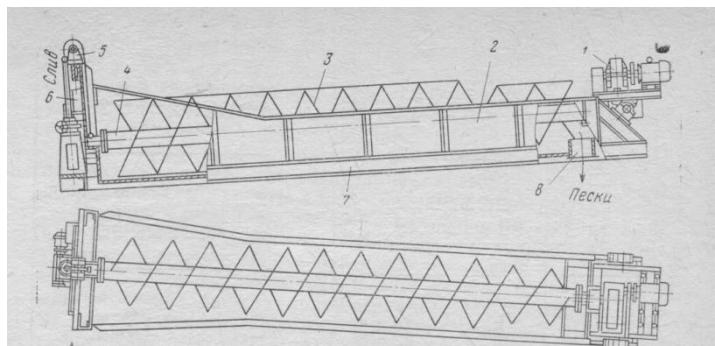

Spiralli klassifikator

1 – uzatma, 2 – yarim tsilindrik tog'ora, 3 – spiral, 4 – ichi bo'sh val, 5 – spiralni ko'taruvchi mehanizm, 6 – quYulish ostonasi, 7 – tayanch ramasi, 8 – bo'shatish tuynugi.

Botgan spiralli klassifikatorlarda esa quYulish ostonasi bo'tanaga to'liq botgan bo'ladi va bu bilan cho'kishning katta zonasiga erishiladi va mahsulotning klasifikatsiyasi tinchroq muxitda o'tadi. SHuning uchun botgan spiralli klasifikatorlar o'lchami $<0,15$ mm dan kichik mayin, tuYulgan mahsulotni ajratish uchun qo'llaniladi. Bu klassifikatorlarning quYulma bo'yicha i/ch unumdotligi botmagan spiralli klassifikatorlarga nisbatan 1,5 barobar katta.

Spiralli klassifikatorlarning diametri 0,3-3 m gacha, uzunligi 2,9-15,1 m. Spiralli klassifikatorlar sodda tuzilishga egaligi, ishlashning qulayligi, Yuqori ishlab chiqarish unumdotligiga egaligi bilan harakalanadi.

Spirallarning bir tekis va tinch aylanishi mahsulotni klassifikatsiyalash uchun yaxshi sharoit yaratadi va katta zichlikka ega toza mahsulot beradi.

Spiralli klassifikatorlarda klassifikatsiyalashni quyidagi parametrlarni o'zgartirib boshqarish mumkin: aylanish chastotasi, quYulish ostonasining balandligi, bo'tananing zichligi.

Mayin quYulma olish uchun spirallarning aylanish tezligini kamaytirish kerak va bunig aksinchada dag' al qumlar olish uchun spiralning aylanish chastotasini oshirish kerak. Spirallarning aylanish tezligi $1-25 \text{ min}^{-1}$.

QuYulish ostonasining balandligini o'zgartirib, zarrachalarning cho'kish zonasini oshirish mumkin, bu bilan klassifikatorlarning ishlab chiqarish unumdoorligi ortadi.

Bo'tananing zichligi klassifikatorlarda zarrachalarni cho'kish tezligiga ta'sir qiladi. Butananing zichligi ortishi bilan zarrachalarning cho'kishi sekinlashadi va quYulmaga nisbatan yirikroq zarrachalar o'tib ketadi.

Spiralli klassifikatorlarning ishlab chiqarish unumdoorligi ikkita maxsulot: quYulma va qum bo'yicha aniqlanadi:

Gidrotsiklonlar apparat ichida mineral zarrachalarning spiralsimon traektoriya bo'y lab harakatlanish natijasida hosil bo'ladigan markazdan qochuvchi kuchni ishlatishga asoslangan klassifikatsiyalovchi apparatlar turiga kiradi.

Bunda markazdan qochuvchi kuch mineral zarrachaga ta'sir qiluvchi gravitatsion kuchdan ancha kattadir. SHuning uchun gidrotsiklonlarda klassifikatsiyalash ajralish gravitatsiya kuchi hisobiga sodir bo'lувчи boshqa apparatlardagiga nisbatan jadalroq boradi.


Gidrotsiklonlar katta ishlab chiqarish unumdoorligiga va Yuqori klassifikatsiyalash samaradorligiga ega.

Boyitish amaliyotida gidrotsiklonlar yanchilgan mahsulotni quYulma va qumga ajratish, mahsulotlarni shlamsizlantirish, suvsizlantirish va x.k. maqsadlarda ishlatiladi.

Gidrotsiklon tsilindr va konus qismlardan tuzilgan, Yuqoridan markazida dumaloq teshigi bor qopqoq bilan yopiladigan apparatdan iborat (31-rasm).

Dastlabki mahsulot gidrotsiklonning tsilindrik qismiga bosim ostida konussimon uchlik orqali beriladi. Gidrotsiklonga mahsulotning bunday berilishi gidrotsiklon ichida bo'tananing aylanishini vujudga keltiriladi. Yirikroq zarrachalar markazdan qochuvchi kuch ta'sirida gidrotsiklon devoriga siqiladi va tashqi oqim bilan konusning pastki teshigi orqali, mayda zarrachalar ichki aylanuvchi oqim bilan Yuqori kopqoqdagi teshik orqali chiqariladi.

Gidrotsiklonlarda zarrachalarning ajralishi og'irlilik kuchi taosirida emas, balki markazdan qochuvchi kuch ta'sirida sodir bo'lishi tufayli ularda nisbatan mayda zarrachalarni ham katta mehnat unumdoorligi bilan cho'ktirish mumkin.

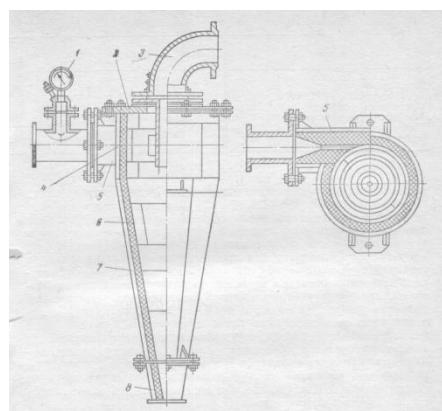

Gidrotsiklon

1 – monometr, 2 – qopqoq, 3 – quYuluvchi truba, 4 –tsilindrik qismi, 5 –truba, 6 – qoplama, 7 – konusli qismi, 8 – konussimon uchlik.

Gidrotsiklonlarda o'lchami 15 mkm gacha bo'lgan quYulma olish mumkin, shu tufayli ularni bo'tanani shlamsizlantirish uchun ishlatish mumkin. Mahsulot yirikligini gidrotsiklonga tushayotgan bo'tananing bosimini hamda pastki bo'shatish teshigining o'lchamini o'zgartirish orqali boshqarish mumkin. Gidrotsiklonlar xuddi mexanik klassifikatorlar quYulmalari kabi yiriklikdagi quYulma olishga imkon beradi. Biroq gidrotsiklonlarning quyi mahsuloti 50-65% qattiq zarrachalarni saqlaydi, ya'ni mexanik klassifikatordagiga nisbatan suYuqroq qum olinadi va shuning uchun ko'proq suvda muallaq joylashgan mayda sinfni saqlaydi. SHu sababga ko'ra gidrotsiklonlarda klassifikatsiyalash samaradorligi mexanik klassifikatorlarnikidan past.

Gidrotsiklonlar rudalarni yanchish sxemalarida keng qo'llaniladi. Ular sharli tegirmonlar bilan yopiq tsiklda ishlovchi mexanik klassifikatorlarning o'rnini bosadi.

Gidrotsiklonlar katta sanoat maydonini ishg'ol etmaydi va mexanik klassifikatorlarga nisbatan ancha arzon. Ishlatishda gidrotsiklonlar klassifikatorlarga nisbatan qulayroq, chunki ularning tuzilishi sodda va harakatlanuvchi qismlari yo'q. Gidrotsiklonga kelib tushadigan mahsulotning hajmi mexanik klassifikatorlardagidan kam. Bu ham tegirmon-gidrotsiklondan tashkil topgan agregatni ishga tushirish va to'xtatish engillashtiradi, shuningdek rudani yanchish tsiklida bo'lish vaqtining qisqaligi tufayli rуданing oksidlanishini kamaytiradi.

Gidrotsiklonlarning asosiy kamchiligi gidrotsiklonning o'zini va unga bo'tanani beruvchi nasosning tez ishdan chiqishi, va nasosning ishi bilan bog'liq elektr energiya sarfining balandligi. Ularning ishslash muddatini uzaytirish uchun zamonaviy gidrotsiklonlar ichki tomonidan rezina qoplanadi va alohida detallarini almashtirish mumkin bo'lishi uchun yig'iladigan qilib tayyorlanadi. Metalning maxsus navlaridan tayyorlangan nasoslarni ishlatish tavsiya qilinadi.

Gidrotsiklonlar 50 dan 1000 mm gacha diametrda tayyorlanadi. Konuslik burchagi odatda 20-22° qabul qilinadi.

Butanening gidrotsiklonga kirishdagi bosimi 0,3 dan 3 ata. Pastroq bosimda ishslash afzalroq, chunki bunda gidrotsiklonning ishdan chiqishi va elektrenergiya sarfi kamayadi. Yuqori ishlab chiqarish unumdorligiga erishish uchun gidrotsiklonlarning bir nechtasini o'rnatish kerak.

Nazorat uchun savollar

1. Barabanning kritik aylanish tezligi deb nimaga aytildi ?
2. Barabanli tegirmonlarning ishslash tartibi qanday ?
3. Sharli tegirmonlarning tuzilishi va ishslash prinsipi.
4. Sterjenli tegirmonlarning tuzilishi va ishslash prinsipi.
5. O'z – o'zini яnchuvchi tegirmonlarning tuzilishi va ishslash prinsipi.
6. O'z – o'zini яnchuvchi tegirmonlarni qo'llashning afzalliklari.
1. Zarrachalarning oxirgi tushish tezligini aniqlovchi qonunlardan qaysi hollarda foydalilaniladi ?

2. Klassifikatorlarning qaysi turlarini bilasiz ?
3. Botgan va botmagan spiralli klassifikatorlarning tuzilishi va ishlash prinsipini tushuntiring.
4. Gidrosiklonlarda klassifikasiyash qanday afzalliklarga ega ?

Adabiyotlar:

- 1.В.П. Егоров. Обогащение полезных ископаемых. М.Недра., 2007.
2. Е.Е Серго, Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. М.Недра., 2004.
- 3.Справочник по обогащению руд, Т1 Подготовительные М.Недра, 2003.
- 4.Umarova I.K.,Solijonova G.K. Foydali qazilmalarni boyitishga tayyorlash jarayonlari O'quv qo'llanma. TDTU, 2013 у.
- 5.<http://www.elibrarv.ru/menu/info.asp> - ilmiy elektron kutubxona,
6. <http://mggu.da.ru> - Moskva davlat konchilik universiteti,
7. <http://www.mining-iournal.com/mi/MJ/mi.htm> - Mining Journal,

3-MAVZU: FOYDALI QAZILMALARNI GRAVITATSIYA USULIDA BOYITISH

Reja:

- 1 Mineral zarralarni cho'ktirish usulida boyitish
2. Og'ir suYuqliklarda boyitish
3. Kontsentratsion stollarda boyitish
4. Vintli va purkovchi separatorlarda boyitish
5. Shlyuzlarda boyitish

T a y a n ch s o' z l a r : gravitatsiya, o'rindiq, porshen, diafragma, suv oqimi, panjara, suspenziya, og'irlashtirgich, regeneratsiya, magnetit, galenit, ferrosilitsiy, planka, parrak, kurakcha.

Cho'ktirish deb mineral zarrachalarning vertikal suv oqimidagi harakatlanish tezligidagi farqqa qarab boyitish usuliga aytildi.


Cho'ktirishda qo'llaniladigan apparatlar cho'ktirish mashinalari deyiladi. Cho'ktirishning mohiyati shundan iboratki, ajratilishi lozim bo'lgan mahsulot cho'ktirish mashinasining panjarasiga beriladi va bu panjara orqali goh ko'tarilib, goh pasaYuvchi suv oqimi harakatlanadi. Bunday suv oqimlarining muntazam harakati tufayli mahsulot turli zichlikdagi qatlamlarga ajraladi. Pastki qatlamda katta zichlikka ega, Yuqori qatlamlarda esa kichik zichlikka ega mahsulot yig'iladi. Cho'ktirish mashinalarining porshenli, diafragmali, porshensiz, va harakatlanuvchi panjaralari turlari mayjud (32-rasm).

Porshenli cho'ktirish mashinasi kameradan iborat bo'lib, u tagiga etmaydigan to'siq orqali 2 ta bo'limga bo'lingan: cho'ktirish va porshenli bo'limlar. Cho'ktirish bo'limida panjara o'rnatilgan bo'lib, uning ustida mineral zarrachalar ajratiladi. Porshenli bo'limda esa porshen o'rnatilib, unga ekstsentrifugal qaytarma-ilgarilama harakat beradi.

Mashina ishslash vaqtida kamera suv bilan to'ldiriladi. Boyituvchi mahsulot panjara ustiga beriladi. Porshen yordamida cho'ktirish bo'limida panjara ustidagi mahsulotga muntazam ta'sir qiluvchi goh ko'tarilib, gox pasayuvchi suv oqimi hosil qilinadi.

Yuqoriga ko'tariluvchi suv oqimi ta'sirida mineral zarrachalar aralashmasi (og'ir va engil minerallar) ko'tariladi va g'ovaklanadi.

Yuqoriga ko'tariluvchi suv oqimining tezligi porshen pastga harakatlanishi bilan asta-sekin ortgani uchun avval aralashmadan engil minerallarning mayda zarrachalari ko'tarila boshlaydi. Yuqoriga ko'tariluvchi suv oqimining tezligi ortishi bilan engil minerallarning yirik zarrachalari, shuningdek, og'ir minerallarning mayda va keyin yirik zarrachalari ko'tariladi.

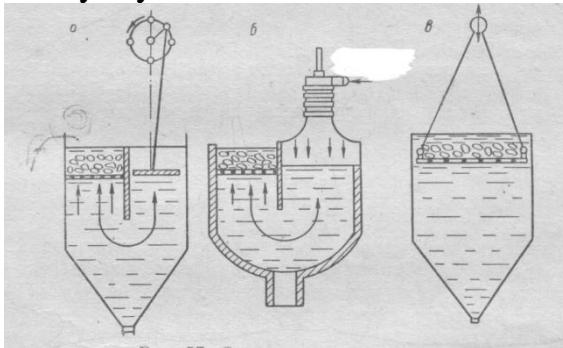

CHO'KTIRISH MASHINASI

a – qo'zg'almas panjarali, b – porshensiz, v – qo'zg'aluvchi panjarali.

Yuqoriga ko'tariluvchi suv oqimining tezligi kamayganda og'ir minerallarning yirik zarrachalari avval muallaq holda joylashib, keyin sekin pastga tushadi, bu paytda engil minerallar muallaq holda bo'ladi (yirikroqlari) yoki maydarоqlari Yuqoriga ko'tarilishini davom ettiradi.

Shunday qilib, Yuqoriga ko'tariluvchi suv oqimi ta'siri vaqtida har xil o'lcham va zichlikka ega bo'lgan zarrachalar panjara ustida har xil balandlikka ko'tariladi; og'ir va yirik zarrachalarning bir qismi panjara ustida qoladi.

Porshen Yuqoriga harakatlanganda pastga harakatlanuvchi suv oqimi hosil bo'lib, bunda og'ir minerallarning yirik zarrachalari eng katta tezlik bilan, engil minerallarning mayda zarrachalari eng kichik tezlik bilan panjara tomon harakatlanadi.

Bu paytda panjara ustidagi mineral zarrachalar qatlami zichlashadi. G'ovaklanish va zichlanish tsikllarining qayta-qayta takrorlanishi natijasida mineral zarrachalarning birlamchi qatlami ikkilamchi qatlamiga bo'linadi: Yuqori qatlamda minerallarning nisbatan engil zarrachalari, pastki qatlamda esa nisbatan og'irlari joylashadi.

Cho'ktirish muntazam g'ovaklanib va zichlashib turuvchi mahsulot qatlamida siqilib tushish sharoitida amalga oshiriladi. Bunda cho'ktirish mashinasining panjarasida hamma vaqt o'rindiq deb ataluvchi qatlam bo'ladi. Bu o'rindiq tabiiy va sun'iy bo'lishi mumkin. Agar o'rindiq boyitilayotgan mahsulotning yirik va og'ir zarrachalaridan tashkil topgan bo'lsa - tabiiy o'rindiq, boshqa mahsulot zarrachalaridan tuzilgan bo'lsa, sun'iy o'rindiq deyiladi. Sun'iy o'rindik sifatida dala shpati, magnetit, metal-zoldirlar ishlatilishi mumkin.

Mineral zarrachalar ham g'ovaklangan holatida bo'lganda va pastga harakatlanuvchi suv oqimi ta'sir eta boshlaganda og'ir minerallarning mayda zarrachalari pastga harakatlanuvchi suv oqimining so'ruvchi ta'siri natijasida yirik og'ir zarrachalar kanallari orasidan o'tadi. Og'ir mayda zarrachalarning bir qismi panjara teshiklari orasidan cho'ktirish mashinasining kamerasiga o'tib ketadi, qolganlari esa yirik og'ir zarrachalar qatlami ostida panjara bo'y lab harakatlanadi.

Xuddi shunga o'xshab, engil minerallarning mayda zarrachalari yirik engil zarrachalar orasidan o'tib, yiriklaridan pastda bo'lib qoladi. Birozdan keyin mineral zarrachalar qatlami zichlashganda engil minerallar mayda zarrachalari og'ir minerallarning zarrachalari orasidagi kanallardan o'tib ketishga ulgurmeydi va keyingi Yuqoriga ko'tariluvchi suv oqimi bilan Yuqoriga ko'tariladi.

Zarrachalarning yirikligi va zichligiga qarab bunday qayta taqsimlanishiga mahsulotning segregatsiyasi sabab bo'ladi va u mineral zarrachalar qatlamining muntazam takrorlanuvchi tebranishlari natijasida hosil bo'ladi.

Segregatsiya - mahsulotni o'lchami va zichligiga qarab tabiiy ravishda qayta taqsimlanishi. Masalan: ma'dan qiya tarnovcha bo'y lab pastga harakatlanganda mayda zarrachalar pastga tushib oladi va tarnov osti bo'y lab xarakatlanadi, yirik zarrachalar esa ularning ustida xarakatlanadi.

Agar qutichaga po'lat va yog'och sharlarni solib silkitsak, birozdan so'ng ularning qayta taqsimlanishi sodir bo'ladi: pastda mayda og'ir sharlar (po'lat), uning ustida yirik po'lat sharlar, uning ustida mayda yog'och sharlar va eng ustida yirik yog'och sharlar joylashadi. Xuddi shunga o'xshash hodisa cho'ktirishda ham kuzatiladi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin cho'ktirish mashinasi panjarasida mahsulot qatlami hosil bo'lib, unda mineral zarrachalar balandligi bo'yicha quyidagi tartibda joylashadi: panjaraning ustida panjaradan o'tib ketmagan mayda og'ir zarrachalar, keyin yirik og'ir zarrachalar, uning ustida mayda engil zarrachalar va eng Yuqorida-yirik engil zarrachalar joylashadi.

Mayda og'ir zarrachalar mashina kamerasiga panjara orqali bo'shatiladi. Yirikroqlari - panjara bo'y lab harakatlanib, panjara oxiridagi tuynukdan ajratib olinadi. Engil zarrachalar quYulma bilan chiqib ketadi.

CHo'ktirish mashinalarida o'lchami-0,25 dan 50 mm gacha bo'lgan rudani boyitish mumkin. CHo'ktirish usulida boyitish samaradorligini oshirish uchun ma'danni elab turli sinflarga ajratib olinadi va har bir sinf alohida-alohida boyitiladi.

CHo'ktirish samaradorligi cho'ktirish mashinalarining konstruktsion xususiyatlari va bir qator texnologik va gidrodinamik parametrlarga bog'liq.

CHo'ktirish mashinalarining asosiy parametrlari: solishtirma ishlab chiqarish quvvati; porshen yoki diafragmaning tebranish chastotasi yoki Yurishi; o'rindiqning turi, panjara osti suvining sarfi.

CHo'ktirish mashinalarining solishtirma ishlab chiqarish quvvati turli turdag'i foydali qazilmani boyitishda keng chegarada o'zgarib turadi. Masalan: ko'mirni boyitishda 5 dan 30 t/m²soat gacha bo'lsa (mahsulot o'lchamiga qarab), temirli va marganetsli rudalarni boyitish 5dan 15 t/m²soat gacha, oltin va volframli rudalarni boyitish 5dan 20 t/m²soat ni tashkil qiladi. Mahsulotning yirikligidan tashqari cho'ktirish mashinasining optimal solishtirma ishlab-chiqarish quvvatini tanlashga boyitilayotgan mahsulotning zichligi va fraktsion

tarkibi, cho'ktirish mashinasining konstruktsion xususiyati va shuningdek cho'ktirish mahsulotlari sifatiga qo'yiladigan talablar ta'sir qiladi.

Solishtirma quvvati optimaldan chiqib ketsa, cho'ktirish samaradorligi pasayadi. Solishtirma ishlab chiqarish quvvati juda katta bo'lsa, boyitilayotgan mahsulotning mashinada bo'lismish vaqtini kamayib, mahsulot etarli darajada qavatlanishga ulgurmeydi va uning sifati yomonlashadi.

Xuddi shuningdek, solishtirma ishlab chiqarish quvvati kamayib ketsa, qavatlangan mahsulot aralashib ketadi va bunda ham mahsulotning sifati yomonlashadi.

CHo'ktirish mashinalarining quvvati panjaraning 1m kengligi yoki 1m^2 Yuzasiga to'g'ri keladigan solishtirma ishlab chiqarish normasiga asosan aniqlanadi.

CHo'ktirish mashinalarining ishlab chiqarish quvvatini quyidagi formula bo'yicha hisoblash mumkin:

$$Q = 3,6 \text{HBv} \delta \theta \quad \text{t/soat.}$$

bu erda: N—mashina kamerasidagi mahsulot qatlaming balandligi, m.

V—cho'ktirish kamerasining kengligi, m.

v—mahsulotni kamerada o'rtacha bo'ylama harakatlanish tezligi, m/sek.

δ —mahsulotning zichligi, kg/m³.

θ —mahsulotning g'ovaklanish darjasи, $\theta=0,5$.

CHo'ktirish vaqtida suv oqimining tebranishlari amplitudasi va chastotasi mahsulotning zichligiga qarab qavatlanishi uchun g'ovaklanishi va muallaq holga o'tishini muvaffaqiyatli ta'minlay olishi kerak.

Diafragma yoki porshenning Yurishi (ruda zarrachalari tebrana boshlashi uchun) quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\begin{aligned} 60/(2n) &= h/v_{st} \\ h &= 30 v_{ct}/n \end{aligned}$$

bu erda: n - diafragma yoki porshenning tebranishlar chastotasi; min⁻¹

v_{ct} - zarrachaning siqilib tushish oxirgi tezligi, m/s.

CHo'ktirish uchun yaxshi shart—sharoit suv oqimining uncha katta bo'l-magan chastotasi va kattaroq amplitudasida yaratiladi, chunki bu holda mahsulot muallaq holda uzoqroq turadi va uning tezroq qavatlanishi sodir bo'ladi.

Tebranishlar chastotasi kamayib ketsa cho'ktirish beqaror bo'lib qoladi va uning borishini yaxshilab kuzatish kerak bo'ladi.

Minimal tebranishlar chastotasi quyidagi formuladan topiladi:

$$n \geq 27,3 Vct/h$$

Amalda rudali mahsulotni cho'ktirish usulida boyitishda tebranishlar chastotasi rudaning yirikligiga qarab 50 dan 300 min⁻¹ gacha bo'ladi.

CHo'ktirish mashinasidagi panjara o'rindig'ining turi ham cho'ktirish jarayoniga ta'sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Agar o'rindiqning balandligi etarli bo'lmasa, bu uning ba'zi joylarida Yuqoriga ko'tariluvchi suv oqimining

uzilib, qavatlangan mahsulotning aralashib ketishiga olib keladi va aksincha, o'rindiq juda qalin bo'lsa mahsulot etarli darajada g'ovaklanmaydi va cho'ktirish buziladi.

Mayda mahsulotni boyitishda sun'iy o'rindiq ishlatalidi. Sun'iy o'rindiq zarrachalarining o'lchami panjara teshiklari o'lchamidan 3-4 marta katta bo'lishi kerak.

Magnetit, ferrosilitsiy, sulfidlar va po'lat, cho'yan zoldirlar klassifikatsiyalanmagan yoki mayda rudani cho'ktirishda ishlatiladi. Chunki mayda teshikli to'rlar tez ishdan chiqadi va teshiklari yopilib qoladi. Sun'iy o'rindiq yirik teshikli to'r ishlatishga imkon beradi.

Yirik mahsulotni cho'ktirishda tabiiy o'rindiq
h=(5-10)d_{max} balandligi

d_{\max} - cho'ktirishga tushayotgan mahsulot tarkibidagi eng katta bo'lakning o'lchami.

Sun'iy o'rindiqlarning qalinligi esa panjara osti mahsulotining chiqishiga qarab qabul qilinadi. Sun'iy o'rindiqning balandligi qancha katta bo'lsa, uning o'tkazish qobiliyati shuncha kam bo'ladi va buning aksicha, qancha kam bo'lsa, shuncha ko'p mahsulot o'tkazadi. SHuning uchun boy rudalarni cho'ktirishda sun'iy o'rindiq qalinligi kambag'al rudalarni cho'ktirishdagidan kam bo'lishi kerak. Sun'iy o'rindiq ustidagi mahsulotning balandligi boyitilayotgan ruda tarkibidagi eng katta zarra o'lchamidan 20 marta ortiq bo'lishi kerak.

CHO'ktirish jarayonida suv sarfiga alohida ahamiyat berish kerak. Suv cho'ktirish mashinasiga ruda bilan va qo'shimcha tarzda panjara ostiga beriladi. Panjara osti suvi-cho'ktirish mashinasini boshqarishda muhim omil hisoblanadi. Panjara ostiga suv Yuqoriga ko'tariluvchi suv oqimi tezligini oshirish va pastga harakatlanadigan suv oqimi tezligini pasaytirish uchun beriladi. Bu bilan Yuqoriga ko'tariluvchi suv oqimi yordamida o'rindiqni optimal g'ovaklantirishga va pastga harakatlantiruvchi suv oqimi yordamida uni samarali qavatlanishiga sharoit yaratib beriladi. Pastga harakatlanuvchi suv oqimi tezligining kamayishi engil zarra-chalarning o'rindiq Yuqori qavatidan pastga surilishini ham kamaytiradi.

Panjara osti suvining sarfi dastlabki mahsulotning xossasiga bog'liq bo'lib, o'rtacha har tonna ruda uchun $2,5 \text{ m}^3$ ni tashkil etadi.

CHO'ktirish mashinasining normal ishlashini ta'minlovchi muhim shartlardan yana biri boyitilayotgan mahsulotni mashinaga sekin va bir tekis berish hisoblanadi.

Og'ir muhitlarda boyitish mineral zarrachalarning zichligiga qarab ajralishiga asoslangan. Agar boyitilayotgan mahsulotni zichligi ajraladigan minerallar zichligining orasidagi muhitga (su Yuqlikka) solinsa, zichligi muhitning zichligidan kichik minerallar su Yuqlik Yuzasiga qalqib chiqadi, zichligi muhitning zichligidan katta minerallar pastga cho'kadi.

Og'ir muhit sifatida organik suYuqliklar, tuzlarning eritmalari va suspenziyalar ishlatiladi.

Organik og'ir suYuqliklar (trixloretan, zichligi 1460 kg/m^3 , dibrometan, zichligi 2810 kg/m^3 , va tuzlarning eritmali zaxarliligi, narxining balandligi, boyitish mahsulotlari bilan ko'p miqdorda yo'qolishi va regeneratsiyasiga sarf-xarajatning Yuqoriligi tufayli sanoat maqsadlari uchun deyarli qo'llanilmaydi. Ular

asosan laboratoriya tajribalari uchun ishlatiladi. Amalda og'ir suspenziyalarda boyitish keng qo'llaniladi.

Suspenziya Yuqori zichlikdagi mayin zarrachalarning suv bilan mexanik aralashmasidir. Suvdagি muallaq zarrachalar og'irlashtirgich yoki suspenzoid deyiladi.

Og'irlashtirgich sifatida pirit, pirrotin, barit, magnetit, galenit kabi minerallar yoki temirning kremniy bilan qotishmasi ferrosilitsiy ishlatiladi. Ularning orasida ko'proq ishlatiladigani ferrosilitsiy, magnetit va galenitdir. Suspenziya 0,15 mm yiriklikda yanchiladi.

5200 kg/m³ zichlikka ega magnetitdan 2600 kg/m³ gacha zichlikka ega bo'lган suspenziya tayyorlash mumkin. Agar suspenziya tayyorlash uchun yanchilgan ferrosilitsiy (zichligi 6900 kg/m³) ishlatiladigan bo'lsa, suspenziyaning zichligi 3200 kg/m³ ga etishi mumkin; agar donalangan ferrosilitsiy ishlatilsa, suspenziyaning zichligi 3800 kg/m³).

Suspenziyaning eng asosiy xossalari uning zichligi, qovushqoqligi va barqarorligidir.

Suspenziyaning zichligi (kg/m³) unda mineral zarracha aralashmalarining ajralish imkoniyatlarini belgilaydi va quyidagi formuladan hisoblanadi:

$$\Delta_s = \Delta + (\delta - \Delta) s / \delta$$

bu erda: Δ - suYuq fazaning zichligi, kg/m³;

δ - og'irlashtirgichning zichligi, kg/m³;

s - 1 m³ suspenziyadagi og'irlashtirgichning miqdori, kg.

Suv uchun: $\Delta_s = 1000 + (\delta - 1000) s / \delta$

Bundans = $\delta (\Delta_s - 1000) / (\delta - 1000)$

Rudani og'ir suYuqliklarda samarali boyitish uchun suspenziyaning qovushqoqligi kichik bo'lishi kerak. SHuning uchun suspenziyada katta miqdorda shlaklarning yig'ilishiga yo'l qo'ymaslik kerak, shuning uchun dumaloq shakldagi zarrachali og'irlashtirgichning og'irlik ulushi 80 % ni tashkil qilishi mumkin bo'lган holda, hajmiy ulushi 25 % dan oshmasligi kerak.

Suspenziyaning barqarorligi og'irlashtirgich kontsentratsiyasining turli balandlikdagi qatlamlarda doimiylik darajasi bilan xarakterlanadi.

Mayin zarrachali suspenziyalar Yuqori qovushqoqlikka ega bo'lsa ham barqarordir.

Boyitish amaliyotida suspenziyani barqarorlashtirish uchun turli usullar qo'llaniladi: Yuqoriga ko'tariluvchi suYuqlik oqimini hosil qilish, mexanik aralashtirish, gorizontal aralashtirish tezligini oshirish, suspenziyaga loy qo'shish va h.k.

Suspenziyada mayin shlam va loyning miqdori qancha ko'p bo'lsa, suspenziya shuncha barqaror bo'ladi. SHu bilan bir vaqtda uning qovushqoqligi ham ortadi, bu esa mayda zarrachali mahsulotning ajralishini keskin yomonlashtiradi.

Og'ir suspenziyalarda 3-300 mm yiriklikdagi rudani boyitish mumkin. Agar boyituvchi apparat sifatida gidrotsiklon ishlatilsa, ma'danning yirikligini 0,5 mm gacha pasaytirish mumkin.

Rudani og'ir suspenziyada boyitishning eng tipik sxemasi quyidagi sxema hisoblanadi: maydalangan ma'dan mayin tuYulgan zarracha va shlamlarni ajratib olish uchun elakka tushadi. Og'ir suspenziyada boyitish uchun elak usti mahsuloti tushadi va suspenziyada bu mahsulot engil va og'ir fraktsiyalarga ajraladi. Keyin ikkala fraktsiya ham ma'dan bo'laklaridan og'irlashtirgichni Yuvib tushirish uchun elaklarga beriladi. YUvib tushirilgan og'irlashtirgichning xossalari qayta tiklanib (regeneratsiya), yana suspenziya tayyorlashga jo'natiladi.

Og'irlashtirgichning xossalari qarab, qayta tiklashning turli usullari qo'llaniladi. Masalan, ferrosilitsiy yoki magnetitni qayta tiklash uchun magnit separatsiyasi, galenitni qayta tiklash uchun esa flotatsiya usuli muvaffaqqiyatlari qo'llanilmoqda.

Og'ir suYuqliklarda boyitish uchun suspenzion separatorlarning quyidagi turlari qo'llaniladi: elevator orqali bo'shatiluvchi ichki spiralli barabanli separator; og'ir fraktsiyani tashqi aerolift orqali bo'shatuvchi ichki aralashtirgichli konusli separator.

Ichki spiralli barabanli suspenzion separatorlar o'lchami 4-150 mm bo'lgan rangli va qora metalli rudalarni va nometal foydali qazilmalarni boyitish uchun ishlatiladi.

Separator aylanadigan barabandan iborat bo'lib, ichiga ikki zaxodli spiral payvand qilingan. Baraban engil fraktsiyalarni bo'shatish tomoniga qarab uncha katta bo'lмаган qiyalikda bandajlar orqali tayanch roliklariga o'rnatilgan. Barabanning bo'ylama siljishiga tirkakli rolik qarshilik qiladi

Barabanga mahsulot beriladigan tarafdan ustunlarga mahsulotni Yuklovchi tarnovcha va engil fraktsiyani bo'shatuvchi tarnovcha o'rnatilgan. SHu tomondan baraban og'ir fraktsiyalarni bo'shatish uchun teshik-teshik parrakli g'ildirak bilan ta'minlangan.

Baraban elektrosvigateldan tasmali uzatma, reduktor, kichik shesternya va barabanga mahkamlangan katta shesternya orqali harakatga keltiriladi. Separator ramaga yig'iladi.

Dastlabki mahsulot va suspenziya barabanga Yuklovchi tarnovcha orqali bir vaqtida barabanga beriladi. Barabanda mahsulot engil (qalqib chiquvchi) va og'ir (cho'kuvchi) fraktsiyalarga ajraladi. Engil fraktsiya suspenziya bilan birga yonbosh devordagi tarnovcha orqali, og'ir fraktsiya esa spiral vositasida harakatlantirilib, parrakli elevator yordamida tarnovchadan tushirib olinadi.

Elevator orqali bo'shatiluvchi barabanli separator (SBE) shuningdek, qora va rangli metallar rudalarini boyitishda ishlatiladi va uch xil o'lchamda tayyorlanadi: SBE - 1,8; SBE - 2,5; va SBE - 3.

Kontsentratsion stolda boyitish - mayda donachali mahsulotni gravitatsiyai usulda boyitishning eng ko'p tarqagan usuli. Kontsentratsion stollar qalayli, volframli, kamyob metalli, oltinli va boshqa rudalarni boyitishda keng qo'llaniladi.

Kontsentratsion stolda boyitish mineral zarrachalarning zichligi va o'lchamidagi farqqa qarab qiya tekislik bo'ylab harakatlanayotgan suv oqimi yordamida ajratishga asoslangan. Kontsentratsion stolda samarali boyitishning eng asosiy sharti - rudani gidravlik klassifikatorlarda teng tushuvchi zarrachali sinflarga ajratishdir.


SKM - 1A markali kontsentratsion stol (16-rasm) trapetsiya shaklidagi yassi Yuzadan iborat - bu Yuza deka deyiladi. Deka romb yoki parallelogramma shaklida ham bo'lishi mumkin. Deka yog'ochdan yoki alYuminiydan tayyorlanib, ustidan linoleum, rezina, poliuretan va h.k. material bilan qoplanadi. Ular, shuningdek, stekloplastdan ham tayyorlanadi. Dekaning Yuzasida ingichka va uzun plankalar o'rnatiladi. Bu plankalar yog'och yoki rezinadan tayyorlanadi. Plankalarning uzunligi va balandligi mahsulot beriluvchi tomonga qarab kamayib boradi.

Kontsentratsion stol unga ko'ndalang o'qi bo'ylab yoki romb va parallelogrammaning dioganali bo'ylab qaytarma-ilgarilama yo'nalishda harakat beruvchi uzatmaga ulanadi. Deka tirsakli richagga mahkamlangan g'ildirakchali rolikka (kon'ki) tayanadi. Mahsulot beriluvchi tarafda joylashgan uchta tirsakli richagni tyaga birlashtirib turadi.

Maxovik orqali stol Yuzasiga uning harakatlanish yo'nalishiga perpendikulyar ravishda uncha katta bo'lмаган qiyalik berilishi mumkin.

Stolning uzatmasi elektrodvigatel, tasmali uzatma, richagli-ekstsentrifik mexanizmdan iborat bo'lib, stol dekasi bilan tyaga orqali ulanadi.

Dekaning mahsulot berilish tomonga Yurish vaqtida (zadniy xod) dekaning tirkak va tayanchi orasida o'rnatilgan prujina siqiladi, buning teskarisida esa (peredniy xod) prujina yoziladi va dekani oldinga itaradi. Prujinaning siqilish darajasi gayka bilan boshqariladi

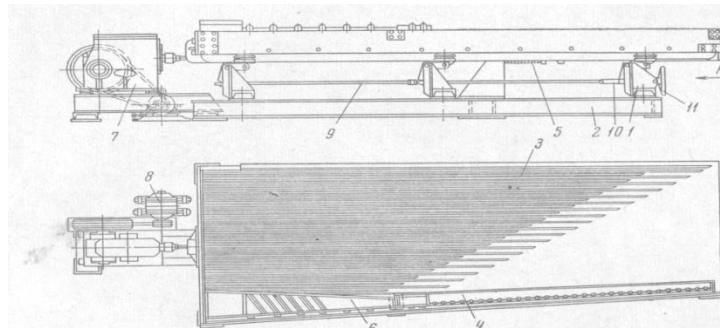

Kontsentratsion stol.

1-stol Yuzasini tayanchi, 2-rama, 3-deka, 4-suv uchun tarnovcha, 5-qurilma, 6- bo'tana uchun tarnovcha, 7-uzatkich mexanizmi, 8-elektrodvigatel.

Stol ishlayotgan paytda deka notekis harakatlanadi. Deka oldinga xarakatlanganda uning tezligi asta-sekin ortadi, Yurishning oxirida maksimumga etadi, keyin esa 0 gacha keskin kamayadi.

Deka orqaga harakatlanayotganda uning tezligi maksimalgacha keskin ortadi, keyin esa sekin 0 gacha kamayadi.

Dastlabki mahsulot bo'tana holida mahsulotni Yuklash qutisiga beriladi. Suv esa Yuqoridagi ariqchaga berilib, aylanuvchi parrakchalar orqali dekaning Yuzasida tarqaladi.

Mineral zarrachalar aralashmasining stol dekasida ajralishi quyidagicha sodir bo'ladi. Mahsulotni Yuklash qutisidan stol Yuzasiga tushuvchi mineral zarrachalar ikkita kuch ta'siriga uchraydi: bo'ylama oquvchi suvning Yuvuvchi


kuchi va dekaning ilgarilama-qaytarma xarakati natijasida sodir bo'lvchi stol bo'yab harakat qiluvchi inertsiya kuchi.

Dekaning qaytariluvchi ilgarilama-qaytarma harakati natijasida ma'dan aralashmasi deka bo'yab harakatlanadi. Bunda turli zarrachalarning harakatlanish tezligi bir xil emas: katta inertsiya kuchiga ega zichligi katta zarrachalarning deka bo'yab harakatlanish tezligi kichik zichlikka ega zarrachalarning oldinga harakatlanish tezligiga nisbatan katta bo'ladi. Biroq kichik zichlikka ega zarrachalarga suvning Yuvuvchi oqimi kuchliroq ta'sir qiladi, chunki segregatsiya natijasida ular zichligi katta zarrachalarning ustida joylashgan bo'ladi. Inertsya kuchi va suv oqimining gidravlik kuchi ta'sirida kichik zichlikka ega zarrachalar dekaning ko'ndalang Yuzasi bo'yab zichligi katta zarrachalarga nisbatan tezroq harakatlanadi.

Sochma kon oltinli rudalarini, volfram, qalay va kamyob metallar rudalarini boyitishda Shlyuz deb ataluvchi moslamadan foydalaniadi.

Shlyuz - to'g'ri burchak shaklidagi qiya tarnovchadan iborat bo'lib, uning tubiga trafaret yoki juni o'siq mato (kigiz, tuki o'siq movut, g'adir-budir rezina va h.k.) to'shaladi

Bo'tananing Yuzasi

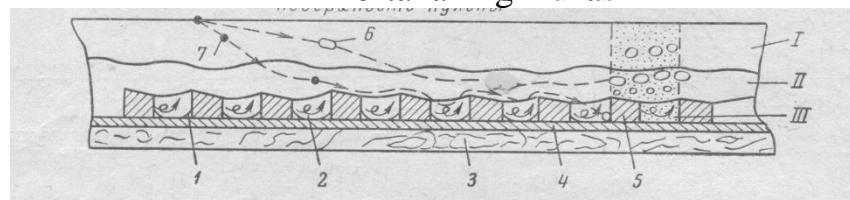

Yirik zarrachali mahsulot uchun Shlyuzning sxemasi.

I-muallaq zarrachalar qatlami; II-birlamchi kontsentratsiyalash qatlami; III-oxirgi kontsentratsiyalash qatlami; 1-bo'shliq; 2-uYurma oqimlar; 3-Shlyuz tubi; 4-mato; 5-trafaret; 6-yirik engil zarracha va uning yo'li; 7-mayda og'ir zarracha va uning yo'li.

Trafaret sifatida yog'och g'o'lalar, to'rtburchak yoki dumaloq g'o'lalardan ko'ndalang kesilgan yog'ochlar ishlatilib, ma'lum oraliqda ko'ndalang qatorlar bo'yab o'rnatiladi. SHuningdek, metal trafaretlar ham ishlatiladi. Ular suvning uYurma (girdob) oqimini hosil qiladi, g'adir-budir materialdan tayyorlangan qoplamlalar esa Shlyuzning tubi bo'yab harakatlanayotgan zarrachalarning qarshiligini oshiradi va quyi qatlamlarda suv harakatini pasaytiradi.

Trafaret va qoplamlalar Shlyuzlar ishining sifat ko'rsatkichlarini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Trafaretlarning balandligi suv oqimi chuqurligidan katta bo'lmasligi kerak, o'z navbatida u boyitilayotgan mahsulot yirikligiga qarab tanlanadi. Odatda oqim chuqurligi boyitilayotgan mahsulot eng katta zarrachasi o'lchamidan 2-3 marta katta bo'lishi kerak.

Bo'tana Shlyuz bo'yab harakatlanganda zarrachalar aralashmasining zichligi va yirikligiga qarab ajralishi sodir bo'ladi.

I - muallaq holdagi zarrachalar qatlami; II - birlamchi kontsentratsiyalash qatlami; III - oxirgi kontsentratsiyalash qatlami.

Avval Shlyuz tubiga og'ir minerallar cho'kadi; ular trafaretlar orasida yig'iladi va g'adir-budir Yuzada ushlab qolinadi. Yirikroq valun va galkalar hamda engil zarrachalar suv oqimi bilan Shlyuzdan chiqib ketadi.

Vaqt o'tishi bilan trafaretlar orasi va junli qoplama uyalari (ko'zлari) da og'ir mineral zarrachalari yig'iladi. Yig'ilib-yig'ilib oxiri to'liq to'ladi va Shlyuzga mahsulot berish to'xtatiladi. CHo'kkан mahsulot shlix deyiladi. SHlix ajratib olinadi.

CHo'kmani ajratib olish operatsiyasi chayish deyiladi. Avval Yuqori qatlamda qolgan engil zarrachalarni ajratib olish uchun Shlyuzga suv beriladi. Keyin suv berish to'xtatiladi va trafaretni ajratib olishga kirishiladi, bunda to'plangan mahsulot suv bilan yaxshilab Yuvib tushiriladi. Bu mahsulot yog'och yoki metal eshkaklar yordamida Shlyuz tubi bo'y lab Yuqoriga ko'tarib beriladi (puch tog' jinslarini ajratish uchun). Yirik bo'laklar qo'l bilan olib tashlab, chiqindilar maydoniga jo'natiladi. Shlyuz tubida qolgan xomaki boyitma alohida idishga Yuvib tushiriladi va Shlyuz yaqinida joylashgan apparatlarga tozalash (dovodka) uchun Yuboriladi.

Junli matoni Yuvisht maxsus bakda yuvish orqali amalga oshiriladi. Shlyuzlarda cho'kmani ajratib olish ancha qiyin, ko'p mehnat sarflanadigan operatsiya hisoblanib, xozirgi ishlab chiqarilayotgan zamonaviy Shlyuzlar avtomatlashtirilgan.

Shlyuzlar 20 mm dan yirikroq mahsulotni qayta ishlash uchun mo'ljallangan chuqur to'ldiriladigan va 20 mm dan maydarorq mahsulotni qayta ishlash uchun sayoz to'ldiriladigan Shlyuzlarga bo'linadi.

Mayin zarrachali mahsulotni boyitish uchun ishlatiladigan Shlyuzlarga mahsulot (bo'tana) Yupqa qatlam bilan beriladi.


Vintli separatorlarda boyitish xuddi Shlyuzlarda boyitishdagidek ketadi, lekin bu usulda boyitishda og'irlik kuchi bilan bir qatorda kattaligi og'irlik kuchidan bir necha barobar katta bo'lgan markazdan qochuvchi kuch ham ishlatiladi.

SHuning uchun mineral zarrachalarning zichligiga qarab ajralishi tezroq ketadi va apparatning o'lchamini sezilarli darajada kichraytirish mumkin.

Vintli separator vertikal o'qqa ega qo'zg'almas vintsimon burama tarnovchadan iborat. Bunday apparatlar kamyob, nodir metallar tub konlari va sochma konlari rudalarini hamda fosforitli, xromitli va h.k. rudalarni boyitishda ishlatiladi (38-rasm).

Bo'tana tarnovchaning Yuqori qismiga beriladi. Tarnovcha bo'y lab harakatlanayotganda mineral zarrachalar suv oqimining, ishqalanish kuchining, og'irlik kuchi va markazdan qochirma kuchning ta'siriga uchraydi. Bu kuchlarning birgalikdagi ta'siri natijasida mahsulot zichligiga qarab taqsimlanadi: engil minerallar tashqi yon devor tomon siljib, spiralsimon traektoriya bo'y lab pastga siljiydi: og'ir zarrachalar esa shunday traektoriya bo'yicha tarnovchaning tubi bo'y lab harakatlanadi.

Separatorning Yuqori o'rmlaridan ajratuvchilar yordamida boyitma, o'rta o'rmlardan oraliq mahsulot, chiqindi esa tarnovchaning oxiridagi quyi o'rmlaridan chiqarib olinadi.

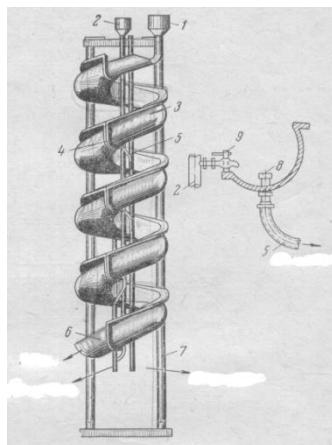

Vintli separator

1-bo'shatuvchi voronka, 2-suv uchun truba o'tkazgich, 3-vintli quvir, 4-o'ramlar, 5-bo'luvchi, 6-bo'shatuvchi ariqcha, 7-karkas, 8-kran.

Vintli separatorlar ishiga quyidagi konstruktiv va texnologik parametrlar ta'sir qiladi: vintsimon tarnovchaning diametri va qadami, o'ramlar soni, tarnovcha ko'ndalang kesimining yon tomonidan ko'rinishi (profil), ajratgichlar soni, ularni o'rnatish joyi, mineral zarrachalarning o'lchami va shakli, bo'tanadagi qattiq zarrachalarning miqdori, sarflanadigan suv miqdori va h.k.

Separatorning diametri berilgan ishlab chiqarish unumdorligiga, ajratiladigan minerallarning yirikligi va zichligiga bog'liq. Sanoatda ishlatiladigan separatorlar tarnovchasining diametri 600 dan 1500 mm gacha bo'ladi.

Vintsimon tarnovchaning qadami uni gorizontal tekislikka nisbatan qiyalik burchagini belgilaydi. Boyitilayotgan mahsulot qancha mayda bo'lsa, tarnovchaning nisbiy qadami shuncha kichik bo'lishi kerak. Odatda u 0,4-0,6 ga teng.

Tarnovchaning o'lchamlari soni boyitilayotgan mahsulotning fizik xossalariiga bog'liq va yiriklidagi farq kamayishi bilan ortib boradi. Sanoat separatorlarida o'ramlar soni 4-6 tashkil qiladi.

Ajratgichlar soni va ularni o'rnatish joyi har qaysi konkret hol uchun tajriba yo'li bilan aniqlanadi. Odatda tarnovchaning har qaysi o'rami ajratgich bilan ta'minlanadi.

O'lchami 4 mm dan 0,25 mm gacha bo'lgan mahsulot vintli separatorlarda samarali boyitiladi. Bundan mayda zarrachalar yomonroq boyitiladi. Dastlabki mahsulot tarkibida loy va mayin shlaklarning bo'lishi vintli separatorlarda ajralishning keskin buzilishiga olib keladi.

Vintli separatorlarda boyitishda, agar og'ir mineral zarrachalari yassi plastinka, engil mineral zarrachalari esa dumaloq shaklda bo'lsa eng yaxshi natijalarga erishiladi. YAssi plastinka shaklidagi zarrachalar siljishning ishqalanish kuchlari ta'sirida tarnovchaning ichki yon devorida ushlanib qolinib, boyitmaga ketadi, engil minerallarning dumaloq shakldagi zarrachalari esa tarnovning tashqi yon devori bo'ylab harakatlanadi va chiqindiga ajraladi.

Vintli separatorlarga berilayotgan bo'tana tarkibidagi qattiq zarrachalarning massa miqdori 25 - 30 % da ushlab turiladi.

Ishlab chiqarish unumdorligi esa separatorning o'lchami va boyitilayotgan ma'danning xossasiga qarab 2 dan 30 t/soat.

Vintli separatorlar sodda tuzilishga ega, ularni ishlatish qulay, ularda elektr energiya sarflanmaydi va kam joyni egallaydi.

O'lchami 4 mm dan 0,15 mm gacha bo'lgan og'ir minerallar (oltin, il'menit, kassiterit va h.k.) boyitilganda 97% ga qadar Yuqori ajralishga erishish mumkin. Biroq mineralarning o'lchami 4 mm dan ortsa yoki 0,15 mm dan kamaysa vintli separatorlarda boyitish samarasi keskin kamayadi.

Nazorat uchun savollar

1. Cho'ktirish mashinalarining turlari va ishlash prinsipi.
2. Cho'ktirish mashinasi ishiga ta'sir qiluvchi omillar.
3. Segregatsiya xodisasi deb nimaga aytildi ?
4. Konusli separatorlarning tuzilishi va ishlash prinsipi.
5. Konsentratsion stolning tuzilishi va ishlash prinsipi.
6. Koncentracion stol ishiga ta'sir qiluvchi omillar.
7. Vintli separatorning tuzilishi va ishlash prinsipi.
8. Vintli separator ishiga ta'sir qiluvchi omillar.
9. Shlyuzlarning tuzilishi va ishlash prinsipi.
10. Shlyuzlar ishiga ta'sir qiluvchi omillar.

Adabiyotlar:

1. В.П. Егоров. Обогащение полезных ископаемых. М.Недра., 2007.
2. Справочник по обогащению руд. Т2 Основные процессы М.Недра 2003.
3. Umarova I.K. Foydali qazilmalarni boyitish texnologiyasi. Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2014
4. Абрамов А.А. Технология обогащения руд цветных металлов. МГГУ, 2005.
5. http://www.elibrarv.ru/menu_info.asp - ilmiy elektron kutubxona,
6. <http://mggu.da.ru> - Moskva davlat konchilik universiteti,
7. <http://www.mining-iournal.com/mi/MJ/mi.htm> - Mining Journal,
8. <http://info.uibk.ac.at/c/c8/c813> - Institute of Geotechnical and Tunnel Engineering,
9. <http://www.rsl.ru> - Rossiya davlat kutubxonasi,
10. <http://www.minenet.com> - Mining companies.

4- MA'RUZA.FOYDALI QAZILMALARNI FLOTATSIYA USULIDA BOYITISH

Reja:

1. Flotatsiya usulida ajratishning mohiyati.
2. Molekulyaaro ta'sirlanish kuchi.
3. Erkin sirt energiyasi.
4. Flotatsiya jarayonining mexanizmi.
5. Kimyoviy bog'lanish turlari.

T a y a n ch s o' z l a r: fizik- kamyoviy xossalari, molekulyar kuch, kamyoviy bog'lanish, polyar, apolyar, geteropolyar, qutiblanish, sirt energiyasi, kogeziya ishi, adgeziya ishi, havo pufakchasi, ho'llanish, suYuq faza, erish tezligi, yig'uvchi reagentlar, so'ndiruvchi reagentlar, ko'pik hosil qiluvchi reagentlar, faollashtiruvchi, kamyoviy so'rilib, hidrofob, hidrofil, sulfidril.

Foydali qazilmalarni flotatsiya usuli bilan boyitish (keyinchalik oddiy qilib flotatsiya deb Yuritamiz) minerallar sirtlarining xossalari har xilligiga asoslangan.

Mineral zarrachalarning o'lchamlari qancha kichik bo'lsa, ularning solishtirma sirt Yuzasi (sm^2/g) shuncha katta bo'ladi va sirt xossalaring farqi oshib boradi. Flotatsiya jarayonida qatnashayotgan moddalar majmuasiga «flotatsion sistema» deb qarasak, bu sistema ko'p jinsli, ko'p fazali, ko'p a'zoli va dispers sistemadir, chunki flotatsiya jarayonida har xil kattalikdagi, xossalari turlicha bo'lган qattiq zarrachalar, suYuqlik (suv), gazlar (havo), suvda eriydigan va erimaydigan reagentlar qatnashadi.

Qisqacha qilib, hozirgi zamon flotatsiya jarayoniga quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin: **flotatsiya** – suvli suspenziyada muallaq harakatlanayotgan mayda, qattiq zarrachalar ichidagi kerakli minerallarni shu sistemaga Yuborilgan havo pufakchalariga yopishib, pufakchalar bilan Yuqoriga suzib chiqish va ko'pik tarkibida to'planish qobiliyatiga asoslangan minerallarni saralash usulidir.

Flotatsiyaning samarasini ta'minlash uchun suspenziyaga kerakli zarrachani havo pufakchaga tanlanib, mustahkam yopishishini oshiruvchi har xil moddalar – flotoreagentlar qo'shiladi. Flotatsiya hodisasi, mexanizmi va tabiatida asosan molekulalararo tortishish kuchi yotadi.

Flotatsion sistemada qatnashayotgan har bir faza molekulasining sirtqi qatlamarining ahamiyati katta ekanligini e'tiborga olish kerak. Jism (zarracha) ichida turgan molekulalar o'ziga o'xshagan molekulalar qurshovida bo'lib, energetik kompensatsiyalangan bo'ladi (erkin energiyasi nolga teng bo'ladi). Ulardan farqliroq, chekadagi qatlama (sirtda) joylashgan molekulalar, ularni ustida turgan molekula bo'limganligi sababli, ular energetik kompensatsiyalanmagan, ya'ni ularda erkin sirt energiyasi bo'ladi. Bu energiya, (1sm^2 Yuzaga nisbatan) solishtirma erkin sirt energiyasi deb ataladi va Dj/sm^2 bilan o'lchanadi.

Molekulalararo ta'sirlanish kuchining o'lchami qilib, ularni qutblanganligi (polyarnostъ) qabul qilingan. O'z navbatida qutblanganlik – erkin sirt eergiyasiga (σ), dielektrik doimiyligiga, dipolъ momentiga, yashirin bug'lanish issiqligiga, molekulyar bosimga va boshqa molekulyar xossalarga bog'liq bo'ladi.

Bu xossalarning qiymatlari fazaning qutblanganligi oshib borgan sari oshib boradi. SuYuqliklar ichida – Yuqori qutblanganli suv, keyin – spirtlar, organik kislotalar, murakkab efirlar va aminlar turadi. Eng past qutblanganlari (appolyar) – to'yingan uglevodorodlardir (geptan, geksan va boshqalar). Qutblanganlik darajasi oshib borgan sari ularning assotsiyalanishga, kompleks hosil qilishga va salvatlanishga moyilliigi oshib boradi.

Qattiq jismlar ichida Yuqori qutblangan moddalarga ionli kristallar (masalan, Na^+Cl^- , Ca^+SO_4^- va boshqalar) va oksidlangan minerallar, karbonatlar, sul'fatlar, oksidlar va kvarts kiradi.

Past qutblanganlarga – organik birikmalarning kristallari (parafin), havo fazasi, grafit, oltingugurt, ko'mir va sul'fidli minerallar kiradi.

CHegara sirt tashkil qiluvchi fazalarning biri boshqasidan (masalan, qattiq faza suYuq fazaga tegib tursa) erkin sirt energiyasi bilan farq qiladi. Ularning

ayirmasi, shu chegara sirt energiyasi deb aytildi (masalan, $\sigma_{\text{suv-havo}}$, $\sigma_{\text{mineral-suv}}$ va boshqalar).

Qattiq jismni biror suYuqlik bilan namlanishi va uning sirtida tarqalishi, ularning qutblanganliklarining farqiga bog'liq. Qutblanganlik farqi qancha kichik bo'lsa, qattiq modda, shu suYuqlik bilan yaxshi namlanadi, aksincha, qutblanganlik farqi katta bo'lsa qattiq modda namlanmaydi, suYuqlik uning Yuzasida tomchi bo'lib turaveradi.

Suv kvartsni yaxshi namlaydi, chunki ikkalasi ham yaxshi qutblangan. parafin, ko'mir, grafit Yuzasida suv tomchi bo'lib turadi, chunki suv kuchli qutblangan, parafin, ko'mir, grafit kuchsiz qutblangan. Ularning qutblanganliklari ayirmasi katta. Aksincha, uglevodorodlar, yog'lar kuchsiz qutblanganliklari sababli, parafinga o'xshagan moddalarni yaxshi namlaydi. Masalan: suv bilan havoning qutblanganlik farqi $72,75 \cdot 10^{-3}$ Dj/m², havo bilan geksan (uglevodorodli yog') niki esa $18,41 \cdot 10^{-3}$ Dj/m², ya'ni 4 marta kichik. Suv bilan geksanniki $50 \cdot 10^{-3}$ Dj/m².

Suv – havo va suv – uglevodorodniki kichik bo'lganligi, flotatsiya jarayoni uchun katta ahamiyatga ega. Flotatsiya jarayonining mexanizmini tushunish uchun, termodinamikaning ikkinchi qonuniga murojaat qilish kerak. Unda o'ralgan har qanday sistema o'zicha muvozanat holatga o'tish uchun intiladi. Masalan, issiqlik issiqroq jismdan sovuqroq jismga o'tadi; suv baland joydan past joyga oqadi va hokazo. Demak, termodinamikaning ikkinchi qonuni o'z-o'zidan Yuz beradigan hodisalar yo'nalishi haqida fikr Yuritishga imkon beradi.

Tashqaridan energiya sarflanmay boradigan jarayonlarga o'z-o'zidan boradigan jarayonlar deyiladi. Flotatsiya o'z-o'zidan Yuz beradigan hodisalarga mansub bo'lib, flotatsiya jarayoni amalga oshirilganda sistema erkin energiyasining kamayishi kuzatiladi. Masalan: kvarts Yuzasiga suv tomchisi tomizilsa, u yoyilib ketadi, havoni siqib chiqaradi. Bunga sabab, kvarts bilan havoning qutblanganlik darajalari farqi esa katta, kvarts bilan suvning kutblanganlik darajasi esa kichik. Suv tomchisini parafin Yuzasiga tomizilsa, u tomchi holda qoladi, chunki ularning qutblanganlik darajalarining farqi katta, parafin-havoniki esa kichik. Buni quyidagicha yozilishi mumkin:

$$\sigma_{\text{kvarts-suv}} < \sigma_{\text{kvarts-havo}}$$

$$\sigma_{\text{parafin-havo}} < \sigma_{\text{parafin-suv}}$$

Demak, bu erda, Yuza erkin energiyasi kamayishi bilan boradigan jarayonlar Yuz beradi. SHu sababdan, suvli muhitda parafin zarrachasi havo pufakchalariga yopishib Yuqoriga suzib chiqadi. Bu esa flotatsiya sodir bo'lganligini ko'rsatadi.

Flotatsiya jarayoni, suv va minerallarni kuchli aralashtirish va unga har xil usullar bilan havo pufakchalarini Yuborish bilan olib boriladi. Bunda suvda namlanmaydigan zarrachalar (minerallar) havo pufakchalariga yopishib Yuqoriga suzib chiqadi va ko'pik hosil qiladi. Ko'pik kurak yordamida tinimsiz boshqa idishga o'tkazilib turiladi. Ko'pik so'ndirilgandan so'ng – boyitma (kontsentrat) deb ataluvchi mahsulot olinadi.

Suvda namlanadigan zarrachalar (gidrofil) ko'pikka o'tmay, flotokamerada qoladi va kamera mahsuloti yoki chiqindi (xvosti, otxodi) deb ataladi. Ba'zida buni teskarisi ham sodir bo'lishi mumkin, bu teskari flotatsiya deb Yuritiladi. Rudada bir nechta foydali komponent bo'lsa (masalan, ruh, qo'rg'oshin, mis, molibden) oldin kollektiv boyitma olinib, so'ngra kollektiv boyitma qayta flotatsiyalanib, foydali komponentlar alohida-alohida boyitmalarga ajratiladi va bu jarayon selektiv flotatsiya deb ataladi. Boyitishning flotatsiya usuli metallurgiyada, kimyo sanoatida, qurilish sanoatida, geologiyada, meditsinada, biologiyada, qishloq xo'jaligida ishlatish mumkin.

Minerallarni suv va flotoreagentlar bilan ta'sirlanish darajasini belgilovchi omillardan biri, ularning Yuzalarini har xilligidir. YUza har xilligiga quyidagilar kiradi:

1. Bir butun kristall (kristall) bo'lsa ham, har bir qirralarda sirt energiyasi miqdorlarining har xilligi. SHu sababli, qirralarining adsorbsion qobiliyati har xil. Ba'zi qirralarda bitta, boshqasida ikkita yoki uchta bog' bo'sh bo'lishi mumkin. Qaysi qirrasida bo'sh bog' ko'p bo'lsa, o'sha erda erkin energiya ko'p bo'ladi va mutanosib ravishda reaktsiyaga kirishish qobiliyati kuchliroq bo'ladi.

2. Tabiatda ideal mineral yo'q. Tabiatdagi hamma minerallar ham qandaydir nuqson bilan paydo bo'lgan. Nuqson mineralning biror qismida ozroq, boshqa qismida ko'proq bo'lishi mumkin. Nuqsonlar quyidagi holatlarda Yuzaga keladi:

- a) kristallik panjarasida atom bilan egallanmagan joylarni bo'lishi;
- b) atomlar kristallik panjarasi tugunlari orasida joylashib qolishi;
- v) kristallik panjarasi tugunlari orasida yot atomlarning joylashib qolishi;
- g) kristallik panjarasi tugunlarida, kristalning o'z atomi o'rniqa boshqa (yot) atomning o'rashib qolishi (masalan, Na o'rniqa K).

Har bir modda o'zining kimyoviy belgisiga ega (masalan, NaCl, Na₂SO₄, AgCl va boshqalar). Kristallik panjarasida metall va metalloid stixiometrik nisbatda bo'lish kerak, ya'ni NaCl kristallida 100 ta Na bo'lsa, 100 ta Cl bo'lishi kerak. Tabiiy minerallardan esa ko'pincha bu nisbat buzilib yoki metall yoki metalloid ko'proq bo'lishi kuzatiladi.

Agarda kristallik panjarasida metall ko'proq bo'lsa, bu mineral Yuzasi musbat zaryadlangan zarra bo'lib, manfiy zaryadlangan anionni o'ziga tortadi, aksincha metalloid ko'proq bo'lsa, Yuza manfiy zaryadga ega va musbat zaryadlangan kationni o'ziga tortadi.

Mineralda yo'ldosh elementlar bo'lsa, ular mineralning elektron holatini, u yoki bu tomonga o'zgartiradi va bu o'z navbatida suYuq fazadagi komponentlar bilan reaktsiyaga kirishish qobiliyatini ham o'zgartirishi mumkin.

Ko'pgina minerallar yarim o'tkazgich qobiliyatiga egadirlar. Ularda har xil turdag'i elektron o'tishlar osoroq Yuz beradi.

Mineralni flotoreagentlar bilan ta'sirlanishi, reaktsiyaga kirishishini nazariy jihatdan oldindan bilish uchun boyituvchilar Yuqorida keltirilgan qattiq jism Yuzasi xossalari, ya'ni qattiq jism fizikasi bilan chuqur tanish bo'lishi kerak.

Flotoreagentlar – flotatsiya usuli bilan mineral zarrachalarni saralashda Yuqori tanlovchanlikni, barqarorlikni, samaradorlikni va flotatsiya jarayonini tezlashtirishni ta'minlovchi moddalardir.

Flotoreagentlarning tarkibi xilma-xil bo'lib, ularning vazifasi ham turlichadir. Flotoreagentlar vazifalariga qarab uch toifaga bo'linadi:

1. Yig'uvchilar (sobirateli, kollektory) – ma'lum mineral zarrachalar Yuzalari bilan tanlab reaktsiyaga kirishib (ta'sir etib), ularni suv Yuqmasligini oshiruvchi organik moddalardir. Suv Yuqmasligi (gidrofobnosti) oshgan mineral zarracha havo pufakchaga yopishib, dastgohning Yuqori qismiga ko'tarilib chiqadi va ko'pik holda to'planadi.

2. Ko'pik hosil qiluvchilar (penoobrazovateli) - suv-havo chegara sirtlarida to'planib, havo pufakchalarini mayda (dispers) holda ushlab turuvchi va bu mayda pufakchalarni bir-biriga qo'shilib yiriklashiga to'sqinlik qiluvchi, sirt faol moddalardir. Ko'pik hosil qiluvchilar o'zlariga minerallarni yopishtirib olib bo'tana Yuzasiga ko'tarilayotgan pufakchalarni mustahkamligini, barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

3. Moslovchilar (regulyatorы). Bu toifadagi reagentlar faqat ko'pikka o'tishi kerak bo'lган mineral Yuzalarini yig'uvchi reagentlar bilan reaktsiyaga kirishiga tayyorlab beruvchi va jarayonni tanlovchanligini oshirishga xizmat qiluvchi moddalardir. Moslovchi reagentlar o'z navbatida faollashtiruvchi, (aktivatory) taziqlovchi (depressory) va muhitni sozlovchi guruhlarga bo'linadilar.

Mineral Yuza va havo pufakchalariga reagentlarni yopishib olishi so'riliш (sorbtсиya) hodisasi negizida Yuz beradi. So'riliш jarayoni fizikaviy yoki kimyoviy bo'lishi mumkin. Fizikaviy va kimyoviy sorbtсиyalarni o'zaro umumiyligi va bir-biridan farqi bo'lib, suvda erigan reagentlarni qattiq faza Yuzasiga so'riliшi (adsorbtсиya) fizikaviy so'riliшdan kimyoviy so'riliшga yoki kimyoviy so'riliшdan fizikaviy so'riliшga o'tib turishi mumkin.

Fizikaviy va kimyoviy so'riliшning umumiyligi shundan iboratki, jarayonlar o'z-o'zidan amalga oshadi va sistemaning erkin energiyasini kamayishi, ya'ni jarayon ma'lum miqdorda issiqlik ajralib chiqishi bilan boradi.

Fizikaviy va kimyoviy so'riliшning bir-biridan farqi shundan iboratki, fizikaviy so'riliшda Yutiluvchi modda bilan Yutuvchi moddani (qattiq jism kristallik panjarasini) ikkita alohida sistema deb qaraladi, chunki bunda elektron almashuv jarayoni bo'lmaydi. YUtiluvchi moddani qattiq jism kristallik panjarasiga o'rashib olishi molekulalararo tortishish kuchi hisobiga Yuz beradi.

Kimyoviy so'riliшda esa, energiyaga nisbatan Yutiluvchi va Yutuvchi moddalarni butun bir sistema deb qarash mumkin, chunki bunda elektron almashuv hodisasi Yuz beradi.

Qo'shimcha qilib, quyidagilarni aytish mumkin:

1) Fizikaviy so'riliшda ajralib chiqqan issiqlik miqdori ozroq, mutanosib ravishda kuchsiz bog'lanish bo'ladi (qattiq faza Yuzasiga so'riliш reagentni suv bilan osongina Yuvib tashlash mumkin). Qattiq faza Yuzasida reagent teng tarqalgan.

2) Kimyoviy so'riliшda esa, issiqlik ko'proq ajralib chiqadi, kuchli kimyoviy bog' hosil qiladi, Yuqori tanlovchanlikka ega. Reagent oldin qattiq zarrachaning faol joylrga o'rashadi. Faol joylar to'lgandan keyingina, boshqa joylarga o'rashishi mumkin.

3) Fizikaviy so'riliш juda tez o'tadi va haroratga unchalik bog'liq bo'lmaydi. Kimyoviy so'riliшning tezligi esa haroratga bog'liq bo'ladi.

Reagentlarning suvli eritmalar minerallar bilan quyidagicha kimyoviy reaktsiyaga kirishadi:

1. Kimyoviy so'riliш (xemosorbtsiya). Kimyoviy so'riliшda alohida fazaga ega bo'lмаган kimyoviy birikma hosil bo'ladi, bunda reagent, mineral kristallik panjarasining to'yinmagan bog'lariga so'riliшadi va qattiq faza Yuzasida monomolekulyar xarakterga ega bo'lган birikma hosil qiladi. U qattiq faza bilan bir butun kompleks holda mavjud bo'ladi.

2. Getrogen kimyoviy reaktsiya. Bu xemosorbtsiya jarayonining hajmiy ko'rinishi bo'lib, oldin reagent qattiq fazaga Yutiladi, so'ngra kimyoviy reaktsiya sodir bo'ladi. Reaktsiya natijasida mineral Yuzasida yangi hosil bo'lган birikmadan iborat va alohida faza hisoblanuvchi ko'p qavatli qoplama hosil bo'ladi, bu esa mineral zarrachani suv Yuqmasligini oshiradi.

3. Kimyoviy Yutilish (adsorbsiya) – xemosorbtsiya so'zi bilan bir xil ma'noni bildiradi.

Elektrolitlarning suvli eritmalarini mineralga ta'sir qilishi kimyoviy Yutilishga kiradi. Kimyoviy Yutilishni molekulyar, ionli, almashuvchi va xos kabi turlari bor.

Molekulyar Yutilishda qattiq jism eritmadan ekvivalent miqdorda anion va kationlarni Yutadi. SHuning uchun uni elektr betarafligi qolib, potentsiallar farqi hosil bo'lmaydi. YUtilishning bu turi kuchsiz elektrolitlarga (kam dissotsiatsiyalanuvchi moddalarga) xosdir.

Agar eritma kuchli elektrolitdan iborat bo'lsa, (masalan, NaCl) qattiq faza Yuzasiga aytaylik imtiyozli kation so'rilgan bo'lsa, elektr betaraflikni saqlab qolish uchun albatta anion ham so'riliш kerak. Bu ionli Yutilish turiga kiradi. Ionlarni qattiq faza Yuzasiga imtiyozli Yutilishi ion zaryadiga, gidratlanishiga va Yutilish natijasida hosil bo'lган birikmaning eruvchanligiga bog'liq.

Almashuvchi Yutilishda, eritmadan qattiq faza Yuzasiga qanday ishorali ion Yutilsa, xuddi shunday ishorali ion ekvivalent miqdorda qattiq fazadan eritmaga o'tadi.

Xos Yutilish eritmadan qattiq faza Yuzasiga imtiyozli ravishda faqat kation yoki anion Yutilsa, u holda qattiq fazani elektroneytralligi buziladi va potentsiallar farqi paydo bo'ladi. Bu esa o'z navbatida qo'sh elektr qavati hosil bo'lismiga olib keladi.

Bu toifadagi reagentlarning asosiy vazifasi kerakli mineral zarrachalar Yuzasiga shimilib, ularni suvYuqmas (gidrofob) lik darajasini oshirib berishdan iborat.

Yig'uvchi reagentlar – fizik va kimyoviy xossalari bir- biridan farq qiluvchi ikkita (qutblangan va qutblanmagan) qismlardan iborat bo'lган organik birikmalardir, masalan, oleat natriy ($C_{17}H_{33}COONa$) ning molekulasi uglevodorod radikalidan ($C_{17}H_{33}$) (qutblanmagan qismi) va COONa (qutblangan qismidan) iborat (2.6-rasm).

Molekulaning qutblanmagan qismi (uglevodorod radikali) suv bilan kuchsiz ta'sirlanadi, minerallar bilan reaktsiyaga kirishmaydi. Qutblangan qismi esa suv bilan kuchli ta'sirlanadi, minerallar Yuzasi bilan reaktsiyaga kirishib, molekulani

mineral bilan bog'laydi; qutblanmagan qismi mineralga suv Yuqmaslikning hossasini taqdim etadi.

SHunday qilib, qutblangan va qutblanmagan qismlar o'zaro bir-biriga qarama-qarshi fizik-kimyoviy xossalarga ega. Molekulalari ikki xil tabiatga ega bo'lган moddlar getropolyar (ko'p polyarli) moddalar deb ataladi. Masalan, oleat natriy suv bilan aralashtirilganda disssotsiyalanadi va Na^+ ionlarga ajraladi. Natijada, natriy ioni eritmaga o'tadi, ioni esa mineral Yuza bilan kimyoviy bog'lanadi. R – uglevodorod radikali mineral Yuza bilan bog'lanish xossasiga ega emas, u faqat tomoni bilan reaktsiyaga kirishadi.

O'z navbatida solidofil guruhi deb atalib, mineral Yuza bilan (suv Yuqmaslik ato etuvchi) uglevodorod radikalini bir-biriga bog'lovchi vositachi (zveno) hisoblanadi. Tanlovchanlik, kimyoviy faollik, reagentning mineralga kimyoviy bog'lanishining mustahkamligi, solidofil guruhning tabiatiga va xossalariga bog'liq.

Yig'uvchi reagentlar ikkita katta guruhgaga bo'linadi: ionogenlar (ionlarga dissotsialuvchi) va noionogenlar (ionlarga parchalanmaydigan). Ionogen yig'uvchilar minerallar bilan kimyoviy adsorbsiya yo'li bilan bog'lansalar, ionogen yig'uvchilar fizikaviy adsorbsiya va adgeziya yo'li bilan, ya'ni molekulalararo tortishish (Van-der-Vaal's) kuchi hisobiga bog'lanadi. O'z navbatida, ionogen yig'uvchilar anionlilar va kationlilarga bo'linadilar (2.7-rasm). Sanoatda keng tarqalgan yig'uvchi reagentlarga anionlilarni ko'rsatish mumkin. Anionli yig'uvchi reagentlar o'z navbatida, solidofil guruhining tarkibiga qarab sul'fgidridlilar (ikki valentli oltingugurt asosida) va oksigidrillilarga (organik va sul'fokislotalar anioni asosida) bo'linadilar. Yig'uvchining anionini mineralning kationi bilan bog'lanishi yig'uvchining anionidan mineral kationiga elektronlarni o'tishi hisobiga bo'ladi, aksincha, kationli yig'uvchilar mineral anionlari bilan biriksa, elektronlar mineraldan yig'uvchining kationiga o'tadi.

Ionogen yig'uvchi reagentlarni minerallar bilan ta'sirlanish mexanizmi har bir reagentning solidofil guruhi xossasiga bog'liq, ammo ularning umumiyligi tomonlari ham mavjud. Yig'uvchi reagentning – asosiy vazifasi mineral zarracha Yuzasini suv Yuqmas qilish, ya'ni, mineral zarracha Yuzasidan suv pardasini siqib chiqarib, Yuzaga reagent molekulalari o'mashishi (so'rlish, fizikaviy yoki kimyoviy bog'lanish) va

ma'lum qalinlikdagi adsorbsion qatlami hosil bo'lishi kerak. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, mineral Yuzasida molekulyar, qo'sh qavat va undan ko'proq qalinlikka ega bo'lган qoplama hosil bo'ladi.

Shuni aytish kerakki, suv pardasini siqib chiqarish uchun mineralning gidratlanish energiyasi mineral bilan yig'uvchi reagent orasidagi bog' hosil qilish energiyasidan kichik bo'lishi kerak.

Flotatsiya jarayoning nazariyasini yaratishdagi boshlang'ich davrlarda «mineralning (masalan, PbS) eruvchanlik ko'paytmasi, reagent bilan mineral kationi hosil qilgan birikmaning (R-Pb) eruvchanlik ko'paytmasidan katta bo'lsa ionogen yig'uvchi reagent mineral Yuzaga shimaladi» deb qaralib, flotatsiyaning «Kimyoviy nazariyasini» yaratilgan edi. Bu nazariya prof. A.F.Taggart tomonidan o'tkazilgan tajribalar natijasida tasdiqlandi.

O'z zamonasida bu nazariya flotatsiya jarayonida minerallar bilan flotoreagentlar orasidagi ta'sirlanish haqidagi tushunchalarni shakllantirishda va rivojlantirishda juda muhim rol o'ynadi. Ammo, flotatsiyada kimyoviy ta'sirlanish bиринчи darajали jarayon deb qaralsada, bu jarayon ko'п qirrali, murakkab mexanizmga ega.

SHuni aytish kerakki, suv pardasini siqib chiqarish uchun mineralning gidratlanish energiyasi mineral bilan yig'uvchi reagent orasidagi bog' hosil qilish energiyasidan kichik bo'lishi kerak.

Flotatsiya jarayonining nazariyasini yaratishdagi boshlang'ich davrlarda «mineralning (masalan, PbS) eruvchanlik ko'paytmasi, reagent bilan mineral kationi hosil qilgan birikmaning (R-Pb) eruvchanlik ko'paytmasidan katta bo'lsa ionogen yig'uvchi reagent mineral Yuzaga shamiladi» deb qaralib, flotatsyaning kimyoviy nazariyasini Yuzaga kelgan edi. Bu nazariya prof. A.F.Taggart tomonidan o'tkazilgan tajribalar natijasida tasdiqlandi.

O'z zamonasida bu nazariya flotatsiya jarayonida minerallar bilan flotoreagentlar orasidagi ta'sirlanish haqidagi tushunchalarni shakllantirishda va rivojlantirishda juda muhim rol o'ynadi. Ammo, flotatsiyada kimyoviy ta'sirlanish bиринчи darajали jarayon deb qaralsada, bu jarayon ko'п qirrali, murakkab mexanizmga ega.

Yig'uvchi reagentning mineral Yuzaga bog'lanishi (shimilishi) juda ko'п omillarga bog'liq, masalan, mineral Yuzaning faolligi, kristallik panjara sida izomorf atomlar bor-yo'qligi, yarim o'tkazuvchanlik xususiyati, bo'tanada (su Yuq

fazada) oksidlovchi yoki qaytaruvchi moddalarni mavjudligi, reagentning solidofil guruhi xossalari, reagent molekulasingin o'lchami (radikal qismining uzun-qisqaligi) va boshqalar.

Yana shuni e'tirof etish kerakki, mineral Yuza energiya nuqtai nazardan har xil bo'lганлиги uchun mineral Yuzasining ba'zi joylarida reagent kimyoviy bog' hosil qilsa, boshqa joylarda esa fizikaviy shimilish hisobiga bog'lanadi va adsorbsion qatlam hosil qiladi va flotatsiyada adsorbsion qatlam zichligi tushunchasi bilan nomlanadi va 1 sm² mineral Yuzasiga shimilgan reagent miqdorini belgilaydi. Agar mineral Yuzasi to'liq reagentning ionlari (molekulalari) bilan qoplanigan va bu qatlam molekulyar bo'lsa, zichligi 100 % deb olinadi. Amalda, flotatsiya jarayonini o'tishi uchun mineralning Yuzasi reagent bilan to'liq qoplanishi shart emas, masalan, xol'kozinni amil ksantogenati bilan flotatsiya qilish uchun adsorbsion qatlam zichligi 14-15 %, kvartsni kationli yig'uvchi dodetsilamin bilan flotatsiyalash uchun esa qatlam zichligi 5 % bo'lsa etarlidir. Qatlam zichligi flotatsion bo'tanadagi reagent kontsentratsiyasiga bog'liq. Reagent kontsentratsiyasiga ko'paysa qatlam zichligi oshadi hamda flotatsiya ko'rsatgichlari yaxshilanadi, ammo, me'yordan oshmasligi kerak, chunki reagent sarfi ko'payadi.

Flotatsiya natijalari mineral Yuzasida reagentning teng taqsimlanishiga bog'liq bo'ladi. Mineral bilan yig'uvchi reagentning ta'sirlanish tezligi, mineral Yuza tabiatiga, tarkibiga, holatiga hamda reagentning xossalariга va kontsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi.

Noiongen yig'uvchi reagentlar mineral Yuzada tomchi shaklida bog'lanadi, ta'sirlanish sekin o'tadi. Ionogen reagentlarning esa mineral Yuza bilan

ta'sirlanishi juda tez o'tadi va 1-3 daqiqada yakunlanadi. Bu o'rtacha tezlik hisoblanadi, chunki reagent bilan mineralni ta'sirlanish tezligi reagentning uglevodorod radikalining uzun-qisqaligiga bog'liq. Radikali uzun bo'lgan reagent mineral bilan sekinroq ta'sirlashadi. Mineral Yuzaning faol uchastkalarida reagentni bog'lanishi juda tez soniyada o'tishi Yuz beradi, nofaol joylarida esa sekinroq o'tadi. Reagentning kontsentratsiyasi Yuqori bo'lsa, mineral Yuzaga shamilish tezligi Yuqori bo'ladi.

Yig'uvchi reagent bilan mineralni ta'sirlanishiga reagentning tuzilishini, tarkibini va boshqa omillarni ta'sirini ko'rib chiqamiz.


Yig'uvchi reagentlarning asosiy xususiyatlaridan biri, ularning molekulalari uzunligidir. Past molekulyar ksantogenatlar molekula uzunligi 0,5-0,7 nm, karbon kislotasi va sovun molekulasining uzunligi bir nechta o'n angstrim bo'ladi. Reagentning asosiy uzunligini uglevodorod radikali tashkil etadi. Solidofil guruhi uglevodorod zanjiridan kengroq bo'ladi. Mineralni suv Yuqmaslik darajasini oshirishda asosiy rolni uglevodorod zanjiri o'ynaydi. 2.9- rasmda uglevodorod zanjirini fazoviy ko'rinishi tasvirlangan. Har bir zanjirning bo'lagi (SN_2 yoki SN_3) uzunligi 0,12 nm. Demak, zanjirga bitta SN_2 yoki SN_3 ulansa, zanjir 0,12 nm uzayadi va bu muddani suvdagi eruvchanligi 4,25 marta kamaytiradi. Bu reagent molekulalari uglevodorod zanjirlarining o'zaro dispersion tortilish energiyasini ortishi hisobiga Yuz beradi, o'z navbatida mineral Yuzasini suv Yuqmaslik darajasini ortishiga olib keladi.

Flotatsiya amaliyoti ko'rsatadiki, ikkita reagentni birgalikda ishlatilganda bitta reagentni ishlatilgandagiga nisbatan flotatsiya ko'rsatgichlari Yuqori bo'ladi. Masalan, galenitni butiksantogenat bilan flotatsiyalanganda ajratib olish 50%, oleat bilan flotatsiyalaganda 60% tashkil qilgan. Ikkalasini 1:1 nisbatda olib, ularni sarfi 75 g/t bo'lganda esa ajratib olish 90% tashkil qilgan.

Bu reagentlarni bir-biridan farqi katta. Ksantogenat – sulfgidril yig'uvchi reagent, oleat esa oksigidrillar toifasiga mansub. Uglevodorodlar soni – ksantogenat molekulasida 4 ta, oleat molekulasining uglevodorod radikali zanjirida 17 tani tashkil qiladi. Har xil sinfga mansub reagentlarni birgalikda ishlatilganda bunchalik katta effekt berish sababini quyidagicha tushuntirish mumkin:

Ma'lumki, mineral Yuza energiya nuqtai nazaridan bir xil emas. Bitta reagent ishlatilsa, u energiyasiga mos kelgan mineral Yuza uchastkasiga shamiladi, boshqa joylar esa bo'sh qoladi. Agar, ikkita reagentni (masalan, kuchli va kuchsizni) birgalikda ishlatilganda har bir reagent mineral Yuzadagi o'ziga mos bo'lgan uchastkalarga joylashadi. Bu esa reagentlarni mineral Yuzada teng tarqalishiga olib keladi va adsorbsion qatlam zichligi oshadi. O'z navbatida flotatsiya ko'rsatgichlari Yuqori bo'ladi.

Ksantogenatlarning umumiy kimyoviy formulasi quyidagicha:



Bu erda, Me – kation K^+ , Na^+ , H^+ yoki boshqalar;



R – alifatik uglevodorod radikali, masalan, S_2N_5 – etil, S_4N_9 – butil va boshqalar.

Ksantogenatlar – o'ziga xos hidga ega bo'lgan qattiq kristal modda, rangi oqdan sariqqacha o'zgaradi, zichligi $1,3 \div 1,7 \text{ g/sm}^3$, suvda yaxshi eriydi.

Solidofil guruhi uchburchak shaklida bo'lib, uchburchak markazida uglerod, uchburchakning cho'qqisida bitta kislorod va pastki uchlarda ikkita oltingugurt joylashgan (2.9-rasm). Solidofil guruhining kengligi $7 \times 10^{-10} \text{ m}$, uglerod zanjirining kengligi $4 \times 10^{-10} \text{ m}$, bitta anionni mineral Yuzada egallangan maydonni $28 \times 10^{-20} \text{ m}^2$ ga teng (agar, chiziqli qurilishga ega bo'lsa).



Ksantogenatlar anionlarining uzunligi 2.3-jadvalda keltirilgan.

Ksantogenatlar oksidlanib, dialkildiksantogenidlarga aylanadi.

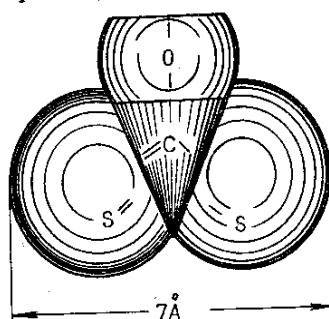

Solidofil guruhidagi ksantogenatlarning stereo-kimyoviy modeli





Ular namlik ta'sirida gidrolizlanib, ksantogenat kislotasini hosil qiladilar:




Haroratni, muhit nordonligining ortishi va urarning eritmadiagi kontsentratsiyasining kamayishi gidroliz jarayonini tezlashtiradi.

Ksantogenat kislotasi o'z-o'zidan parchalanib spirit va serauglerodni hosil qilishi mumkin. Nordon muhitda ksantogenatlarni parchalanish tezligi uglevodorod radikalining kalta-uzunligiga bog'liq.

Ishqorli muhitda ksantogenatlarning suvli eritmalarini etarlicha barqaror, ammo ishqor ortiqcha bo'lsa, ular parchalanib bir qator yangi moddalar hosil qiladi:

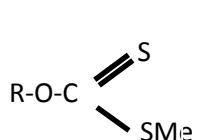

Sanoatda ksantogenatlarni ishlab chiqarish ekvimolekulyar nisbatda olingan, spirt va serauglerodlarni biriktirish reaktsiyasiga asoslangan:



Masalan, ushbu reaktsiya natijasida eti ksantogenatni chiqishi 63 % ni tashkil qiladi.

Sanoatda eng ko'p ishlatiladigan ksantogenatlarga quyidagilar kiradi:
Etilksantogenat - $\text{C}_2\text{H}_5\text{OCSSK}$ yoki $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCSSK}$,
Propil ksantogenat - $\text{S}_3\text{H}_7\text{OCSSK}$ yoki $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCSSK}$,

Izopropil ksantogenat - $\text{C}_3\text{H}_7\text{OCSSK}$ yoki CHOCSSK

Butil ksantogenat - $\text{C}_4\text{H}_9\text{OCSSK}$ yoki $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{OCSSK}$

Amil ksantogenat - $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OCSSK}$ yoki $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{OCSSK}$

Bu ksantogenatlarni sanoatda ko'p ishlatilishiga sabab, sulbfidli va ba'zi bir oksidlangan rangli metallar minerallar uchun eng yaxshi yig'uvchi reagent hisoblanishidir. Og'ir rangli metallarning (Cu , Pb , Zn , Ni , Bi va boshqalar) ionlarini reagent tarkibidagi oltingugurt bilan reaktsiyaga kirishishga moyilligi katta va hosil qilgan birikmalarining eruvchanligi juda kichik bo'lishi, reagentni Yuqori tanlovchanligini, adsorbsion qatlamni turg'unligini hamda flotatsiya jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

Yuqori molekulyar ksantogenatlar nisbatan kam ishlatiladi, metil ksantogenat esa kuchsiz yig'uvchi bo'lgani uchun ishlatilmaydi.

Ditiofosfatlar ditiofosfat kislotasi $(\text{RO})_2\text{PSSH}$ tuzlari bo'lib, sanoatda ishlatilish hajmi bo'yicha ksantogenatlardan keyin turadi.

Ditiofosfatlar oson harakatlanuvchi suyuqlik bo'lib, seravodorod hidga ega, ishqoriy eritmada va organik erituvchilarda yaxshi eriydi. Suv ta'sirida ditiofosfatlar sekin parchalanadi.

Ditiofosfatlar (masalan, krezol) yig'uvchi reagent bo'lib, ko'pik hosil qilish qobiliyatiga ham ega. Ular qo'rg'oshin, ruh, mis rudalarini boyitishda qo'llaniladi. Ishlab chiqarishda aerofotlarni sarfi ksantogenatlar sarfi darajasida, ya'ni 20-40 g/t tashkil qiladi.

Karboksil yig'uvchilarni minerallar bilan ta'sirlashishi bo'tananing rN ga bog'liq. Ishqoriy muhitda organik kislotalar sovunga aylanib, minerallar bilan ion formasida reaktsiyaga kirishadi, nordon sharoitda molekulyar formada ta'sirlanadi. Karboksil yig'uvchilarni hammasi ham ishlab chiqarishda qo'llanmaydi, amalda qo'llanilishi mumkin bo'lган korboksil yig'uvchilarga quyidagilar kiradi:

Olein kislotasi $\text{S}_{17}\text{N}_{33}\text{SOON}$ - moyni tarkibiy qismi bo'lib, moyni sovunga aylantirish jarayonida olinadi. U 14°S da qotadigan rangsiz suyuqlik bo'lib, suvda kam eriydi.


Oleat natriy $\text{S}_{17}\text{N}_{33}\text{SOONa}$ - suvda yaxshi erib, oddiy sovunning asosini tashkil qiladi. Qimmat va topilishi qiyin bo'lganligi uchun amalda kam ishlatiladi. Nosulbfid minerallarni flotatsiyalashda Yuqori samara beradi.

Naften kislotalari olein kislotasiga o'xshaydi, fakat struktura tuzilishi bilan farq qiladi. Uni tarkibida parafin miqdori kam bo'lgan neft mahsulotidan olinadi. Naften kislotasining natriyli tuzlari milonaft deb ataladi. U malham sifat modda bo'lib, suvda yaxshi eriydi, neftъ hidi keladi. SHu toifadagi yig'uvchilarga oksidlangan kerosin mansub bo'lib, u ko'mirni flotatsiyalashda qo'llaniladi.

Tallo moyi tarkibida olein, linol, linolen kislotalari bo'lib, tsellYuza ishlab chiqarishda oraliq mahsulot hisoblanadi. U oleat natriyni o'rnini bosa oluvchi reagent bo'lib, appatit, barit, sheelit, temir, marganets va qalay rudalarini boyitishda ishlatiladi.

Sun'iy moy kislotalari - monokarbon kislotalariga mansub bo'lib, qattiq parafinni oksidlash yo'li bilan olinadi, tarkibida $S_7 \div S_9$; $S_{10} \div S_{16}$; $S_{17} \div S_{20}$ uglerod bo'ladi.

Sul'foksil yig'uvchilar sul'fat kislotasini hosilasi bo'lib, sul'fat kislotasini bitta ON- molekulasiga radikal almashtirilishidan

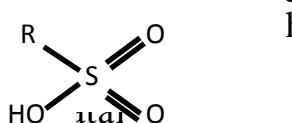

hosil bo'ladi: va bular sul'fokislotalar deb

Vodorod o'rnini metallga almashtirilsa, tuz hosil bo'ladi va radikalni qo'shib, alkil-, aril-sul'fanatlar deb nomlanadi. Ular ishqoriy er metallarini barit, sheelit minerallarini flotatsiyalashda ishlatiladi.

Ko'pik hosil qiluvchi reagentlarning asosiy vazifasi flotatsiyalanuvchi mineral zarrachalar yopishib olgan havo pufakchalarini mustaxkamligini oshirish, pufakchalarni bir-biriga qo'shilib ketishidan asrash, bo'tanada havo pufakchalarini bir o'lchamda ushlab turish va pufakchalarni harakat tezligini kamaytirishdan iboratdir.

Ko'pik hosil qiluvchi reagentlar sirt faol moddalar (SFM) bo'lib, suv-havo chegara sirtlariga o'z-o'zidan shimalish (adsorbsiyalanib), sirt energiyasini kamaytirish qobiliyatiga ega. SHimilishda polyar (qutblangan) guruh suv tomonda, suYuqmas, uglevodorod radikali esa uning sirtida bo'ladi. Ko'pik hosil qiluvchi reagentlarning molekulalari geteropolyar qurilishga ega bo'lib, ularning polyar guruhi, gidroksil (-ON), karboksil (SOON), karbonil (-SO), aminoguruhi (NN₂), sul'foguruhi (-OSO₂ON yoki SO₂ON) bo'linishi mumkin.

Amalda, gidroksil polyar guruhiga ega bo'lgan reagentlar ko'proq ishlatiladi, Sababi, ular minerallarga kuchsiz bog'lanadi va flotatsiyani tanlovchanligini oshiradi. Karboksil, amino- va sul'foguruhi reagentlar esa qisman yig'uvchi reagent xossasiga ega. Ko'pik hosil qiluvchi reagentlarning xossalari ko'proq hidrofob radikalining tuzilishiga va uzunligiga bog'liq,. Eng oddisi alifatik radikal (-SN₂- SN₂-... SN₂- SN₃). Radikal uzunligi oshib borgan sari ko'pik hosil qilish yaxshilanib boradi, ammo bu ma'lum uzunlikkacha boradi. Radikal haddan tashqari uzun bo'lsa, ularning ko'pik hosil qilish qobiliyatini yo'qolib boradi, chunki uzun radikalli reagent molekulalari o'zaro tortishib, assotsiatlar (agregatlar) - yirik molekulalar hosil qiladi, bu esa'ko'pik hosil qilish qobiliyatini yo'qtadi.

Ko'pik hosil qiluvchilar ma'lum darajada suvda eruvchanlikka ega bo'lish kerak. Alifatik ko'pik hosil qiluvchilar orasida kislotalar, aminlar va spirtlar, aromatik birikmalar ichida - spirtlar, aminlar va kislotalar suvda eriydi.

Nazorat uchun savollar

1. Flotatsiya usullari.
2. Flotatsion reagentlar va ularning ta'sir qilish mexanizmlari
3. Flotatsion reagentlar sifatida qo'llaniladigan kimyoviy moddalar
4. Flotatsiya jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar.
5. Flotatsiya mashinalarining turlari.
6. Mexanik flotomashinaning tuzilishi va ishlash prinsipi.
7. Pnevmatik flotomashinaning tuzilishi va ishlash prinsipi.
8. Pnevmomexanik flotomashinaning tuzilishi va ishlash prinsipi.
9. Mexanik flotomashinalardagi impellerning vazifasi.

Adabiyotlar:

1. В.П. Егоров. Обогащение полезных ископаемых. М.Недра., 2007.
2. Справочник по обогащению руд. Т2 Основные процессы М.Недра 2003.
3. Umarova I.K. Foydali qazilmalarni boyitish texnologiyasi. Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2014
4. Абрамов А.А. Технология обогащения руд цветных металлов. МГГУ, 2005.
5. http://www.elibrarv.ru/menu_info.asp - ilmiy elektron kutubxona,
6. <http://mggu.da.ru> - Moskva davlat konchilik universiteti,
7. <http://www.mining-iournal.com/mi/MJ/mi.htm> - Mining Journal,
8. <http://info.uibk.ac.at/c/c8/c813> - Institute of Geotechnical and Tunnel Engineering,
9. <http://www.rsl.ru> - Rossiya davlat kutubxonasi,
10. <http://www.minenet.com> - Mining companies.

IV. AMALIY MASHG'ULOT MATERIALLARI

1-amaliy mashg'ulot:

Maydalash sxemasini tanlash, asoslash va hisoblash.

Ishdan maqsad: Maydalash operatsiyalari, maydalash bosqichlari, maydalash sxemalaridagi dastlabki elash operatsiyalari, maydalangan maxsulotning yiriklik xarakteristikasi, maydalash sxemalardagi tekshiruvchi elash operatsiyalari, maydalash sxemasini hisoblashni o'rganish.

Masalaning qo'yilishi:

Maydalash sxemasini tanlash. Ruda tayyorlash operatsiyalari maydalash, elash va yanchish operatsiyalarini o'z ichiga olib, rudani boyitilishga moyilligi, ishlatalishi mumkin bo'lgan dastgohlarning texnologik hususiyatlari, hamda xossalari va tarkibi jihatidan o'xshash rudani qayta ishlash tajribalari asosida

tanlanadi. Fabrikaga berilayotgan mahsulotning yirikligi loyihaning kon qismi bo'yicha aniqlanadi, boyitishning birinchi operatsiyasiga kelib tushadigan mahsulotning yirikligi va boyitishning usuli boyitilishga o'tkaziladigan tadqiqotlar asosida o'rnatiladi. Rudaning fizik xususiyatlari: qattqlik, granulometrik tarkib, namlik, loyning miqdori, maydalanuvchanlik, elanuvchanlik, yanchiluvchanlik maydalash, elash, yanchish usullarini va bu operatsiyalarni bajarish uchun apparatlar turini belgilaydi. Sxemani tanlashga loyihalashning umumiy sharoitlari: rayonning iqlimi sharoiti, korxonaning ishlab chiqarish unumдорлиги, konni qazib olish usuli, fabrikaga rudani berish usuli va boshqalar ta'sir qiladi. Ba'zan, mayda mahsulotni ajratish va bo'lakli rudani alohida toplashga to'g'ri keladi.

Loyihalovchiga tekshirilayotgan rudaga o'xshash rudani boyituvchi fabrikaning ekspluatatsiya ko'rsatkichlarini bilish muhim ahamiyatga ega. Loyihada tekshirishdan o'tgan yechimlarni qo'llash qurilgan fabrikada tuzatilishi qiyin bo'lgan xatoliklarning oldini oladi. Ayrim texnologik bo'g'imlarni qayta qurish katta harajatlarni talab qiladi va korxonaning ishlab chiqarish quvvatini o'zlashtirishga vaqt ni yo'qotadi.


Quyidagi sxemalarni asoslash va taxlil qilish maydalash uchun jag'li va konusli maydalagichlar, yanchish uchun esa barabanli tegirmonlarni ishlatish mumkin bo'lgan qattiq va o'rtacha qattqlikdagi rudalar uchun keltiriladi.

Ishni bajarish uchun namuna:

Maydalash operatsiyalari foydali qazilmalarni tegirmonda yanchish yoki foydali mineral o'lchami kattaroq bo'lganda to'g'ridan-to'g'ri boyitishga tayyorlash uchun ishlatiladi. Maydalash-saralash fabrikalarida maydalash operatsiyalari mustaqil ahamiyatga ega.

Maydalash sxemalariga odatda dastlabki va tekshiruvchi elash operatsiyalari kiritiladi. Ularni elakning yuqori mahsuloti (elak usti) tushadigan maydalash operatsiyalariga kiritish qabul qilingan.

Maydalash operatsiyalari o'zlariga tegishli elash operatsiyalari bilan birgalikda maydalash bosqichini, maydalash bosqichlarining yig'indisi maydalash sxemasini tashkil qiladi.

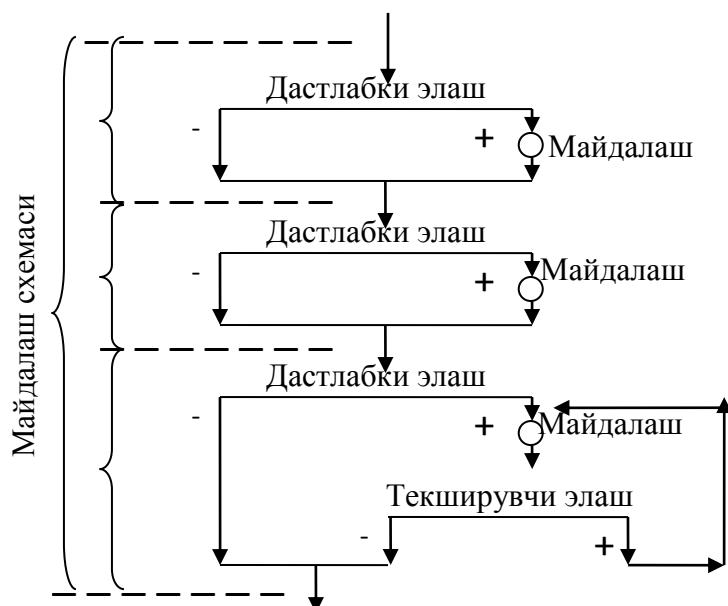


Maydalash sxemasi

Maydalash bosqichlari to‘rt ko‘rinishga ega:

- A - dastlabki elash, maydalash va tekshiruvchi elash operatsiyalari;
- B – dastlabki elash va maydalash operatsiyalari;
- V – maydalash va tekshiruvchi elash operatsiyalari;
- G – maydalash operatsiyalari.

Maydalash bosqichining A-ko‘rinishida A’ ko‘rinishidagi dastlabki va tekshiruvchi elash operatsiyalari birlashtirib berilgan. Ikkala variantda ham maydalangan mahsulotning yirikligi va apparatga tushadigan yuk bir xil, lekin oqimlarning harakatlanishi har xil (4- rasm).

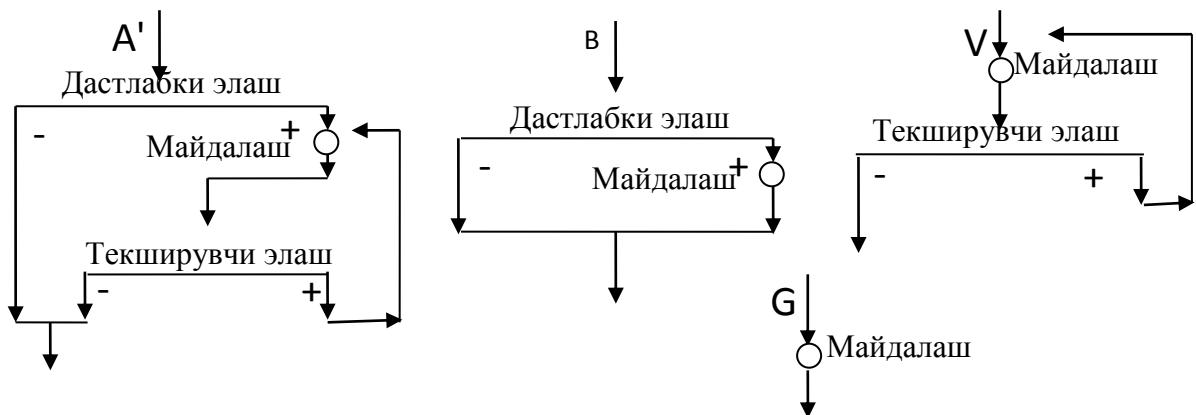


Maydalash bosqichlarining ko‘rinishlari

Maydalash sxemalari bir, ikki, uch va undan ortiq maydalash bosqichlarini o‘z ichiga oladi.

Bir bosqichli sxemalarning soni maydalash bosqichlari ko‘rinishlarining soni, ya’ni, to‘rtga teng. Ikki bosqichli maydalash sxemalarining mumkin bo‘lgan soni nisbatan ko‘p. Bir bosqichli maydalash sxemalarining har qaysi varianti maydalash bosqichlari ko‘rinishlarining to‘rttasidan istalgan birini qo‘sish orqali ikki bosqichli maydalash sxemasiga o’tkazilishi mumkin. Masalan, B ko‘rinishdagi maydalash sxemasini A, B, V, G ko‘rinishdagi istalgan sxema bilan to‘ldirib, to‘rtta ikki bosqichli BA, BB, BV, BG sxema olish mumkin.(5-rasm)

Ikki bosqichli maydalash sxemalarining umumiyligi soni $4^2 = 16$ ta (AA, AB, AV, AG, BA, BB, BV, BG, VA, VB, VV, VG, GA, GB, GV, GG).

Uch bosqichli maydalash sxemalarining soni $4^3=64$ ta. n ta maydalash bosqichini o‘z ichiga olgan maydalash sxemalarining mumkin bo‘lgan soni $N_n=4^n$.

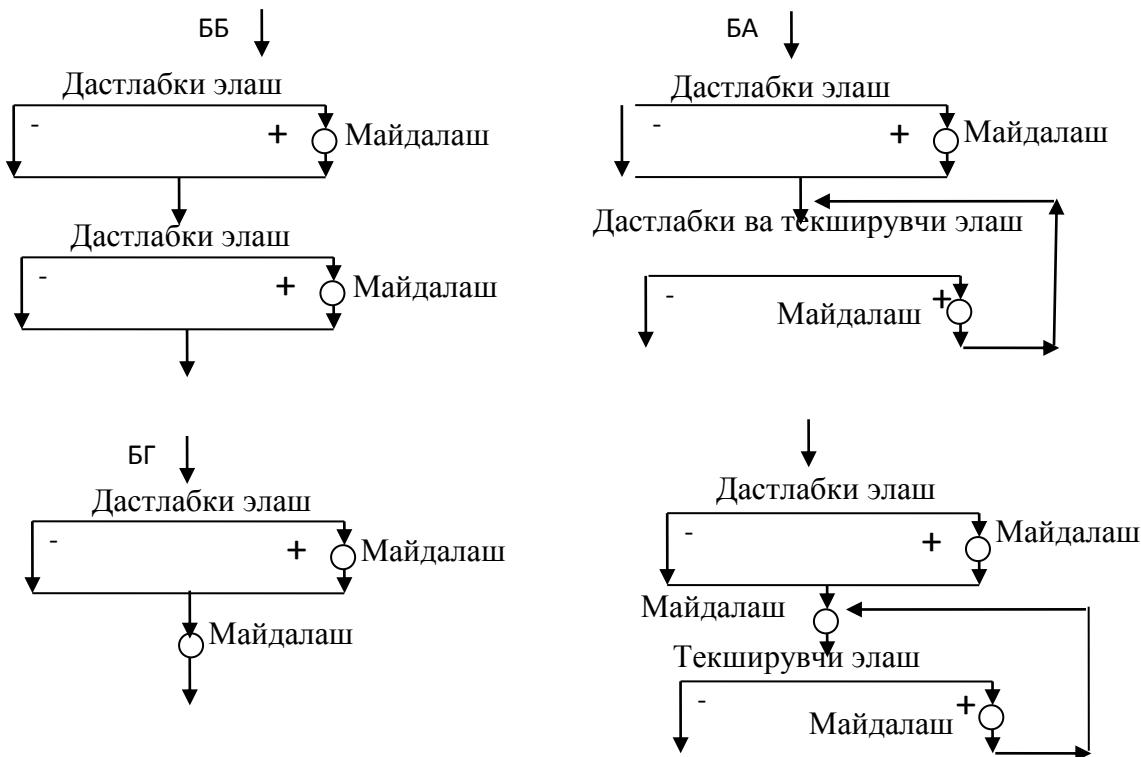

Ikki bosqichli maydalash sxemalarining variantlari

Maydalashning mumkin bo‘lgan ko‘p sonli sxemalari ichidan ratsional sxemasini tanlash uchun quyidagi savollarni yechish kerak: maydalash bosqichlarining soni, alohida maydalash bosqichlarida dastlabki va tekshiruvchi elash operatsiyalarining zarurligi.

Maydalash bosqichlarining soni maydalanuvchi mahsulotning boshlang‘ich va oxirgi yirikligi bilan aniqlanadi.

Nisbatan yirikroq ruda ochiq kon ishlarida va katta ishlab chiqarish unumdoorligida, maydarоq mahsulot yer osti ishlarida va konning kichikroq ishlab chiqarish unumdoorligida olinadi.

Ruda bo‘lagining maksimal o‘lchами loyihaning kon qismi orqali belgilanadi. Ruda bo‘laklari o‘lchamini konni ishlab chiqarish unumdoorligi va qazib olish usuliga bog‘liqligi 3-jadvalda keltirilgan. YAnchishga kelib tushadigan mahsulotning yirikligi maydalashning oxirgi bosqichida ishlatiladigan mayda maydalovchi konusli maydalagichning imkoniyatlari orqali aniqlanadi.

Hozirgi vaqtida yanchish bo‘limiga kelib tushadigan ruda bo‘laklarining optimal yirikligi quyidagicha qabul qilingan:

- styerjenli tegirmonlar uchun – 15-20 mm;
- sharli tegirmonlar uchun – 10-15 mm.

3- jadval

Ruda boyitish fabrikalari uchun rudaning eng katta bo‘laklari o‘lchami		
№	Fabrikaning ruda bo‘yicha ishlab	Bo‘lakning maksimal o‘lchami ,

	chiqarish unumdorligi, t/yil	mm	
		Ochiq ishlar	Er osti ishlari
1	Kichik, 500 gacha	560 – 600	250 – 350
2	O'rtacha, 500-3000	700 – 1000	400 – 500
3	Katta, 3000-9000	900 – 1000	600 – 700
4	Juda katta, >9000	1200	-

YAnchishning boshlang'ich bosqichida oson bo'linuvchi, shuningdek, loyli va nam rudalarni yanchishda sterjenli tegirmonlarga tushuvchi mahsulotning yirikligini 20-25 mm gacha oshirish mumkin.

Rudadagi va maydalangan mahsulotdagi eng katta bo'lakning o'lchami berilganda umumi maydalash darajasining chegarasi quyidagicha bo'ladi:

$$I = D/d$$

bu erda:

- I - umumi maydalash darjasи,
- D va d- tegishli ravishda dastlabki rudadagi va maydalangan mahsulotdagi bo'laklarning o'lchami, mm¹.

Umumi maydalash darjasи alohida bosqichlar maydalash darajalarining ko'paytmasiga teng, yirik, o'rtacha maydalash maydalagichlari bir marta maydalashda quyidagi maydalash darajalarini beradi.

Yirik maydalash maydalagichlari - 5 gacha, o'rtacha maydalovchi konusli maydalagichlar tekshiruvchi elash operatsiyasisiz ishlaganda - 6 gacha, shuning o'zi tekshiruvchi elash bilan yopiq siklda ishlaganda – 8 gacha.

Mayda maydalovchi konusli maydalagichlar tekshiruvchi elash operatsiyasisiz ishlaganda - 3-5 gacha, shu maydalagichlar yopiq siklda ishlaganda - 8 gacha.

Eng kichik maydalash darjasи $S_{min} = 12,5$ ga maydalagichda bitta bosqichda maydalanganda erishish mumkin emas, shuning uchun yanchishdan oldin quruq maydalash bosqichlarining soni ikkitadan kam bo'lmasligi kerak.

Eng katta maydalash darjasи $S_{max} = 120$ uch bosqichda maydalash natijasida olinishi mumkin.

$$S_{max} = 120 = 4 \cdot 5 \cdot 6$$

yoki

$$S_{max} = 120 = 4,5 \cdot 4,5 \cdot 6$$

Bundan maydalash sxemasini tanlashning birinchi qoidasi kelib chiqadi: rudani yanchishga tayyorlashda maydalash bosqichlarining soni ikkita yoki uchtaga teng bo'lishi kerak.

Juda katta ishlab chiqarish unumdorligiga ega (40-60 ming t/yil) fabrikalar uchun fabrikaga kelib tushgan o'ta qattiq rudalar (masalan, magnetitli kvarsitlar)ni

¹ Jan Drzymala, Mineral Processing. Foundations of theory and practice of metallurgy. 2007, Wroclaw University of Technology 143 p.

maydalashda bu qoidadan chetga chiqish mumkin. Bu holda to‘rt bosqichli maydalash sxemasi ishlataladi.

Topshiriq

№	Maydalash sxemasini ko‘rinishlari	Sxemani tanlash va asoslash	Q<u>u.y.</u>, t/yil	Rudaning eng katta bo‘lagi, D_{max}, mm	Maydalangan dan so‘ng rudaning eng katta bo‘lagi d_{max}, mm	Zichligi , p, gr/sm³
1	BBA	-/-	3	800	10	2,7
2	BVA	-/-	4	950	15	2,6
3	VBA	-/-	1,5	100	20	3
4	GBA	-/-	5	750	25	2,8
5	GBB	-/-	6	700	15	2,7
6	GAA	-/-	2,5	800	25	2,6
7	GVV	-/-	3,3	900	30	3
8	BAA	-/-	9	1200	10	2,7
9	BVA	-/-	7	850	15	2,6
10	GAV	-/-	6	1000	25	3

Nazorat savollari:

1. Maydalash sxemalarining ko‘rinishlari.
2. Maydalash deb nimaga aytildi?
3. Maydalash necha bosqichda amalga oshiriladi?
4. Maydalash darajasi deb nimaga aytildi?
5. Umumiy maydalash darajasi deb nimaga aytildi?

Foydalangan adabiyotlar:

1. Jan Drzymala, Mineral Processing. Foundations of theory and practice of metallurgy. - Wroclaw University of Technology. 2007.
2. Umarova I.K. Boyitish fabrikalarini loyihalahs. Darslik. – T.: Moliya-iqtisod. 2015.
3. Umarova I.K., Solijanova G.Q. Foydali qazilmalarni boyitishga tayorlash jarayonlari.Uquv qo‘llanma. — T.: TGTU, 2014.

2-amaliy mashg‘ulot:

YAnchish sxemasini tanlash, asoslash va xisoblash

Ishdan maqsad: YAnchish operatsiyalari, yanchish bosqichlari, yanchish sxemalarining ko‘rinishlari, yanchish sxemalaridagi dastlabki klassifikatsiya

operatsiyalari, yanchish sxemalardagi tekshiruvchi klassifikatsiya operatsiyalari, yanchish sxemasini hisoblash.

Masalaning qo'yilishi:

YAnchish sxemasini tanlash va hisoblash. YAnchish ma'lum yiriklikka ega zarrachalar olish, yanchilgan mahsulotning berilgan solishtirma yuzasiga erishish rudali va noruda minerallar yuzasini ochish, mahsulotni fizik va kimyoviy o'zgartirish maqsadida qo'llaniladi.

YAnchish texnologiyasini foydali qazilmani qayta ishlash texnologiyasining shartlarini hisobga olgan holda tanlanadi.

Boyitish fabrikalarida ruda va boshqa foydali qazilmalarni barabanli tegirmonlarda yanchish bir, ikki va uch bosqichli sxemalar orqali amalga oshiriladi.

Bir bosqichli yanchish sxemalari uncha katta bo'lмаган quvvatga ega (200 t/sutka gacha), shuningdek, katta quvvatga ega bo'lgan fabrikalarda nisbatan dag'al (0,2 mm gacha) yanchishda qo'llaniladi.

Barabanli, sharli, sterjenli va ruda-galkali tegirmonlar yopiq siklda va kamdan-kam xollarda ochiq va qisman ochiq sikllarda ishlaydi. Ochiq siklda yanchilgan mahsulot tegirmonidan faqat bir marta o'tadi va tagirmonidan tayyor yanchilgan mahsulot olinadi.

Ochiq siklda yanchish sterjenli tegirmonlar uchun quruq va ho'l yanchishda, sharli tegirmonlar uchun esa faqat quruq yanchishda ishlatiladi.

YOpiq siklda tegimon spiralli klassifikator, gidrosiklon yoki elak bilan birgalikda o'rnatiladi.

Ikki bosqichli yanchish sxemalari o'rtada va katta quvvatdagi boyitish fabrikalarida rudani ancha mayin (0,15 mm gacha) tuyushda qo'llaniladi.

Ikki bosqichli yanchish sxemalari mahsulotning birinchi bosqichdan ikkinchi bosqichga uzatish, ya'ni quyulma yoki qum bo'yicha uzatish usuli bilan bir-biridan farq qiladi. Birinchi holda birinchi va ikkinchi bosqichdagi tegirmonlar to'liq yopiq siklda, ikkinchi holda esa birinchi bosqich tegirmonlar ochiq yoki qisman ochiq siklda, birinchi bosqichdagisi esa yopiq siklda ishlaydi. Birinchi va ikkinchi bosqichdagi tegirmonlar ketma-ket o'rnatiladi.

YAnchishning yopiq siklda yanchuvchi mahsulot tegirmonidan klassifikatorlarga tushib, ikkita mahsulot-quyulma va qumga ajraladi. Quyulma boyitishga yuborilsa, qum esa to talab qilinadigan kattalikkacha yanchilmaguncha qayta-qayta tegirmonga qaytariladi. YOpiq siklda tartibida qumning massasi doimiy aylanib, u tegimon ichida aylanuvchi yuk deb ataladi.

Tegirmonga tushadigan rudaning miqdori, o'lchami, qattiqligi, suvning berilishi, nasoslarning va gidrosiklonlarning ishlash tartibi o'zgarganda tegimon ichida aylanadigan yukda o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Tegimon yopiq siklda ishlaganda tegirmonning ruda bo'yicha ishlab chiqarish unumdorligining ortishi bilan uning ichida aylanadigan yuk ortadi. Uncha katta bo'lмаган (400 % gacha) aylanuvchi yuk tegirmonning ishlab chiqarish unumdorligini sezilarli darajada orttiradi. Tegimon ichida aylanuvchi yukning miqdorini ortishi muxsulotning tegimon ichidan o'tish tezligini orttiradi, bu esa mahsulotning o'ta yanchilishining oldini olib, tegirmonning ishlab chiqarish unumdorligini orttiradi. Bu yukning keragidan ortishi tegirmonning ishlab

chiqarish unumdorligining pasayishiga olib keladi. SHarli, rudali va ruda galkali tegirmonlar asosan yopiq siklda ishlaydi. Odatda tegirmonlar ichida aylanuvchi yuk foizlarda ifodalanadi:

$$S = S / Q$$

Bunda: S – qumning og‘irligi:

Q – dastlabki mahsulotning og‘irligi.

Tegirmonga tushadigan umumiyl mahsulotning og‘irligi

$$Q = Q + S = Q + SQ = Q (1 + S)$$

Aylanuvchi yuk dastlabki mahsulotning og‘irligiga qarab 50 dan 700 % gacha chegarada o‘zgarishi mumkin. Tegirmonning dastlabki mahsulot bo‘yicha ishlab chiqarish unumdorligi orsa yoki quyulmaning mayinligi orsa, aylanuvchi yuk ortadi. Xaddan ortiq aylanuvchi yukda yanchish sharoiti yomonlashadi.


YAnchish sxemalarini tanlashda rуданинг moddiy tarkibi va fizikaviy xossalari, yanchishning talab qilinadigan o‘lchami, minerallar yuzasining ochilish darajasi, kapital va ekspluatatsiya xarajatlari va h.k. larni hisobga olish kerak. Rudani sharli yanchishda uning tarkibida 15 % tayyor mahsulot bo‘lganda yanchishning birinchi bosqichidan oldin dastlabki klassifikatsiya ishlatiladi. To‘liq yopiq siklda tekshiruvchi klassifikatsiya yanchilgan mahsulot yirikligini nazorat qilish, tegirmonning ishlab chiqarish unumdorligini oshirish va mahsulotning shlamianishni kamaytirish uchun qo‘llaniladi. Rudali o‘zini o‘zi yanchishda ikki bosqichli yanchish sxemasi qo‘llaniladi. Birinchi bosqichi "Kaskad" yoki "Aerofol" turdagи tegirmonlarda spiralli klassifikator, elak, pnevmatik klassifikator kabilar bilan yopiq siklda, ikkinchi bosqichi esa gidrosiklonlar bilan yopiq siklda ishlovchi ruda-galkali tegirmonlarda amalga oshiriladi.

YAnchish sxemasini tanlash turli xildagi sxemalarni sanoat yoki yarim sanoat sharoitida tajriba yo‘li bilan tekshirish orqali amalga oshiriladi. Bundany ma’lumotlar yo‘q bo‘lsa, yanchish sxemasi dastlabki va oxirgi mahsulotning o‘lchami, boyitish fabrikasining quvvati, qum va quyulmani alohida boyitish kerakligi, rуданинг fizik xossalari va h. k. lar asosida tallanadi.

O‘zini – o‘zi yanchishni nam, loyli rудага qo‘llash abzal. Tegirmonning o‘lchamini va iste’mol qiladigan quvvatini tanlash yiriklashgan sinov natijalari asosida tanlanadi. Agar tegirmonga tushayotgan mahsulot ichida yirik bo‘laklar yetarli miqdorda bo‘lmasa, ruda – galkali yanchish qo‘llanilishi mumkin. Bu usul o‘zini-o‘zi yanchishdan qimmatroq, yekin sharli va sterjenli tegirmonlarda yanchishdan arzonroq. SHunday qilib, yanchish usuli rуданинг qattiqligini, moddiy va granulometrik tarkibini, tekstura tuzilishini hisobga olgan holda ularni texnik-iqtisodiy taqqoslash asosida tanlanadi.

Ishni bajarish uchun namuna

«D» sxemasini hisoblash

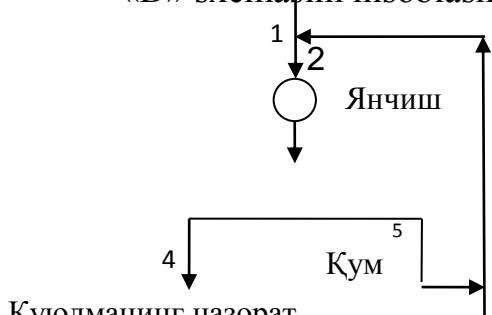

Bir bosqichli yanchish sxemasi

Hisoblash uchun dastlabki ma'lumotlar: $Q_1 = 200 \text{ t/soat}$, $\beta_4 = 50\%$, $\beta_6 = 75\%$, $R_6 = 2,6$ (28% qattiq zarrachalar); $R_7 = 0,4$ (nazorat klassifikatsiyasi gidrosiklonlarda olib boriladi).

1. Q_4 va Q_7 larning qiymatini aniqlaymiz. 14-jadvaldan $\beta_4^1 = 31,5\%$ va $\beta_6^1 = 53\%$ ligini topamiz.

$$Q_4 = Q_1 \frac{\beta_6^1(R_6 - R_7)}{\beta_4^1 R_6 - \beta_6^1 R_7} = 200 \frac{0,53(2,6 - 0,4)}{0,315 \cdot 2,6 - 0,53 \cdot 0,4} = 384 \text{ t/soat}$$

Bu yerda β_n va β_n^1 – n- nomerli mahsulotdagi $-0,074$ mm va $-0,04$ mm li sinflarning mikdori.

$$Q_7 = Q_4 - Q_1 = 384 - 200 = 184 \text{ m/coam}$$

2. Q_8 , Q_5 , Q_2 va Q_3 larning qiymatini aniqlaymiz. Dastlab tegirmon ichida aylanuvchi yukni belgilaymiz.


“D” sxemani nasos ishlatmasdan amalga oshirish mumkin emasligini hisobga olib, tegirmon ichida aylanuvchi yukni 300 % deb qabul qilamiz.

$$Q_8 = Q_1 \cdot C_{onm} = 200 \cdot 3 = 600 \text{ m/coam}$$

$$Q_5 = Q_8 \cdot Q_7 = 600 - 184 = 416 \text{ m/coam}$$

$$Q_2 = Q_3 = Q_8 + Q_1 = 600 + 200 = 800 \text{ m/coam}$$

«GA va GA¹» sxyemasini hisoblash

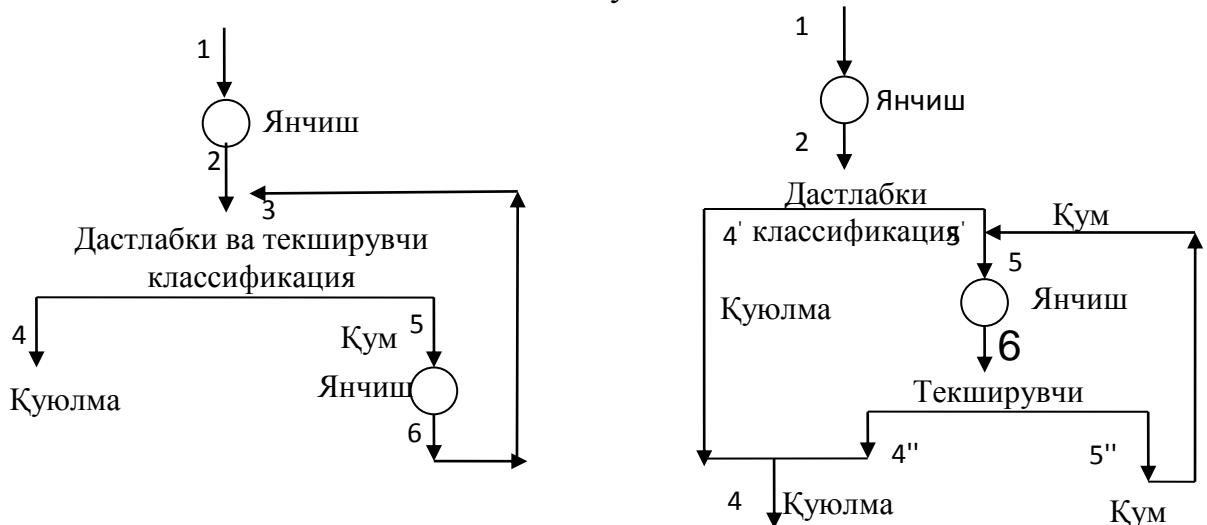

Ikki bosqichli yanchish sxemalari

Hisoblash uchun ma'lumotlar: $Q_1 = 200 \text{ m/coam}$; $\beta_1 = 7\%$, $\beta_4 = \beta_4^1 = \beta_4^{11}$; $m=2$; $k = 0,82$; $R_4 = 2,6$; $R_5 = 0,2$ (spiralli klassifikator).

bu yerda: m— ikkinchi bosqichdagi tegirmon xajmining birinchi bosqichdagi tegirmon xajmiga nisbati; k—tuzatish koeffitsienti (0,80–0,85).

1. β_2 ning qiymatini aniqlaymiz.

$$\beta_2 = \beta_1 + \frac{\beta_k - \beta_1}{1+k \cdot m} = 0,07 + \frac{0,7 - 0,07}{1+0,82 \cdot 2} = 0,308 = 30,8\%$$

2. $Q_{5^{11}}$, va $Q_{4^{11}}$ larning qiymatini aniqlaymiz. Dastlab 14-jadvaldan $\beta_2^1 = 18\%$, $\beta_4^1 = 48\%$ ligini aniqlaymiz.

$$Q_{5^{11}} = \frac{Q_1 R_4 (\beta_4^1 - \beta_2^1)}{\beta_4^1 (R_4 - R_5)} = \frac{200 \cdot 2,6 (0,48 - 0,18)}{0,48 (2,6 - 0,2)} = 136 \text{ t/soat}$$

$$Q_{4^{11}} = Q_1 - Q_{5^{11}} = 200 - 136 = 64 \text{ t/soat}$$

3. $Q_{5^{11}}$, Q_5 va Q_3 larning qiymatini aniqlaymiz. Optimal aylanuvchi yukni belgilaymiz.

Tegirmon va klassifikator bir-biri bilan o‘z oqimi orqali bog‘langanda $S_{onm} = 500\%$ deb qabul qilamiz.

$$Q_{5^{11}} = Q_{5^1} \cdot C_{onm} = 136 \cdot 5 = 680 \text{ m/coam}$$

$$Q_5 = Q_6 = Q_{5^1} + Q_{5^{11}} = 136 + 680 = 816 \text{ m/coam}$$

$$Q_3 = Q_1 + Q_5 = 200 + 816 = 1016 \text{ m/coam}$$

1. β_4 ning qiymatini aniqlaymiz.

$$\beta_4 = \beta_1 + \frac{\beta_k - \beta_1}{1+k \cdot m} = 0,05 + \frac{0,75 - 0,05}{1+0,821} = 0,434 = 43,4\%$$

Sxemani hisoblash uchun dastlabki ma'lumotlar: $Q_1 = 200 \text{ m/coam}$; $\beta_1 = 5\%$, $\beta_7 = 75\%$, $m = 1$; $k = 0,82$, $R_7 = 2,6$, $R_8 = 0,4$ (sxemaning birinchi bosqichida mexanik klassifikator, ikkinchi bosqichida gidrotsiklon o‘rnatilgan).

VA va VA¹ sxemasini hisoblash.

2. Q_5 , Q_2 va Q_3 larning qiymatini aniqlaymiz.

Optimal aylanuvchi yukni belgilaymiz $C_{onm} = 300\%$.

$$Q_5 = Q_1 \cdot C_{onm} = 250 \cdot 3 = 600 \text{ t/soat}$$

$$Q_2 = Q_3 = Q_1 + Q_5 = 200 + 600 = 800 \text{ t/soat}$$

3. Q_{8^1} , $Q_{7^{11}}$, Q_{7^1} , Q_8 , Q_9 va Q_6 larning qiymatini aniqlaymiz.

14-jadvaldan [1] $\beta_4 = 26,5\%$ va $\beta_7^1 = 53\%$


$$Q_{8^1} = Q_{7^{11}} = \frac{Q_1 R_7 (\beta_7^1 - \beta_4^1)}{\beta_7^1 (R_7 - R_8)} = \frac{200 \cdot 2,6 (0,53 - 0,265)}{0,53 (2,6 - 0,4)} = 118 \text{ t/soat}$$

$$Q_{7^1} = Q_1 - Q_8 = 200 - 118 = 82 \text{ t/soat}$$

4. $Q_{8^{11}}$, Q_{8^1} , Q_9 va Q_6 larning qiymatini aniqlaymiz. Tegirmon va klassifikatorning nasos orqali ulangani va mayin quyulma olinishini hisobga olib $C_{onm} = 300\%$ deb qabul qilamiz.

$$Q_{8^{11}} = Q_{8^1} \cdot C_{onm} = 118 \cdot 3 = 354 \text{ t / soat}$$

$$Q_8 = Q_9 = Q_{8^1} + Q_{8^{11}} = 118 + 354 = 472 \text{ t / soat}$$

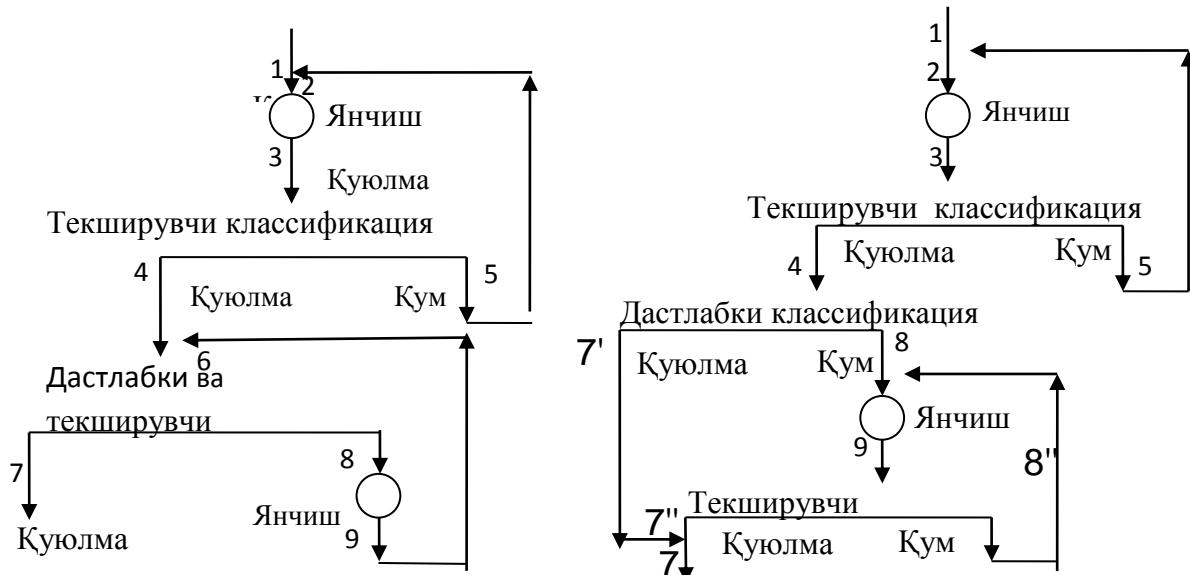

Ikki bosqichli yanchish sxemalari.

Topshiriq

№	YAnchish sxemasini ko‘rinishlari	Sxemani tanlash va asoslash	Qu.y., t/yil	Dastlabki rudadagi -0,074 mm sind miqdori, %	Maydalangan mahsulotdagi -0,074 mm sind miqdori, %	Zichligi, ρ, gr/sm ³
1	GA	-/-	3	15	80	2,7
2	VA	-/-	4	12	85	2,6
3	VA	-/-	1,5	30	75	3
4	D	-/-	5	20	60	2,8
5	GA	-/-	6	25	65	2,7
6	VA	-/-	2,5	22	55	2,6
7	VA	-/-	3,3	20	85	3
8	D	-/-	9	15	90	2,7
9	GA	-/-	7	12	80	2,6
10	VA	-/-	6	30	60	3

Nazorat savollari:

1. YAnchish deb nimaga aytildi?
2. YAnchish sxemalarining ko‘rinishlari.
3. Tegirmonlarning turlari.

4.SHarli tegirmonlarga kelib tushayotgan maxsulotning eng katta bo‘lagi nechaga teng?

5.Sterjenli tegirmonlarga kelib tushayotgan maxsulotning eng katta bo‘lagi nechaga teng?

Foydalangan adabiyotlar:

1. Jan Drzymala, Mineral Processing. Foundations of theory and practice of mineralogy. - Wroclaw University of Technology. 2007.

2. Umarova I.K. Boyitish fabrikalarini loyihalohs. Darslik. – T.: Moliya-iqtisod. 2015.

3. Umarova I.K., Solijonova G.Q. Foydali qazilmalarni boyitishga taylorlash jarayonlari.Uquv qo‘llanma. — T.: TGTU, 2014.

3-amaliy mashg‘ulot:

Gravitatsiya sxemani tanlash, asoslash va hisoblash

Ishdan maqsad: Gravitatsiya sxemalarining ko‘rinishlari, oltinli, kumushli, volframli, kalayli rudalarni gravitatsiya usulida boyitish sxemalari, ularni tanlash va hisoblashni o‘rganish.

Masalaning qo‘yilishi:

Konsentrasiyon stolda boyitish samaradorligini o‘rganish. Qiyalik oqimda zarrachalarni harakatlanish turlari:

1. Oqim tubida yoki yuzada oldin cho‘kib qolgan zarrachalar ustida dumalash yoki sudralish yo‘li bilan;

2. Hakkalab harakatlanish: zarracha mahlum vaqt sudralib harakatlanadi, so‘ngra yuqoriga ko‘tariladi va oqim uchun mahlum masofaga olib ketib pastga tashlaydi, bu yana takrorlanadi;

3. Zarracha muallaq holda oqim bilan harakatlanadi.

Zarrachaning harakatlanish usuli oqim qalinligi va tezligiga, tubning xolatiga, zarrachaning shakli va o‘lchamiga, bo‘tanadagi konsentrasiyasiga bog‘liq bo‘ladi.

SHar shaklidagi harakatlanayotgan zarrachaga quyidagi kuchlar tafsir qiladi:

a) Gravitasion kuchlar (og‘irlilik va Arximed kuchlari):

$$P = mg \frac{\delta_e - \Delta \tilde{n}}{D \hat{e}} \quad (1.78)$$

b) Suv oqimining dinamik bosim kuchi:

$$P_v = \psi \Delta d^2 (\nu_{\delta\delta} - \nu_3); \quad (1.79)$$

v) Ko‘tarish kuchi (oqimning quyun harakati tufayli hosil bo‘ladi):

$$P_V = \psi_1 \Delta \nu^2 \alpha \delta \delta \alpha d^2 \quad (1.80)$$


2.Ishqalanish kuchi:

$$P_T = (P \cos \alpha - P_K) f \quad (1.81)$$

Bu yerda, ψ - oqim bo‘yicha gidrodinamik qarshilik koeffitsienti;

$\nu_{\delta\delta}$ - d balandlikdagi oqimning o‘rtacha tezligi;

v_z - zarracha harakatining tezligi;
 ψ_1 - oqimga perpendikulyar yo'nalishdagi hidrodinamik qarshilik koeffitsienti;
 f - ishqalanish koeffitsienti.
 v_v - vertikal tezlik

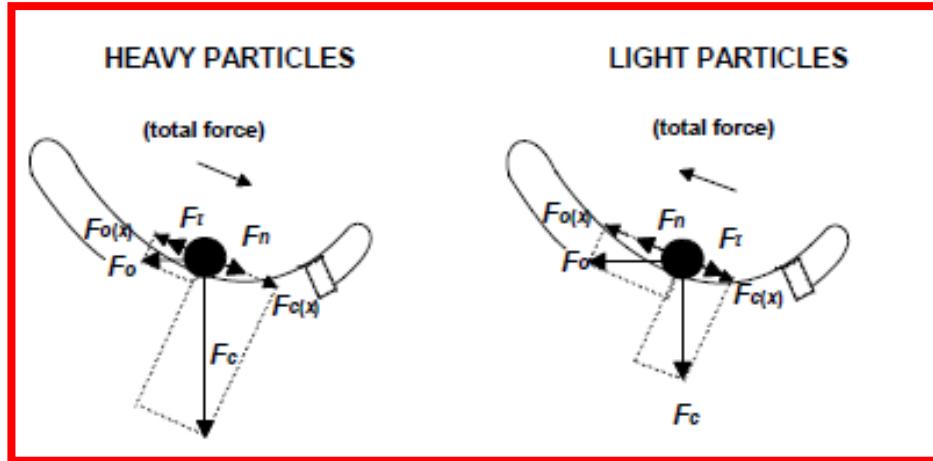

Gravitatsiyada mineral zarracha ta'sir kiluvchi kuchlar²

Bir rejimda oqayotgan oqimda kuchlar bir-biriga tenglashadi:

$$mg \frac{p - \Delta}{\rho} \cdot \sin \alpha + \psi \Delta d^2 (v_{\text{od}} - v_c)^2 = f (mg \frac{p - \Delta}{\rho} \cos \alpha - \psi_1 v_{\text{ad}}^2)$$

Zarrachaning tezligi

$$v_3 = v_{\text{od}} - \sqrt{\frac{mg_0}{\psi d^2 \Delta} (f \cos \alpha - \sin \alpha) - \frac{\psi_1}{\psi_2} f v_{\text{ad}}^2}. \quad (1.82)$$

$$\text{qiymati } \frac{mg_0}{\psi d^2 \Delta} = \frac{\pi d^3 \rho (\rho - \Delta) g}{6 \psi d^2 \Delta \rho} = \frac{\pi d (\rho - \Delta)}{6 \psi \Delta} = v_0^2$$

yahni, zarracha erkin tushish tezligining kvadratiga teng.

Agar, apparat qiyaligi $\alpha < 6^\circ$ bo'lsa, u holda $\sin \alpha \approx 0$; $\cos \alpha \approx 1$ bo'ladi va $\psi = \psi_1 = \psi_0$ deb qabul qilsak (ψ_0 suyuqlikda erkin tushayotgan zarrachaga ko'rsatilayotgan qarshilik koeffitsienti), u holda

$$v_3 = v_{\text{od}} - \sqrt{f(v_0^2 - v_{\text{ad}}^2)} \text{ bo'ladi.} \quad (1.83)$$

Bu tenglamadan, agar, $v_0 > v_{\text{ver}}$ bo'lsa zarrchacha dumalab yoki sirg'anib harakatlanadi, agar $v_0 < v_{\text{ver}}$ bo'lsa zarrcha suv oqimida muallaq suzib ketishi mumkin.

Qiya oqim usul bilan minerallarni saralashda og'ir zarrachalar uchun $v_0 > v_{\text{ver}}$ bo'lishini tahminlash kerak.

Ishni bajarish uchun namuna Topshiriq

²Jan Drzymala, Mineral Processing. Foundations of theory and practice of metallurgy. 2007, Wroclaw University of Technology 186 p.

№	Boyituvchi rudanining nomi	Boyitish usuli	Q.u.y., t/yil	Dastlabki rudadagi qimmatba xo komponent miqdori, %	Boyitishda n so‘ng qimmatba xo komponent miqdori, %	Ajralishi , %
1	Volframli	CHuktirish	3	0.03	65	80
2	Oltinli	Konsentrats ion stol	4	3 g/t	50	85
3	Qalayli	Vintli separator	1,5	0.07	60	95
4	Molibdenli	Konusli separator	5	0.003	75	80
5	Kassiteritli	shlyuz	6	0.04	63	85
6	Volframli	CHuktirish	2,5	0.005	60	75
7	Oltinli	Konsentrats ion stol	3,3	2.5 g/t	55	85
8	Qalayli	Vintli separator	9	0.08	60	80
9	Molibdenli	Konusli separator	7	0.004	73	85
10	Volfram-molibdenli	shlyuz	6	0.05	68	90

Nazorat savollari:

1. Konsentratsion stolda boyitish deb nimaga aytildi?
2. Konsentratsion stolga kelib tushayotgan maxsulotning eng katta o‘lchami.
3. Qanday minerallar gravitatsiya usulida boyitiladi?
4. Gravitatsiya sxemalarining ko‘rinishlari.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Jan Drzymala, Mineral Processing. Foundations of theory and practice of mineralogy. - Wroclaw University of Technology. 2007.
2. Umarova I.K. Boyitish fabrikalarini loyihalahs. Darslik. – T.: Moliya-iqtisod. 2015.
3. Umarova I.K., Solijonova G.Q. Foydali qazilmalarni boyitishga taylorlash jarayonlari.Uquv qo‘llanma. — T.: TGTU, 2014.

4-amaliy mashg‘ulot:

Flotatsiya sxemani tanlash, asoslash va hisoblash

Ishdan maqsad: Flotatsiyaning prinsipial sxemasini tanlash, monometal rudalarni flotatsiyalashning sxemasini tanlash, polimetallrudalarni

flotatsiyalashning sxemasini tanlash, flotatsiyalashning miqdor sxemasini hisoblash, flotomashinalarning kerakli sonini hisoblash.

Masalaning qo'yilishi:

Flotasiya jarayoniga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash.


Flotasiya –universal va yuqori texnologik ko'rsatkichlarga erishish mumkin bo'lgan jarayon hisoblanib, uning borishiga ko'p sonli omillar tafsir qilishi mumkin. Ularga: dastlabki maxsulotning mineral tarkibi va yirikligi, bo'tananing zichligi, harorat, reagent tartibi, suvning tarkibi, flotasiya vaqtin, bo'tananing mashinadagi aerasiyalanish darajasi va h.k.lar kiradi³.

Qo'llanadigan reagentlarni tanlash, ularning sarfi va rudadagi komponentlarni ajralish ketma-ketligi boyitilayotgan rudanining mineral tarkibiga bog'liq. Rudani mineral–petrografik o'rganish asosida flotasiyadan oldin xamma mineral komponentlarning tarkibi, o'simtalarning o'zaro tuzilishi, begona aralashmalarning oksidlanish darajasi va xar qaysi komponentning massa ulushi belgilanadi. Buning asosida reagentlar tanlanadi, yanchish va flotasiya sxemalari belgilanadi.

Turli xil rudalar turlichcha flotasiyalanadi. Sulg'fidli minerallarni nosulg'fid minerallardan flotasiya usuli bilan oson ajratish mumkin. Sulg'fidli rudalarning oksidlanishi va tanlab eritilishi natijasida xosil bo'lgan oksidli rudalarning flotasjon qobiliyati sust bo'ladi va ular avval sulg'fidlanmasdan turib flotasiyalanmaydi.

Flotasiyada dastlabki maxsulotning yirikligi shunday bo'lishi kerakki, qimmatbaxo komponent zarrachalari o'ziga yopishgan puch tog' jinslari minerallaridan to'liq ozod bo'lgan va flotasiyalanuvchi zarrachalarning o'lchami havo pufakchalarining ko'tarilish kuchiga mos kelishi kerak.

Flotasiyada dastlabki maxsulotning yirikligi shunday bo'lishi kerakki, qimmatbaxo komponent zarrachalari o'ziga yopishgan puch tog' jinslari minerallaridan to'liq ozod bo'lgan va flotasiyalanuvchi zarrachalarning o'lchami havo pufakchalarining ko'tarilish kuchiga mos kelishi kerak.

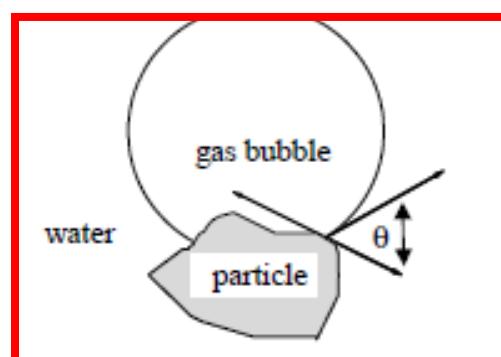

Fazalarda ta'sir kiluvchi

Odatda flotasiyani zarrachalarning o'lchami 0,02-0,5 mm orasida olib boriladi. Flotasiyalanuvchi mineral zarrachalarning maksimal o'lchami ularning gidrofobligiga va shakliga bog'liq. Rudani flotasiyadan oldin yanchganda shunga

³ Jan Drzymala, Mineral Processing. Foundations of theory and practice of metallurgy. 2007, Wroclaw University of Technology 270 p.

erishish kerakki, dastlabki bo‘tana tarkibida flotasiyanishi mumkin bo‘lman yirik zarrachalar xam, shuningdek, ajralishni keskin yomonlashtiruvchi va reagentlar sarfini oshiruvchi, o‘lchami 0,02 mm dan kichik shlamlar ham bo‘lmisin.

Bo‘tana qattiq zarrachalarining massa ulushi 15-40% gacha bo‘lishi mumkin. Flotasiyaning bahzi operasiyalarida suyuqroq bo‘tana ishlatish maqsadga muvofiq bo‘lsa, ayrim operasiyalar uchun esa bo‘tana quyultiriladi.

Bo‘tananing zichligi katta bo‘lganda uning pufakchalar bilan to‘yinish darajasi pasayadi, yirik mineral zarrachalarning flotasiyanishi yomonlashadi, boyitmaning sifati pasayadi. YUqori sifatli boyitma olinishi talab qilinganda flotasiya suyuqroq bo‘tanada olib boriladi.

Haroratning ortishi ko‘p hollarda flotasiya jarayoniga ijobiy tahsir etadi. Bunda bir qator reagentlar (ayniqsa, yog‘ kislotalari va sovunlar)ning eruvchanligi ortib, ularning sarfi kamayadi. SHu bilan bir vaqtida to‘plovchi sifatida ksantogenatlar ishlatilganda bunday hol kuzatilmaydi va bunda bo‘tanani faqat qish kunlaridagina isitish maqsadga muvofiq.

Flotasiyada reagentlar tarkibi ishlatilayotgan reagentlarning turi, ularning sarfi, jarayonga berilish tartibi reagentlarning bo‘tana bilan tahsirlashuv vaqtini bilan belgilanadi. Reagent tartibi, berilgan rуданing flotasjon qobiliyatini, mineral zarrachalarni yirikligi, suvning tarkibi va h.k.larni o‘rganish borasida olib borilgan tajribalar asosida tanlanadi.

Odatda reagentlar quyidagi ketma-ketlikda qo‘shiladi: muhitning regulyatorlari, so‘ndiruvchilar, faollashtiruvchilar, to‘plovchi va ko‘pik xosil qiluvchilar.

Muhit regulyatorlari tegirmonga yoki chanlarga beriladi. To‘plovchilar esa kontakt chanlar yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri flotomashinalarga beriladi. To‘plovchi odatda bira-to‘la emas, balki oz-ozdan qo‘shiladi. Ko‘pik xosil qiluvchilar flotasjon kameraga beriladi.

Suvning tarkibi ham flotasiya jarayoniga tahsir qiladi, chunki suv o‘zining tarkibida xar xil ionlar, erigan gazlar va boshqa qo‘shimchalarni saqlaydiki, ular muhitning ini o‘zgartirib, ko‘pik xosil bo‘lishini yomonlashtiradi va reagentlar sarfini oshiradi. Bo‘tanadagi ionlar kerak bo‘lman xolda minerallarga aktivligini oshiruvchi yoki so‘ndiruvchi sifatida tahsir qilishi mumkin.

Flotasiya vaqtini flotasiyanuvchi komponentning boyitmaga ajralish darajasi va boyitmaning sifatini belgilaydi. Olib borilgan tajribalar shuni ko‘rsatadiki, flotasiya vaqtining mahlum bir chegarasi (optimum) bo‘lib, flotasiya vaqtining optimumdan oshishi iqtisodiy jixatdan maqsadga muvofiq emas, chunki qimmatbaxo komponentning boyitmaga ajralishining sezilarsiz darajada ortishi flotasiya vaqtining ancha uzayishi, boyitma sifatining yomonlashishi va flatasjon mashina ishlab chiqarish unumdonligining kamayishi xisobiga sodir bo‘ladi.

Bo‘tananing aerasiyalanish darajasi flotasiya vaqtini va boyitishning texnologik ko‘rsatkichlariga tahsir qiladi. Bo‘tananing aerasiyalanish darajasi ortishi bilan flotasiya vaqtini kamayadi. Biroq, bo‘tanani havo bilan haddan tashqari to‘yintirish ularning qo‘shilishini ko‘paytiradi. Nisbatan yirik pufakchalar katta tezlikda qalqib chiqib, ulardan mineral zarrachalarning ajralish extimolini oshiradi. Bo‘tanada mineral zarrachalarni ko‘tarish uchun nisbatan yirik pufakchalar

(d=1mm) ning va mineral zarracha yuzasini faollashtiruvchi mayda pufakchalar xam bo‘lishi kerak.

Flotasiyaning samarali ketishiga flotasjon mashinaning ishlash sharoiti xam tahsir qiladi. Mashinaga tushayotgan bo‘tananing hajmi va undagi qattiq zarrachalarning massa ulushi (zichligi) doimiy bo‘lishi kerak.

Flotasjon mashinani haddan tashqari yuklash metalni boyitmaga ajralishini kamaytiradi, chunki flotasiya vaqtini kamayadi. Mashinaga yetarli miqdorda maxsulot solinmasa, buning aksicha, flotasiya vaqtini ortadi va ko‘pikli maxsulotga puch tog‘ jinslari o‘tib ketib, boyitma sifati yomonlashadi.

Topshiriq

№	Boyituvchi rudanining nomi	Boyitish usuli	Qu.y., t/yil	Dastlabki rudadagi qimmatbax o komponent miqdori, %	Boyitishdan so‘ng qimmatbax o komponent miqdori, %	Ajralishi, %
1	Volframli	Flotatsiya	3	0.03	65	80
2	Oltinli	-//-	4	3 g/t	50	85
3	Ruxli	-//-	1,5	2.5	60	95
4	Molibdenli	-//-	5	0.003	75	80
5	Kassiteritli	-//-	6	0.04	63	85
6	Kurg‘oshinli	-//-	2,5	1.5	60	75
7	Oltinli	-//-	3,3	2.5 g/t	55	85
8	Misli	-//-	9	0.06	60	80
9	Molibdenli	-//-	7	0.004	73	85
10	Mis-ruxli	-//-	6	0.05	68	90

Nazorat savollari:

1. Flotatsiya deb nimaga aytildi?
2. Ishqoriy muxit xosil qilish uchun kanday reagentdan foydalilanildi?
3. Flotomashinalarning turlari.
4. Flotatsiya sxemalarining ko‘rinishlari.
5. Qanday minerallar flotatsiya usulida boyitiladi?

Foydalangan adabiyotlar:

1. Jan Drzymala, Mineral Processing. Foundations of theory and practice of mineralogy. - Wroclaw University of Technology. 2007.
2. Umarova I.K. Boyitish fabrikalarini loyihalohs. Darslik. – T.: Moliya-iqtisod. 2015.
3. Umarova I.K., Solijonova G.Q. Foydali qazilmalarni boyitishga taylorlash jarayonlari. Uquv qo‘llanma. — T.: TGTU, 2014.

V.KEYSLAR BANKI

1-Keys: Oltinli rudalarni boyitishni optimizatsiyalash.

Ishning maqsadi: Boyitishni optimizatsiyalashning echimi.

Masalaning muammosi: An'anaviy elaklarni ishlatish bilan bog'liq muammolar.

Dastlabki ma'lumotlar:

1. An'anaviy elaklarni ishlatish bilan ruda tayyorlashdagi muammolar.
2. Ultimate Screener turdag'i elaklarni ishlatishdagi samaradorlik.

Keys: Hozirda jahon amaliyatida oltinli rudalarni boyitishning ko'p sonli texnologiyalari qo'llaniladi, biroq oltinni tanlab eritish birinchi o'rinda turadi.

Tanlab eritish turli rejalar va texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. Tanlab eritish usulining mohiyati shundan iboratki, unda mis, kumush, oltin, uran, kobalt, rux, nikil, platina, palladiy va boshqa metallar rudadan erigan holga o'tkaziladi. SHunday konlar mavjudki, ularda oltin va kumushning miqdori juda kam va bu metallarning atomlari pirit va arsenopirit kabi sulfidlarning kristal panjarasida joylashgan bo'ladi.

Rossiya va MDX davlatlarida oltin va kumushning 75% dan ortig'i yuqorida turdag'i sulfidli rudalarda uchraydi. Bunday turdag'i rudalarni boyitish uchun avvalo oltin yuzasining ochish uchun temir va mishyak sulfidlarini oksidlash va undan keyin an'anaviy usullarni, masalan, sianlashni qo'llab oltinni ajratish kerak.

Tanlab eritish jarayonining muvaffaqiyatli o'tkazish uchun ruda tayyorlash operatsiyalari muhim ahamiyatga ega. Ruda tayyorlash jarayonining texnologik zanjiri quyidagi operatsiyalardan iborat: rudani qazib olish, maydalash, tanlab eritish joyiga tashish, reagentlar yordamida eritish, oltinli eritmani qoldiqdan ajratish va oltinli ajratmadan oltinni ajratish. Maydalash operatsiyasi mineral zarra yuzasini ochish maqsadida qo'llaniladi. Oltin minerallarining yuzasi qancha to'liq ochilsa, uning shuncha ko'p ajralishiga erishish mumkin. Maydalash uchun turli tuzilishga ega konusli maydalagichlardan foydalilaniladi.

Bir tarafdan maydalash operatsiyasi yanchish uchun zarur bo'lsa, ikkinchi tarafdan u katta energiya xarajatlarini talab etadi. SHuning uchun maydalash operatsiyalari elash operatsiyalari bilan birgalikda qo'llaniladi. Bu maqsadda GIL va GIS turdag'i elaklar ishlatiladi.

An'anaviy vibratsion elaklarni ishlatishda quyidagi muammolarga duch kelinadi.

- elash samaradorligining pastligi;
- sim to'rlar ko'zlarining berkilib qolishi;
- ishslash muddatining kamligi;
- simto'rning berkilib qolgan ko'zlarini qo'lda tozalash;

ULS™ elaklari katta chastatali vibratsion elaklar hisoblanib, elakning turi boshqa vibratsion elaklarga nisbatan bir necha yuz-ming marta ortiq erkin tushish tezlanishiga ega.

ULS™ elaklarini qo'llashning afzalliklari:

- elash samaradorligining yuqoriligi;

- o‘ta yanchilgan mahsulotning bo‘lmasligi;
- tanlab eritishga tushayotgan mahsulot o‘lchamini kichraytirish mumkinligi;
- simto‘r ko‘zlarining yopilib qolmasligi.

Topshiriq:

1.Matn bilan tanishib chiqing.

2.Asosiy muammo va uni keltirib chiqargan sabablarni aniqlang.

3.Muammoni bartaraf etish yo‘llari haqida mutaxassis sifatida fikr-mulohaza bildiring. YUqoridagi holatlarni oldini olish va bartaraf etishga oid echimni ko‘rsating.

2-Keys: Flotatsiya jarayonini optimizatsiyalash

Ishning maqsadi: Flotatsiya jarayonida qo‘llaniladigan an’naviy reagentlarni mahalliy reagentlarga almashtirish.

Masalaning muammosi: An’naviy reagentlarni chet ellardan valyutaga sotib olinishi bilan bog‘liq muammolar.

Dastlabki ma’lumotlar:

1. An’naviy reagentlarni ishlatishdagi muammolar.
2. Mahalliy reagentlarni ishlatish samaradorligi.

Keys: Flotatsiya-minerallar yuzasining fizik-kimyoviy hossalaridagi farqqa qarab boyitish usuli bo‘lib mineral zarralar yuzasining suv bilan har xil ho‘llanishigi asoslangan.Xozirda respublikamizdagi 3 ta boyitish fabrikalari: Olmaliq kon metallurgiya kombinati qoshidagi mis boyitish fabrikasi, Xandiza qo‘rg‘oshin boyitish fabrikasi, Angren oltig ajratish fabrikalarida flotatsiya usulida boyitish qo‘llaniladi. Flotatsiya jarayonini boshqarish va tartibga keltirish maqsadida bo‘tanaga kimyoviy moddalar kiritiladi.Ular flotatsion reagentlar deb ataladi.

An’naviy flotatsion reagentlarning kamchiligi:

- narhining balandligi;
- tanqisligi;
- chet ellardan valyutaga keltirilishi;

Ushbu kamchiliklar tufayli an’naviy reagentlarni respublikamiz kimyoviy va neftni qayta ishlash korxonalarining chiqindilaridan olinadigan mahalliy reagentlarga almashtirish bu reagentlarni sotib olishga sarflanadigan xarajatlarni qisqartirishga va oltinli, misli va boshqa boyitmalarini olishning tannarxini pasaytirishga imkon beradi.

Bundan tashqari flotatsion reagentlarni ishlab chiqarish korxonalarining chiqindilaridan sintez qilish va ularni ishlab chiqarish, chiqindisiz texnologiyani joriy qilishga va ekologik sog‘lom muhit yaratishga olib keladi.SHuning uchun reagentlarni o‘rganish va modifikatsiyalashga yo‘naltirilgan ishlar ularga samaraliroq flotatsiyalash xususiyatlarni berishi uchun dolzarb hisoblanadi.

Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga qarashli Xandiza qo‘rg‘oshin boyitish fabrikasida 2 ta mahsulot- qo‘rg‘oshinli va ruxli boyitmalar olinadi. Qo‘rg‘oshin-ruxli rudalar tarkibida uchraydigan mis, kumush, vismut va kadmiy kabi yo‘ldosh komponentlar boyitish mahsulotlarida to‘planadi va metallurgik qayta ishlash jarayonida ajratib olinadi.Biroq misni qo‘rg‘oshinli boyitmadan

ajratib olish qo‘rg‘oshin eritish zavodlarining ishlab chiqarish unumdorligini pasayishi, qo‘rg‘oshin va misning yo‘qolishi, shuningdek elektr energiya va mahsulotlar sarfining oshishi bilan kuzatiladi.

Topshiriq:

1. Keys matni bilan tanishib chiqing.
2. Bir-biriga bog‘liq bo‘lgan va biri ikkinchisini kelib chiqishiga sabab bo‘lgan muammolarni aniqlang va tahlil qiling.
3. Muammo echimiga oid fikr-mulohazalarni bering.

ECHIM: Keyingi yillarda olinayotgan qo‘rg‘oshinli boyitmadi misning miqdori ortib bormoqd. Qo‘rg‘oshinli boyitmalarni mis qo‘shimchalardan tozalash uchun xrompikli, sulfidli va sianidli usullardan foydalilanadi. Bu reagentlar chetdan sotib olinadi. Ularni Olmaliq kimyo zavodida ishlab chiqariladigan ammoniy nitratga almashtirish iqtisodiy jixatdan samarali hisoblanadi. Flotatsiya tajribalari quyidagi sxema bo‘yicha amalga oshiriladi.


Ammoniy nitrat galenitning so‘ndiruvchisi sifatida qo‘llaniladi. Ammoniy nitrat NH_3NO_2 (TU Uz 6-12-96) och kulrang yoki oq rangli granulalar, yaxshi fizik – kimyoviy xususiyatlarga ega: namlanmaydi, bir-biriga yopishib qolmaydi, saqlashda muzlab qolmaydi, zaxarli emas, yong‘in va portlash xavflaridan xoli. Qo‘rg‘oshin – ruxli boyitmalarni ajratishda quyidagi reagentlar tayyorlandi va ishlatildi:

- 1) 10% li ammoniy nitrat eritmasi
- 2) 8% li natriy sulfidi eritmasi
- 3) 1% li butil ksantogenati
- 4) 99,5 li ko‘pik hosil qiluvchi T-92
- 5) 4 % li natriy xlorid eritmasi va h.k.lar

Qo‘rg‘oshin-ruxli rudalarni flotatsiyalash quyidagi omillarga bog‘liq:

- reagentlar sarfiga;
 - mahsulotning yirikliligiga;
 - muhitning rN iga;
 - aralashtirish tezligiga.
1. Qo‘rg‘oshin, rux va misning toza minerallarining flotatsiyasi reagentlar sarfiga, mahsulot yirikligiga, muhitning pH ga, aralashtirish tezligiga va h.k lariga bog‘liqligi aniqlandi.
 2. Qo‘rg‘oshin- misli boyitmalarni qo‘rg‘oshinning so‘ndiruvchisi sifatida yangi reagent - ammoniy nitratni qo‘llab ajratish jarayoni o‘rganildi va flotatsiyaning optimal tartibi belgilandi: dastlabki kollektiv boyitmani 15-20 minut davomida natriy sulfidi eritmasi (sarfi 6- 8 kg/t) bilan yuvish, keyin ammoniy nitratning 2,5 kg/t, butil ksantogenatning 30 g/t , ko‘pik hosil qiluvchi T – 80 ning 40 g/t sarfida misni flotatsiyalash.
 3. Kollektiv qo‘rg‘oshin-misli boyitmani qo‘rg‘oshin minerallarining samarali so‘ndiruvchisi sifatida arzon, mahallli xomashyo hisoblanuvchi ammoniy nitrat yordamida ajratishning yuqori samara beruvchi texnologiyasi ishlab chiqildi.
 4. Yangi reagent - ammoniy nitratni qo‘llab olib borilgan tajriba natijalari asosida tarkibida 22- 23 % mis saqlovchi misli boyitma olindi. Misning

boyitmaga ajralishi 85,9 %. O'tkazilgan taxilllar ammoniy nitratlari texnologiyani qo'llash xrompik va sulfitli usullarga nisbatan samaraliroq ekanligini ko'rsatdi.

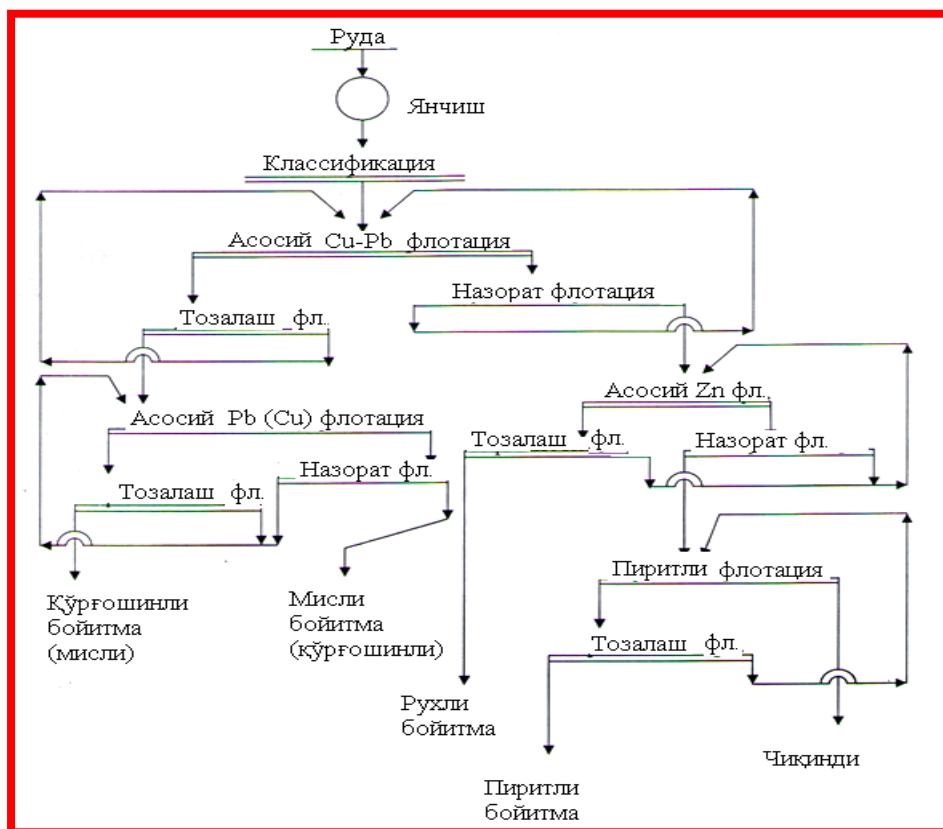

VI.MUSTAQIL TA'LIM MAVZULARI

Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni

Tinglovchi mustaqil ishni muayyan modulni xususiyatlarini hisobga olgan xolda quyidagi shakklardan foydalanib tayyorlashi tavsiya etiladi:

- me'yoriy xujjatlardan, o'quv va ilmiy adabiyotlardan foydalanish asosida modul mavzularini o'rganish;

- tarqatma materiallar bo'yicha ma'ruzalar qismini o'zlashtirish;

- avtomatlashtirilgan o'rgatuvchi va nazorat qiluvchi dasturlar bilan ishslash;

- maxsus adabiyotlar bo'yicha modul bo'limlari yoki mavzulari ustida ishslash;

-tinglovchining kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lgan modul bo'limlari va mavzularni chuqur o'rganish.

Mustaqil ish mavzulari:

1. Ruda tayyorlash jarayonida zamonaviy dastgoxlar.
2. Oltinli rudalarni boyitiuvchi fabrikaning flotatsiya bo'limini loyihalash.
3. Zarmitan koni oltinli rudasini gravitatsiya usulida boyitishning texnologik sxemasini tanlash va hisoblash.

4. Qo‘rg‘oshin-ruxli rudalarni boyitishning selektiv flotatsiya semasini tanlash va hisoblash.
5. Kalmakir koni misli rudalarni flotatsiya usulida boyitishning texnologik sxemasini tanlash va hisoblash.
6. Kochbuloq koni rudasining flotatsiya usulida boyitishning texnologik sxemasini tanlash va hisoblash.
7. Qalayli rudalarni boyituvchi fabrikaning o‘rta va mayda - maydalash bo‘limini loyihalash.
8. Xandiza koni polimetall rudalarni boyitishda ruda tayyorlash bo‘limining texnika -xavfsizligi choralarini ishlab chiqish.
9. Oltin saralash fabrikasida o‘zida o‘zini yanchuvchi tegirmonlar qo‘llab yanchish samaradorligini oshirish.
10. Gravitatsion boyitish chikindisidan mayda oltin zarralarni ajratishning texnologik sxemasini ishlab chiqish va hisoblash.
11. Kurgoshin –ruxli rudalarni boyituvchi fabrikaning flotatsiya mashinalarini modernizatsiyalab boyitish samaradorligini oshirish.
12. Oltinli rudalarni boyitishga tayyorlashda o‘zi yanchar tegirmonlarni qo‘llashni texnologik parametrlarini o‘rganish.
13. Yirik oltin zarralarini konsentratsion stolda ajratishning texnologik sxemasini tanlash va hisoblash.
14. Kalmakir koni mis-molibdenli rudalarni flotatsiyalashda yangi flotomashinalarni qo‘llab, boyitish samaradorligini oshirish.